


624.7

Ш 38

Л.П.Шебеко

ЭЛЕКТР-ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШГА ЎРГАТИШ

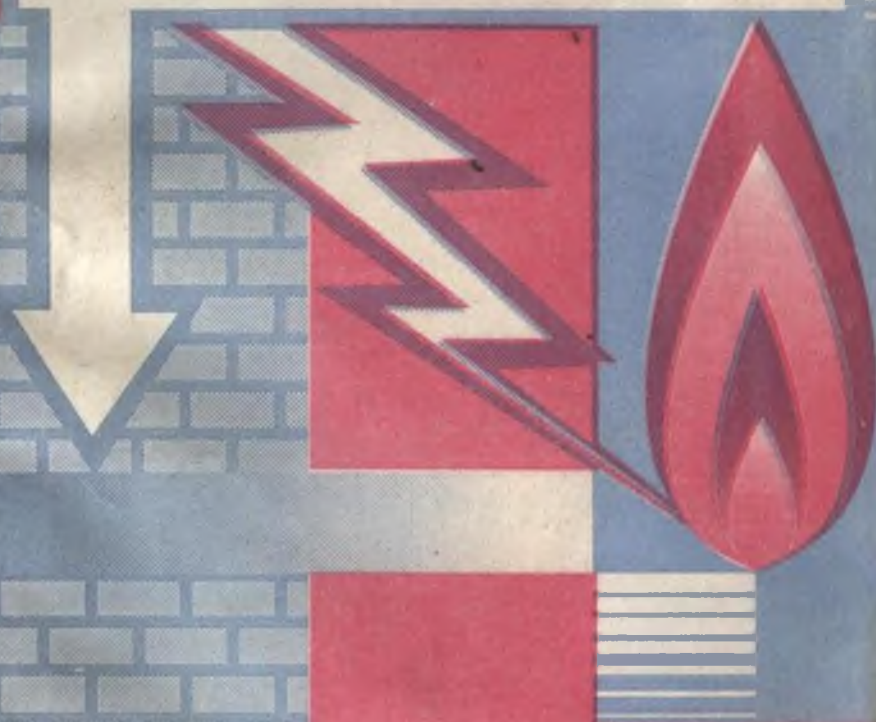

ЎҚИТУВЧИ



621.7

Ш 38

Л. П. ШЕБЕКО

ЭЛЕКТР-ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШГА ЎРГАТИШ

Ҳунар-техника билим юртлари учун
методик қўлланма

ИККИНЧИ НАШРИ

ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ» 1997

БИБЛИОТЕКА

Бух. ТИП и ЛП

№ 92419

Ушбу китоб ўрта ҳунар-техника билим юрларида электр-газ алашасида пайвандловчилар, ярим автоматик машиналарда электр токи ёрдамида пайвандловчилар, 3-раўндаги пайвандловчи ишлари назоратчиси касбларининг малакали ишчиларини тайёрлаш учун ишлаб чиқариш таълимининг ташкил қилини ҳамда ўтказишга доир методик қўллашма бўлиб, унда билим юртининг ўқув устахоналарида ва корхонада ўқув жараёнига тайёргарлик кўриш ҳамда уни режалаштириш юзасидан методик тавсиялар берилади, амалий маш-ғулоғларни ўтказиш формалари ва методлари баён этилади, кириш, жорий ва якунловчи йўл-йўриқларнинг мазмуни ҳамда уларни ўтказиш усуллари очиб берилади.

Ш 4307000000—34 . . . 132—97
353 (04)—97 . . .

ISBN 5—645—02859—7

© Издательство «Выс-
шая школа», 1984.
© «Ўқитувчи» нашриё-
ти, русчадан таржи-
ма, 1997.

СЎЗ БОШИ

Пайвандлаш техникасини янада ривожлантиришнинг муҳим шартини ҳунар-техника билим юртларида пайвандчиларни касбга тайёрлашни яхшилашдир. Пайвандчилар тайёрлаш сифатини кўп жиҳатдан ишлаб чиқариш таълими устасининг тайёргарлик даражасига боғлиқ. Ўқувчилар оладиган билим ва кўникмалар уста ўқув материалини қай даражада билишига, машғулотларни ўтказиш учун материал-техник базани тайёрлай билишига, машғулотларни ўтказиш формаларини ҳамда методларини қанчалик тўғри танлашига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Ўқитиш жараёнида уста қўлидаги тарбиявий масалаларни амалга ошириш: мамлакатимиз фани ва техникаси эришган ютуқларини тарғиб қилиши, sanoatимиз эришган ютуқлар ҳақида гапириб бериши ва бу билан ўқувчиларда ватанпарварлик, ўз она-Ватанидан фахрланиш ҳиссини тарбиялашни керак.

Мазкур методик қўлланмадан мақсад — ишлаб чиқариш таълими устасига малакали электр-газ алангасида пайвандловчилар, ярим автоматик машиналарда электр токи ёрдамида пайвандловчилар ва пайвандлаш ишлари назоратчиларни тайёрлашда ёрдам бериш. Қўлланма устага машғулотлар режасини тузишга, асбоб, жиҳоз ҳамда материалларни машғулотларга тайёрлаб қўйишга, йўл-йўриқлар мазмунини ўйлаб кўришга, ўқувчилар учун машқлар изчиллигини белгилашга ёрдам беради.

Муаллиф

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАЪЛИМИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Электр-газ алаңгасида пайвандловчилар, ярим автоматик машиналарда электр ёрдамида пайвандловчилар ва пайвандлаш ишлари назоратчиларининг ишлаб чиқариш таълими қуйидаги босқичлардан иборат 1) дастакли усулда ёй ёрдамида пайвандлашга ва кесишга ўргатиш; 2) газ алаңгасида пайвандлашга ва кесишга ўргатиш; 3) ярим автоматик машиналарда пайвандлашга ўргатиш; 4) пайвандлаш ишларини назорат қилиш ишларига ўргатиш; 5) бевосита корхонада ўргатиш. Ишлаб чиқариш таълимининг дастлабки турт босқичи билан юртининг ўқув устахонасида, охириги босқичи эса база корхонада ўтказилади.

Ўқувчилар шу босқичлардан ҳар бирининг материални муваффақиятли ўзлаштиришлари учун ўқув режаси ва ишлаб чиқариш таълими дастурида муайян мавзулар кўзда тутилган. Дастлаб нисбатан эдди мавзулар, кейин мураккаброқ мавзулар берилади.

Уста дастурининг ҳар бир мавзусини диққат билан ўрганиб чиқиши зарур. Мураккаб мавзуларни мавзучаларга бўлиш тавсия этилади. Ҳар қайси мавзуча бир ёки бир неча дарсни ўз ичига олади. Бу дарсларда асосий вақт ўқувчиларнинг мустақил машқларига ажратилиши лозим. Машқларнинг мураккаблик даражасини ҳисобга олиб ва мавкур мавзу ёки мавзучани ўрганиш учун ҳаммаси бўлиб қанча соат ажратилганидан келиб чиқиб, ҳар бир машқни бажаришга қанча вақт ажратиш лозимлигини ҳал қилиб олиш керак. Дарс давомида машқларнинг мураккаблик даражасига қараб бир ёки бир неча машқ бажарилади. Мавзуни ўтаётганда бажариш мўлжалланган машқлар ўрганилаётган приёмларнинг характерига қараб бир бутун нарсадан иборат бўлиши ва тобора мураккаблашиб бориши даркор.

Уста машғулотларга тайёргарлик кўришга алоҳида эътибор бериши: ҳар бир машғулотдан кўзланган мақсадни пухта ўйлаб олиши, зарур жиҳоз ва асбоблар борлигини ҳамда уларнинг бенуқсонлигини, материаллар борлигини текшириб кўриши, дарс режасини албатта тузиши керак.

Ишлаб чиқариш таълимининг тахминий режаси

Дастур мавзуси. Ёй ёрдамида валиклар ҳосил қилиб ҳамда пластиналарни қопламали электродлар билан пастки, қин, горизонтал ва вертикал чокли қилиб пайвандлаш.

Мавзуча. Пастки чок ҳолатида валиклар ҳосил қилиш.

Дарс мавзуси. Пластиналарда турли йўналишда алоҳида валиклар ҳосил қилиб пайвандлаш.

Дарсдан мақсад. Ўқувчиларга электрод суюқланган сари уни пастга суриб боришни, уни чок ўқи бўйлаб турли йўналишларда суришни ҳамда электродни чокнинг қўндалангига тебранма ҳаракатлантиришни ва бунда электродни тўғри қиялатиб улашни ўргатиш.

Иш объекти. Кам углеродли пўлатдан ишланган пластиналар.

Дарснинг моддий жиҳозлари: кам углеродли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times 8$ мм ўлчамли 30 та пластина, диаметри 3—4 мм ли Э38 ёки Э12 тинидаги қопламали электроддан 45 кг, ҳар қайси иш ўрнида электр пайвандчининг зарур асбоблари ва жомакор.

Кўрсатма қўлланмалар: ўқувчининг кабинадаги тўғри вазияти тасвирланган плакатлар, электродни тебранма ҳаракатлантириш схемалари, валиклар ҳосил қилинган пластиналар намуналари.

Қириш йўл-йўриғи (30—40 мин). Сўхбат вақтида уста ўқувчиларни алоҳида валиклар ҳосил қилиб пайвандлаш жараёнининг мўҳимини, уни бажариш қўндаларини ва қўлланилиш соҳасини мустақил аниқлашга олиб келади. Пайвандлаш кабинасида иш ўрнини қандай қилиб тўғри ташкил қилиш ва жиҳозлаш кераклигини айтиб бериш зарур.

Пайвандчининг асбоб ва мосламалари кабинада қандай тўғри жойлашинини, машқларни бажарастганда ўқувчининг тўғри иш вазиятини; электродни туткичага маҳкамлаш приёملарини ва электроднинг туткичадаги тўғри вазиятини; пайвандлаш вақтида электродни пластинага нисбатан тўғри оғдириш бурчагини; ёй ўчиб қолганда уни ёқиш приёملарини, электрод учини чокнинг қўндалангига тебранма ҳаракатлантириш траекторияси хилларини; чуқурчаларни пайвандлаб тўлдириш усулларини; тўғри геометрияли пайванд чокларни; асосий металлнинг химиявий таркиби ҳамда қалинлигига ва чокнинг фазодаги вазиятига қараб турли типдаги, марқадаги ва диаметрли электродлар учун суюқлантириб қоплашнинг оптимал режимини танилаш кетма-кетлигини кўрсатиш керак.

Кейин ўқувчиларга ёй ёрдамида пайвандлашда учраши мумкин бўлган брак хиллари ҳақида, уларнинг олдини олиш тадбирлари ҳақида гапириб бериш ва меҳнат хавфсизлигининг асосий қўндаларини эслатиб ўтиш лозим.

Машқлар режаси (машқлар 5 соат давом этади).

1-машқ. Пластиналарда «чапдан ўнгга» йўналишда эни ва баданлиги нормал бўлган пастки чокли алоҳида валиклар ҳосил қилиш.

Иш ўринларини айланиб чиқиш вақтида ўқувчиларнинг электродни тўғри илгариласма ва тебранма ҳаракатлантиришларига эришиш, шунингдек ҳосил қилинган валикнинг геометрик шакли бузилмаслигини кузатиб туриш лозим.

2-машқ. Пластинада «ўзимиз томонига», «ўзимиздан нарига» ва «чапдан ўнгга» йўналишларида алоҳида валиклар ҳосил қилиш.

Иш ўринларини айланиб чиқиш вақтида ўқувчиларнинг электродни алмаштирганда ёки у тасодифан ўчиб қолганда уни қайтадан тўғри ёқишларига эришиш, чок охиридаги чуқурчани пайвандлаб тулдириш қондаларини вақт-вақтида эслатиб туриш керак.

Яқунловчи суҳбат (20—30 мин). Машғулотларга яқун ясалди: машқларни яхши бажарган ўқувчиларнинг фамилиялари айтилади; машқларда ўқувчилар қандай хатоларга йўл қўйганликлари айтилади ва ўқув материални мустаҳкамлаш учун бир неча ўқувчига пластинада валик ҳосил қилиш жараёнини кўрсатиш таклиф этилади. Суҳбат охирида баҳоларни айтиш, ўқувчиларнинг саволларига жавоб бериш ва уйга топшириқ бериш зарур.

Уста навбатдаги машғулотга тайёргарлик кўраётганда машғулотни материаллар билан таъминлашга, кўрсатма қўлланмаларни танлашга, иш ўринларининг ёритилишига катта эътибор бериши керак. Машқларни ўтказиш учун керакли миқдорда пластиналар, электродлар, пайвандлаш сими бутун ўқув даврига етадиган қилиб олдиндан тайёрлаб қўйилиши лозим. Ҳимоя ва ёнувчи газлар, шунингдек кислород каби материалларга буюртмани ойларга тақсимлаган ҳолда бутун йилга етадиган қилиб тузини тавсия этилади.

Машғулотларга тайёрланаётганда плакат, жадвал ва схемаларга алоҳида эътибор бериш даркор. «Дастаки ва ярим автоматик пайвандлаш» (25 дона), «Металларга газ алангасида ишлов бериш» (25 дона) каби плакатларни тавсия этиш мумкин. Айрим жадвал ва схемаларни махсус технология дарсликларидан, маълумотиомалардан ёки ушбу методик қўлланмадан қўчириб чизиб олиш мумкин. Плакат, жадвал ва схемалар қалин картоп ёки матога ёпиштирилиши, номерлаб чиқилиши ва осншга қўлай қилиб қўйилиши лозим.

Алоҳида мавзу ва мавзучаларга доир дарсларни қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади: кириш йўл-йўриғи, ўқувчилар машқлари, жорий йўл-йўриқ ва яқунловчи суҳбат.

Кириш йўл-йўригидан мақсад — ўқувчиларни маз-

кур мавзу (мавзуча) нинг приёмлари ва кўникмаларини онгли равишда ўзлаштиришга тайёрлаш. Кириш йўл-йўригини олдиндан белгиланган режа бўйича ўтказиш керак. Ушбу режа мавзу ёки мавзучанинг характерига қараб қуйидаги схема бўйича тузилади: ўқувчиларни дарснинг мавзуси ва мақсади билан таништириш; иш ўрнини ташкил қилишга ва махсус технология дарсларида ўрганилган ишларни хавфсиз бажариш қоидаларига доир зарур маълумотларни ўқувчилар билан бирга такрорлаш; ўқувчиларни иш чизмалари билан таништириш; ўқувчиларга иш приёмларини тушунтириш ва кўрсатиш ҳамда уларни йўл қўйилиши мумкин бўлган хатолардан огоҳлантириш; ўқувчиларнинг қандай ўзлаштирганликларини текшириш ва кўрсатилганларни бир неча ўқувчига такрорлатиш; зарур бўлса, қайта кўрсатиш.

Кириш йўл-йўригини ўтказаётганда кўрсатма қўлланмалардан фойдаланиш зарур. Ўқитишнинг техника воситалари, диафильмлар, диапозитивлар ва ҳоказолардан фойдаланган маъқул. Ўқувчилар билимларини текшириш ва улар бошқа нарсаларга чалғимасликлари учун кириш йўл-йўриги давомида бир ёки икки ўқувчига ҳозиргида кўрсатилган приёмни такрорлашни таклиф этиш мақсадга мувофиқ.

Мазкур машғулотга мўлжалланган иш приёмларининг ҳаммасини бирданига эмас, балки ўқувчилар навбатдаги машқларни бажарганларидан кейин қисмларга бўлиб тушунтириш ва кўрсатиш керак. Мураккабларни ўрганаётганда тушунтириш ва кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан алмаштириб туриш даркор.

Ўста айрим иш приёмларини аввал секинлаштирилган суръатда кўрсатади ва тушунтиради, кейин бутун жараёни нормал иш суръатида кўрсатади ва тушунтиради. Ўста кўрсатган приёмларни ўқувчилар ўзлари ҳам кўрсатишлари кераклиги тўғрисида уларни огоҳлантириш лозим. Шунда улар ўстани диққат билан эшитишади ва қузатишади.

Кириш йўл-йўригида юқори курс ўқувчилари мустақил машқлар вақтида бажарган яхши ишлардан фойдаланиш мумкин. Шунингдек, бўладиган брак турларини кўрсатадиган намуналардан ҳам фойдаланиш ва уларнинг пайдо бўлиш сабабларини тушунтириш керак. Бу жуда муҳим, чунки ўқувчилар ўстанинг ту-

шунтиришларини диққат билан тинглашмаса ёки машқ-
ни эътиборсизлик билан бажаришса, ишларининг на-
тижаси қандай бўлиши мумкинлигини улар ўз кўзлари
билан кўришади.

Кириш йўл-йўриғи ўтказилгандан сўнг ўқувчиларга
машқларни мустақил бажартириб кўрилади. Ўқувчи-
лар машқларни бажараётганларида уста уларнинг
орасида бўлиши: иш ўринларини айланиб юриши, ўқув-
чилар ишини кузатиб туриши, амалий маслаҳатлар
бериши, айрим иш приёмларини ўрганишда уларга
ёрдам бериши ва зарур бўлса, жорий йўл-йўриқ ўтка-
зиб унда бирор ўқувчининг ишини таҳлил қилиши ҳам-
да энг кийини приёмларни қайта кўрсатиши лозим.
Дарс давомида ҳамма ўқувчилар устанинг диққат мар-
казида бўлиши ва ундан ўз вақтида кўрсатмалар, мас-
лаҳатлар ҳамда кўмак олиши зарур.

Иш ўринларини маълум мақсадни кўзлаб айланиб
чиқишни режаланштириш яхши натижалар беради. Ма-
салан, пайвандлашда қоладиган куйинди миқдорини
аниқлаш, ёрдамчи пайванд чокларининг сифатини аниқ-
лаш, пайвандлаш режимларини белгилаш аниқлигини,
иш ўринларининг ҳолатини, иш ўринини йиғиштириш
сифатини аниқлаш мақсадида ва бошқа мақсадларда
иш ўринларини айланиб чиқишни тавсия этиш мум-
кин. Баъзан, ўқувчиларининг мустақил бажарган ишла-
рини текшириш ва баҳолаш мақсадида иш ўринларини
айланиб чиқишни режаланштириш мумкин. Агар йўл-
йўриқ ёки баҳо олиш учун ҳар бир ўқувчи уста ёнига
келадиган бўлса, бу вақтда уста олдида бошқа ўқув-
чилар бўлмаслиги керак. Акс ҳолда дарс вақтидан
унумли фойдаланилмайди. Жуда зарур ҳоллардаги-
на маслаҳат олиш учун ўқувчиларнинг устани ўз иш
ўрини ёнига чақиритишга рухсат этиш мумкин.

Жорий йўл-йўриқни одатда бир ёки бир неча ўқув-
чининг иш ўрнида ўтказиш, бунда бошқа ўқувчиларни
машқлардан чалғитмаслик лозим.

Машғулот охирида якунловчи суҳбат ўтказилади.
Одатда, якунловчи суҳбат вақтида ўтилган материал
мустаҳкамланади, ўқувчилар ишларининг натижаси
эълон қилинади, ишини яхши бажарган ўқувчилар ай-
тиб ўтилади, хатолар аниқланади. Мустақил машғу-
лотлар вақтида айрим ўқувчилар бажарган яхши иш-
ларни ўқувчиларга кўрсатиш мақсадга мувофиқ. Пай-
ванд чоклардаги камчиликларни тузатишга доир иш-

ларни кўрсатиш керак. Бунда камчиликлар сабабларини ҳамда уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усулларини айтиб ўтиш лозим.

Ўқувчилар навбатдаги машғулотга мустақил тайёрланишлари учун уларга уй топшириғи берилади. Чунончи, ўқувчиларга саволларга ёзма жавоб ёзишни, махсус технология дарслигидан дафтарга чизма ёки схемаларни кўчириб чизиб келишни, махсус технология курсининг айрим бўлимларини такрорлаб келишни, йиғиш ва пайвандлаш технология картасини тузиб келишни ва ҳоказоларни таклиф этиш мумкин. Баъзан, уй топшириқларини махсус технология ўқитувчиси билан келишиб олиш мақсадга мувофиқ бўлади. Охирида мавзуга яқин ясаладиган машғулотларда муфассалроқ яқинловчи суҳбат ўтказилади. Бу суҳбатга одатдаги яқинловчи йул-йўриққа қараганда кўпроқ вақт ажратилади.

Ўста ишлаб чиқариш таълими ўқувчиларда техник тафаккурни, олинган билимларни ишлаб чиқариш шаронтида татбиқ қила билиш ўқувини ривожлантириши кераклигини ҳаминша ёдда тутиши лозим. Ишлаб чиқариш таълими ўқув-ишлаб чиқариш ва тарбия масалаларини ўзида мужассамлаштириши даркор. Таълим давомида ўқитиш ва тарбиялашнинг узвий бирлигини таъминлаш, ўқувчиларга ишларни юқори сифатли қилиб бажариш, ўқув вақтидан самарали фойдаланиш, пайвандлаш материалларини тежаб-тергаб сарфлаш, жиҳоз ва асбобларни эҳтиёт қилиш кўникмаларини, сингдириш, уларни меҳнатининг илғор приёмлари ҳамда усулларига ўргатиш, пайвандлаш иши техникаси ва технологиясининг тараққиётида ишчининг ролини кўрсатиш зарур.

Ўста — ўқувчиларни ўз меҳнатини режалаштиришга, меҳнат жараёни ва натижаларини мустақил назорат қилишга, технологик масалаларни ижодий ҳал этишга ҳамда жамоа бўлиб ишлашга ўргатиши керак.

1-МАВЗУ. КИРИШ МАШҒУЛОТИ

Кириш машғулотида мақсад — устанинг гуруҳ ўқувчилари билан танишиши, ўқувчиларни улар ишлаб чиқариш таълими ўтадиган ўқув устахонаси билан,

ички тартиб қондалари ва машғулотлар жадвали билан таништириш.

Кириш машғулотида уста ўз ўқувчилари билан илк бор учрашади. Шунинг учун, аввало, уларга ўз исмини ва отасининг исмини айтиши, кейин машғулотда қатнашувчиларни журнал бўйича рўйхат қилиб чиқиши ва ҳар бир ўқувчининг ташқи қиёфасини текшириши керак. Шундан сўнг гуруҳни ички тартиб қондалари, ўқув устахоналарининг иш режими ва ишлаб чиқариш таълими дастури билан таништириши зарур. Ўқувчиларни уларнинг бўлғуси касби билан таништириши, ишлаб чиқаришда улар ким бўлиб ишлашларини, қандай конструкция ва буюмларни пайвандлаб ясашларини айтиши лозим.

Кейин ўқувчиларни устахоналарга олиб бориш, уларни пайвандлашда фойдаланиладиган жиҳоз, мослама ва асбоблар билан қисқача таништириш, уларга пайвандлаб ясалган айрим намуна ва узелларни, имкони бўлса, пайвандлаб ясалган тайёр конструкцияларни кўрсатиш керак. Ўқувчиларга пайвандчиларнинг иш ўринларини, ёрдамчи хоналарни, эҳтиёт чиқиш жойларининг жойлашшини, ёритиш ҳамда вентилияция учун электр энергиясини улаш ва узниш жойларини, ёнгини учирниш инвентари ўрнатилган шчитлар қўйилган жойларни кўрсатиш даркор. Устахоналарни озода тутиш тартиблари ва ўқувчиларнинг навбатчилик қилиш тартиби ҳақида гапириб бериш лозим.

Кейин база корхона ҳақида, унинг тарихи, меҳнат анъаналари, ишлаб чиқарилган маҳсулотлари ҳақида ҳамда ишлаб чиқаришнинг технологик циклида пайвандлаш ишларининг аҳамияти тўғрисида қисқа ҳикоя қилиб бериш зарур. Билим юртини битириб ҳозирда ишлаб чиқариш илғорлари ва новаторлари ҳисобланган кишилар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш керак. Кириш машғулотининг охирида ўқувчиларни иш ўринларига тақсимлаш лозим.

2-МАВЗУ. ЎҚУВ УСТАХОНАЛАРИДАГИ МЕХНАТ ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни ўқув устахоналаридаги меҳнат хавфсизлигининг асосий талаблари, шикастланишнинг олдини олиш тадбирлари ва ёнгин хавфсизлиги билан таништириш.

Ўқув устахоналарида меҳнат хавфсизлиги ва ёнғинга қарши чора-тадбирларга алоҳида эътибор бериш керак. Уста ишларини хавфсиз бажариш қоидалари билан ўқувчиларни ҳар бир мавзу ёки мавзучадан кириш йўл-йўригини бериш вақтида таништириши лозим, бу машғулотда эса меҳнат хавфсизлиги ва ёнғиннинг олдинчи олиш чора-тадбирларининг умумий масалаларини кўриб чиқиши даркор.

Меҳнат хавфсизлиги ва ёнғинга қарши чора-тадбирларга бағишланган дарсга пухта тайёрланиш лозим: режа тузиш, кўргазма қўлланмалар танлаш, хавфсиз ишлаш усуллари тўғрисидаги йўл-йўриқларни осиб қўйиш керак ва ҳоказо. Меҳнат хавфсизлиги масалаларини қўйидаги қетма-кетликда кўриб чиқиш тавсия этилади: пайвандлаш ишларини бажараётганда шикастланиш турлари ва сабаблари; электр ёрдамида пайвандлаш ишларини бажаришда электр хавфсизлиги; шикастланишнинг олдинчи олиш тадбирлари; иссиқлик ва ёруғлик нурларидан сақлаш; иш ўрниларидаги вентиляция; электр-газ алаңасида пайвандлаш жиҳозларини ишлатиш қоидалари; жомакор ва ундан фойдаланиш қоидалари.

Ёнғин хавфсизлиги масалаларини қўйидаги изчилликда кўриб чиқиш мумкин: ёнғин чиқишининг асосий сабаблари; ёнғиннинг олдинчи олиш чоралари; бирламчи ёнғинни ўчириш воситаларидан фойдаланиш қоидалари; ёнғинни ўчиришда ўзини тутиш қоидалари; ёнғин чиққанда эвакуация қилиш режаси.

Шунга ўхшаш саволлар махсус технологиянинг биринчи дарсларида кўриб чиқилса-да, бу машғулотда ўқув устахоналаридаги ва экскурсияга бориладиган база корхонадаги меҳнат хавфсизлиги ҳамда ёнғинга қарши чора-тадбирларга доир қоида ва йўл-йўриқлар ҳақида ўқувчиларга батафсил гапириб бериш зарур. Меҳнат хавфсизлиги ва ёнғинга қарши чора-тадбирларнинг асосий қоидаларини билиб олмаган ўқувчини машқлар бажаришга қўйиш мумкин эмас. Бу қоидаларни ўқувчилар қандай билиб олганликларини аниқлаш учун ҳар бир ўқувчи билан савол-жавоб ўтказилган ҳамда меҳнат хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлигига оид кириш йўл-йўриқларининг махсус журнаliga ёзиб қўйилади.

Ишлаб чиқариш таълимининг бошида ўтказиладиган экскурсиядан мақсад — ўқувчиларни корхона билан, унинг ички тартиби ва ишлаб чиқарадиган маҳсулотлари билан илқ бор таништириш. Экскурсияни ўқувчилар кейинчалик ишлаб чиқариш амалиёти ўтказадиган база корхонага уюштирган маъқул.

Экскурсия муваффақиятли ўтиши учун унга олдиндан пухта тайёрланиш зарур. Ўста илгарироқ заводга бориб, унинг раҳбарлари билан экскурсияни ўтказиш вақтини, экскурсиянинг вазифаси ва мақсадини келишиб олиши керак. Экскурсия режасида бориб қўриладиган объектлар рўйхатини белгилаб олиш ва экскурсия вақтида ўста ҳамда корхона ходимлари бажарадиган вазифаларни аниқлаб олиш лозим. Тайёрлов, механика ва йиғиш-пайвандлаш пехларига албатта бориш шарт.

Ўқувчиларни экскурсия режаси билан олдиндан таништириш ва нималарга алоҳида эътибор бериш кераклигини айтиб қўйиш даркор. Интизомга ва хавфсизлик техникасига қатъий риоя қилиш муҳимлигини таъкидлаб ўтиш зарур.

Экскурсия вақтида ўста ўқувчиларни иш ўринларининг ташкил қилиниши, йиғиш-пайвандлаш мосламалари, жиҳозлари ва ташиш қўрилмалари билан таништирадиган, цех ходимларига аввал келишиб олинган саволларни беради, ўқувчиларнинг саволларига жавоб беради, уларга айтилганларни қисқача ёзиб олишни ва кўрсатилганларни чизиб олишни таклиф этади. Шунингдек, ўқувчилар эътиборини иш ўринларига материалларни келтириш ва тайёр маҳсулот сифатини текшириш усулларига ҳам қаратиш лозим.

Экскурсиядан сўнг якунловчи суҳбат ўтказиб экскурсия натижаларини муҳокама қилиш даркор. Ўқувчиларнинг корхонанинг илғор электр-газ алаңасида пайвандловчилари билан учрашув уюштириб, улардан ўз касби ҳақида, улар бажарган қизиқарли пайвандлаш ишлари тўғрисида гапириб беришларини сураш мақсадга мувофиқдир.

Ўқувчиларга уйда экскурсия ҳақида ёзма ҳисобот ёзиб келишни таклиф этиш мумкин. Бундай ҳисобот режаси, шунингдек ўқувчилар жавоб бериши зарур бўл-

ган саволлар олдиндан тузилиб, ўқувчиларга берилиши лозим.

4-МАВЗУ. МЕТАЛЛНИ ПАЙВАНДЛАШГА ТАЙЁРЛАШ

Бу мавзунинг асосий вазифаси — ўқувчиларни металлни пайвандлашга тайёрлаш билан таништириш ва уларда пайвандлаб ясаладиган турли буюмларни пайвандлашга тайёрлашга ва йиғишда бажаришга тўғри келадиган слесарлик ишларининг энг илғор усулларидан кўникмалар шакллантириш.

Ўқувчиларнинг машқларни музаффақиятли ўзлаштириши кўп жиҳатдан иш ўрниининг ташкил қилинишига боғлиқ. Ўқувчиларни ҳаммаша ўз иш ўринини энг яхши ташкил қилишга, ҳамма асбобларни иш ўрнида ўз жойида сақлашга ўргатиш керак. Иш ўрни бундай ташкил қилинганда керакли асбобни тезда топиш мумкин бўлади.

Материал яхши ўзлаштирилиши учун уни қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Металлни тўғриладан ва букиш. 2. Режалаш. 3. Пластиналар кесиб олиш. 4. Пластина ва трубаларни арра билан қирқиш. 5. Эғовлаш.

1-мавзуча. Металлни тўғрилаш ва букиш

Машқларни бажаришга тайёрланишда зарур пластиналар (текислиги бўйича эгилган, қиррасидан эгилган ва винтсимон эгилган пластиналар), ғадир-будур иўлат-листлар, эгилган бурчакликлар, кичик диаметрли труба бўлаклари, тиски жағлари учун заготовкалар ва суримма қопқоқлар учун скобалар танилаб олиш керак. Тўғрилانган пластиналардан кейинчалик суюқлаштириб қоплаш ва пайвандлаш ишларида фойдаланиш мумкин.


Иш ўринлари скоба ва трубаларни букиш учун тискилар, плиталар ва ҳар хил оправкалар билан жиҳозланган бўлиши зарур. Асбоблардан слесарлик болғалари, юмшоқ металл қўймаси бўлган болғалар, ёғоч болғалар (княжикалар), чизғичлар керак бўлади.

Ишларнинг қийинлик даражаси ҳамма учун тахминан бир хил бўлиши лозим. Шунинг учун машқларга

мўлжаллаб танланган материалларни баъзан атайлаб букишга тўғри келади. Юмшоқ материални таплаш керак, қаттиқ материал зарб берилганда пружиналаниб, дарз кетиши мумкин. Маҳаллий шароитларга қараб машқлар рўйхатини бошқачароқ олиш мумкин, лекин ўқувчилар бу машқлардан металлни тўғрилаш ва букиш бўйича асосий кўникмаларни эгаллашлари шарт.

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа асосида ўтказиш мумкин: иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидалари; текислиги бўйича эгилган пластиналарни тўғрилаш; винтсимон эгилган пластиналарни тўғрилаш; энсиз томоини бўйича эгилган пластиналарни тўғрилаш ва пулат бурчакликни тўғрилаш; пулат листини тўғрилаш; пластиналарни букиш, трубаларни букиш.

Ўқувчиларни иш ўрнининг ташкил қилиниши ва хавфсиз ишлаш қоидалари билан таништиргач, уста айрим машқларнинг қандай бажарилишини кўрсатиб беради. Текислиги бўйича эгилган пластиналарни тўғрилашни кўрсатаётганда, пластиналарга зарблар болға муҳрасининг чети билан эмас, балки урта қисми билан берилишини айтиш лозим, чунки муҳраснинг чети билан урганда пластиналар пачоқланади. Пластинани четларидан бошлаб тўғрилаш ва охирида ўртадаги қавариқ жойини тўғрилаш кераклигини ҳам айтиб ўтиш зарур.

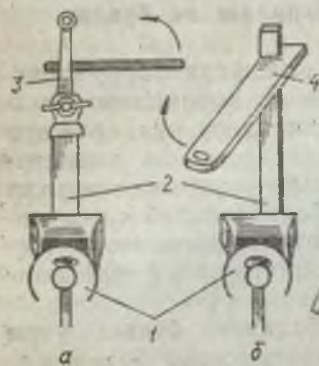

1-расм. Винтсимон эгилган пластиналарни тўғрилаш усуллари:

1 — тиски, 2 — заготовклар, 3 — дастаки тиски, 4 — пулат полоса.



2-расм. Энсиз ёғидан эгилган металлни тўғрилаш схемаси:

а — полосани тўғрилаш, б — бурчакликни тўғрилаш.

Винтсимон эгилган пластиналарни тўғрилашни курсатаётганда, тискига сиқиб қўйилган пластинани тескарига бурашнинг икки усулини курсатиш керак: қўл тискичаси ёрдамида бураш (1-расм, а) ва кесикли пўлат полоса ёрдамида бураш (1-расм, б). Текислиги бўйича эгилган пластиналар плита устида болға билан узил-кесил тўғриланади.

Энсиз томонидан эгилган пластиналарни ва пўлат бурчакликни тўғрилашга киришишдан олдин, бу ҳолда болға билан уриб тўғрилаш (териш), яъни металлнинг эгилган жойларини уриб чўзиш усулини қўллаш кераклигини айтиб ўтили зарур. Бунда болға билан урилган жой бир оз юқалашади.

Бу ўрнида болғачанинг учи билан кундалангига қандай қилиб тўғри зарб беришни курсатиш даркор (2-расм).

Лист материални тўғрилашни курсатишга утилганда, кўп ҳолларда листда ғадир-будурлик учрашини таъкидлаб ўтиш лозим. Ғадир-будурликни йўқотиш учун зарбни листнинг қавариқ жойларига эмас, балки четларига бериб тобора ўртасига яқинлаштириб бориш кераклигини ўқувчиларга тушунтириш зарур. Натижада қавариқ жойлар текисланади (3-расм). Қалин металлни ацетилен-кислород алангаси ёрдамида тўғрилаш усулини курсатиб бериш шарт. Қавариқ жойлар тез қиздирилиб, кейин ҳавода совитилганда металл киришади ва заготовка тўғриланади (4-расм).

Тўғрилаш жараёнини намоён қилиш керак. Курсатишни бошлашдан олдин, буюмни катта қувватли



3-расм. Ўртасидан дўмбайган пластинани тўғрилаш схемаси.

1 — дўмбайлик, 2 — болға билан зарб бериладиган жойлар.



4-расм. Ацетилен-кислород алангасида полосани (а) ва швеллernи (б) тўғрилаш схемаси.

пайвандлаш горелкалари билан қиздириш лозимлигини тушунтириш даркор. Буюмни тез ва қавариқ томонидаги устки толалари пластик ҳолатга келгунча қиздириш зарур. Қиздирилган қисмлари совитилганда бу жойлар сиқилади, натижада буюм тўғриланади. Полосани тўғрилашни кўрсатаётганда (4-расм, а), унинг вертикал деворининг қавариқ қисми қиздирилишини айтиш лозим. Листнинг қалинлигига қараб, қиздириладиган полосанинг эни тахминан 20—30 мм ни ташкил этади. Қалинроқ листни тўғрилашда қиздириладиган полосанинг эни каттароқ олинади. Қиздириладиган полосалар тахминан 30° бурчак остида учрашиши керак. Пайвандлаб ясалган конструкцияларни тўғрилаш жараёнини намойиш қилиб кўрсатиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Бунда пайвандлаб ясалган швеллерни тўғрилиш жараёнини кўрсатиш мумкин (4-расм, б). Кўрсатиш давомида, иккала токчада жойлашган учбурчак қисмлардан ташқари, унинг деворидаги бир нечта полоса ҳам қизишини айтиб ўтиш даркор.

Кейин пластинани тискига маҳкамлаб букишга ўтилади. Аввал тиски учун мўлжаллаб қизил мис, жез ёки алюминийдан ясалган устқўйма жағларни букиш кўрсатилади. Уқувчилар диққати жағлар юзаси пачақланмаслиги учун уларни ёғоч болга билан ёки юмшоқ металлдан ясалган болга билан тўғрилаш кераклигига қаратилади. Кейин пўлат листдан ишланган скобаларни тўртбурчак оправкалардан фойдаланиб букиш кўрсатилади.

Кириш инструктажининг охирида трубаларни совуқлайин ва қиздириб букиш кўрсатилади. Трубаларни уларнинг ичига қум тўлдириб букишга алоҳида эътибор бериш керак.

Уқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: текислиги бўйича эгилган пластиналарни тўғрилаш; вишесмон эгилган пластиналарни тўғрилаш; энсиз томони бўйича эгилган пластиналарни тўғрилаш; энсиз томони бўйига эгилган пластиналарни тўғрилаш; бурчакликларни тўғрилаш; кичикроқ листларни тўғрилаш; тискиларнинг устқўйма жағларини букиш; скобаларни букиш; трубаларни букиш.

Машқларни бошлашдан олдин, кириш йўл-йўриғида тўғрилашнинг ҳамма турларини кўрсатиш керак, машқлар бажариб бўлингандан кейин эса букишни кўрсатиш зарур. Скоба ва трубаларни букиш энг мураккаб

операция бўлгани учун бу жараёни икки қайта курсатиш лозим.

Ўқувчиларга ғадир-будур листни тўғрилашни топширганда уларга яхши чўзиладиган листни болганинг муҳраси билан, ёмон чўзиладиган листни эса болганинг тумшуғи билан уриш кераклигини эслатиб қўйиш даркор. Ўқувчиларнинг металлни катта куч билан уриб уни жуда пачақлаб юбормасликларига эришиш лозим.

Скобаларни букиш изчиллигини кузата туриб, ўқувчиларга, ўткир ёқлар ҳосил қилиш учун аввал букиш бурчаги бир оз катта олиншини, кейин эса чўктириш пўли билан бурчак 90° га келтирилишини эслатиб ўтиш керак. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, ўқувчиларни заготовкларда пачақланишлар юзага келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш зарур. Машқлар охирида трубаларни ҳар хил бурчак остида букиш машқи ўтказилади.


Якунловчи суҳбатда кўплаб ишлаб чиқариш шароитида пластиналарни прессларда, катта ўлчамли лист ва бурчакликларни эса листни ва бурчакликни тўғрилайдиган жўваларда тўғрилаш кераклигини эслатиб қўйиш лозим. Листни букиб обечайкалар тайёрлашда лист букиш жўваларидан, катта диаметрли трубаларни букишда эса гидравлик юритмали махсус станоклардан фойдаланишни ҳам айтиб ўтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Текислиги бўйича эгилган, энсиз томонидан эгилган ва винтсимон эгилган пластиналар қандай тўғриланади?
2. Бурчакликлар қандай тўғриланади?
3. Ғадир-будур листлар қандай тўғриланади?
4. Тўғрилаш ва болға билан уриб чўзиш (териш) орасида қандай фарқ бор?
5. Тискига маҳкамлаб тўғрилашнинг асосий қондаларини айтиб беринг.
6. Металлни тўғрилаш ва букиш учун иш ўрини ташкил қилишнинг асосий қондаларини айтиб беринг.

2-мавзуча. Режалаш

Бу мавзудан мақсад — ўқувчиларни оддий режалаш асбобидан фойдаланишга ва энг оддий шаклларни режалашга ўргатиш. Материал сифатида кам углеродли пўлатдан ишланган $150 \times 150 \times (4-5)$ мм ўл-

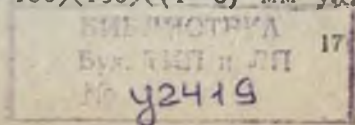

чамли пластиналардан фойдаланиш мумкин. Бу пластиналардан кейинчалик кесиш ва қирқиш жараёнларини ўрганишда фойдаланилади. Диаметри ва деворларининг қалинлиги ҳар хил бўлган бир нечта труба бўлаклари ҳам тайёрлаб қўйиш керак.

Машқни ўтказиш учун режалаш чизғичлари, кернерлар, циркуллар, гўниялар, миллиметрли чизғичлар, ҳар хил андазалар, режалаш болғалари ҳам тайёрлаб қўйиш зарур.

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидалари; параллел чизиқлар чизиш; тўғри бурчакли шаклларни режалаш; режалаш чизиқлари устидан кернер уриб чиқиш; доираларни режалаш; андаза ёрдамида режалаш; газ алангасида кесиш учун труба ва пластиналарни бўр билан режалаш. Йўл-йўриқ беришнинг бошида иш ўрни қандай ташкил этилишини айтиш керак. Чархлаш станогиде тоза ҳимоя экрани бўлмаса, тирак билан чархлаш доираси орасида нормал тирқиш (1,5—2 мм) бўлмаса, чизғич ва кернерларни чархлаш мумкин эмаслигини ўқувчиларга эслатиб қўйиш лозим. Чархлаш станогини олдида икки-тадан ортиқ кишининг туриши тақиқланади.

Режалаш ҳақидаги асосий тушунчаларни ўқувчилар назарий машғулотларда олган бўлишларига қарамай, машқларни бажаришда улар қийналишлари мумкин. Шунинг учун тушунтириш ва кўрсатиш билан бирга тез-тез машқлар кўрсатиб бориш ҳам зарур.

Дастлаб циркуль, чизғич ва чизғич ёрдамида параллел чизиқлар қандай чизилишини ҳамда тўғри бурчакли шакллар қандай режаланишини кўрсатиш лозим. Ишлов бериш давомида чизиқлар ўчиб кетиши мумкинлигини эслатиб ўтгач, режа чизиқлар устидан кернер уриб чиқиш жараёнини кўрсатиш ва кернерни чархлаш бурчагига (камида 45°) алоҳида эътибор бериш керак. Бунда слесарлик болғалари ўрнига махсус режалаш болғаларидан фойдаланилади. Тўғри бурчакли шаклларнинг режа чизиқлари устидан кернер уриб чиқишга кўрсатаётганда чизиқлар кесишган жойларга албатта кернер қўйиш зарурлиги ҳақида ўқувчиларни огоҳлантириш даркор.

Доираларни режалаш ва кернер уриб чиқишни кўрсатаётганда доира марказ чизиқлари билан кесишган жойларга кернер қўйиш зарурлигини айтиш керак.

Кириш йўл-йўригининг охирида андаза ёрдамида режалашни, шунингдек, газ алангасида кесиш учун труба ва пластиналарни бўр билан режалашни курсатиш лозим. Пластина ва трубаларда тешиклар ўрнини режалаш устида алоҳида тўхталиб ўтиш даркор.

Ўқувчилар машқларини қўидаги режа асосида ўтказиш зарур: параллел чизиқлар чизиш; квадрат ва тўртбурчакли режалаш; алоҳида чизиқлар ва тўғри бурчакли шакллар чизиқлари устидан кернер уриб чиқиш; доираларни режалаш ва чизиқлар устидан кернер уриб чиқиш; андаза ёрдамида режалаш ва чизиқ устидан кернер уриб чиқиш; газ алангасида кесиш учун пластина ва трубаларни бўр билан режалаш.

Параллел чизиқларни 150×150 мм ўлчовли пластиналарга чизиш керак. Ўқувчилар пластинанинг четидан 20 мм ичкаридан чизиқ чизадилад, кейин циркуль, чизгич ва чизгичдан фойдаланиб бир-биридан 10—20 мм оралиқда яна бир нечта чизиқ чизишади. Ўқувчилар режалашнинг бу усулини ўзлаштириб олганларидан сўнг уларга гуния ёрдамида чизиқ чизишни тоншириш мумкин. Ўқувчилар циркулдан фойдаланишни, қўзғалмас чизгични ва гунияни ушлаб туриб, чизгич билан бир тортишда чизиқ чизишни ўрганиб олишлари зарур.

Тўғри бурчакли шаклларни режалашда ҳам худди шундай пластиналардан фойдаланилади. Аввал ўзаро перпендикуляр чизиқлар чизилади, кейин квадрат ва тўртбурчаклар чизилади. Иш ўринларини айланиб чиқиш вақтида режаланаётган пластиналар сиртининг тозаллигини ва ўқувчилар чизгични қўлда тўғри ушлаётганларини текшириб туриш лозим.

Режа чизиқ устидан кернер уриб чиқишга онд машқни бошлашдан олдин ўқувчиларга кернер изла-рининг оралиғи (қадами) ва зарб кучи бир хил бўли-ши кераклигини эслатиб қўйиш зарур. Машқни бажараётганда кернерни вертикал ўрнатиш кераклигини, кернер урганда ҳосил бўладиган чуқурчалар бир хил ўлчамда чиқиши, чизиқ устида аниқ ётиши, уларнинг оралиғи тахминан 15 мм бўлиши ва чизиқлар режала-наётган шаклларнинг бурчакларида кесишадиган жой-ларга туширилиши лозимлигини айтиш керак.

Доираларни режалашга онд машқлар ҳам худди шундай пластиналарда бажарилади. Циркуль ва чиз-гич ёрдамида ҳар хил диаметрли бир нечта доира ре-

жалпади ва чизиклар устидан кернер уриб чиқилади. Уқувчилар андаза ёрдамида режаланаётганда иш вақтида андаза силжиб кетмаслиги, режа чизикни эса чизгични бир тортишда чизиш лозимлигини ёдда тутишлари даркор. Пластина ва трубаларни газ алангасида кесиш учун режалашни ўқувчилар ўзларига маълум методларни қўллаб ғўниялар, чизгич, циркуль ва андаза ёрдамида бажарадилар, шунинг учун бундай режалашда улар қийналмайдилар.

Машқлар вақтида иш ўринларини айланиб чиқаётганда ҳар бир ўқувчининг ҳаракатларини кузатиб бориш ва энг қийин приёмларни шахсан кўрсатиб бериш зарур.

Якуновчи суҳбатда кўпчилик ўқувчилар йўл қўйган хатоларни кўриб чиққандан сўнг уларга мураккаброқ шаклларни марказ чизигидан режалашни, шунингдек берилган бурчаклар бўйича режалашни кўрсатиш керак. Суҳбат охирида ўқувчиларга ўтилган материални ўйда такрорлаб келишни топшириш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Режалашда ишлатиладиган асбобларни айтиб бериш.
2. Параллел чизиклар қандай чизилади, тўғри бурчакли шакллар ва доиралар қандай режаланади?
3. Режа чизик устидан кернер уриб чиқиш нима учун керак?
4. Кернерни қандай қилиб тўғри чархлаш мумкин?
5. Андаза ёрдамида режалаш қандай амалга оширилади?
6. Металлни режалаш учун иш ўрни қандай бўлиши лозим?

3-мавзуча. Пластиналарни кесиш

Мавзучанинг асосий вазифаси — ўқувчиларга аниқ зарб беришни ва зубило ёки крейцмейселни тўғри ўрнатишни ўргатиш. Бу кўникмалар кейинчалик пайвандлашдаги нуқсонларни ва чок ўзатишни кесиб олиб ташлашда қўл келади.

Кесини учун материал сифатида аввалги машқларда режаланиб, кернер уриб чиқилган пластиналардан, шунингдек квадрат ҳамда думалоқ металл бўлакларидан фойдаланиш мумкин. Кейинчалик қирраларини қия қилиб кертиб, учма-уч пайвандлашга мўлжалланган пластиналар, дарз кетган чуян деталлардан, шунинг-

дек юқори гуруҳ ўқувчилари пайвадлаган бирикмалардан ҳам фойдаланиш зарур.

Слесарлик болғалари, зубилоларни ва зубилоларнинг чархланиш бурчакларини текшириш учун андазалар тупламини тайёрлаб қўйиш керак. Болғаларнинг дасталари тўғри шаклли, болғадаги тешикка тўғри ўтказилган ва ҳаммасининг узунлиги бир хил бўлиши даркор. Болға муҳраси ва зубило каллагига пачақланмаган бўлиши лозим.

Ўқувчилар диққатини аниқса тискиларнинг ишга тайёрланишига қаратиш зарур. Улар верстакка қимирламайдиган қилиб ўрнатилиши ва ўткир тишли жағлар билан таъминланган бўлиши керак. Иш ўринларидаги муҳофаза турлари ёки кўчма экранлар, чархлаш станокларидаги ҳимоя экранларининг ҳолатини текшириш лозим. Чархлаш станоклари ёнида сув солинган идишлар, шунингдек турли материалларга ишлов беришга мўлжалланган зубилоларнинг чархланиш бурчаги кўрсатилган жадваллар, зубилонинг чархланиш бурчагини текшириш учун андазалар бўлиши керак.

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил этиш; кесиш ва зубилони чархлаш вақтида хавфсиз ишлаш қондалари; тиски сатҳи билан барабар қилиб кесиш; тиски сатҳидан юқоридан кесиш; плита устида кесиш; қирраларни пайвадлашга тайёрлаш; нуқсонли жойларни ва чоклар ўзагини кесиб олиб ташлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қондалари ҳақида гапираётганда ўқувчилар диққатини кесишда дастасига ёмон ўтказилган болғадан фойдаланиш мумкинмаслигига қаратиш зарур. Иш ўринларида муҳофаза турлари ёки кўчма экранлар бўлмаса, кесиш ишларини бажаришни, шунингдек ҳимоя кўзойнаклари бўлмаса, зубилоларни чархлашни қатъий тақиқлаш зарур.

Тиски сатҳи билан барабар қилиб кесишни кўрсатишда тўғри иш вазиятини кўрсатиш ва ўқувчилар диққатини кесишда зубилони қандай бурчакка оғдириш кераклигига қаратиш зарур. Зубилони ишлов берилаётган юзага нисбатан $25-30^{\circ}$ ва тиски ўқига нисбатан 45° бурчак остида қўйиш лозим. Зубило тискининг бир йўла иккала жағига тегиб туриши даркор.

Тиски сатҳидан юқоридан кесишни кўрсатаётганда, кесишнинг бу тури баъзан чизик бўйича кесиш деб

аталишини ва бу усул қалинроқ металлни кесишда, шунингдек қирраларни пайвандлашга тайёрлашда қўлланилишини эслатиб ўтиш лозим. Кесишнинг бу усулида ишлатиладиган зубилолар жуда яхшилаб чархланган бўлиши кераклигини ҳам айтиб ўтиш зарур.

Плита устида кесишни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини зубилоларни тўғри чархлаш (бу ҳолда чархлаш бурчаги тискида кесишга мўлжалланган пайдан кичикроқ бўлиши керак) ва уни қўл билан тўғри ушлаш приёмларига қаратиш зарур. Контурни кесиб олиш энг қийин иш эканлигини ҳисобга олиб, ўқувчиларга ҳар бир зарбдан сўнг зубилони кесиш йўналишида унинг бутун эни катталигида эмас, балки 1—2 ёки 3—4 қисми катталигида суриш кераклигини айтиш ва қилиб кўрсатиш зарур.

Қирраларни пайвандлашга тайёрлашни кўрсатишга киришар экан, ўқитувчи пўлат пластиналар қирраларининг бир томонига ишлов беришда ўқувчилар унча қийналмасликларини ёдда тутиши лозим. Чўян деталлардаги дарзларга ишлов бериш қийинроқ. Бу ҳолда ўқувчиларга металл юзасини бегона нарсалардан пўлат чўтка билан тозалаш, шунингдек металл юзасидаги бўёқ ва қасмоқни шабер ёки жилвирлаш доираси билан кетказиш жараёнини кўрсатиш лозим.


Дарзларга ишлов беришни уларнинг учини ва охирини пармалашдан бошлаш кераклигини (5-расм), акс ҳолда пайвандлаш жараёнида ёки дарз четларини кесишдаёқ дарз катталашиб кетиши мумкинлигини ўқувчиларга тушунтириш лозим. Пармаланган жойдан кейин дарзнинг давоми бўлмаслиги керак. Сўнгга ўқувчиларга дарз йўналишида тешиклар пармалаш жараёнини уни 60—80° бурчак остида кесиш жараёнини кўрсатиш зарур. Зубило билан кесаётганда асосий металлнинг титрашига йўл қўймаслиги кераклигини, шунинг учун пармалаб чиқариш усулини қўллаш лозимлигини тушунтириш даркор. Дарз четларини пармалаш ва уларга ишлов бериш ишларининг кетма-кетлиги 6-расм, а да, ишлов бериш шакли эса 6-расм, б да кўрсатилган.

Пармалаш алоҳида мавзу сифатида ўтилмайди, шунинг учун пармалаш станогининг тузилиши ва унда хавфсиз ишлаш қоидаларини ўқувчиларга қисқа қилиб тушунтириш даркор.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш


тавсия этилади: пластиналарни тиски сатҳи билан ба-
равар қилиб кесиш; зубилоларни чархлаш; пластина-
ларни тиски сатҳидан юқоридан кесиш; пластиналар,
полосалар ва профилли металлни плита устида кесиш;
пайвандлаш учун қирраларнинг бир томонига ва икки
томонига ишлов бериш: чокларнинг нуқсонли жойлари-
ни ва ўзагини кесиб олиб ташлаш.

Биринчи машини ўқувчилар лист булакларида ба-
жарилади. Дастлаб уларнинг оёқ кафтини тўғри вази-
ятга қўйиш, зубилони тўғри ушлаш, гавдани тўғри бу-

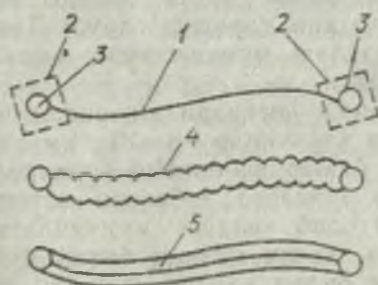

5-расм. Дарз учларида тешик
шармалаш ва дарз қирраларини
кенгайтириш:

1 — дарз, 2 — дарз учлари атрсфилла-
ги тездаянган жойлар, 3 — дарзнинг
тешик шармаланган учлари, 4 — зуби-
ло билан кенгайтириш учун тешик
шармаланган дарз, 5 — пайвандлаб
берkitишга тайёрланган дарз.

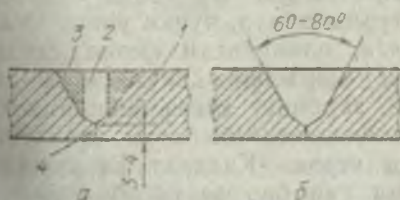

6-расм. Чўян буюмлардаги дарз-
ларни кенгайтириш:

а — кенгайтириш схемаси, б — кенгайти-
риш шакли; 1 — асосий металл, 2 — шар-
маланган тешик, 3 — кесиб ташланадиган
жойлар, 4 — паррон дарзлар яқинида қо-
ладиган тўymoқ жой.

риш, болгани тўғри ушлаш ва танадан тискигача бўлган масофани тўғри танлаш кўникмаларини ўзлаштириб олишларига эришиш зарур. Панжа билан зарб беришни ўзлаштириш учун кесиш ниши устанинг буйруғи билан бажарилиши керак. Кейин ўқувчилар елкадан ошириб ва бошдан ошириб зарб бериш усулларини ўзлаштиришади. Яхши ўзлаштирган ўқувчиларга бошдан ошириб зарб бериш кесиш машқини бажаришга рухсат этиш мумкин.

Машқ давомида зубило ўтмаслашса, уни дарҳол чархлаш лозим. Чархлашда жилвирлаш доирасининг ён томони эмас, балки устки қисми ишлатилишига ўқувчилар диққатини қаратиш зарур. Доирада рангли металлларни чархлаш мумкин эмас, акс ҳолда доира «мойланиб» қолади.

Металлни тиски сатҳидан юқоридан чизик бўйича кесиш машқини ўқувчилар 8—10 мм қалинликдаги пластиналарда бажаришади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчиларга зубилони потўғри ишлатиш шикастланишга олиб келиши мумкинлигини эслатиш керак. Масалан, кичик қиялик билан қўйилган зубилони катта куч билан урилса, қиринди синиб кетиши оқибатида қўл пластина четларига тегиб жароҳатланиши мумкин. Кесиш вақтида ўқувчи ҳаммаша зубилонинг учига қараб туриши зарур, шунинг учун ундан катта куч билан зарб беришни эмас, балки зубилонинг қиялик бурчагига кўпроқ эътибор беришни талаб қилиш даркор.

Металлни плита устида кесишни машқ қилаётганда ўқувчилар полуса, квадрат ва думалоқ пўлатни кесиб бўлақларга ажратишади. Бу ҳолда зубилонинг вазиятини кузатиб туриш зарур, чунки унинг қиялик бурчаги катталаштирилса, олинadиган қириндининг қалинлиги ортади. Кесиш жараёнини кузатаётганда зубилони тўғри ушлашга, зарбнинг тўғри берилишига ва кескичнинг режалаш чизигига нисбатан ҳолатига алоҳида эътибор бериш керак. Квадрат ва думалоқ пўлатни кесишдан олдин уни бир оз кесиб қўйиш, кейин сандонда синдириб бўлиш лозим.

Қирраларни пайвандлашга ва чокларнинг нуқсонли жойлари ҳамда ўзагини кесиб олиб ташлашга онд машқлар юқори гуруҳ ўқувчилари томонидан учма-уч қилиб пайвандлаб бириктирган пластиналарда бажарилади.

Машқлар мураккаб ва турли-туман булганлигидан қирриш йўл-йўриғини машқларни бажариш давомида бериб бориш зарур. Буида приёмларни кўрсатиш ва тушунтиришни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан алмаштириб туриш керак.

Якуновчи суҳбатда машгулотларга яқин ясалгандан ва ўқувчилар йўл қўйган хатолар кўриб чиқилгандан сўнг ишлаб чиқариш шароитида катта листларнинг қирраларини пайвандлашга тайёрлаш учун газ алангасида кесиш ёки қиррани рандалайдиган станокларда рандалаш усули қўлланилишини айтиш керак. Газ алангасида кесишни ўқувчилар кейинроқ ўрганишларини, қиррани рандалайдиган станокнинг ишлаши билан эса база корхонага экскурсияга борганда танишишларини айтиш зарур. Бу ўринда нуқсонли чокни йўқотиш учун махсус кескичлар (кислород ва ҳаво-ёй ёрдамда кесадиған кескичлар)дан фойдаланилишини, бу кескичларнинг ишлаши билан ўқувчилар тегишли мавзу ўтаётганда танишишларини айтиб ўтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Кесишнинг моҳияти нимадан иборат ва унинг қандай турлари бор?
2. Тискига қисиб қўйилган металлни кесишда қандай иш вазияти ўғри ҳисобланади?
3. Кесишнинг турли усуллари учун зубилолар қандай чархланади?
4. Панжа билан, елқадан ошириб ва бошдан ошириб бериладиган зарблар қандай бажарилади?
5. Қирралар пайвандлашга қандай тайёрланади?
6. Нуқсонли чок қандай кесиб олиб ташланади?
7. Металлни кесиш учун иш ўринини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларини айтиб берилг.

4-мавзуча. Пластина ва трубаларни арра билан қирқиш

Машқларни ўтказиш учун олдиндан арра ва труба қирқичларни тайёрлаб қўйиш лозим. Арра полотноларини маҳкамлаш учун эҳтиёт штифтларини тайёрлаб қўйиш, шунингдек ҳамма полотнолар яхшилаб тобланганлигини, полотнолар учларидаги тешиклар ўлчамлари штифтларга мос келиш-келмаслигини текшириш зарур.

Ўлчами 25×25 мм ли квадрат пўлат бўлаклари,

5×60 мм ли пулат полоса, 160×100×6 мм ли пласти-
палар ва диаметри 1/2—2' ли труба булакларини тап-
лаб қўйиш зарур. Режалаш циркуллари, чизгичлари,
шунингдек алиф ва кичпк чўтка ҳам керак бўлади.

Кириш йўл-йўригини ушбу режа бўйича ўтказиш
тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва металл-
ни қирқишда хавфсиз ишлаш қондалари; дастаки ар-
рани йиғиш, квадрат пулат ва пластиналарни полотно-
си бурилган арра билан қирқиш; трубаларни арра ва
труба қирққич билан қирқиш.

Йўл-йўриқнинг бошида иш ўрнини ташкил қилиш-
ни тушунтириш ва меҳнат хавфсизлигининг асосий
қондаларини эслатиш зарур. Полотноларни миҳ би-
лан маҳкамлаш тақиқланишини, аёс ҳолда қўл жаро-
ҳатланиши мумкинлигини айтиш керак.

Квадрат пулатни арра билан қирқишни кўрсатиш-
га ўтганда аввало тўғри иш вазиятини ва ундан мум-
кин бўлган четлашишларни кўрсатиш лозим. Қирқиш
вақтида, полотно тишлари уваланмаслиги учун қир-
қишни заготовканинг кетинги қиррасидан бошлаш за-
рур. Полотно металлга ботиб борган сари горизонтал
вазиятга кела боришини айтиш лозим. Кейин полотно
қандай совитилишини кўрсатиш даркор. Бунинг учун
полотно ва қирқилаётган жойга чўтка билан алиф сур-
тилади.

Ўқувчилар бу машқни бажариб бўлганларидан сўнг
уларга пластиналарни полотноси бурилган арра билан
қирқишни кўрсатиш керак. Бу машқда асосий шарт
қирқиш чизигининг тўппа-тўғри чиқишини таъминлаш-
дан иборатлигини айтиш лозим.

Трубаларни арра билан қирқиш икки марта кўрса-
тилади: аввал труба ўқиға нисбатан тўғри бурчак ос-
тида қирқиш, кейин ўткир бурчак остида қирқиш кўр-
сатилади. Шунингдек, трубаларга патрубоклар ўлаш
учун уларда қандай қилиб тешик қирқилишини тушун-
тириш керак.

Трубани труба қирққич билан қирқишни кўрсата-
ётганда ўқувчилар диққатини роликлар (пичоқлар) ни
мойлаб туриш кераклигига, шунингдек қирқиш охири-
да пичоқларни қаттиқ босиш керакмаслигига, аёс ҳол-
да улар труба деворларини сийдириб юбориши мум-
кинлигига қаратиш зарур.

Бу мавзучани ўрганишда ҳам кириш йўл-йўригини
машқлар давомида қисмларга бўлиб ўтказиш даркор.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: дастаки аррани йиғиш; квадрат пулатни қирқиш; пластиналарни полотноси бурилган арра билан қирқиш; косинкалар ва бикрлик қобирғаларни қирқиш; трубаларни арра билан қирқиш; трубаларни труба қирққич билан қирқиш.

Дастлаб ўқувчилар дастаки аррани йиғиб ва қисмларга ажратиб, полотносини бўйлама ва кўндаланг йўналишларда ўрнатишлари керак. Ўқувчиларнинг бу машқларини бажаришларини кузатаётганда полотнони нормал даражада тараंगлашларига эътибор бериш зарур, чунки полотно ҳаддан ташқари тараंगлаб юборилса, у узилиб, кетиши мумкин. Полотнони тараंगлаётганда аррани юздан узоқроқ тутиш кераклигини айтиш лозим.

Арра билан қирқиш машқини 25×25 мм ўлчамли квадрат пулат булакларига ўтказиш тавсия этилади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар тўғри иш вазиятини эгаллашларини, арра рамкасини чап қўл билан тўғри ушлашларини ва қирқишни заготовканинг кетинги қиррасидан бошлашларини кузатиш зарур. Бунда эътиборни ҳаммаша полотнонинг тараंगлигига ва тишларининг йўналишига қаратиш даркор.

Кейин ўқувчилар пластиналарни полотноси бурилган арра билан қирқиш машқини бажарадилар. Бу машқда асосий қийинчилик шундаки, арра полотноси режа чизикдан четга чиқиб кетаверади, чунки арра станогини ўз оғирлиги билан полотнони буриб юбораверади. Шунинг учун иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчиларнинг аррани мувозанатда тутиб туришларига (рамкани чап қўл билан қамраб ушлаш йўли билан) эътибор бериш ва уларнинг диққатини қирқиш чизигини қийайтириб юбормаслик зарурлигига қаратиш керак.

Ўтилган машқларни мустаҳкамлаш учун ўқувчиларга режалашдан фойдаланиб ҳар хил косинка ва бикрлик қобирғалари қирқишни тоншириши мумкин. Шундан сўнг ўқувчилар трубаларни арра билан труба ўқи билан 90° ва 45° бурчак остида қирқиб бўлишлари лозим. Охирида диаметри $1\frac{1}{2}$ — $2''$ ли трубаларни труба қирққич билан қирқиш машқини ўтказиш зарур. Ўқувчилар ишини кузатаётганда трубани охиригача қирқиб туширгандан сўнг труба қирққичининг ерга тушиб кети-

шига йўл қўймаслик ҳақида уларни огоҳлантириш даркор.

Яқунловчи суҳбатда пайқалган хатоларни таҳлил қилгандан сўнг ўқувчиларни қирқишнинг механик усуллари билан таништириш керак. Бунинг учун трубаларни механик арра билан ва пластиналарни пресс-қайчи билан қирқишни кўрсатган маъқул. Листин қирқиш учун гильотинли қайчи, бурчакларни қирқиш учун эса махсус қайчи ишлатилишини ҳам айтиб ўтиш керак. Қирқишнинг бу усуллари билан ўқувчиларни улар ишлаб чиқариш амалиётини ўтаётганларида ёки база корхонага экскурсияга борганларида таништириш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Металлни арра билан қирқишнинг моҳияти нимада?
2. Арранинг асосий қисмларини айтиб ва уларнинг вазифасини тушунтириб бериш.
3. Полотнони аррага қандай қилиб тўғри ўрнатиш мумкин?
4. Полотнони бурилган арра билан қирқиш усули қандай шароитларда қўлланилади?
5. Арра полотнони ва труба қирқич роликлари (пиноқлари) қандай совишиб турилади?
6. Иш ўрнини ташкил қилиш ва дастаки арра ҳамда труба қирқич билан хавфсиз ишлаш қоидаларни ҳақида гапириб беринг.

5-мавзуча. Эговлаш

Мағзучадан асосий мақсад — ўқувчиларга эговлаётганда тўғри иш вазиятини эгаллашни ва металлни пайвандлашга тайёрлаш учун уни эговлашда тўғри иш приёмларидан фойдаланишни ўргатиш.

Машқларни ўтказиш учун тискилар, дағал тишли дастали эговлар, текшириш чизгичлари, гуниялар, қирраларнинг қиялигини ўлчаш учун ҳар хил андазалар, шунингдек болғалар, зубилолар, металл чизгичлар ва чизгичлар керак бўлади.

Тискиларни танлашга алоҳида эътибор бериш зарур. Тискиларни ўқувчиларнинг бўйига мослаб танлаш учун баландлиги икки-уч хил бўлган дастгоҳлар тайёрлаб қўйиш ва уларни ўқувчиларнинг бўйига қараб алмаштириш ёки олиб ташлаш мумкин бўладиган тахта тагликлар билан таъминлаш лозим.

Эговларни ишга тайёрластганда уларнинг дастага пухта ўрнатилганлигини текшириш зарур. Дасталар-

нийи ўнда албатта ҳалқа бўлиши шарт. Ўқувчиларга дастасиз ёки дастаси нуқсонли эговларни бериш тақдирланади.

Материал сифатида керакли миқдорда пластиналар тўғриваб қўйиш даркор, кейинчалик бу пластиналардан суюқлантириб қонлаш ва пайвандлаш ишларига доир машқларни ўтказишда фойдаланилади.

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва эговлаётганда ҳавфсиз ишлаш қондалари; эговлаш вақтидаги иш вазияти; пластиналар қирраларини эговлаш; пластиналар текисликларини эговлаш; пластиналар четларининг қия жойларини эговлаш; четларининг тўтқиланган жойларини эговлаш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида эговлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинишини эслатиб ўтиш ва ўқувчилар диққатини ҳавфсиз ишлаш қондаларига жалб қилиш лозим. Дастгоҳдаги қириндин фақат четга билан олиб ташлаш кераклигини айтиш зарур. Қириндин пуфлаб тозалаш ярамайди, чунки бунда кўпга металл чанги кириши мумкин. Ёғоч дастаси бўлмаган ёки дастаси ёрилган эговлардан фойдаланишни қатъий тақиқлаш керак, чунки бундай эгов қўлни жароҳатлаши мумкин.

Эговлаш вақтидаги иш вазиятини кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини тананинг тискидан чапроқда туриши, унڭ елка эса тиски ўқининг рўпарасида туриши ҳараклигига қаратиш даркор. Бунда тана ўнڭга 45° буррилиб туриши, оёқлар қафтлари 70° бурчак остида жойлашиши, тананинг оғирлиги чап оёққа тушадиган бўлиши лозим.

Пластиналар қирраларини 90° бурчак остида эговлашни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини ҳаракатларни тўғри мослаш ва эговни тўғри мувозанатлаш зарурлигига қаратиш керак. Эговни қатъий горизонтал вазиятда ушлаш ва эговни ўзимиздан нарига ҳаракатлантиришда уш катта куч билан босиш, ўзимиз томонга тортишда эса кичик куч билан босиш зарурлигини тушунтириш даркор.

Пластиналарнинг юзаларини эговлаётганда ўқувчиларга айқаш эговлаш қандай бажарилишини кўрсатиш керак. Эговлаш диагонал йўналишда бўлиши ҳам мумкин. Эговлаганда кўп қиринди чиқишини ҳисобга олиб, ўқувчиларни эговни тозалаш усуллари билан (карда

чўтка ёрдамида ёки пўлат ёхуд жез симдан ясалган махсус қирғич (ёрдамида) таништириш лозим.


Пластина четларининг қия жойларини эговлашнинг кўрсатаётганда эговлашнинг бу туридан пластиналарнинг четларини ишлов бериб пайвандлашга тайёрлашда фойдаланишга тўғри келишини айтиш керак. Турли металлларни ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлаш учун четларининг қиялик бурчакларини айтиб ўтиш, шунингдек ўқувчиларни текширув андазаларидан фойдаланишга ўргатиш зарур.

Юқорида айтилган машқлар ўқувчилардан зуриқиб ишлашни талаб қилади, шунинг учун машқларни кўрсатишни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналар қирраларини бурчак остида эговлаш; пластиналар четларининг қия жойларини учма-уч пайвандлашга мослаб эговлаш.

Биринчи машқни $100 \times 200 \times (5-8)$ мм ўлчамли пластиналарда бажариш лозим. Ўқувчилар газ алангасида кесилган пластиналарнинг қирраларини олдин чизилган режа чизик бўйича эговлашади.


Иш уринларини айланиб чиқаётганда тискиларнинг баландлиги ўқувчиларнинг бўйига мослигига, ўқувчи танасининг тискига нисбатан вазиятига, оёқ кафтларининг жойлашишига, ўқувчи ўнг қўли билан эговни қандай ушлаганлигига, шунингдек чап қўл панжаси ва тирсагининг вазиятига эътибор бериш керак. Ҳаракатлар мослиги бузилганлигини сезганда тўғри иш вазиятини яна бир бор кўрсатиш даркор.

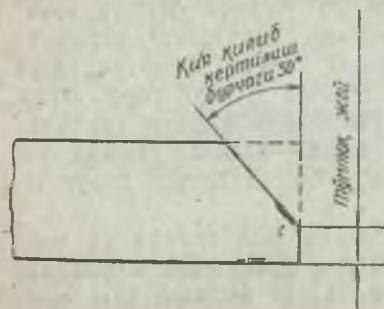

7-расм. Қиррани қия қилиб кес-
тиш шакли.

Ўқувчилар эговлашнинг дастлабки приёملарини ўзлаштириб олганларидан сўнг пластинанинг 40—50 мм кенгликдаги текислигини эговлашга киришадилар. Бунда уларнинг эговни тўғри мувозанатда тутишларини ва дастгоҳда қиринди купайганда уни тоза-лаб туришларини кузатиб бориш зарур.

Қирраларининг қия

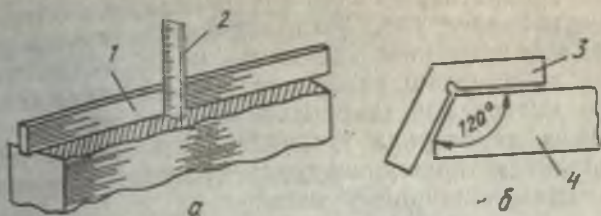

8-расм. Қирраларнинг пайвандлашга тайёрлигини текшириш:

a — тўппа тўғрилигини текшириш, *б* — кертилиш бурчагини текшириш: 1 — рейка, 2 — ўлчаш линейкаси, 3 — андаза, 4 — қирра.

жойларини эговлашга онд машқлар учун фрезалаш ёки рандалаш станогиде ёхуд лоақал газ алангасиде ишлов берилган заготовкалардан фойдаланган маъқул. Агар наёт бўлса, ўқувчиларга дастаки ишлов ўрнига зубило билан хомаки кесиниши ёки қирраларнинг қия жойини арча билан қирқиб ташлаб, андаза бўйича эговлашни топшириш лозим. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар эътиборини заготовкада тумтоқ жой (7-расм) қолдириш зарурлигига қаратиш даркор. Тумтоқ жойнинг қалинлиги 1—4 мм ни ташкил этиб, ишлов берилмаётган металлнинг қалинлиги ва турига боғлиқ бўлади: металл қанча қалин бўлса, тумтоқ жой шунча қалин қолдирилади.

Тумтоқ жой ҳаддан ташқари қалин қолдирилса, пайвандлаш жараёнида чокнинг ўзаги пайвандланмай қолиши мумкинлигини, чулки бу ҳолда уни тагигача суюқлантириш мумкин бўлмай қолишини эслатиш зарур. Тумтоқ жой ҳаддан ташқари юпқа бўлса, чок ўзаги тешилиб кетиши мумкинлигини ҳам айтиш керак. Ўқувчилар пайвандлашга доир кейинги машқларда қирраларни пайвандлашга уларнинг ўзлари тайёрлашларини ва тумтоқ жой қалинлигини мустақил танлашларини ёдда тутишлари лозим. Пайвандлашга тайёрланган қирраларни текшириш 8-расмда кўрсатилган.

Барча машқларни ўтказётганда ўқувчилар 5—10 мин ишлаганларидан сўнг уларга 2—3 минут дам бериш керак.

Яқунловчи суҳбатда барча машқларга яқун ясагандан сўнг, «Металлни пайвандлашга тайёрлаш» мавзусини ўтиш шу билан тугалланишини ва кейинги машғулотдан бошлаб ўқувчилар электр пайвандлаш жиҳоз-

лари ва аппаратлари билан танишишларини айтиш керак. Ҳуқуқчиларга уйда ўзгармас ва ўзгарувчан токда пайвандлаш постининг схемасини чизиб келишни, шунингдек пайвандлаш режимини танлаш кетма-кетлигига доир материални такрорлаб келишни ҳамда махсус технология дарсларида ўрганилган электродни тебратма ҳаракатлантиришнинг турли траекторияларини чизиб келишни топшириш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Эговлашнинг моҳияти нимадан иборат ва у пайвандлашда қандай ҳолларда қўлланилади?
2. Учма-уч пайвандлашга мўлжалланган пластиналар четларининг қия жойлари қандай эговланади?
3. Эговлаш учун иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қондаларини айтиб беринг.


5- МАВЗУ. ЁИ ЁРДАМИДА ПАЙВАНДЛАШ ЖИҲОЗЛАРИДАН ФОИДАЛАНИШГА ОИД МАШҚЛАР

Мавзудан мақсад — ҳуқуқчиларни пайвандлаш постининг жиҳозлари ва аппаратлари билан таништириш. Уларни пайвандлаш ёйини таъминлаш манбаларини улаш ва узишга, пайвандлаш ёйини ёқишга, пайвандлаш токи катталигини ростлашга ўргатиш ва бу билан ҳуқуқчиларни валиклар ҳосил қилиш ҳамда пластиналарни пайвандлашга оид машқларни бажаришга тайёрлаш.

Мавзунини ўрганиш учун олдин электр пайвандлаш постларини тайёрлаб қўйиш, уларнинг иш ҳолатини ва ерга ишончли қилиб уланганини текшириш лозим. Бир нечта ҳуқуқ пайвандлаш трансформаторлари, ўзгарткичлар ва тўғрилагичлар керак бўлади. Уларни кириш йўл-йўриғини ўтказиш вақтида қисмларга ажратиш ва йиғиш мумкин. Уларга пайвандлаш симлари ва учликлар пайвандланган перемичкалар, турли типдаги электрод туткичлар ҳамда буюмларга ток келтириш учун қисмиш струбциналари тайёрлаб қўйилиши даркор.

Материаллардан кам углеродли пулатдан ясалган $250 \times 150 \times 10$ мм ўлчамли пластиналар ва 3—5 мм диаметрли Э42 ёки Э46 типдаги электродлар керак бўлади.

Асбоб ва мосламалардан зубилолар, болғалар, пулат чўткалар, шчитлар ва маскалар тайёрлаб қўйиш мумкин.

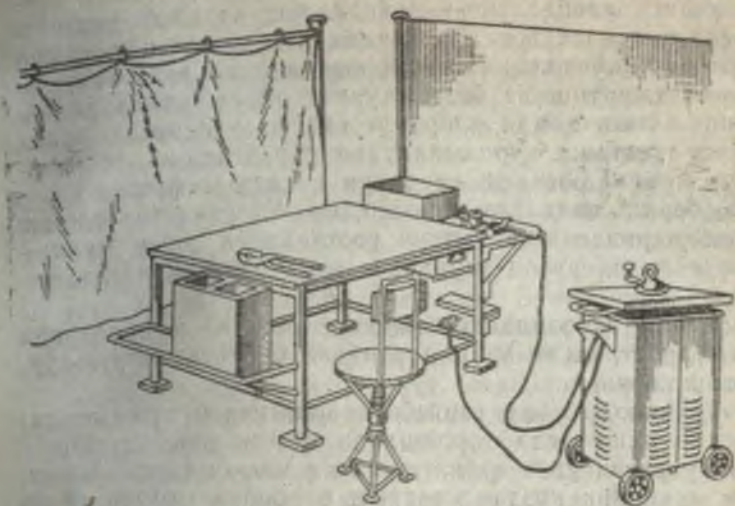

9- расм. Электр пайвандчининг кабинаси.

Асбоб ва мосламалардан зубилолар, болғалар, пўлат чўткалар, ичитлар ва маскалар тайёрлаб қўйиш мумкин.

Керакли миқдорда жомакорлар — брезент курткалар, шимлар, бош кийимлари ва оддий ойналар тайёрлаб қўйилиши лозим.

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва электр ўтказиш аппаратлари ҳамда жиҳозлари билан хавфсиз ишлаш қондалари: пайвандлаш трансформатори, ўзгарткич ва тўғрилағични улаш, ростлаш ҳамда узиш; пайвандчинин керак яроғлар ва асбоблар билан таништириш; ёйни ёқиш ва электродни суюқлантириш; пайвандлаш режими параметрлари билан таништириш.

Бутун гуруҳ учун ўтказиладиган йўл-йўриқнинг бошида укувчиларга электр пайвандчининг иш ўрнини (9- расм) тўғри ташкил қилиш тўғрисида гапириб бериш ва электр пайвандлаш ишларида риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қондаларини эсла-тиш, булда электр хавфсизлигига ҳамда электр ёйи кўз-ни куйдириши мумкинлигига алоҳида эътибор бериш зарур. Ўкувчиларга электр ёйига шчитларсиз ва ҳи-моя ойинаси бўлган маскаларсиз қарашни қатъий та-қиқлаш шарт.

Шундан сўнг ўқувчиларни пайвандлаш ёйини таъминлаш манбалари — пайвандлаш трансформатори, ўзгарткич ва тўғрилагиш билан таништиришга ўтиш мумкин. Ўқувчилар иштирокида жиҳозни қисман қисмларга ажратиш ва йиғиш, унинг айрим қисмлари номини айтиш ҳамда уларнинг вазифасини тушунтириш, ишга тушириш қурилмаларини кўрсатиш ва пайвандлаш кучини ростлаш усуллари ҳақида муфасссал гапириб бериш мақсадга мувофиқдир. Кўпгина таъминлаш манбаларидаги ток кучини ростлашнинг икки усули — босқичли ва равои усуллари мавжудлигини айтиш зарур.

Кейин пайвандлаш токининг барча манбаларини улаш, ростлаш ва узиш тартибини бир неча марта кўрсатиш керак.

Ўқувчилар улаш тартиби қуйидагича бўлиши кераклигини яхши эслаб қолишлари лозим: ишга тушириш узб-улагичи узиб қўйилганлигига ишонч ҳосил қилиш; ток манбаини кўздан кечириш ва барча симлар тўғри уланганини текшириш; ҳимоя ерга улаш симини текшириш; пайвандлаш заажиридаги симларнинг улаиши жойларида барча контактларнинг ишончлилигини текшириш; пайвандлаш токининг тахминий кучини аниқлаш; электрод тутқични кўздан кечириш ҳамда даста-нинг ток келтирувчи кабелдан ишончли изоляцияланганлигини текшириш; ишга тушириш узб-улагичини улаш.


Ўқувчиларни пайвандчининг керак яроғлари ва асбоблари билан таништираётганда уларга шчит ва маскларнинг вазифасини тушунтириш, ҳимоя ойиаси (срутки-филътри) нис қандай алмаштириш кераклигини айтиш, электрод тутқичларнинг мавжуд типлари билан таништириш, бошқа чўткалар, зубило ва болгалар аниқлаш ва улашнинг тушунтириш зарур. Пайвандчининг қиомакорини ва тўлқ комплексини кўрсатиш ва уни тўғри қийин қондаларини бир ўқувчига кийдириб кўрсатиш тушунтириш лозим.

Электрод тутқичнинг кўрсатишдан олдин ўқувчиларга пайвандлаш токининг дастласта қандай келтирилишини, электрод тутқичга электрод қандай қисиб қўйилишини, кўбик қандай болга ташланишини, электрод тутқичнинг қандай тутиш кераклигини тушунгдек пайвандлаш қиомакорини ва ўқувчининг тўғригиш вазиятини кўрсатиш даркор.


Ейни ёқиш бошловчи пайвандчи ўрганиши керак бўлган биринчи приёмидир. Ейни ёқишдан олдин ўқувчиларни кўзин ҳимоя қилиш кераклиги ҳақида огоҳлантириш зарур. Ейни ёқиш жараёнини кўрсатаётганда, аввал юзини ичиг ёки тусиқ билан беркитиш кераклигини, шундан кейинги пайвандчи электрод учини буюм юзасига теккизиб пайвандлаш занжирини туташтиришини айтиш лозим. Электродни кичик масофага шундай ҳисоб билан тезла четлатиш керакки, ёйнинг узунлиги электрод диаметридан узун бўлмасин, чунки ёй узун бўлса, у узилиши мумкин. Бунда ёйни ёқишнинг икки усули мавжудлигини айтиш керак (10-расм). Иккала усулни кўрсатиш даркор. Иккала усулда ҳам электродни деталга қисқа вақт теккизиш кераклигини, акс ҳолда у деталь юзасига пайвандланиб қолиши мумкинлигини албатта тушунтириш зарур.

Электродни суюқлантириш жараёнини кўрсатаётганда ёйнинг узунлиги ҳаминша бир хилда бўлиши кераклигини айтиш лозим. Бунга электродни пайвандланаётган деталга унинг суюқланиш тезлигида узлуксиз ва бир маромда теккизиш йўли билан эришилади. Электродни суриш тезлиги ҳаддан ташқари катта бўлганда қисқа туташув юз бериши, ҳаддан ташқари кичик бўлганда эса ёй узилиши мумкинлигини тушунтириш даркор.

Охирида ўқувчиларга электродни чок бўйлаб суриш техникасини кўрсатиш ва электрод ҳаракат йўналишида вертикал текисликка нисбатан $15-30^\circ$ бурчак остида огдирилиши кераклигини айтиш лозим (11-расм).

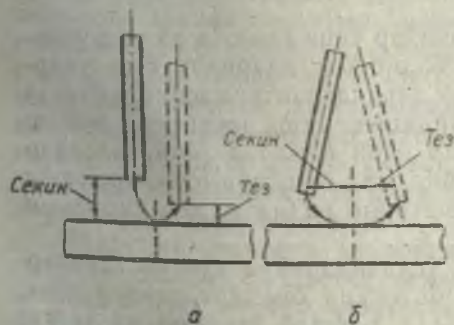

10-расм. Ейни деталга таккизиб (а) ва гугурт билан ёндириш (б) усуллари.

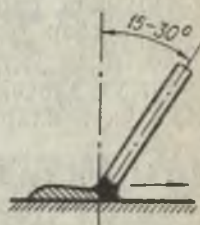

11-расм. Электродни қиялатиш схемаси.

Электрод билан қилинадиган барча ҳаракатларни ўқувчилар кейинги машқларни бажараётганда ўзлаштирадилар.

Кириш йўл-йўриғининг охирида ўқувчиларга «асосий металл», «суюқлантирилган металл», «чуқурча», «ёйнинг узунлиги», «пайвандлаш чуқурлиги», «чок ўзатиш», «пайвандлашдаги нуқсонлар» каби терминлар маъносини тушунтириш керак. Тушунтираётганда махсус технология дарслигидан кўчириб чизилган плакатдан фойдаланиш лозим.

Ўқувчилар машқларини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пайвандлаш постининг жиҳозлари ва уни пайвандлашга тайёрлаш; ёйни ёқиш ҳамда электродни суюқлантириш.

Пайвандлашга тайёрланиш машқи қўйидагиларни ўз ичига олади: пайвандлаш симларини улаш ва ажратиш; шчитдаги ёйи маскадаги ёруғлик филтрлари ва оддий ойналарни алмаштириш; пайвандлаш трансформаторлари, тўғрилагичлар ҳамда генераторларни улаш, ростлаш ва ўзиш; электродни электрод туткичга қисиб қўйиш; жомакорни кийиш ва ҳоказо. Буларнинг ҳаммасини ҳар бир ўқувчи кабинада мустақил бажаради. Ўста иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар ишини диққат билан кузатиш ва пайқаган камчиликларини уларга кўрсатиши зарур.

Иш ўринлари ишга тайёрлангандан ва ўқувчилар жомакорларини кийиб олганларидан кейин иккинчи машқни бажаришга киришиш мумкин. Ёйни ёқишга ва электродни суюқлантиришга доир машқ кам углеродли пулатдан ясалган $250 \times 150 \times 10$ мм ўлчамли пластиналарда бажарилади.

Кейинроқ, яъни ўқувчилар ёйни ёқишни ва уни ўчирмасдан тутиб туришни билиб олганларидан сўнг уларга электродни тебранма ҳаракатлантирмасдан алоҳида энсиз валиклар ҳосил қилишни машқ қилдириш тавсия этилади. Агар ўқувчилар ёйни бемалол ёқа олсалар ва унинг узунлигини қийналмай бошқара олсалар, ушбу машқни ўқувчилар ўзлаштириб олдилар, деб ҳисоблаш мумкин.

Яқунловчи суҳбатда ўқувчилар йўл қўйган хатолар кўриб чиқилгандан ва баҳолари билдирилгандан сўнг бир неча ўқувчи билан савол-жавоб ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Суҳбат охирида, ўқувчилар пайвандлаш жараёнида фақат дастлабки кўникмалар олганликла-

рини ва бу кўникмалар кейинчалик такомиллаштирилишни айтиш керак. Кейинги машғулотда ўқувчилар электродни кўндалангига ҳаракатлантириб пластинада алоҳида валиклар ҳосил қилишга доир машқлар бажаришларини, шунинг учун уйда махсус технология дарслигидан тегишли мавзунини такрорлаб келиш ва электродни тебрама ҳаракатлантириш схемаларини кўчириб чиқиб келиш кераклигини айтиш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Электр пайвандчининг иш ўринини қандай тўғри ташкил қилиш мумкин?
2. Пайвандлаш токнинг манбаларини улашдан олдин нима-ларга эътибор бериш керак?
3. Трансформатор, ўзгарткич ва тўғрилагичлардаги пайвандлаш токнинг кучи қандай ростланади?
4. Пайвандчининг керак-яроғлари ва асбоблари номини айтинг?
5. Пайвандчининг жомакорини кийиш ва кийиб юриш қоидаларини айтиб беринг.
6. Электр ёйини ёқишнинг қандай усуллари биласиз?
7. Хавфсиз ишлашнинг қандай қоидаларини биласиз?

6-МАВЗУ. ЕИ ЕРДАМИДА ВАЛИКЛАР ҲОСИЛ ҚИЛИШ ВА ПЛАСТИНАЛАРНИ ҚОПЛАМАЛИ ЭЛЕКТРОДЛАР БИЛАН ПАСТКИ ҚИЯ, ВЕРТИКАЛ ВА ГОРИЗОНТАЛ ЧОКЛИ ҚИЛИБ ПАЙВАНДЛАШ

Бу мавзу ўтилганда ўқувчиларда ёйни меъёрий узунликда турғун ёндириб туриш, металлнинг пайвандланаётган қирралари ўқи бўйлаб қайтма-илгарилама ҳаракатлар қилиш, электрод учини чокнинг кўндалангига тебрама ҳаракатлантириш, пайванд чокдаги чуқурча-ни пайвандлаб тўлдириш; электродни алмаштиргандан сўнг ёйни ёй тасодифан узилиб қолганда пайвандлаш жараёнини тиклаш; пластиналарни учма-уч, таврсимон ва устма-уст пайвандлаш; пастки, қия, вертикал ва горизонтал чокли қилиб пайвандлаш; зарур бўлган ҳолларда чок ўзагини тескари пайвандлаш кўникмалари шаклланиши керак.

Мавзу материални қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Пастки чокли қилиб валик ҳосил қилиш. 2. Листни бир қатламли қилиб пайвандлаш. 3. Қия пластинада валиклар ҳосил қилиш. 4. Қия пластиналарни пайвандлаш. 5. Вертикал тескисликда вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилиш. 6. Қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни вертикал ва

горизонтал чокли қилиб пайвандлаш. 7. Қирраларга ишлов бериб, пластиналарни вертикал ва горизонтал чокли қилиб пайвандлаш.

Машқларни муваффақиятли ўтказиш учун пайвандлаш кабиналарини олдиндан тайёрлаб қўйиш, таъминлаш манбалари, асбоб ва мосламалар ҳолатини текшириб кўриш зарур. Ўқувчилар диққатини айниқса таъминлаш манбалари ва иш столларининг ерга ула-нишига қаратиш керак.

Материаллардан кам углеродли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times (6-20)$ мм ўлчамли пластиналар, 30—40 мм диаметрли думалоқ стерженлар, 3—5 мм диаметрли Э42 ёки Э46 типдаги электродлар керак бўлади. Булардан ташқари болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, чизғичлар, бўр, чок ўлчагичлар, ҳимоя шчит-лари ва маскалари, оддий ойнали кўзойнаклар ҳамда жомакор ҳам тайёрлаб қўйиш лозим.

Айрим приём ва операцияларнинг тўғри бажарили-шини кўрсатиш учун кўчма пайвандлаш пости тайёр-лаб қўйиш ва уни устахонанинг ўртасига ўрнатиш дар-кор, шунда уста кўрсатиб бераётган ҳамма нарсаларни барча ўқувчилар яхши кўриб туришади.

Кўрсатма қўлланмалардан суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш ишларини бажариш техникасини тушун-тирувчи плакат ва схемаларни, шунингдек суюқланти-риб қоплаш ва пайвандлаш намуналарини тайёрлаб қўйиш зарур.


1-мавзуча. Пастки чокли қилиб валиклар ҳосил қилиш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтка-зиш тавсия этилади: иш ўришни ташкил қилиш ва суюқ-лантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажариш қоида-лари; пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш, туташ ва параллел валиклар ҳосил қилиш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга шу-ндай саволлар бериш керакки, улар алоҳида валиклар ҳосил қилиш моҳиятини аниқлашга ва электр токида пайвандлашда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги-нинг асосий қоидаларини эсга туширишга ёрдам бер-син. Ўқувчилар диққатини айниқса меҳнат хавфсизли-ги қоидаларини бузиш оқибатида электр токи уриши ва қуйиш мумкинлигига қаратиш зарур.

Иш ўрнини ташкил қилиш ҳақида таъкирлаётганда э-
 бобларнинг қулай жойла-
 шувини, ўқувчининг каби-
 надаги тўғри иш вазиятини,
 электроднинг туткидаги
 тўғри ҳолатини, электродни
 алмаштириш приёмларини,
 пайвандлаш токи кучини
 ростлаш тартибини ва шу
 кабиларни кўрсатиш зарур.

Ўқувчиларнинг электр
 пайвандчи касбини ўргани-
 шилаги биринчи босқини

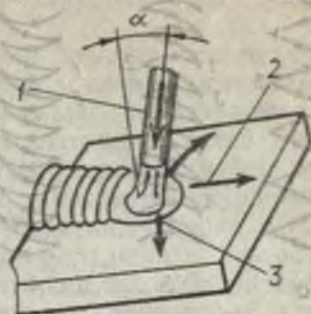

12-расм. Электроднинг асо-
 сий ҳаракати схемаси.

пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш техника-
 сини ўзлаштиришдан иборат. Шу сабабли ўқувчилар
 пайвандлаш техникасини яхши эгаллашлари учун фа-
 қат мазкур мавзунинг ўрганиш вақтидагина эмас, балки
 бутун ишлаб чиқариш таълими давомида уларда ало-
 ҳида чоклар ҳосил қилишни машқ қилдириш керак.

Суяқлантириб қоплаш жараёнларини кўрсатишдан
 аввал ўқувчиларга пайвандлашдаги энг қийин нарсани
 чокнинг шаклланишини кузатиб туриш эканлигини,
 чунки бунда ҳосил бўлган шлак металлни қоплаб оли-
 шини тушунириш лозим. Чок шлак билан бир текис
 ва тўлиқ қоплансагина суяқлантириб қопланган ме-
 таллнинг сифати яхши бўлиши мумкин.


Пластиналарда валиклар ҳосил қилишни кўрсатган-
 да ўқувчиларга бунда электроднинг уч хил ҳаракати
 бир вақтда амалга оширилишини айтиш даркор
 (12-расм).

1-ҳ а р а к а т — электрод суяқланиб борган сари
 уни деталга бир текис ва узлуксиз теккизиб туриш.
 Ўқувчилар ёни имкони борича калта (2—3 мм) олиш-
 га интилишлари, лекин электроднинг деталь билан
 қисқа туташувига йўл қўймасликлари зарур, чунки
 бунда электрод деталга ёнишиб қолиши мумкин.


2-ҳ а р а к а т — электродни қирралар бўйлаб, пай-
 вандлаш йўналишида ҳаракатлантириш. Бунда элек-
 тродни пайвандлаш текислигига перпендикуляр бўлган
 ўқда нисбатан $\alpha = 15-30^\circ$ бурчак остида қиялатиб уш-
 лаб даркор. Электроднинг учини суяқланганда металл
 томчилари унинг ўқи йўналишида силжиши ва ванна-
 нинг суяқланган металга тушиши керак.



13-расм. Электродни илгарилама тебратиб (а), қавариқ томони пайвандланган қисмга қараган яримой шаклида тебратиб (б) ва қавариқ томони пайвандланмаган қисмга қараган яримой шаклида тебратиб (в) ҳаракатлантириш схемаси: 1, 2, 3 — электрод учининг чок охиридаги вазиятлари.

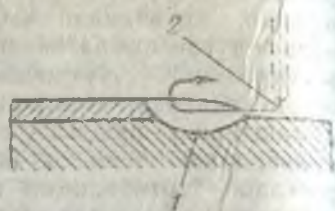

15-расм. Ёйни қайтадан ёндириш схемаси.
1 — чуқурча, 2 — ёй ёндирилган жой.

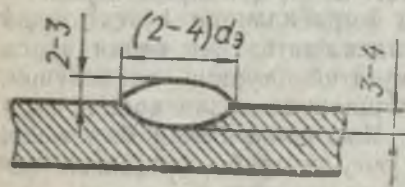

14-расм. Ҳосил қилинган валик ўлчамлари.

3-ҳаракат — электрод учини чокка кундаланг ҳаракатлантириш. Бу ҳаракат керакли кенгликда валик ҳосил қилиш учун зарур. Валикнинг нормал кенглиги асосан электроднинг диаметрига қараб $b = (2-4) d_3$

бўлиши лозим, бу ерда: b — валикнинг эни, мм; d_3 — электрод диаметри, мм.

Дастлабки вақтларда ўқувчиларга электрод суюқланган сари уни тебранма ҳаракатлантиришни (13-расм, а) ёки электрод учини тебранма ҳаракатлантиришни (13-расм, б, в) тавсия этиш лозим. Ҳосил қилинган валик геометрик ўлчамларга эга бўлиши керак (14-расм).


Валиклар ҳосил қилишда электрод алмаштирилган дан сўнг ёки ёй тасодифан ўчиб қолганда уни қандай ёқиш кераклигини кўрсатиш даркор. Ўқувчилар ёйни қайта ёқишда уни чуқурча олдида ёқиш, кейин электродни орқага қайтариш ва ваннанинг қотиб қолган

металлни қайта суюқлантириш зарурлигини тушуниб олишлари лозим (15-расм).

Приёмларни кўрсатиб булгач, ўқувчиларга чуқурчаларни пайвандлаб тўлдириш юзасидан кўрсатмалар бериш зарур. Чуқурчалар пайвандлаб тўлдирилмаса, уларда металлмас қўшилмалар тўпланиши оқибатида чоклар дара кетиши мумкинлигини эслатиш, кейин чуқурчаларни пайвандлаб тўлдириш усулларини кўрсатиш керак. Биринчи усул шундан иборатки, чуқурча жуда калта ёй билан пайвандлаб тўлдирилади ёки электродни буюмга тез-тез қисқа туташтириш йўли билан пайвандлаб тўлдирилади. Чуқурчаларни пайвандлаб тўлдиришнинг иккинчи усулида ёй батамом узилгунга қадар электрод қўзғалмас ҳолатда тутиб турилади. Бунда баъзан чуқурча пайвандлаб тўлдирилмайди, балки ёрдамчи планкаларга чиқарилади, пайвандлаш тугагандан кейин бу планкалар олиб ташланади.

Иўл-йўриқ бериш давомида суюқлантириб қоплашда учраши мумкин булган брак турлари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари ҳақида гапириб бериш даркор.

Бунда фақат пайванд чокларнинг шакли ва ўлчамларидаги камчиликлар устида батафсил тўхталиб ўтиш зарур. Бу камчиликлар жумласига чок ўлчамларининг тўлиқмаслиги, эни ва баландлигининг бир хилдамаслиги, ғадир-будурлиги ва шу кабилар киришини ўқувчиларга тушунтириш лозим. Айтиб ўтилган камчиликлар билан валиклар ҳосил қилинган намуналарни ўқувчиларга кўрсатиш мақсадга мувофиқдир. Ҳар қайси камчиликнинг пайдо бўлиш сабабларини изоҳлаб бериш керак. Энг аввало, суюқлантириб қоплашни эндигина бошлаган ўқувчининг малакаси етарли эмаслиги, электродни пастга суришнинг бир текислиги бузилиши, электрод учини чокка кўндаланг равишда нотўғри теб-ранма ҳаракатлантириш, пайвандлаш ёйининг тез-тез узилиб туриши, шунингдек пайвандлаш электродларининг сифати ёмонлиги каби камчиликларни кўрсатиш зарур. Тушунтириш ва кўр-

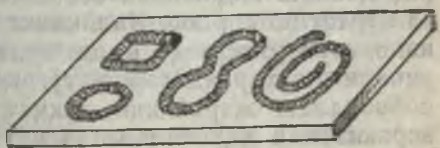

16-расм. Шаклдор валиклар ҳосил қилишга оид машқлар.

сатишларни ўқувчиларнинг машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш лозим.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: энн ва баландлиги нормал бўлган алоҳида валикларни пастки чокли қилиб, «чапдан ўнгга» йўналишида ҳосил қилиш; валикларни «ўзимиз томонга», «ўзимиздан нарига», «ўнгдан чапга» йўналишларда ҳосил қилиш; кесишган ва параллел валиклар ҳосил қилиш.

Барча машқлар кам углеродли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times 10$ мм ўлчамли пластиналарда бажарилади. Дастлаб ўқувчилар «чапдан ўнгга» йўналишида алоҳида валиклар ҳосил қилишни, кейин турли йўналишларда валиклар ҳосил қилишни, шаклдор қилиб суюқлантириб қоплашни (16-расм), кесишган ва параллел валиклар ҳосил қилишни машқ қилишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, ўқувчилар диққатини айниқса пайвандлаш ёйининг узунлигига қаратиш лозим, чунки пайвандчилар тайёрлашдаги кейинги муваффақиятлар кўп жиҳатдан ана шунга боғлиқ. Ёйнинг узунлиги ортиб кетса, унинг барқарор ёйиши камайишини, асосий металлнинг суюқланиш чуқурлиги камайишини, куйинди ва сачрашлар кўпайишини, чокнинг юзаси нотекис чиқишини ва суюқланган металлнинг оксидланувчанлиги ортишини ўқувчилар яхши билиб олишлари керак.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, ўқувчилар электрод суюқланган сарн уни чок ўқи йўналишида пайвандлаш тезлигида сиқжитишни ва электрод учини бир маромда тебранма ҳаракатлантиришни ўрганиб олишларига эришиш зарур. Бунда пластина четига келганда электродни қисқа вақтга тўхтатиш кераклигини айтиш лозим.

Мабодо бирор ўқувчи илтимос қилса, суюқлантириб қоплаш жараёнини бевосита унинг иш ўрнида қайта кўрсатиш даркор. Валикнинг сифатли чиқишига эришиш учун узоқ вақт машқ қилиш, электрод билан қилинадиган ҳаракатларни тўғри мувофиқлаштириш ва пайвандлаш жараёнини диққат билан кузатиб бориш кераклигини ўқувчиларга эслатиш лозим.

Ёй қайта ёқиладиган жойларга алоҳида эътибор бериш зарур. Бу жойларда ёйнинг зичлиги камроқ бўлишини ҳисобга олиб, ўқувчиларни ёйни ўчирмасдан электродни суюқлантиришга ўргатиш керак.

Бу машқлардан контрол иш ўтказиш вақтида ўқувчиларга турли йўналишларда тўртта валик ҳосил қилишни таклиф этиш лозим. Валиклар тўппа-тўғри, чуқурчаларни яхшилаб пайвандлаб тўлдирилган бўлиши лозим. Валиклар ўлчамларини аниқлашда миллиметрли чизғич ҳамда андазалардан фойдаланиш зарур.

Яқунловчи суҳбатда машғулотга яқун ясаш, машқларни яхши бажарган ўқувчилар фамилиясини айтиш, йўл кўрсатган хатоларни кўрсатиб ўтиш даркор. Шундан кейин айрим ўқувчиларга пастки чокли қилиб валик ҳосил қилиш жараёнини кўрсатиб, беришни таклиф этиш керак.

Суҳбат охирида, кейинги дарсда листни пайвандлаш ўрганилишини айтиш лозим. Уйда қирраларни пайвандлашга тайёрлашнинг турли шакллари чизиб келишни топшириш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Пастки чокли қилиб алоҳида валиклар ҳосил қилиш учун электр пайвандчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Алоҳида валиклар ҳосил қилишда электродни қандай ҳаракатлантириш даркор?
3. Электродни алмаштиргач ёки ёй тасодифан узилиб қолганда ёйни қандай қайта ёқиш мумкин?
4. Чок ёки валик охиридаги чуқурча қандай пайвандлаб тўлдирилади?
5. Ёйнинг узунлиги пайвандлаш сифатига қандай таъсир кўрсатади?
6. Суюқлантириб қоплаш ишларида меҳнат хавфсизлигининг қандай ҳодаларига амал қилинади?

2-мавзу ча. Металл листларни бир қатламли қилиб пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва металл листни пайвандлашда хавфсиз ишлаш ҳодалари; пластиналарни уларнинг қирраларига ишлов бермасдан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни устма-уст пайвандлаш; пластиналарни бурчакли қилиб пайвандлаш; пластиналарни уларнинг қирраларига ишлов бериб, учма-уч пайвандлаш; пластиналарни тавр шаклида пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш ҳодалари аввалгидек қолади.

Бу мавзу энг қийин мавзулардан бири ҳисобланади, шунинг учун тушунтириш ва кўрсатишларни ўқув-

чиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш зарур.

Йўл-йўриқ ўтказишда пайвандлаш олдидан пластиналар торецларини тозалашни кўрсатиш, пластиналарни маълум тирқиш билан йиғишни кўрсатиш, уларни икки-уч жойидан пайвандлаб қўйишни (ёрдамчи пайванд чок), шу жойларни тозалашни ва пайвандлаб бўлагандан сўнг чокларни тозалашни кўрсатиш умумий ҳисобланади.


Қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни уч-ма-уч пайвандлашни кўрсатаётганда, бу ҳолда энг қийин иш металлнинг листнинг бутун қалинлигида суюқлантиришга эришиш эканлигини ва суюқлантириш сифати кўп жиҳатдан пластиналарни йиғиш сифатига, зазорлар катталигига, ёрдамчи пайванд чокларининг тўғри қўйилишига, шунингдек электрод диаметрининг пайвандлаш токига мослигига боғлиқлигини айтиш керак. Бу мавзучада ўқувчилар пайвандлаш жараёнининг элементларидан бири — ёрдамчи пайванд чок билан илк бор танишадилар. Ёрдамчи пайванд чок йиғиш вақтида деталларни олдиндан бириктириш учун хизмат қилади. Ёрдамчи пайванд чоклар энсиз ва калта бўлишини ўқувчиларга эслатиш лозим. Ёрдамчи пайванд чоклар пайвандлашда ишлатиладиган электродлар билан бажарилади. Пайвандлаш вақтида ёрдамчи пайванд чоклар жойлари асосий металлга қадар суюқлантирилиши керак, акс ҳолда чокда чала пайвандланган, говак жойлар пайдо бўлиши ва чокка бегона аралашмалар тушиб қолиши мумкин.

Устма-уст пайвандлашни кўрсатишга киришганда металлнинг тежаш учун қоплаш катталигини кичикроқ, яъни пайвандланадиган металл қалинлигининг тахминан 2—3 қисмича олиш кераклигини айтиш даркор. Ўқувчиларни нормал, бўш ва кучайтирилган чоклар билан таништириш зарур. Бу чокларни тушириш техникасини кўрсатаётганда бу чоклардан ҳар бири қўлланиладиган соҳани ҳам айтиш керак.

90, 45 ва 135° бурчакли қилиб йиғилган пластиналарни пайвандлаш жараёнини кўрсатаётганда, бу машқларни бажаришда энг қийин нарса зазорларга суюқ металл киришининг олдини олиш эканлигини айтиш даркор. Бунга йўл қўймаслик учун пластиналарни минимал зазорлар билан йиғиш ва электродни тебранма ҳаракатлантириш (17-расм) усулини қўллаш зарур.




17-расм. Иккала қирраларнинг қизишини тезлатириш учун электродни тебранма ҳаракатлантириш схемаси.

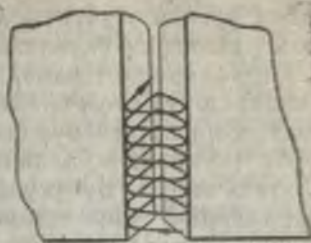


18-расм. Қирраларининг бир томонини пайвандлашда электродни тебранма ҳаракатлантириш схемаси.

Бу усул тирқишли жойда электродни кўп тутиб турмасдан қирраларни тез қиздиришга имкон беради.

Қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни бир қатламли қилиб учма-уч пайвандлаш процессини кўрсатаётганда, чок ўзаги ва қирраларнинг пайвандлашини учун электродни чокнинг бўйлағига ва кўндалангига учбурчак шаклида мураккаб тебранма ҳаракатлантириш (18-расм) зарурлигини ўқувчиларга тушунтириш керак. Чокнинг ташқи кўриниши ва сифати электродни тебранма ҳаракатлантириш частотасига ҳамда уни суриш тезлигига боғлиқ. Электрод секин тебранма ҳаракатлантирилганда чокда йирик чуқурчалар пайдо бўлади, ҳаддан ташқари тез ҳаракатлантирилганда эса чок ўзагигача пайвандланмай

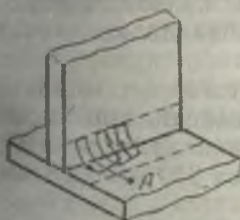

а

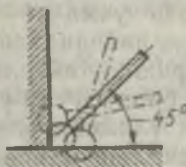

б

19-расм. Пластиналарни бир қатламли қилиб тавр шаклида пайвандлашда электродларни тебранма ҳаракатлантириш схемаси:

а — электрод учини ҳаракатлантириш траекторияси, б — электроднинг қиялик бурчагини ўзгартириш.

қоллиши мумкин. Электродни тегишлича ҳаракатлантиришни ўрганиш учун пайвандчи узоқ вақт машқ қилиши кераклигини ўқувчилар эса тутишлари лозим.

Қирраларнинг иккала томонига ишлов бериб, пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўрсатишга утилганда, қирраларга бундай ишлов беришнинг афзаллиги ва бу усулнинг қўлланилиш соҳаларини ўқувчиларга эслатиш зарур. Бу усулда ҳам пайвандлаш техникаси қирраларнинг бир томонига ишлов беришдагидек бўлишини айтиш керак.

Пластиналарни тавр шаклида пайвандлаш жараёнини кўрсатаётганда, бу ҳолда қуйидаги нуқсонлар учрашини айтиш даркор: вертикал лист тешилиб қолади, горизонтал листга металл томчилари ёпишиб қолади, чок ўзаги пайвандланмай қолади.

Бу нуқсонлар бўлмаслиги учун пайвандлаш режими қондаларига rioя қилиш ва электродни туғри тебранма ҳаракатлантириш керак (19-расм). Пайвандлашни пастки горизонтал листнинг А нуқтасидан бошлаш лозим, чунки пайвандлашни вертикал листдан бошланса, металлнинг дастлабки томчилари ҳали совуқ пастки листга тушини оқибатида чок яхши пайвандланмаслиги мумкин.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш лозим: қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни бир ва икки ёқлама чок билан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни туташ ва узлукли чок билан устма-уст пайвандлаш; 40, 90 ва 135° бурчак остида йнгилгач пластиналарни пайвандлаш; қирраларининг бир ва икки томонини пайвандлашга тайёрлаб, пластиналарни учма-уч пайвандлаш; пластиналарни тавр шаклида пайвандлаш.

Қирраларини тайёрламасдан пластиналарни бир ёқлама чок билан учма-уч пайвандлаш машқи 250×150×6 мм ўлчамли пластиналарда, икки ёқлама чок билан пайвандлаш машқи эса 250×150×8 мм ўлчамли пластиналарда бажарилади.

Ўқувчиларнинг пластиналарни учма-уч пайвандлашларини кузатаётганда уларнинг диққатини пайвандланаётган иккала қиррани бир текис суюқлантириш, чокнинг ташқи кўриниши кўркам чиқиши, чуқурчаларни яхши пайвандлаб тўлдириш, айниқса, чок кучайтиргичининг қалинлиги меъёрида (2—3 мм) бўлиши кераклигига қаратиш зарур.

Устма-уст пайвандлашга доир машқлар $250 \times 150 \times$
 $\times (6-10)$ мм ўлчамли пластиналарда бажарилади. Ил-
тиш вақтида пластиналарнинг устма-уст қўйилган жой-
лари унча катта бўлмаслиги (15—20 мм) керак, шунда
пластиналар прессда синдирилгандан сўнг улардан
қайта пайвандлаш учун фойдаланиш мумкин бўлади.
Дастлаб ўқувчилар қалинлиги бир хил пластиналарни
пайвандлашади, кейин қалинлиги ҳар хил пластиналар-
ни туташ чоклар билан пайвандлашади ва охирида уз-
луқак чок билан пайвандлашни машқ қилишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
диққатини чок ўзагининг пайвандланмай қолиши, эриб
тушган металл пастки листга ёпишиб қолиши мумкин-
лигига, шунингдек чокнинг ташқи кўринишига қаратиш
зарур. Пайвандлаш сифати кўп жиҳатдан ўқувчилар-
нинг диққат билан ишлашларига боғлиқлигини яна
бир эслатиб ўтиш шарт.

Бурчакли қилиб пайвандлашга доир машқлар
 $250 \times 150 \times 10$ мм ўлчамли пластиналарда бажарилади.
Ўқувчилар дастлаб 90° бурчак остида йиғилган пла-
стиналарни, кейин 45° ва ниҳоят, 135° бурчак остида
йиғилган пластиналарни пайвандлашни ўрганишади.

Пластиналарни бир қатламли қилиб учма-уч пай-
вандлашга доир машқлар қуйидаги кетма-кетликда
бажарилади. Ўқувчилар аввал қирраларининг бир то-
монига ишлов бериб, чок ўзагини қайта пайвандламас-
дан қалинлиги 8 мм ли пластиналарни пайвандлашни
машқ қилишади, сўнгра қалинлиги 10—12 мм ли пла-
стиналарни пайвандлаб, олдин кесиб олиб ташланган
чок ўзагини қайта пайвандлашади ва охирида қирра-
ларининг иккала томонини қия қилиб кертиб, 12—
14 мм қалинликдаги пластиналарни пайвандлаш кў-
никмаларини ўзлаштиришади.

Ўқувчиларнинг қирраларни пайвандлашга тайёр-
лашларини кузатаётиб, уларнинг диққатини қирралар-
ни қия қилиб кертиш бурчагини тўғри танлаш керак-
лигига қаратиш зарур. Қирраларнинг кертилиш бур-
чаги ҳаддан ташқари катта бўлса, чок ўзаги охиригача
осонгина суюқланади, лекин бунда суюқлантирилиб
қопланган металлнинг ҳажми ортиб кетади, бинобарин,
меҳнат ушумдорлиги камаёди. Қирраларнинг кертилиш
бурчаги жуда кичик бўлганда эса чок ўзагини охири-
гача суюқлантириш қийинлашади. Ўқувчиларга қирра-

ларии 60—70° бурчак атрофида кертисни тавсия этиш лозим.


Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини пластиналарни пайвандлаётганда улар орасидаги тирқиш бир хил бўлиши ва туташтирилаётган элементларнинг қирралари силжиб кетмаслиги кераклигига қаратиш даркор. Айни вақтда режимларнинг тўғри танланишига, пайвандлаш техникасига, пайвандлаб бўлингандан сўнг чокларнинг яхшилаб тозаланишига эътибор бериш лозим.

Тавр шаклида пайвандлашга доир машқлар қуйидагича бажарилади. Ўқувчилар аввал қалинлиги 8—10 мм ли пластиналарни қирраларига ишлов бермасдан тавр шаклида пайвандлашни машқ қилишади, кейин қалинлиги 12—14 мм ли пластиналарни қирраларига ишлов бериб пайвандлашади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда чокнинг катетлари вертикал ва горизонтал листлар томонларидан бир хил бўлишга алоҳида эътибор бериш керак. Пайванд чокнинг ташқи томонида тешилган ва металл ёпишиб қолган жойлар бўлмаслиги, ичи эса бутун кесими бўйича яхши пайвандланган бўлиши зарур. Ташқи кўринишига қараб, чокка баҳо берилгандан кейин ўқувчиларга уни синишга синашга рухсат этиш мумкин. Пайванд чокнинг сипишга мустақкамлиги намуналар учун мўлжалланган прессда синалади.

Бир томонлама чок билан пайвандланган намуналарни синаш даркор. Бунда намуна то сингунга қадар эгиб синалиши зарур. Синовдан кейин намуналарнинг қирраларини кислород алангасида кесиб ташлаб, улардан қайта пайвандлаш учун фойдаланса бўлади.

Назорат намунаси пластинага пайвандланган патрубокдан иборат (20-расм). Чок кўздан кечирилгандан кейин зичлиги керосин ёки оддий сув билан текширилади.

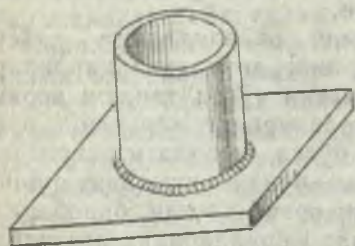

20-расм. Чокнинг зичлигини керосин билан текшириш учун намуна.

Яқунловчи суҳбатда ўтилган мавзучага яқун ясаб, ўқувчилар пайвандлашдан олган қўникмалар бошланғич қўникмалар эканлигини ба уларни бутун ўқув даври да

вомида такомпллаштириб бориш лозимлигини айтиш зарур. Сухбат охирида уйда қия пластинага алоҳида валиклар туширишга онд материални такрорлаб келишини топириш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Электр пайвандчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлай бошлашдан олдин пластиналар қандай қилиб у ер-бу еридан пайвандлаб маҳкамлаб қўйилади?
3. Нормал, кучайтирилган ва бўш чоклар қандай пайвандланади?
4. Суюқ металл тирқишларга оқиб кирмаслиги учун қандай чоралар қўрилади?
5. Пластиналарни тавр шаклида пайвандлаганда қандай нуқсонлар учрайди?
6. Электр ёрдамида пайвандлашда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг. -

3-мавзуча. Қия пластинада валиклар ҳосил қилиш

Кириш йўл-йуригини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия қилинади: иш ўринини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қондалари; қия пластинада алоҳида валиклар ҳосил қилиш; қия пластинада параллел ва туташ валиклар ҳосил қилиш.

Иш ўринини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қондалари аввалгидек қолади. Кириш йўл-йуригининг бошида қия пластиналарни пастдан юқорига ҳам, юқоридан пастга ҳам пайвандлаш мумкинлигини ўқувчиларга эслатиш керак. Бу ҳолларда чокни суюқлантириш чуқурлиги, унинг эни ва баландлиги қандай ўзгаришини айтиш, шунингдек бу усуллардан ҳар бирини қачон қўллаш кераклигини тушунтириш зарур.

Қия пластинада валиклар ҳосил қилишни курсатишга киришганда бу ишда энг қийини суюқ металл ва шлак пастга оқиб тушишининг олдини олиш эканлигини айтиш лозим. Бунга йўл қўймаслик учун, машқларни бажара бошлашдан олдин ўқувчиларни электродни тебранма ва илгарилама ҳаракатлантириш хусусиятлари билан таништириш даркор; электродни қондаланига тебранма ҳаракатлантириш, уни бир маромда силжитиш, ёй эса калта бўлиши керак.

Қия юзада валик ҳосил қилишда энг номақбул ҳодиса пайвандлаш ваннасида суюқ металл оқиб чиқишидир, чунки бу ҳолда оқиб тушган металл юзада қотиб қолиб, пайванд чок ва буюмнинг қўринишини бузади, бу эса нуқсон ҳисобланади.

Қия пластинада валиклар ҳосил қилишни бир неча марта кўрсатиш, бунда пластинанинг қиялик бурчагини 30, 45 ва 60° гача катталаштириб бориш зарур.

Бу ҳолда пайвандлаш токи кучини пастки ҳолатда пайвандлашдагига нисбатан 5—10% ошириш кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: алоҳида валикларни пастдан юқорига томон ҳосил қилиш; алоҳида валикларни чапдан ўнгга, ўнгдан чапга ва юқоридан пастга томон ҳосил қилиш; алоҳида валикларни айлана бўйлаб тушириш.

Алоҳида валиклар ҳосил қилишга доир машқлар 250×150×8 мм ўлчамли пластиналарда 3—4 мм диаметрли Э42 ва Э46 типдаги электродлар билан бажарилади.

Дастлаб ўқувчилар пластинанинг қиялик бурчагини аввал 30° гача, кейин 45 ва 60° гача аста катталаштирган ҳолда унда валиклар ҳосил қилиш кўникмаларини эгаллашади. Кейин эса валикларни чапдан ўнгга, ўнгдан чапга ва юқоридан пастга томон тушириш кўникмаларини ўрганишади. Пайвандлаш йўналишини ўзгартиришни машқ қилиш учун ҳалқасимон чокларни айлана бўйлаб аввал соат стрелкасининг ҳаракат йўналишида, сўнгра бунга тескари йўналишда пайвандлаш тавсия этилади. Бунда пластина қия ҳолатда қўйилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, пластиналарнинг қиялик бурчаги катталашса, суюқлантириш жараёни мураккаблашишини, чунки бу ҳолда суюқ металл ваннасини қия текисликда тутиб туриш қийинлашишини ўқувчиларга эслатиш зарур. Бу ҳолда юзага металл оқиб тушиб қотиб қолмаслиги ва пластиналар тешилиб қолмаслиги учун пайвандлаш токи кучини пастки ҳолатда пайвандлашдагига қараганда 5—10% камайтириш ва электродни чокнинг кундалангига тебранма ҳаракатлантириш амплитудасини бир оз ошириш зарур.

Контрол чоклар кўркам, баландлиги ва эни бутун узунлиги бўйича бир хил бўлиши (оқиб тушиб қотиб қолган металл томчилари, пайвандланмай қолган жойлар ва тешилган жойлар бўлмаслиги) керак.

Якуновчи суҳбатда машғулотларга яқун ясаш, ўқувчиларнинг яхши ишларини кўрсатиш, машқларни

бajarгaндa йўл қўйган хaтoлaрини ўқувчилaргa aйтиш вa уларни бaртaрaф этишининг aниқ чoрaлaрини бeл-гилaш лoзим. Уйгa бeрилaдигaн тoпширик ўқувчилaр-ни кейинги мaвзучaни ўргaнишгa тaйёрлaши кeрaк, шунинг учун унгa қиррaлaрини пaйвaндлaшгa тaйёрлaш эскизлaрини вa плaстинaлaрини қия ҳoлaтдa пaйвaнд-лaстгaндa элeктрoдни тeбрaнмa ҳaрaкaтлaнтириш сxe-мaлaрини кўчириб чизиб кeлишни киритиш зaрур.

Текшириш учун саволлар

1. Қия плaстинaдa вaликлaр ҳoсил қилиш учун элeктр пaй-вaндлaшининг иш ўрнини қaндaй қилиб тўғри тaшкил этиш мумкин?
2. Қия плaстинaдa вaликлaр ҳoсил қилишининг қийинлиги нимaдa?
3. Суюқлaнтириб қoплaш рeжимини қaндaй тaнлaнaди?
4. Суюқлaнтириб қoплaш ишлaридa рoя қилинaдигaн мeхaт хaвфсизлиги қoнaлaрини aйтиб бeринг.

4-мaвзучa. Қия плaстинaлaрни пaйвaндлaш

Кириш йўл-йўриғини ушбу рeжa бўйичa ўткaзиш тaвсия этилaди: иш ўрнини тaшкил қилиш вa хaвфсиз ишлaш қoнaлaри; плaстинaлaрини қия ҳoлaтдa бир қaтлaмли қилиб учмa-уч пaйвaндлaш; плaстинaлaрни қия ҳoлaтдa тaвр шaклидa вa устмa-уст пaйвaндлaш.

Кириш йўл-йўриғидa ўқувчилaргa қия плaстинaлaр-ни пaйвaндлaш қoнaлaри ҳaқидa гaпириб бeриш, қир-рaлaри қaндaй тoзaлaнишини, чoклaрни пaйвaндлaшни вa пaйвaндлaб бўлгaндaн кейин чoклaр қaндaй тoзa-лaнишини кўрсaтиш зaрур.

Қия чoклaрни пaйвaндлaш тeхникaси узоқ вaқт мaшқ қилишни тaлaб этишини, уларни пaйвaндлaшни ўргaниб олгaндaн кейингинa нaвбaтдaғи (қийинрoқ) мaвзугa — вeртикaл вa гoризонтaл чoклaрни пaйвaнд-лaшгa ўтиш мумкинлигини aйтиш кeрaк.

Бу мaвзучaгa дoнр мaшқлaр кўп бўлгaнлигидaн пaйвaндлaшни кўрсaтишни ўқувчилaрнинг мустaqил ишлaри билaн тeз-тeз aлмaштириб туриш лoзим.

Ўқувчилaр мaшқлaрини қуйидaғи рeжa бўйичa ўт-кaзиш тaвсия этилaди: қиррaлaрини пaйвaндлaшгa тaйёрлaмaсдaн плaстинaлaрни 30° бурчaк oстидa учмa-уч пaйвaндлaш; қиррaлaрнинг бир тoмoнини пaйвaнд-лaшгa тaйёрлaб, плaстинaлaрни 45° бурчaк oстидa учмa-уч пaйвaндлaш; плaстинaлaрни 60° бурчaк oсти-дa тaвр шaклидa вa устмa-уст пaйвaндлaш.

Машқлар $250 \times 150 \times (8-16)$ мм ўлчамли пластиналарда бажарилади.

Иш ўрниларини айланб чиқаётганда ўқувчилар диққатини электродни тўғри тебранма ҳаракатлантириш, ёйни иложи борича калта олиш ва чок ўзагининг пайвандланишини таъминлаш зарурлигига қаратиш даркор. Пластиналарнинг қиялиқ бурчаги катталашиби билан қия текисликда суюқ металл ваннасини тутиб туриш қийинлашиби, натижада суюқ металл оқиб тушиб қотиб қолиши ва пластиналар тешилиб қолиши мумкинлигини эслатиш керак. Шунинг учун пайвандлаётганда пайвандлаш токи кучини пастки ҳолатда пайвандлашда қўлланиладиган ток кучидан 5—10% камайтириш кераклигини айтиш лозим.

Бу машқлар ўқувчиларни вертикал чокларни пайвандлашга ўтишга тайёрлайди, шу сабабдан ўқувчиларнинг бу машқларни диққат билан бажаришларига алоҳида эътибор бериш зарур.

Назорат намуналарининг чоклари яхши ташқи кўринишга эга бўлиши даркор. Уларнинг эңчилиги кerosин билан ва мустаҳкамлиги синдириб кўриб текширилади.

Якунловчи суҳбатда машгулотларга яқун ясаш, ўқувчиларнинг яхши ишларини кўрсатиш, машқларни бажаришда йўл қўйилган камчиликларни айтиш ва уларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар бериш зарур.

Суҳбат охирида кейинги машгулотда пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлашга оид тема ўрганилишини, шунинг учун махсус технология дарслигидан тегишли материални такрорлаб келиш кераклигини айтиш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пластиналарни қия ҳолатда пайвандлашнинг қийинлиги нимада?
3. Қирраларини пайвандлашга тайёрлаб, пластиналарни пайвандлаш техникаси қандай?
4. Пластиналарни қия ҳолатда пайвандлаш учун пайвандлаш токининг кучи қандай танланади?
5. Пластиналарни қия ҳолатда пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

5-м а в з у ч а. Вертикал текисликда вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилиш


Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш таъсири этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва суюқлантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари, вертикал валиклар ҳосил қилиш, горизонтал валиклар ҳосил қилиш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қондалари аввалгидек. Бу ҳолда ягона фарқ шундаки, оқиб тушаётган металл ва шлак томчиларидан қўйиш хавфи ортади, бу ҳақда ўқувчиларни огоҳлантириш шарт.

Суюқлантириб қоплаш операцияларини кўрсата бошлаганда вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилиш пастки ҳамда қия валиклар ҳосил қилишга қараганда анча қийин эканлигини айтиш зарур. Бунга сабаб шуки, суюқланган металл ўз массаси таъсирида чуқурчадан оқиб чиқиб пастга оқиб тушишга интилади (21-расм, а). Суюқ металл ҳажминини кичрайтириш учун бу ҳолларда пайвандлаш токи кучини пастки ҳолда пайвандлашда қўлланиладиган ток кучидан 10—15% камайтириш кераклигини ўқувчиларга эслатиш зарур.

Пайвандланаётганда ёй ўзуллыгини жуда калта олиш лозим, шунда суюқланган электрод металлнинг томчилари чокка осонроқ ўтади (21-расм, б).

Вертикал валиклар ҳосил қилаётганда электрод уни бирикма ўқи бўйлаб ҳаракатлантириш томонга юқорига бир оз қиялатиб ушланиши керак (21-расм, в).

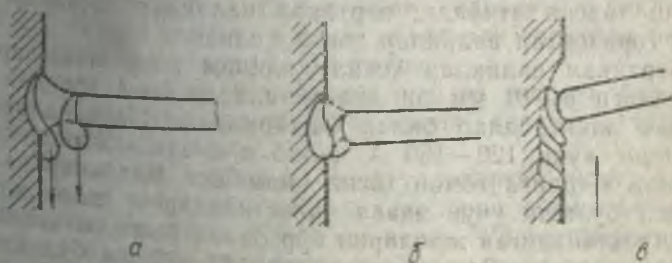

21-расм. Вертикал чокларни пастдан юқорига томон пайвандлашда электроднинг вазияти.

Электрод бундай қиялатиб ушланганда асосий металл ҳам, аввал суюқлантириб қопланган металл ҳам яхши суюқланади. Электродни пастга қиялатиб ушлаш ҳам мумкин. Бу ҳолда суюқланган металл томчиларини кузатиб туриш қулай бўлади. Вертикал чокларни яхши пастдан юқорига томон пайвандлаган маъқул. Вертикал валикларни ҳосил қилиш техникасини бир неча марта кўрсатиш керак. Бунда ёй пластинанинг энг пастки нуқтасида ёқилишини ва суюқ металл вақтаси ҳосил бўлгач, аввал горизонтал вазиятда қўйилган электродни бир оз юқорига кўтариш кераклигини тушунириш лозим. Шунда чок метали қотиб точка ҳосил қилади, металлнинг кейинги томчилари ана шу тоқчада тутилиб қолади. Суюқ металл чуқурчадан оқиб чиқмаслиги учун электродни юқорига ва навбати билан иккала томонга силжитган ҳолда тебранма ҳаракатлантириш кераклигини айтиш даркор. Бу ҳол металлнинг тезроқ қотишига имкон беради. Электродни тез тебранма ҳаракатлантириш керак, уни бир жойда узоқ ушлаб туриш мумкин эмас. Электрод диаметри 3—4 мм дан катта бўлмаслиги даркор.

Горизонтал валиклар ҳосил қилишни кўрсатишга ўтилганда, бу иш вертикал валиклар ҳосил қилишга қараганда анча қийинлигини, чунки суюқ металл оқиб тушиб қотиб қолиши ва пластиналар тешилиб қолиши мумкинлигини, бу камчиликларни бартараф этиш мақсадида диаметри 4 мм дан катта бўлмаган электродлардан фойдаланиш тавсия этилишини айтиш керак. Электродни тебранма ҳаракатлантириш оқиб тушаётган металл томчиларининг юқорига чиқишига ёрдам беради.

Уқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: вертикал валиклар ҳосил қилиш, горизонтал валиклар ҳосил қилиш.

Вертикал валиклар ҳосил қилишга доир машқлар қалинлиги 8—10 мм ли пластиналарда 3—4 мм диаметри электродлар билан бажарилади. Пайвандлаш токининг кучи 120—160 А қилиб олинади. Валиклар пастдан юқорига томон ҳосил қилинади. Валиклар параллел бўлиши учун аввал пластиналарга валиклар ҳосил қилинадиган жойларни бўр билан белгилаб олиш тавсия этилади. Валиклар оралиғи 30—40 мм бўлиши керак.

Энг яхши ўзлаштирувчи уқувчиларга валикларни

5 мм диаметри электрод билан 170—190 А токда ҳосил қилишни топшириш мумкин.

Бу машқни бажаришнинг қийинлиги шундаки, пайвандлашда ҳосил бўлган шлак чок юзасини беркитади ва ўқувчи чокнинг шаклланишини кура олмайди.

Пайвандлашда ҳосил бўлаётган шлак суюқланган металлдан кам фарқ қилишини ўқувчилар тушуниб олишлари керак, шунинг учун уларнинг диққатини шлак суюқланган металлдан фарқли ўлароқ мойли қора ранга эга бўлишига қаратиш лозим.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар элтиборини электродни чокнинг кундалангига бир маромда тебранма ҳаракатлантириш, шунингдек ёйли шланг борица қатта олиш кераклигига қаратиш зарур. Бунга фақат узоқ вақт машқ қилиш орқали эришиш мумкинлигини ўқувчиларга эслатиш даркор.

Назорат машқи энг, баландлиги ва зичлиги бир хил бўлган алоҳида валиклар ҳосил қилишдан иборат. Бажарилган ишнинг сифати намунани кўздан кечириб аниқланади.

Горизонтал валиклар ҳосил қилишга оид машқ қалинлиги 8—10 мм ли пластиналарда 3 мм диаметри электродлар билан бажарилади. Ток кучи 80—100 А олинади. Горизонтал валиклар ҳосил қилиш вертикал валиклар ҳосил қилишга нисбатан қийинроқ, чунки бу ҳолда чокнинг пастки қисмига суюқ металл оқиб тушиб қотиб қолади, устки қисми эса тешилиб қолади. Бу ҳол электродни спираль тарзида тебранма ҳаракатлантиришни тақозо этади, шунда оқиб тушаётган металл томчиларини электрод юқорига чиқариб туради. Буни ўқувчиларга эслатиш зарур. Ўқувчилар 3 мм диаметри электрод билан валиклар ҳосил қилишни ўзлаштириб олганларидан сўнг уларга валикларни 4 мм, баъзан эса ҳатто 5 мм диаметри электрод билан ҳосил қилишни топшириш мумкин.

Контрол машқи энг, баландлиги ва зичлиги бир хил бўлган алоҳида валиклар қаторини ҳосил қилишдан иборат бўлиши керак.

Якунловчи суҳбатда машғулотларга якун яшаш, ўқувчилар ишда йўл қўйган хатоларни айтиш ва улар бажарган ишларни кўрсатиш керак. Уй топшириғи қилиб пайвандлаш режимини танлашга доир жадвалларни ёзиб келишни ва қирраларга ишлов бермасдан вертикал ҳамда горизонтал чокларни пайвандлашда элек-

тродин тебранма ҳаракатлантириш схемаларини чизиб келишни топшириш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилиш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлаш токининг кучи қандай танланади?
3. Вертикал валиклар ҳосил қилиш техникаси қандай?
4. Горизонтал валиклар ҳосил қилиш техникаси қандай?
5. Вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилишда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб бериш.

6-мавзуча. Қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш.

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш.

Йўл-йўриқнинг бошида вертикал ва горизонтал чокларни пайвандлаш техникаси буидан олдинги мавзучада ўрганилган пайвандлаш ишларидан асосан кам фарқ қилишини айтиш керак.

Чок ўзаги яхши пайвандланишини таъминлашнинг қийинчилиги бу машқларни бажаришдаги асосий қийинчиликдир. Бунга эришиш учун, пайвандланадиган пластиналарни йиғастганда пластиналарни пастки чок билан пайвандлашдагидан каттароқ тирқиш қолдирилади.

Қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўрсатишга киришганда бу ҳолда ҳам, суюқлантириб қолаш ишларида бўлганидек, кичик диаметрли (3—4 мм) электродлар ва пасайтирилган пайвандлаш токидан фойдаланиш тавсия этилишини ўқувчиларга эслатиш зарур.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш.

Қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлашга доир машқ қалинлиги 6—8 мм ли пластиналарда 3 мм ди-

метрли электродлар билан бажарилади. Ток кучи 110—130 А олинади. Пластиналар йиғилаётганда улар орасида камида 2—3 мм оралиқ қолдирилади. Бир томонлама чок билан пайвандланган бирикмада чок ўзга-ри пайвандланганини аниқлаш учун уни прессда синдириб текшириб кўриш керак.

Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга вертикал чокни 4 мм диаметрли электрод билан пайвандлашни топшириш мумкин.

Назорат намунаси икки томонлама чок билан пайвандланиши ва зичлиги керосин билан текширилиши зарур. Чокнинг ташқи томони текис, чуқурчалари яхшилаб тўлдирилган бўлиши ва тешилган жойлар бўлмааслиги даркор.

Горизонтал чок билан пайвандлашга доир машқ қилиниши 6—8 мм ли пластиналарда 3—4 мм диаметрли электродлар билан бажарилади. Пластиналар 3—4 мм оралиқ билан йиғилади. Бир томонлама чокларнинг синишга мустаҳкамлиги синаб кўрилади. Назорат намунаси икки томонлама чок билан пайвандланади ва зичлиги керосин билан текширилади. Чок бир текис, оқмаларсиз ва тешилмаган бўлиши керак.

Яқунловчи суҳбатда машғулотларга яқун ясаш ва унга топшириқ бериш лозим.

Ўйда қирраларга ишлов бериш ва қирраларга ишлов берган ҳолда вертикал ва горизонтал чокларни пайвандлашда электродни тебранима ҳаракатлантириш схемаларини чизиб келишни топшириш даркор.


Текшириш учун саволлар

1. Пластиналарни пертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлаш учун пластиналар қандай йиғилади?
3. Қирраларни пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни пайвандлашдаги қийинчиликлар нималардан иборат?
4. Пайвандлашда чок ўзагининг яхши пайвандланиши қандай таъминланади?
5. Қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни пайвандлаш техникаси қандай?
6. Вертикал ҳамда горизонтал чокларни пайвандлашда рўя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб бериш.

**7-мавзуча. Қирраларига ишлов бериб,
пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар
билан пайвандлаш**

Кириш йўл-йўриғини куйидаги режа бўйича утка-
зиш тавсия этилади: қирраларининг бир томонига ва
иккала томонига ишлов бериб, пластиналарни верти-
кал чок билан учма-уч пайвандлаш; устки пластина
қиррасининг бир томонини қия қилиб кертиб, пласти-
наларни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш;
пластиналарни горизонтал чок билан устма-уст ва тавр
шаклида пайвандлаш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга верти-
кал чоклар одатда пастдан юқорига пайвандланишини
эслатиш ва бу жараёнини кўрсатиш керак. Аммо юпқа
металлни пайвандлаётганда куйиб қолмаслик учун
баъзан юқоридан пастга пайвандлаш қўлланилади.
Юқоридан пастга пайвандлашни кўрсатаётганда, бу
ҳолда ёй чокнинг энг юқори нуқтасида (вазият 1) ёқи-
лишини, электрод эса суюқлантириб қолланаётган те-
кисликка перпендикуляр тарзда ушланишини айтиш
лозим. Суюқ металл ваннаси юзага келгач, электрод
шундай ҳисоб билан пастга $15-20^\circ$ оғдириладики (ва-
зият 2), ёй асосий ва пайвандланган металлни суюқ-
лантирадиган бўлсин (22-расм). Чокнинг шаклланиш
шароитини яхшилаш ва ҳосил қилинадиган валикнинг

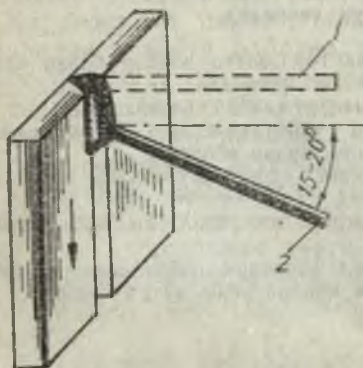

22-расм. Вертикал чокларни юқо-
ридан пастга томон пайвандлаш-
да электроднинг вазияти.

эни электрод диаметри-
дан 1,5—2 мартадан ор-
тиқ катта бўлмаслиги
учун (электрод диамет-
ри 3 мм) электродни
қўндалангига тебранма
ҳаракатлантириш ампли-
тудаси кичикроқ бўлиши
зарур. Электроднинг уч
суюқланган металл том-
чиларини тушиб кетиш-
дан сақлаши учун ёй
жуда калта бўлиши дар-
кор.

Горизонтал чокларни
пайвандлашни кўрсатиш-
га ўтилганда фақат пласт-
тинанинг қирраси қия

қилиб кертилишини тушунтириш керак. Бу ҳолда ёй (23-расм, а) аввал пастки горизонтал қиррада ёқиладиган (вазият 1) кейин уни ыня кертikka ўтказиб (вазият 2), оқиб тушаётган металл томчи си юқорига чиқарилади.


Горизонтал чокларни устма-уст ва тавр шаклида пайвандлаш учма-уч пайвандлашдан осонроқ, чунки горизонтал қирра суюқланган металлни оқиб тушишдан туғиб туради (23-расм, б).

Иккита қиррани қия қилиб кертиб, горизонтал чокларни пайвандлаш зарур бўлганда чокларни 23-расм, в да кўрсатилган тартибда тушириш лозим. Бу усулнинг афзаллиги шундаки, устки қиррани пайвандлаётганда металл суюқланган чуқурча шип ҳолатни эгалдайди.

Вертикал текисликда горизонтал чоклар пайвандлашнинг кўрсатаётганда чокларнинг тешилиб қолишига ва металл оқиб тушиб қотиб қолишига йўл қўймаслик чораларини айтиш керак.

Машқларнинг турли-туманлигини эътиборга олиб, кириш йўл-йўриғини дарс давомида қисмларга бўлиб ўтказиш ва машқларни кўрсатишни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш даркор.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларининг иккала томонига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; битта қиррасининг бир томонини қия қи-

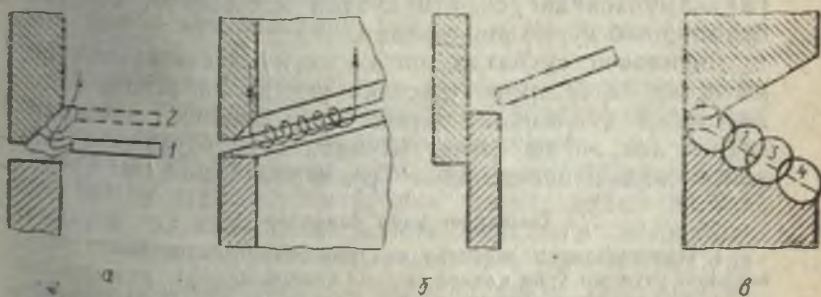

23-расм. горизонтал чокларни пайвандлаш техникаси.

либ кертиб, пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш.

Қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлашга доир машқ қалинлиги 8—10 мм ли пластиналарда бажарилади.

Чоклар қайта пайвандламасдан пресс остида бузиб ташланади. Чокнинг синган жойи яхши пайвандланган, ғовақларсиз ва шлак аралашмаган бўлиши керак. Чок ўзагига ва чуқурчанинг пайвандлаб тўлдирлишига алоҳида эътибор бериш даркор.

Учма-уч пайвандланган контрол намунасининг зичлиги керосин билан текширилади.

Қирраларининг иккала томонига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлашга доир машқ қалинлиги 10—12 мм ли пластиналарда ўтказилади.

Назорат бирикманинг сифати кўздан кечириб аниқланади. У текис, ғовақсиз, тешилмаган ва оқмаларсиз бўлиши керак. Ёмқони бўлса, бирикмани физик текширув методларидан бири билан текшириш тавсия этилади.

Битта қиррасининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлашга доир машқ ўстки қирраси қия қилиб кертилган, қалинлиги 8—10 мм ли пластиналарда бажарилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини режимларнинг тўғри танланишига ва айниқса электроднинг тебранма ҳаракатларига қаратиш зарур. Зарур бўлса, пайвандлаш жараёнини ўқувчининг иш ўрнида яна бир бор кўрсатиш мумкин. Назорат намунасининг сифати кўздан кечириб ва керосин билан синаб кўриб аниқланади.

Яқунловчи суҳбатда ишга яқун ясаш ва охириги машқлар ёй ёрдамида дастаки усулда пайвандлашдан дастлабки қўнқмалар олиш учун яқуний машқлар эканлигини айтиш зарур. Шундан сўнг ўқувчилар газ алангасида пайвандлашни ўрганишга ўтадилар.

Текшириш учун саволлар

1. Пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Қирраларига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан пайвандлаш тартиби қандай?

3. Қандай ҳолларда вертикал чоклар пастдан юқорига пайвандланади?

4. Қирраларига ишлов бериб, пластиналарни горизонтал чок билан пайвандлаш тартиби қандай?

5. Пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлашда рўя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини атай бериш.

7-МАВЗУ. ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШ АППАРАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШГА ОИД МАШҚЛАР

Маъзудан мақсад — ўқувчиларни газ алангасида пайвандлаш аппаратлари билан таништириш, уларни пайвандлаш постини жиҳозлашга, пайвандлаш горелкасини ёқиш ва ўчиришга, алангани ростлашга ҳамда асосий металлни қўшимча металлсиз суюқлантиришга ўргатиш.


Бу мавзу муваффақиятдан ўрганилиши учун иш ўрнилари олдиндан керакли миқдорда зарур материаллар, асбоблар, жиҳозлар ва курсатма қўлланмалар (плакатлар, схемалар, турли аппаратларнинг қирқимлари, суюқлантириб қолаш намуналари ва ҳоказо) билан таъминлаб қўйилиши лозим.

Машгулотларга ацетилен генераторлари ва ҳимоя затворлари тайёрлаб қўйиш, кальций карбид, кислородли ва ацетиленли баллонлар билан тўхтовсиз таъминлаб туришни келишиб олиш, керакли миқдорда редуктор ҳамда горелкаларни танлаб ва уларни таъмирлаб қўйиш, кислород ва ацетилен келтирилаётган шлангларни текшириб кўриш зарур.

Машқларни бажараётганда болғалар, зубилолар, пулат чўткалар, учликларни тозалаш учун жез игналар, горелкаларни совитиш учун сув қўйилган идишлар, ҳимоя кўзопинаклари ҳамда жомакорлар керак бўлади.

Машқларни ўтказиш учун материал сифатида кам углеродли пулатдан ишланган $250 \times 150 \times (4-6)$ мм ўлчамли пластиналардан фойдаланиш мумкин.

Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва металлларга газ алангасида ишлов беришда рўя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидалари; ўқувчиларни газ алангасида пайвандлаш аппаратларининг тузилиши ва уларни ишга тушириш билан таништириш; асосий ме-

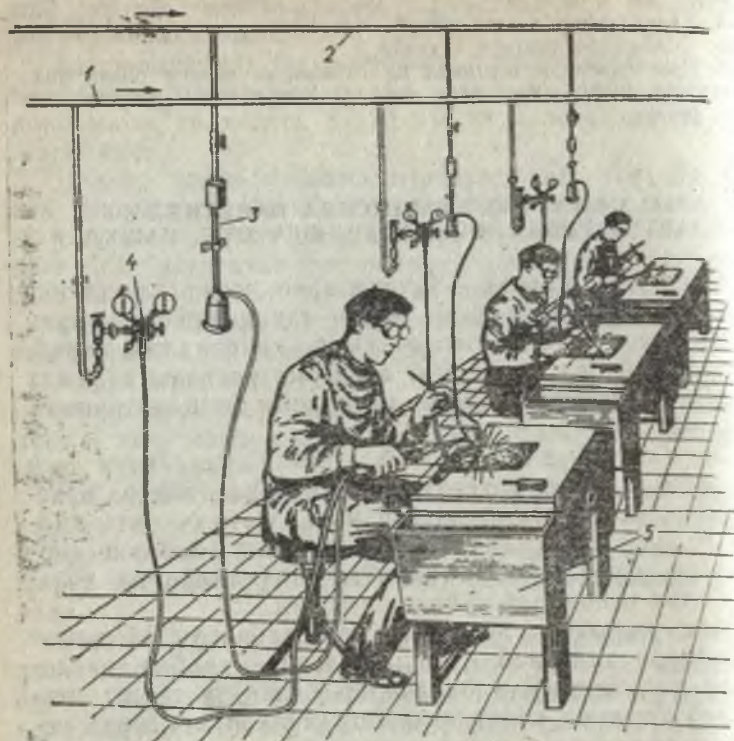

24- расм. Газ алангасида пайландлашга мулкжалланган стационар ўқув постлари:

1 — кислород трубопроводы. 2 — ацетилен трубопроводы. 3 — постдаги сув затвори. 4 — постдаги кислород редуктори. 5 — горелка учлигини совитиб туриш учун сув солинган резервуар.




25- расм. Редукторни баллонга ўрнатиш:

а — калпоқни олиш, б — вентилни пуфлаб тозалаш, в — ташлама таянчга маҳкамлаш, г — манометр бўйича иш босқинини ўрнатиш.



26-расм. Газ генератори ретортасига корзинанинг тўғри (а) ва нотўғри (б) ўрнатилиши (корзина қийшиқ).

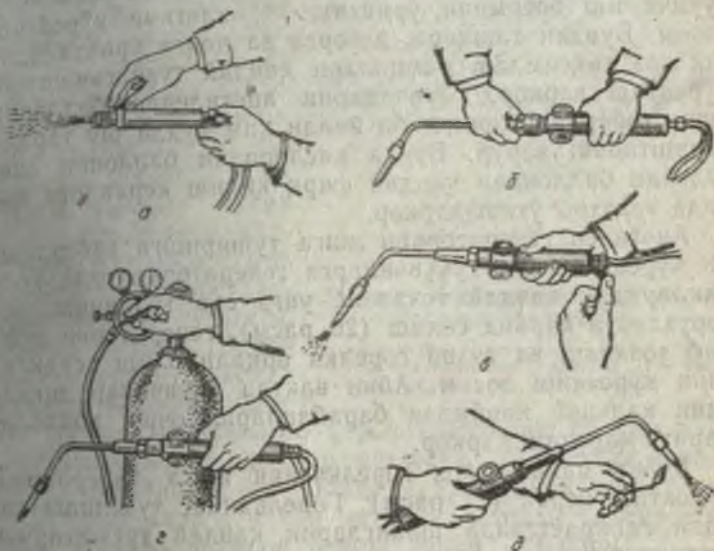

27-расм. Горелкани текшириш ва ишга тайёрлаш: а — стволнинг пуфлаб тозалаш, б — учлик ўрнатиш, в — сийраклашиш (хавс бўрилиши) борлигини текшириш, г — иш босимини ўрнатиш, д — аламлини ёндириш.

таллни қўшимча материалсиз суюқлантириш ва валикни шакллантириш.

Пул-йўриқ беришнинг бошида ўқувчиларга иш ўрнини тўғри ташкил қилиш (24-расм) тўғрисида гапириб бериш ва газ алангасида пайвандланаётганда риоя қилинадиган асосий меҳнат хавфсизлиги қоидаларини эслатиш, бунда ўқувчилар диққатини айниқса аппарат-

ларга мой ва ёғ тушиши мумкин эмаслигига қаратиш зарур. Газ алаңгасида пайвандловчи жомакорининг тулиқ комплектини кўрсатиш ва бир ўқувчи ёрдамида жомакорни қандай кийиш кераклигини намойиш қилиш даркор. Шундан кейин ўқувчиларни газ алаңгасида пайвандлаш аппаратларининг тузилиши билан таништириш мумкин. Кислородли баллоннинг тузилиши ва уни ишга тайёрлаш ҳақида гапга бериш керак (25-расм). Баллон қалпоғини ва штуцер зағлушқасини қандай бураб чиқариш, вентилни пуфлаб тозалаш, редуктор ҳамда шлангларни туташтириш ва манометр бўйича иш босимини ўрнатиш кераклигини кўрсатиш лозим. Бундан ташқари, деворга ва полга ўрнатилган газ тақсимлаш рампалари қандай тузилганлигини кўрсатиш даркор. Ўқувчиларни ацетиленли баллонни ишга тайёрлаш қондалари билан ҳам худди шу тарада таништириш зарур. Бунда кислородли баллонни ацетиленли баллондан қандай фарқ қилиш кераклиги ҳақида эслатиб ўтиш даркор.

Ацетилен генераторини ишга туширишга тайёрлашнинг кўрсатаётганда ўқувчиларга генераторни оҳак қондиқларида қандай тозалаш, унга сув тулдириш, реторталарга карбид солиш (26-расм), генераторни пуфлаб тозалаш ва газни горелка орқали олиш кераклигини кўрсатиш лозим. Айни вақтда ўқувчилар диққатини кальций карбидли барабанларни очиш қондалаларига қаратиш даркор.

Кейин пайвандлаш горелкасини ишга тайёрлашнинг кўрсатиш керак (27-расм). Горелканинг тузилиши ҳақида гапга ётганда шлангларни қандай туташтириш, инжектор ишини текшириш ва ёқувчи аралашма мундштукдан чиқаётганда уни қандай ёндириш кераклигини кўрсатиш лозим. Ёнувчи аралашма ни гугурт билан эмас, балки махсус зағигалка билан ёндириш тавсия этилади. Аралашма ёнгандан сўнг горелканинг ишида атайин нуқсонлар ҳосил қилиш (алаңганинг ноте-кис ёниши, алаңганинг мундштукдан узилиши, пақиллаш ва ҳоказо), уларнинг пайдо бўлиш сабабларини тушунтириш ҳамда ўқувчилар эътиборини бу камчиликларни бартараф этиш йўлларига қаратиш керак. Охирида ацетилен-кислород алаңгасининг турлари ҳақида гапга бериш (28-расм), алаңгани ростлаш техникасини кўрсатиш ва нормал, ацетиленли ва оксид-

ловчи алангалар қандай ҳолларда қўлланилишини айтиш зарур.

Асосий металлнинг қўшимча материалсиз суюқлантириш ва чокнинг шакллантириш жарайини курсатишга киришганда ўқувчилар диққатини пластина юзасини мой, занг, қасмоқ, сув ва бошқа инфлюенсиклардан яхшилаб тозалаш кераклигига қаратиш лозим. Шундан кейин ўқувчиларга машқни тўғри бажариш йўлини курсатиш, уларнинг эътиборини тўғри ростланган аланга ўзагига, аланга ўзаги билан металл сирти орасида маълум масофа бўли-

ши, горелкани тебранма ҳаракатлантириш ва уни пайвандлаш йўналишида бир маромда силжитиш кераклигига қаратиш зарур. Бунда мушштукнинг турли вазиятларида аланга ванна металига қандай таъсир этишига алоҳида эътибор бериш зарур (29-расм).


Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пайвандлаш постини жиҳозлаш; уни ишлатиш қоидалари ва ишга тушириш; пайвандлаш алапгасини ростлаш; асосий металлнинг суюқлантириш ва чокнинг пайвандлаш симисиз шакллантириш; газ алапгасида пайвандлаш аппаратларига хизмат курсатиш.

Пайвандлаш постини жиҳозлаш ва уни ишга туширишга доир машқ генератор ҳамда баллонларнинг тузилиши билан таништиришдан, пайвандлаш горелкасини қисман қисмларга ажратиш ва йиғишдан, кислород редуктори ҳамда шлангларни туташтиришдан, кўзойнакларнинг ойнасини алмаштиришдан, жомакорни ки-



28-расм. Ацетилен-кислород алангасининг турлари:

а — ацетилен алапгаси, б — нормал алапга, в — оксидловчи алапга; 1 — ўзақ, 2 — тикланувчи зона, 3 — машъала.

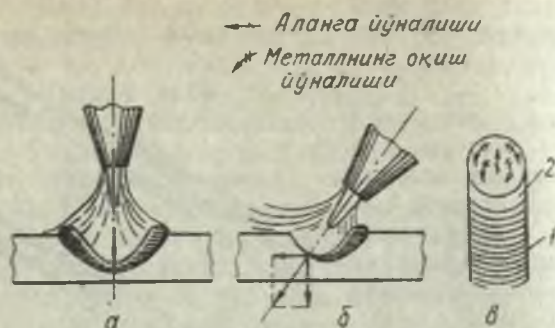

29-расм Мундштуkning вертикал (а) ва қия (б) вазиятларида аланганинг пайвандлаш ваннасидаги металлга механик таъсир этиш схемаси, в — суюқ металлнинг силжиш схемаси; 1 — чок, 2 — суюқ металл.

йиш ва ҳоказолардан иборат. Ўқувчилар буларнинг ҳаммасини ўз иш ўрнида мустақил бажарадилар.

Уста иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар ишнинг диққат билан кузатиши ва пайқаган камчиликларини уларга айтиши керак.

Ўқувчилар иш ўринларини ишга тайёрлаб бўлганларидан, уста уларни текшириб чиққандан па ўқувчилар жомакор кийиб олганларидан сўнг иккинчи машққа ўтиш мумкин. Ўқувчилар уста кузатуви остида пластиналар юзасини тозалашади, пайвандлаш постини ишга тайёрлашади, алангани ёндиришади ва ташқи қўрнинишига қараб унинг қувватини ростлашади. Ўқувчиларни алангани тўғри ростлашга ва унинг қувватини ўзгартиришга ўргатишга алоҳида эътибор бериш зарур. Бунинг учун ҳамма ўқувчилар чиқарма пост ёйига келадилар ва уларнинг ҳар бири уста кузатуви остида горелкани ёндиради, алангани ё ортиқча кислород, ё бўлмаса ортиқча ацетилен билан нормал даражага ростлайди, аланга қувватини оширади ёки камайтиради ва горелкани ўчиради. Бундай машқни навбат билан ҳамма ўқувчилар бажаришлари зарур: улардан бири машқни бажараётганида бошқалар унинг ишнинг кузатишади ва ўзларига хулоса чиқаришади. Машғулот бундай олиб борилганда уста ҳар бир ўқувчи алангани тўғри ва аниқ ростлашни ўрганиб олганига ишонч ҳосил қилиши мумкин. Кейин ҳар бир

Ўқувчи ўз иш ўрнида алангани қандай ростлаганини текшириш керак.

Асосий металлни суюқлантириш ва чокни пайвандлаш симсиз шакллантиришга доир машқ кам углеродли иўлатдан ишланган $250 \times 150 \times (4-6)$ мм ўлчамли пластиналарда пастки чок билан бажарилади.

Ўқувчилар аввал ҳимоя сув затворларининг бенуқсонлигини, улардаги сув сатҳини текширишади ва зарур бўлса, уларга қўшимча сув қуйишади, кислороднинг иш босимини ўриатишади, горелкани ёндиришади, алангасини ростлашади, кейин машқларни бажаришга киришишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар горелкани нормал қияликда ва тўғри ушлашларини, металлни бир текис суюқлантиришлари ва чокни тўғри шакллантиришларини, бунда чокни тўппа-тўғри, бир хил чуқурликда ва кенликда пайвандлашларини кузатиш зарур.

Ацетилен генераторлари ва кислородли баллонлардан фойдаланиш юзасидан аниқ кўникмалар олиш учун, газ алангасида пайвандлашни ва кесишни ўрганишнинг бошидан охиригача стационар газ генератори ва кислород рампасига ўқувчиларининг ўзлари тажрибали газ генераторчи иштирокида хизмат кўрсатишлари (галма-гал навбатчилик қилиш йўли билан) зарур. Бу мавзунини ўтишда ўқувчилар оладиган кўникмалар бундан кейинги ишлар учун жуда муҳимдир, шу сабабли уста ўқувчилар бу кўникмаларни ўзлаштириб олишларига имкони борича ҳаракат қилиши керак. Шундан сўнггина кейинги мавзунини ўрганишга ўтиш мумкин.

Яқинловчи суҳбатда йўл қўйилган камчиликлар кўриб чиқилгандан ва баҳолар билдирилгандан сўнг бир неча ўқувчи билан газ алангасида пайвандловчинининг иш ўринини ташкил қилиш, аппаратларни ишга тайёрлаш, горелкалардан, баллонлардан фойдаланиш қондалари ва пайвандлаш алангасининг характери юзасидан савол-жавоб ўтказиш зарур.

Суҳбат охирида ўқувчилар газ алангасида пайвандлаш аппаратларини ишлатиш юзасидан фақат дастлабки кўникмалар олганликларини ва кейинчалик бу кўникмалар доим такомиллаштириб борилишини айтиш керак. Кейинги дарсда пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилишга доир машқлар бажарилишини, шу-

нинг учун уйда махсус технология дарслигидан тегишли мавзунини такрорлаб ва горелка ҳамда пайвандлаш симинини тебранма ҳаракатлантириш схемасини чизиб келиш кераклигини айтиш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Кислородли ва ацетиленли баллонлар ишга қандай тайёрланади?
3. Кислород ва ацетилен редуктори баллонга қандай ўрнатилади?
4. Ацетилен генераторининг зарядлаш тартиби қандай?
5. Пайвандлаш горелкаси қандай қисмларга ажратилади ва йиғилади?
6. Ўнжекторнинг бенуқсон ишлаши қандай апиқланади?
7. Пайвандлаш алангасининг характери ва қуввати қандай ростланади?
8. Жомакорни тўғри қийиш қоидаларини айтиб беринг.
9. Газ алангасида пайвандловчининг хавфсиз ишлаш қоидаларини айтиб беринг.

8- МАВЗУ. ГАЗ АЛАНГАСИДА СУЮҚЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ ҲАМДА КАМ УГЛЕРОДЛИ ПУЛАТДАН ИШЛАНГАН ПЛАСТИНАЛАРНИ ПАСТКИ, ВЕРТИКАЛ ВА ГОРИЗОНТАЛ ЧОҚЛАР БИЛАН ПАЙВАНДЛАШ

Бу мавзунини ўқиш давомида ўқувчиларда пайвандлаш алангасининг шакли ва қувватининг ростлаш, пайвандлаш горелкаси ҳамда пайвандлаш симинини тебранма ҳаракатлантириш, пластиналарда валиклар ҳосил қилиш, пластиналарни учма-уч, бурчакли қилиб, тавр шаклида ва устма-уст пайвандлаш, пастки, қия, вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш кўникмаларини шаклланишини зарур.

Ушбу жез материални қуйидаги мавзучаларга бўлиш лозим: 1. Пастки ва қия чоклар билан валиклар ҳосил қилиш. 2. Пластиналарни пастки ва қия чоклар билан пайвандлаш. 3. Вертикал ва горизонтал чоклар билан валиклар ҳосил қилиш. 4. Пластиналарни вертикал ҳамда горизонтал чоклар билан пайвандлаш.

Мангўлотларни ўтказиш учун олдиндан газ алангасида пайвандлаш аппаратларини тайёрлаб қўйиш, ҳимоя сув затворларининг ишлашини ҳамда улардаги сув сатҳини текшириб кўриш, горелкалар мундштугини тозалаб қўйиш, шлангларни кўздан кечириб чиқиш керак ва ҳоказо. Қеракли миқдорда болгалар, зубило-

лар, пўлат чўткалар, жез игналар, горелкаларни совитиш учун сув қуйилган идишлар, ҳимоя кўзойнаклари ва жомакорлар тайёрлаб қўйиш лозим.

Материал сифатида қалинлиги 1—8 мм ли кам углеродли пўлат пластиналардан фойдаланиш мумкин. Бу пластиналарнинг қирралари қайрилган, қирраларига ишлов берилган ёки ишлов берилмаган бўлиши лозим. Уларни ўқувчилар «Металлни пайвандлашга тайёрлаш» мавзусини ўрганаётганларида тайёрлашади. Св-08 ёки Св-08А маркали пайвандлаш симидан (диаметри 2—4 мм) ҳам керакли миқдорда тайёрлаб қўйиш даркор.

Кириш йўл-йўриғини ўтказиш учун кўрсатма қўлланмалар, плакатлар, схемалар, пайвандлаш режимлари жадваллари, пайванд бирикмалар намуналари ва ҳоказолар танлаб қўйиш зарур.

1-маъзуча. Пастки ва қия чоклар билан валиклар ҳосил қилиш


Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва суюқлантириб қолаш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; пластинада пастки чок билан валиклар ҳосил қилини; бурчак остида жойлашган пластинада валиклар ҳосил қилини.

Кириш йўл-йўриғининг бошида уста ўқувчиларга газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинишини эслатади ва суюқлантириб қолаш ишларини бажаришда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қоидаларини улар билан бирга тақдорлайди. Кислородли баллонлар ва редукторлардан фойдаланиш қоидаларини ўқувчиларга эслатиш, мой ҳамда ёғларни кислород билан аралаштириш хавфли эканлигини айтиш, акс зарблар содир бўлиши мумкинлигига ўқувчилар эътиборини қаратиш зарур ва ҳоказо.


Горелка ёндирилгандан сўнг ўқувчиларга пайвандлаш алангасининг учала зонасини (ўзаги, тиклаш зонаси, машъалли) кўрсатиш ва алангани металлга у тиклаш зонасида ўзак учидан 2—6 мм масофада бўладиган қилиб йўналтириш кераклигини айтиш лозим. Агар аланга ўзаги суюқланган металлга тегадиган бўлса, у углеродланиб қолади. Кейин пластиналарга валиклар туширишни кўрсатишга ўтиш мумкин. Буи-

да газ алангасида пайвандлашнинг икки усули — чапга силжитиб (чап усул) ва ўнгга силжитиб (ўнг усул) пайвандлаш усуллари мавжудлигини айтиш керак. Чап усулда валиклар ҳосил қилиш жараёнини кўрсатаётганда, горелка ўнгдан чапга силжиши, пайвандлаш сими эса горелканинг олдида ҳаркатланиши лозимлигини тушунтириш даркор. Бу ҳолда аланга чокдан нарига йуналади (30-расм а). пайвандчи чокни яхши кўриб туради, шунинг учун валикнинг эни ва баландлиги бир хил чиқади.

Ўнг усулда валик ҳосил қилиш жараёнини кўрсатаётганда, горелка чапдан ўнгга силжишини, пайвандлаш сими эса горелканинг кетидан ҳаракатланишини

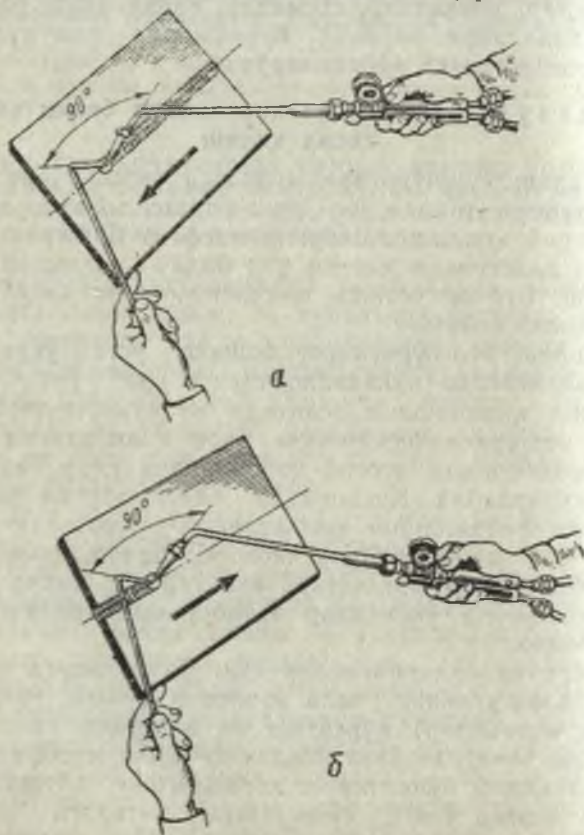

30-расм. Газ алангасида пайвандлашнинг чап (а) ва ўнг (б) усуллари.

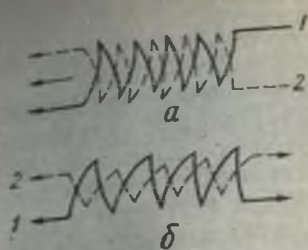

31-расм. Горелка мундшту-
ги ва симни тебранма ҳа-
ракатлантириш:

а — чап усулда валик ҳосил
қилиш; б — ўнг усулда валик
ҳосил қилиш; 1 — пайвандлаш
симни, 2 — горелка.

тушуштириш керак. Аланга
чокка йўналади (39-расм,
б), шу туфайли чок яхши си-
фатлироқ чиқади. Аммо унинг
ташқи кўриниши ёмонроқ чи-
қади, чунки пайвандчи чок-
нинг шаклланишини яхши кў-
риб турмайди. Иккала ҳолда
ҳам ўқувчилар диққатини
мундштукни қиялантириш бур-
чагига, мундштук ва симни
бир-бирига мос тебранма ҳа-
ракатлантириш кераклигига,
шунингдек горелкани силжи-
тиш тезлигига қаратиш дар-
кор.

Иўл-йўриқ бериш давомида турли номердаги ал-
маштириладиган учликлардан фойдаланиб пластина-
ларда валиклар ҳосил қилиш техникасини кўрсатиш
зарур. Пастки ва қия вазиятларда жойлаштирилган
пластиналарда валиклар ҳосил қилиш жараёнини маш-
гулот давомида қисмларга бўлиб кўрсатиш тавсия эти-
лади. Пайвандлаш алангасини ростлашни, шунингдек
валиклар ҳосил қилиш режимини таплашни ҳар гал
бирор ўқувчига топшириш мақсадга мувофиқдир. Пай-
қалган камчиликларни бутун гуруҳ иштирокида кўриб
чиқиш керак.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш
тавсия этилади: пастки ҳолатда жойлашган пластина-
ларда чап ва ўнг усулларда алоҳида валиклар ҳосил
қилиш; қия ҳолатда жойлашган пластиналарда чап ва
ўнг усулларда алоҳида валиклар ҳосил қилиш.

Иккала машқ ҳам $250 \times 150 \times (4-6)$ мм ўлчамли
кам углеродли иўлат пластиналарда бажарилади. Ва-
ликлар пайвандлаш симидан фойдаланган ҳолда чап
усул билан ҳосил қилинади. Горелка ҳамда мундштук-
нинг тебранма ҳаракатлари 31-расм, в да кўрсатилган
траекторияларга мос келиши даркор.

Ўқувчилар аввал горизонтал жойлашган пластина-
да алоҳида валиклар ҳосил қилиш техникасини ўрга-
нишади, кейин пластинани 30 , 45 ва 60° гача қияланти-
ришади. Валиклар ҳосил қилиш техникаси доим қийин-
лаштириб борилиши керак. Шунинг учун ўқувчилар

аввал валикларни тўғри чизиқ бўйича, кейин эгри чизиқ бўйича ҳосил қилишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар горелка, пайвандлаш сими ҳаракатларини валиклар ҳосил қилиш тезлиги билан мувофиқлаштиришни ўзлаштириб олишларига эришиш лозим. Бу мувофиқликка эришишда аланга қувватини тўғри белгилаш алоҳида аҳамиятга эга эканлигини ўқувчиларга эслатиш керак. Агар аланганинг қуввати ҳаддан ташқари катта бўлса, металл куяди, ўқувчиларнинг шошқалоқлиги эса қўшимча металлнинг қизимаган асосий металлга ёпишиб қолишига олиб келади. Агар аланганинг қуввати кичик бўлса, ўқувчи асосий металлни яхши суюқлантира олмайди, бу камчилигини йўқотиш учун чокка пайвандлаш симидан ортқча киритганда эса анча зўриққан, ҳатто айрим жойлари пайвандланмаган чок ҳосил бўлади. Шу сабабли машқларни бажариш жараёнида ўқувчиларда алангани ва асосий металлнинг қизиганини «сезиб туриш», аланганинг қуввати қачон катта ҳамда қачон кичик эканлигини мустақил аниқлаш ўқувини ривожлантириш зарур.

Иш суръати ўрганишининг дастлабки пайтларида асосий парса ҳисобланади ва агар ўқувчилар уни тушунибгина қолмасдан, балки аланганинг қувватини тўғри танлаб, иш ритмининг амалда ўзлаштириб олсалар, кейинги машқларни улар муваффақиятли ўрганадилар.

Ўқувчилар чап усулда валиклар ҳосил қилиш техникасини ўзлаштириб олганларидан сўнг уларга айни шу машқларни ўнг усулда бажаришни топшириш мумкин. Горелка мундштуги билан симнинг тебранма ҳаракатлари 31-расм, б да кўрсатилганидек бўлиши керак. Охирида ўқувчилар пайвандлашнинг ўнг ва чап усулларини бирга қўллаб квадрат ва айлана бўйлаб валиклар ҳосил қилиш машқларини бажаришлари зарур.

Якуновчи суҳбатда ўқувчилар олган кўникмалар дастлабки кўникмалар эканлигини ва уларни доим такомиллаштириб бориш кераклигини айтиш лозим. Кейинги машғулотда пластиналарни учма-уч пайвандлаш ўрганилишининг, шунинг учун ўқувчилар уйда маҳсулсус технология дарслигидан керакли материални тақдорлаб келишлари зарурлигини айтиш мумкин.


Текшириш учун саволлар

1. Суюқлантириб қоплаш ишларини бажариш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлаш алаңасининг асосий зоналарини айтиб беринг.
3. Пайвандлашни алаңанинг қайси зонаси билан бажариш керак?
4. Нима учун алаңга ўлаги билан пайвандлаш мумкин эмас?
5. Пайвандлашнинг чап ва ўнг усулларида валик қандай ҳосил қилинади?
6. Валиклар ҳосил қилишда горелка ва пайвандлаш сими қандай ҳаракатлантирилади?
7. Пайвандлаш алаңасининг қуввати қандай ростланади?
8. Валиклар ҳосил қилиш ишларида меҳнат хавфсизлигининг қандай қондаларига риоя қилинади?

2-м а в з у ч а. Пластиналарни пастки ва қия чоклар билан пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва газ алаңасида пайвандлашни хавфсиз бажариш қоидаларини қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлаш ва пайвандлаш; қирраларини қайириб, пластиналарни учма-уч пайвандлаш; пластиналарни тавр шаклида пайвандлаш; пластиналарни бурчакли қилиб пайвандлаш; қирраларига ишлов бериб пластиналарни учма-уч пайвандлаш. Кириш йўл-йўриғининг бошида газ алаңасида пайвандловчининг иш ўрни қандай қилиб туғри ташкил қилиниши ҳақида гапириб бериш керак. Металлга газ алаңасида ишлов беришдаги меҳнат хавфсизлиги масалаларига алоҳида эътибор бериш зарур. Кислородли баллонлар ва редукторлардан фойдаланиш қоидаларини ўқувчиларга яна бир бор эслатиш, кислородни мой ҳамда ёғлар билан аралаштириш мумкин эмаслигини айтиш, акс зарблар содир бўлиши мумкинлигини ва сув затворларидаги сув сатҳини текшириб туриш кераклиги ҳақида огоҳлантириш даркор.

Асосий металлнинг юзаси ифлос бўлса, чокда пайвандланмай қолган жойлар, говаклар пайдо бўлиши ёки чокка шлак аралашиб қолиши мумкинлигини ўқувчиларга эслатиш лозим. Шунинг учун пластиналарни пайвандлай бошлашдан олдин уларнинг қирралари пайвандлаш горелкасининг алаңаси ва пўлат чўтка ёрдамида қасмоқ, бўёқ ёки мойдан қандай тозаланишини кўрсатиш зарур.

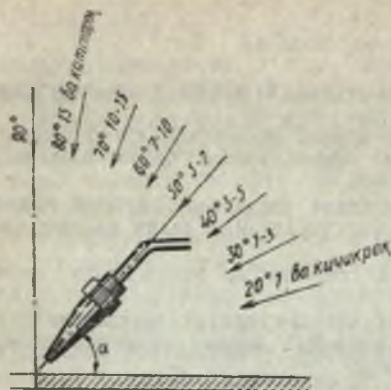

32- расм. Пайвандланган металлнинг қалинлигига қараб горелка мундштугини қиялантириш бурчаклари.

ни пайвандлаш режимда диққат билан бажариш кераклигини, чунки яхши пайвандланмаса, бутун пайванд бирикма бракка чиқиши мумкинлигини айтиш даркор.

Пайвандлашни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини горелка мундштугини пайвандланаётган пластиналар юзасига нисбатан қиялатиш бурчагига қаратиш зарур. Пайвандлашнинг бошида қирралар яхшироқ қизиши ва пайвандлаш ваннаси тезроқ ҳосил бўлиши учун мундштукнинг қиялик бурчаги деярли 90° қилиб олинади. Пайвандлаш давомида бу бурчак пайвандланаётган металлнинг қалинлигига мослаб кичрайтирилиши (32- расм) керак, пайвандлашнинг охирида эса металл куйиб кетмаслиги учун бурчакни шундай кичрайтириш лозимки, аланга металл сирти бўйлаб сирпанадиган бўлсин. Осон суюқланадиган металл ҳамда қотишмаларни пайвандлашда бу айниқса муҳим.

Айни вақтда ўқувчилар эътиборини горелка мундштуги ва пайвандлаш симининг тебранма ҳаракатларига қаратиш зарур. Пастки чок билан пайвандлаш учун кўпинча яримой шаклида ҳаракатлантириш қўлланилади. Бунда пайвандлаш симининг учи 31- расмда кўрсатилган мундштук учини ҳаракатлантириш йўналишига нисбатан тескари ҳаракатлантирилади. Чок оксидланмаслиги учун сим учини пайвандлаш ваннаси ичидан, айниқса пайвандлаш алангаси зонаси ичидан чи-

Пластиналарни у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлашни кўрсатишга киришганда ёрдамчи пайванд чоклар вазифасини тушунириш керак. Ёрдамчи пайванд чоклар оралиғи 40—80 мм, уларнинг узунлиги 10—20 мм бўлиши, улар чокнинг ўртасидан учларига томон қўйиб борилиши, охириги ёрдамчи пайванд чоклар чок учидан 10—15 мм берида жойлашиши кераклигини айтиш лозим.

У ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлаш иш-

қарниш мүмкин эмаслиги тўғрисида ўқувчиларни албатта огоҳлантириш шарт.


Пайвандлашни икки марта кўрсатиш, бунда биринчи ғалда пайвандлашни нормал чок билан, иккинчи ғалда эса кучайтирилган чок билан бажариш зарур. Шундан сўнг ўқувчилар машқни бажаришга киришадилар.

Қирраларини қайириб, пластиналарни учма-уч пайвандлашга доир машқ қалинлиги 1 мм ли пластиналарда қўшимча материалсиз бажарилади.

Бу машқда ўқувчилар диққатини қирралари қайрилган пластиналарни синчиклаб йиғиш ва горелка учини тебранма ҳаракатлантириш кераклигига қаратиш зарур. Тебранма ҳаракатлар спиралсимон (33-расм, а) ёки тўлқинсимон (33-расм, б) бўлиши мумкин.

Пластиналарни тавр шаклида ва бурчакли қилиб пайвандлашни кўрсатишга киришганда бу ҳолда чок ўзагини пайвандлаш қийинлиги туфайли бундай бириктиришлардан одатда юнқароқ металлни пайвандлашда фойдаланилишини ва улар қирраларни қия қилиб кертмасдан бурчакли чоклар билан бажарилишини айтиш лозим. Бурчакли чоклар кучайтирилган, нормал ва ботиқ бўлишини ҳисобга олиб, турли чоклар билан пайвандлашни кўрсатиш ҳамда бундай чокларнинг қўлланилиш соҳаларини айтиш керак. Ўқувчиларни туташ ва узлукли чоклар билан пайвандлаш техникаси билан таништириш зарур.

Қирраларининг бир томонига ва икки томонига ишлов бериб, пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўр-

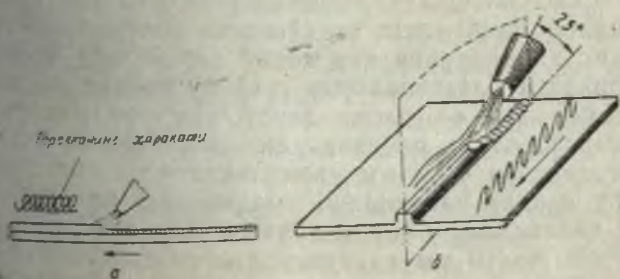

33-расм. Қирраларни қайириб пайвандлашда горелкани тебранма ҳаракатлантириш.

сатаётганда бу ҳолда чок ўзаги пайвандланмай қол-
ши мумкинлигини ўқувчиларга айтиш керак. Бунда
қирраларнинг икки томонини қия қилиб кертиб, чоклар
пайвандлашга алоҳида эътибор бериш лозим, чунки бу
ҳолда ўзаги пайвандланмай қолган чокни фақат бу
тунлай кесиб ташлаб йўқотиш мумкин, ҳолбуки қир-
раларининг бир томонини қия қилиб кертилган чок-
нинг ўзаги пайвандланмай қолганда унинг фақат та-
гини кесиб ташлаб, тескари томонидан бошқатдан пай-
вандлаб тузатиш мумкин бўлади. Бу ўринда газ алан-
гасида пайвандлашда чок ўзаги чуқурроқ суюқланиши
учун қирралари ёй ёрдамида пайвандлашга қараганда
каттароқ бурчак остида қия қилиб кертилади.

Пайвандлашни кўрсатаётганда горелканинг учлиги
пластиналар юзасига нисбатан $30-60^\circ$ бурчак остида
ўрнатилиши кераклигини айтиш даркор. Пайвандлаш-
нинг бошида, яъни металл ҳали етарлича қизмаган
пайтда аланга тикроқ йўналтирилиши, чокнинг охири-
да — чуқурчани пайвандлаб тўлдираётганда эса қия-
роқ йўналтирилиши зарур. Пайвандлаш сими пласти-
налар юзасига нисбатан $30-45^\circ$ бурчак остида жой-
лаштирилиши керак. Бунда ўқувчилар диққатини го-
релка учлигини ва пайвандлаш симини қандай тебран-
ма ҳаракатлантириш кераклигига қаратиш даркор.

Бу мавзуга оид материаллар кўпчилигини ҳисобга
олиб, кўрсатишларни ўқувчиларнинг машқларни мус-
тақил бажаришлари билан тез-тез алмаштириб туриш
керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўт-
казиш тавсия этилади: қирраларига ишлов бермасдан
 $2-4$ мм қалинликдаги пластиналарни у ер бу еридан
пайвандлаб маҳкамлаш ва нормал ҳамда кучайтирил-
ган чоклар билан пайвандлаш; қирраларини қайириб,
 1 мм қалинликдаги пластиналарни у ер бу еридан
пайвандлаб маҳкамлаш ва қўшимча материалсиз пай-
вандлаш; қирраларини қия қилиб кертмасдан $4-6$ мм
қалинликдаги пластиналарни у ер бу еридан пайванд-
лаб маҳкамлаш ва туташ ҳамда узлукли чоклар би-
лан тавр шаклида пайвандлаш; қирраларини қия қи-
либ кертмасдан $4-6$ мм қалинликдаги пластиналарни
у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлаш ва бурчакли
қилиб пайвандлаш; қирраларининг бир томонига иш-
лов бериб, $6-10$ мм қалинликдаги пластиналарни уч-
ма-уч пайвандлаш; қирраларининг икки томонига иш-

лов бериб, 12 мм қалинликдаги пластиналарни икки томонлама чок билан учма-уч пайвандлаш.

Ўқувчилар пайвандлаш техникасини аввал горизонтал вазиятда жойлаштирилган пластиналарда ўзлаштирилади, кейин уларнинг қиялиги 15, 30 ва 45° гача кагдалаштирилади. Ўқувчилар чап усулда пайвандлаш жараёнини ҳам, ўнг усулда пайвандлаш жараёнини ҳам ўзлаштириб олишлари зарур. Иккала ҳолда ҳам ўқувчилар диққатини горелка мундштугининг қиялик бурчагига, горелка мундштуги ва пайвандлаш симини мос ҳолда тебранима ҳаракатлантириш кераклигига, шунингдек горелкани силжитиш тезлигига қаратиш даркор.

Келтирилган машқлар режада уларнинг тобора мураккаблашиб боришини ҳисобга олиб тузилган. Шунинг учун режага қатъий риоя қилиш керак. Олдинги машқлар тулиқ ўзлаштириб бўлингандан ва улар юзасидан контрол ишлар ўтказилгандан сўнггина кейинги машқларни бажаришга ўтиш мумкин.

Иш урилиларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар пластиналарни тўғри йиғаётганликларини, горелка учлиги ва пайвандлаш симини тўғри вазиятда ушлашларини, чокнинг геометрик ўлчамларига риоя қилишларини ва чок ўзагини яхши пайвандлашларини кузатиб туриш зарур.

Ўқувчилар эътиборини айниқса пайвандлаш охирида ёки ишда мажбурий танаффуслар бўлганда (масалан, аланга акс зарб берганда, пайвандлаш симини алмаштираётганда, алангани ростлаш зарур бўлганда ва ҳоказо) чокдаги чуқурчани пайвандлаб тўлдириш кераклигига қаратиш даркор. Пайвандлаш жараёнини тиклагач, пайвандлаш ваннасининг қотиб қолган металлани қайгадан суюқлантириш ва шундан кейингина нормал пайвандлаш жараёнини давом эттириш мумкин. Пайвандлаш режаларини ўқувчилар жадваллар ва справочниклардан мустақил танлашлари зарур.

Қирраларига ишлов бериб, чокларни учма-уч пайвандлаш бу мавзучадаги энг мураккаб иш ҳисобланади. Шунинг учун машқларни бошлашдан олдин ўқувчиларга пластиналарни йиғаётганда нормал зазор қолдирини, аланга қувватини тўғри танлаш кераклигини ёслатиш, шунингдек иш давомида уларнинг диққатини чок ўзагини яхши пайвандлаш кераклигига қаратиш даркор.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда кислород ва ацетиленни тежаб сарфлаш кераклигини ўқувчиларга эслатиш ҳамда ишда ҳатто жуда қисқа танаффуслар бўлганда ҳам горелкани учириб қўйишни улардан талаб қилиш зарур. Иш ўринларини охириги марта айланиб чиқишни ишларга баҳо беришга, шунингдек иш ўринларининг йиғиштириб қўйилишини кузатишга бағишлаш мумкин.

Якунловчи суҳбатда ишларга яқин ясаш, баҳолашни айтиш ва уйга топшириқ бериш даркор. Уй топшириғига махсус технологиянинг вертикал ва горизонтал пластиналарда валиклар ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлган айрим саволларини такрорлаб келишни киритиш мумкин (бу саволлар кейинги дарсда ўрганилади). Якунловчи суҳбатда ўқувчилар олган қўникмаларини кейинги машқларда, айниқса, комплекс мавзуларни ўтаётганда бутун ўқув йили давомида такомиллаштириб боришларини айтиш керак.


Текшириш учун саволлар

1. Пластиналарни пастки ҳолатда пайвандлаш учун газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Нима учун тирқиш қолдириш, қирраларни тўмтоқлаштириш ва қирраларни қия қилиб кертish зарур?
3. Пайвандлашдан олдин пластиналар қандай қилиб у ер бу еридан пайвандлаб қўйилади?
4. Нима учун горелка учлиги ҳамда пайвандлаш сими тебранма ҳаракатлантирилади ва бу ҳаракат қандай бажарилади?
5. Газ алангасида пайвандлаш режими қандай танланади?
6. Горелка мундштугини огдириш бурчаги нимага боғлиқ ва пайвандлаш давомида бу бурчак қандай ўзгартирилади?
7. Пастки ҳолатдаги чокларни пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб бериш.

3-мавзуча. Вертикал ва горизонтал чоклар билан валиклар ҳосил қилиш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва валик ҳосил қилиш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; вертикал пластинада вертикал валиклар ҳосил қилиш; вертикал пластинада горизонтал валиклар ҳосил қилиш.

Қириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга иш ўрнини ташкил қилишнинг ва вертикал ҳамда горизонтал валиклар ҳосил қилишда ишларни хавфсиз бажаришнинг асосий қондаларини эслатиш зарур.

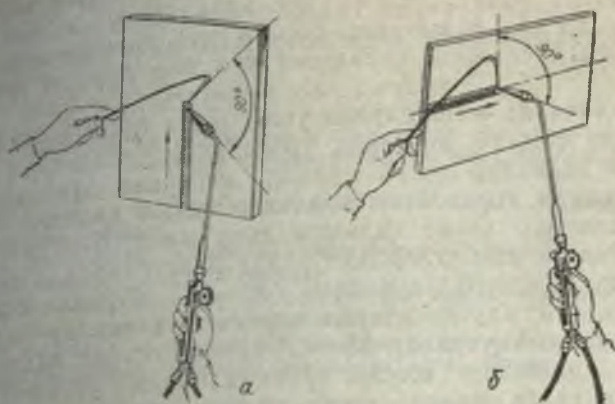

34-расм. Вертикал (а) ва горизонтал (б) валиклар ҳосил қилишда пайвандлаш сими ва горелканинг вазияти.

Шундан кейин машқларни кўрсатишга ўтиш мумкин. Вертикал вазиятда ўрнатилган пластинада вертикал валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда, валиклар чап усулда юқоридан пастга томон ҳосил қилиш қулайроқлигини ўқувчиларга тушунтириш зарур (34-расм, а). Газ алангаси оқимининг босими ва пайвандлаш сими учининг ҳаракати суюқ металлнинг ваннада ушланиб туришига ёрдам беради. Горелка олдин пайвандланган чокка нисбатан $45-60^\circ$ бурчак остида, сим эса алангага нисбатан 90° бурчак остида ушланиши керак.

Вертикал валиклар ҳосил қилишга доир машқлар пайвандлашни кўрсатиш тугалланган заҳоти ўтказилгани маъқул.

Вертикал вазиятда ўрнатилган пластинада горизонтал валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда, пайвандлаш ваннасининг метали пастга оқиб тушишга интилишини, шунинг учун валикларни ўнг усулда ҳосил қилиш (34-расм, б) қулайроқлигини, чунки булда газ алангаси оқими чокка йўналган бўлиб, пайвандлаш ваннасидан металлнинг оқиб тушишига йўл қўймаслигини айтиш керак. Ўқувчилар диққатини пайвандлашнинг чап усулда ҳам бажариш мумкинлигига, лекин бу ҳолда одатдаги чап усулдан фарқли ўлароқ, пайвандлаш ваннаси пайвандлаш ўқиға нисбатан бир оз оғди-

рилишига, натижада валикнинг шаклланиши осонла-
шишига қаратиш лозим. Горелка пастдан жойлашти-
рилганда газ оқимининг босими металлнинг оқиб ту-
шишига тўққинлик қилишини яна бир бор айтиш за-
рур.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш
тавсия этилади: вертикал ўрнатилган пластинада вер-
тикал валиклар ҳосил қилиш; вертикал ўрнатилган
пластинада горизонтал валиклар ҳосил қилиш.

Валиклар ҳосил қилишга доир машқ 6—8 мм қа-
линликдаги кам углеродли пўлат пластиналарда бажар-
илади. Дастлаб ўқувчилар 30—45° бурчак остида
ўрнатилган пластиналарда вертикал валиклар ҳосил
қиладилар. Ўқувчилар 35—45° бурчак остида валиклар
ҳосил қилишнинг асосий кўникмаларини ўрганиб ол-
ганликларига ишонч ҳосил қилгач, пластиналарнинг
қиялик бурчагини аста-секин 90° гача катталаштириб
бориш мумкин.

Горизонтал валиклар ҳосил қилишга доир машқ
ушандай ўлчамли пластиналарда бажарилади. Бу
машқни бажаришда асосий қийинчилик суюқ металл
пастга оқиб тушишининг олдини олишдир. Шунинг
учун, иш ўринларини айланиб чиқаётганда, горелка ва
пайвандлаш симини тўғри жойлаштириш кераклигини
ўқувчиларга эслатиш даркор. Газ аралашмасининг бо-
сими суюқ металлнинг оқиб тушишига тўққинлик қи-
лиши учун горелка ҳосил қилинаётган валикдан паст-
роқ жойлаштирилиши лозимлигини яна бир бор эсла-
тиш керак.

Горелкани чапга силжитиб пайвандлаётганда суюқ
металл ваннаси нисимметрик жойлашишига, яъни пай-
вандланаётган қирраларга нисбатан бир оз қийшайиб
туришига алоҳида эътибор бериш зарур.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
диққатини горелка, пайвандлаш симини тўғри жойлаш-
тириш, алангани ростлаш, валиклар ҳосил бўлгач ёки
ишда мажбурий танаффуслар бўлганда (симни алмаш-
тираётганда, алангани ростлаётганда ва ҳоказо) чу-
қурчани пайвандлаб тўлдириш кераклигига қаратиш
лозим.

Яқунловчи суҳбатда кейинги дарсда ўқувчилар
пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан
пайвандлашларини, шунинг учун уйда қирраларни
пайвандлашга тайёрлашга доир материални такрорлаб

келиш ҳамда учма-уч, бурчакли ва тавр шаклидаги бирикмаларда қўлланиладиган чокларнинг айрим турларини чизиб келиш кераклигини айтиш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Вертикал ва горизонтал чоклар билан валиклар ҳосил қилиш учун газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?

2. Вертикал ва горизонтал валикларни қандай усулларда ҳосил қилиш мумкин?

3. Пайвандлаш ваннасини қийшайтириб горизонтал валиклар ҳосил қилишнинг моҳияти нимада?

4. Вертикал валиклар ҳосил қилишда горелка ва пайвандлаш сими қандай бурчак остида ушланади?


5. Вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилишда роя қилинадиган хавфсиз ишлаш қоидаларини айтиб бериш.

4-мавзуча. Пластиналарни вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан пайвандлаш; қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бериб, пластиналарни горизонтал ток билан учма-уч пайвандлаш; бешта пластинадан горизонтал ва вертикал чоклар билан тўртбурчак қўтини пайвандлаб асаш.

Уста гуруҳга саволлар бериб, улардан жавоб олар экан, иш ўрнини ташкил қилишнинг асосий қоидаларини ва вертикал ҳамда горизонтал чоклар билан пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қоидаларини ўқувчиларга эслатади.

Пластиналарни йиғишга киришадиганда қирралари қасмоқдан, занг, мой, бўёқ ва бошқа ифлосликлардан қандай тозаланишини яна бир кўрсатиш ҳамда қирраларда бундай ифлосликларнинг бўлиши чокнинг ғовакли бўлиб чиқишига, пайвандланмай қолишига ва бошқа нуқсонларга олиб келишини эслатиш зарур. Ифлосликлар горелка алангаси билан йўқотилади; бунда бўёқ ва мой ёниб кетади, қасмоқ эса қолади, уни металл чўтка билан осонгина қириб ташлаш мумкин.

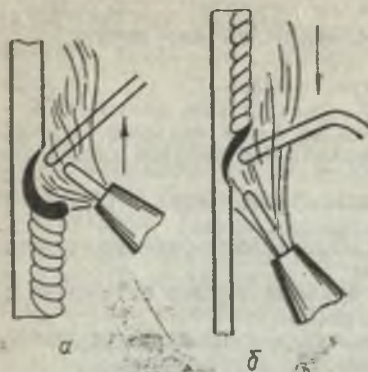

35-расм. Вертикал чокларни пайвандлаш схемаси.


расм, б). Бу усул металл унча қалин бўлмаганда, яъни ваннанинг ҳажми кичик бўлиб, газ алангасининг босими ёрдамида металлни оқиб тушишдан тутиб турниш мумкин бўлганда қўлланилади. Пайвандлаш ваннасининг суюқ метали горелка алангаси остига оқиб киришини, натижада суюқланиш чуқурлиги камайишини айтиш керак. Бу усул одатда юпқа металлни пайвандлашда, яъни металлнинг тешилиб қолиш хавфи бўлганда қўлланилишини тушунтириш даркор.

Қирраларига ишлов бериб, пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўрсата бошлашдан олдин ўқувчилар диққатини ишлов бериш бурчагини тўғри танлаш кераклигига қаратиш зарур. Қирраларнинг қия қилиб кертилиш бурчаги катта бўлганда чок ўзагини тўлиқ суюқлантириш осонлашишини, бироқ суюқлантириб қопланган металл ҳажми ортишини, бинобарин, меҳнат унумдорлиги камайишини тушунтириш лозим. Аксинча, бу бурчак кичик бўлганда чок ўзагини суюқлантириш қийинлашади. Учма-уч пайвандлашда бу бурчак кўпинча $70-90^\circ$ олинади.

Горизонтал чокларни пайвандлашни кўрсатишга киришганда улар одатда ўнг усулда пайвандланишини (аланга олдинда бўлади, пайвандлаш сими унинг кетидан силжитилади), лекин пайвандлаш чапдан ўнгга бажарилишини (36-расм), бунда симнинг учи ваннадан юқорида, горелка учлиги эса ваннадан пастда ушланишини тушунтириш даркор. Ванна чок ўқиға нисбатан маълум бурчак остида жойлаштирилади.



36-расм. Горизонтал чокларни пайвандлаш схемаси.

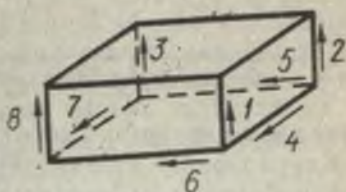

37-расм. Тўртбурчак қутини пайвандлаб яшаш тартиби.

Шунда чокнинг шаклланиши осонлашади ва ванна метали оқиб тушмайди.

Тўртбурчак қутини пайвандлаб яшашни кўрсатаётганда, унинг қийшайишини камайтириш учун аввал ён деворларининг бурчакларидаги чоклар 1, 2, 3 ни (37-расм) пайвандлаш, кейин деворларни қути тубига чоклар 4, 5, 6, 7 билан пайвандлаб бириктириш ва охирида вертикал чок 8 ни пайвандлаш кераклигини тушунтириш даркор. Чоклар бундай тартибда туширилганда қутисимон буюм максимал даражада киришиш имконига эга бўлади ва қийшиқ чиқмайди.

Пайвандлаш жараёнларини кўрсатаётган вақтда ўқувчилар диққатини пайвандлашда учрайдиган нуқсонларга қаратиш керак. Бу нуқсонлар пайвандлаш техникаси билан боғлиқ. Чок ўзагининг пайвандланмай қолишига қуйидагилар: аланга қувватини ва пайвандлаш тезлигини нотўғри танлаш, иссиқликнинг қирралар ўртасида нотекис тақсимланиши, шунингдек қирраларга нотўғри ишлов бериш (қирраларнинг қиялик бурчаги кичиклиги, жуда тўмтоқлиги), тирқишнинг кичиклиги ёки қирраларнинг оксидлар билан анча ифлосланганлиги сабаб бўлишини ўқувчиларга эслатиш керак. Пластиналарнинг тешилиб қолиши ва оқмалар ҳосил бўлиши, чокка шлак аралашиб қолиши ва ғоваклар пайдо бўлиши сабабларини ҳам тушунтириш лозим.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: қирраларни пайвандлашга тайёрламасдан пластиналарни вертикал чок билан

учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бериб, пластиналарни вертикал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бериб, пластиналарни горизонтал чок билан учма-уч пайвандлаш; бешта пластинани пайвандлаб тўрт-бурчак қути ясаш.

Қирраларини пайвандлашга тайёрламасдан, бирикиш жойларини пайвандлашга доир машқ 3—6 мм қалинликдаги пластиналарда, қирраларини пайвандлашга тайёрлаб, бирикиш жойларини пайвандлашга доир машқ эса 6—10 мм қалинликдаги пластиналарда ба-жарилади.

Ҳар бир машқни ўтказишдан олдин уни кўрсатиш тавсия этилади. Аввалги машқни бутунлай ўтиб бўлгандан кейингина янги машқни кўрсатиш зарур.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар пайвандлаш ваннасини кичик ўлчамли қилиб олишларини кузатиб туриш керак, чунки шунда суюқ металл-ни ваннада тутиб туриш осонлашади. Пластиналар қирралари бир вақтда қиздирилиши ва суюқлаштирилишини ҳам кузатиб туриш керак. Бунда горелка ва сим тебранма ҳаракатлантирилиши даркор; уларнинг қиялик бурчаги тўғри бўлиши керак; чок охиридаги чуқурча пайвандлаб тўлдирилиши лозим.

Бу мавзудаги якунловчи машқ бешта пластинани горизонтал ва вертикал чоклар билан пайвандлаб тўрт-бурчак қути ясаш ҳамда чокнинг зичлигини керосин ёки сув билан текширишдан иборат. Ўқувчиларнинг пайвандлашини кузатаётиб, чокларни тўғри тушириш тартибини уларга яна бир бор эслатиш зарур. Бу машқ контрол машқ ҳисобланади, ўқувчилар уни муваффақиятли бажарганларидан сўнг кейинги мавзуга ўтиш мумкин.

Якунловчи суҳбатда машгулотларга якун ясаш, иш-ни яхши бажарган ўқувчилар номини айтиш ва уйга топшириқ бериш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш учун газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Қирралар пайвандлашга қандай тайёрланади ва пайвандлашдан олдин улар қандай тозаланади?

3. «Паррон валик» усулида пайвандлашнинг моҳияти нимада?
4. Вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлашда қандай нуқсонлар учрайди?
5. Горизонтал ва вертикал чоклар билан пайвандлашда рию қилинадиган хавфсиз ишлан қондаларини айтиб беришг.

9-М А В 3 У. МУРАККАБМАС БУЮМЛАРНИ ПАЙВАНДЛАБ ЯСАШ

Мавзудан мақсад — чокнинг барча фазовий ҳолатларида (шип чоклардан ташқари) ёй ёрдамида ва газ алаңгасида пайвандлаш юзасидан ўқувчилар олган ўқув ҳамда қўникмаларни такомиллаштириш, шунингдек уларни технологик ҳужжатларга қараб, оддий ишлаб чиқариш буюмларини йиғиш ҳамда пайвандлашга ўргатиш.

Мураккабмас буюмларни пайвандлаб ясай бошлашдан олдин кириш йўл-йўригини ўтказиб, унда бирор йиғиш-пайвандлаш операциясини бажариш кетма-кетлигини, чизмаларни тушунишни ўқувчиларга муфассал тушуштириш, уларни йиғиш ҳамда пайвандлашга доир операциялар карталар билан таништириш зарур. Ўқувчиларга пайвандлаш режимини ҳисоблаш ва танлаш қондаларини эслатиш, рўй бериши мумкин бўлган деформациялар ва браклар ҳақида огоҳлантириш, шунингдек уларга қарши қўрашни юзасидан тавсиялар бериш керак. Иш ўрнини таъкид қилиш ҳақида гапириб бериш ва ишларни хавфсиз бажариш қондаларини эслатиш даркор. Ўқувчиларни электр газ алаңгасида пайвандловчиларнинг ишлари билан ишлаб чиқариш шароитида таништириш учун база корхонага экскурсия уюштириш мақсадга мувофиқ.

Иш объектлари сифатида ишлаб чиқариш қиммати-га эга бўлган мураккабмас буюмлардан фойдаланиш тавсия этилади. Бунинг учун база корхона билан ўқув устахоналарини зарур заготовклар билан таъминлаш ҳақида олдиндан келишиб олиш керак. Иш объектлари турли-туман бўлиши мумкин: сув учун очиқ ва берк резервуарларни пайвандлаб ясаш, турли қутиларни пайвандлаб ясаш, трубаларни учма-уч пайвандлаш, трубалардан тирсаклар пайвандлаб ясаш, фланец ҳамда зағлужкаларни пайвандлаб маҳкамлаш ва ҳоказо.

Иш давомида ўқувчилар деталларни режалашлари, буюмларни йиғишлари ва у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлашлари лозим.

Ҳар бир ўқувчига топшириқ бериш билан бир вақтда, йиғиладиган ва пайвандлаб ясаладиган буюм эскизи ёки чизмасини, йиғиш схемасини ҳамда йиғиш ва пайвандлашга оид операцион картани ҳам бериш зарур. Шунда ўқувчилар технологик ҳужжатга қараб ишлашга одатланишади ва уларда иш сифатига бўлган масъулият ортади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар асосий металлнинг химиявий таркибига ҳамда чокнинг фазовий ҳолатига қараб электрод диаметри ва пайвандлаш токи кучини, алмаштириладиган учликнинг номерини тўғри танлашларини, аланга характерини, электрод, горелка ва пайвандлаш симини тўғри қиялантиришларини, чокнинг геометрик ўлчамларига риоя қилишларини, чок ўзагини тўғри пайвандлашларини, чуқурчани пайвандлаб тўлдиришлари ва чокни тозалашларини кузатиб бориш зарур.

Иш жараёнида пайвандлаб ясалаётган буюмларнинг кўриниши ва зичлиги текшириб турилиши керак. Ишда брак пайқалганда нуқсонли жойни кесиб ташлаш ва бошқатдан пайвандлаш лозим. Шундай қилинганда ўқувчиларда иш сифатига бўлган масъулият ортади.

Пайвандлаш вақтида ўқувчиларга муайян мустақиллик бериш, аммо улар қийналиб қолганларида ёки иш приёмларини нотўғри бажарганларида, ёхуд иш ўринини ёмон ташкил қилганларида дарҳол уларга ёрдам бериш шарт.

Машғулот охирида якунловчи суҳбат ўтказиб, ўқувчилар йўл қўйган хатоларни кўриб чиқиш, манғулотга якуни ясаш ва уйга топшириқ бериш зарур.

10- МАВЗУ. МЕТАЛЛНИ КИСЛОРОД АЛАНГАСИДА КЕСИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга ёнувчи газ сифатида ацетилендан ва унинг ўрнини босувчилар — керосиндан ҳамда пропан-бутан аралашмасидан фойдаланиб, кам углеродли пўлатни кислород алангасида дастаки усулда кесиб бўлишни, юзани кесиб ўйишни, шунингдек машина ёрдамида кесиб бўлишни ўргатиш.

Мавзу материални қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Кислород алангасида кесиб бўлиш. 2. Юзани кислород алангасида кесиб ўйиш. 3. Машина ёрдамида кислород алангасида кесиб бўлиш.

Машғулотларни ўтказиш учун иш ўринларини ол-

диндан тайёрлаб қўйиб, уларни зарур жиҳоз ва мосламалар билан таъминлаш керак. Бундан ташқари, кескичлар миқдорда болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, кескичларни совитиш учун сув солинган бакчалар, жез игналар, ҳимоя кўзойнаклари ва жомакор тайёрлаб қўйиш зарур.

Материаллардан: кам углеродли пўлатдан ишланган 10—20 мм қалинликдаги пластиналар, бурчакликлар, швеллерлар ва қўш таврлар бўлаклари, шунингдек ўқувчилар аввалги машқларда пайвандлаган намуналар керак бўлади. Бу намуналарни кесиш, қирраларига ишлов бергандан сўнг улардан кейинги машқларни бажаришда фойдаланиш мумкин.

Кўрсатма қўлланмалардан зарур плакат ва схемаларни, кесиш режимлари жадвалларини, шунингдек ҳар хил кесиш намуналарини тайёрлаб қўйиш керак.

1-мавзуча. Кислород алангасида кесиш бўлиш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш, дастаки кескичларнинг тузилиши ва кислород алангасида кесиш бўлиш жараёнини бажариш қоидалари, ацетилен-кислород алангасида кесиш; пропан-бутан-кислород алангасида кесиш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга кислород алангасида кесиш металлни термик усулда кесиш жараёнлари гуруҳига киришини тушунтириш лозим. Бу гуруҳга, металлни кислород алангасида кесишдан ташқари, кислород-флюс ёрдамида, кислород-ёй ёрдамида, ҳаво-ёй ёрдамида кесиш ҳам кирази ва ҳоказо.

Кейин газ алангасида кесувчининг иш ўрнини ташкил қилишнинг асосий қоидаларини, дастаки кескичларнинг тузилишини ўқувчиларга эслатиш ҳамда кислород алангасида кесиш бўлиш жараёнини бажариш қоидалари ҳақида гапириб бериш зарур. Бунда кислородли баллонлар ва редукторлардан фойдаланиш қоидаларини ўқувчиларга яна бир бор эслатиб, мой ва ёғларни кислород билан аралаштириш мумкин эмаслигига алоҳида эътибор бериш керак. Кесаётганда кўп миқдорда металл томчилари сачраб ишлаётган кишини қуйдириши мумкинлигини айтиш лозим.

Керосин алангасида кескични ишлатиш қоидаларига алоҳида эътибор бериш зарур. Бундай кескич билан ишлаётганда мундштукларнинг кескич каллагига билан

бирикиш жойларининг зичлигини, шунингдек бирикиш жойларидан ва вентиллардан газ сизмаётганлигини синчиклаб кузатиб туриш кераклигини, чунки бирикмалар зич бўлмаса, керосин шланг ичига кириши натижасида аланга шланг ичига уриб портлаш рўй бериши мумкинлигини ўқувчилар яхши билиб олишлари шарт.

Пластинкаларни кислород алангасида кесиб бўлишни қуйидаги кетма-кетликда кўрсатиш лозим: пластиналарни кесиш, қирраларини пайвандлашга тайёрлаш, тешиклар очиш, профилли металлни кесиш.

Кўрсатишнинг бошида уста ўқувчиларга кескич алангаси горелка алангаси каби ёндирилишини, лекин кескич алангаси кесувчи кислород вентили очиклигида ростлаишини тушунтиради. Бунга сабаб шуки, кесувчи ва қиздирувчи кислород кескичга битта шлангдан келади ва кесувчи кислород вентили очилганда аланга кислород таъсирида сўсяяди. Ўқувчилар диққатини кесувчи кислород босимини тўғри ўрнатиш кераклигига қаратиш даркор. Босим жуда катта бўлганда кислород сарфи кўпайишини ва металл ифлосроқ кесиляшини, босим етарли бўлмаганда эса шлакнинг учиб кетиши ёмонлашиб, металлни кесиш жараёни тўхтаб қолиши мумкинлигини амалда кўрсатган маъқул.

Кесишни кўрсатаётганда шлак тўхтовсиз учиб кетиши учун, кесилаётган пластиналарни тагликларга қуйиш кераклигини ўқувчиларга тушунтириш даркор. Бунда пол билан пастки пластина орасида камида 100—150 мм зазор бўлиши зарур. Пластинани тагликка қўйгач, унинг сиртини мўлжалланган кесиш чизиги бўйича қасмоқ, занг, бўёқ ва бошқа ифлосликлардан тозалаш жараёнини кўрсатиш лозим. Бунда кескич алангасини кесиш чизиги устидан оҳиста ўтказиш ва қасмоқ пессиқлик таъсирида металл сиртидан ажралиб, бўёқ ва мой эса ёниб кетишини айтиш керак. Кейин қиздирилган сиртни пулат чўтка билан тозалаш зарур.

Кесишни кўрсатаётганда кескични бир хил тезлик билан бир маромда силжитиш кераклигини, чунки кескич тез силжитилса, металлнинг кесиш лозим бўлган қўшни қисмлари етарлича қизиб улгурмаслиги оқибатида кесиш жараёни тўхтаб қолиши мумкинлигини эслатиш лозим. Аксинча, кескич ҳаддан ташқари секин силжитилганда эса металлнинг қирраси эриб кетиб, у потекис кесилади, қирраларида кўп миқдорда шлак ҳосил бўлади. Бунда кескич тўғри ўрнатилган тезликда

силжитилганда учқунлар оқими кесилаётган юзага нисбатан тўғри бурчак остида, тўғри пастга отилиб тушиши кераклигини айтиш даркор.


Кескич жуда қизиқ кетганда пақиллашлар бўлмаслиги ва аланга шланг ичига уриб кетмаслиги учун кесини тўхлатиш, алангани ўчириш ва кескични сувда буткул совитиш зарур.

Керосин-кислород алангасида кесини кўрсатишга киришганда ўқувчиларга қуйидаги қондаларни эслатиш керак: кескичининг кириш штуцерига сақлаш клапани уриштириш, бакчага керосинни қуви билан ҳажмининг $3/4$ қисмига қадар тўлдириш, кескичга кириш жойида кислород босими ёнилғили бакчадаги босимдан юқорироқ бўлиши, ёниб кетган суюқ ёнилғини сув билан эмас, балки қум, карбонат кислота, купикли ўт ўчиргич билан ўчириш ёки алангани устидан брезент, намот ва бошқа бирор нарса билан беркитиб ўчириш зарур. Кириш йўл-йўригининг охирида ўқувчиларни пропан-бутан-кислород алангасида кесинида ишлатиладиган жиҳозлар ва кесини техникаси билан, шунингдек ацетилен ўрнида ишлатиладиган бошқа газлардан фойдаланиш йўллари билан таништириш керак. Кириш йўл-йўригини ўтказиш давомида дастаки усулда кесинида оддий мосламалар: кесини, учун таянч аравачадан, пиркуль йўналтирувчи чыққичлардан фойдаланган маъқуллитини тушунтириш лозим. Шунда кескични бир маромда силжитиш осонлашади ва қирралар тозароқ ва текисроқ кесилади.

Ацетилен-кислород, керосин-кислород ва пропан-бутан-кислород алангасида кесини машғулот давомида қисмларга бўлиб кўрсатиш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарни ацетилен-кислород алангасида тўппа-тўғри кесиб бўлиш; қирраларни пайвандлаш учун қия қилиб кертини; пластиналарда тешиклар очини; пластиналарни керосин-кислород алангасида тўппа-тўғри кесини ва уларда тешиклар очини; профилли материални кесини; трубаларни кесини.

Машқлар 10—20 мм қалинликдаги кам углеродли пулат пластиналарда бажарилади. Ўқувчилар аввал ацетилен-кислород алангасида тўппа-тўғри кесини техникасини ўзлаштирадilar, кейин қирраларни $30-45^\circ$ бурчак остида қия қилиб кертинини машқ қилишади, шундан сўнг тешиклар, дисклар ва фланецлар очишади.

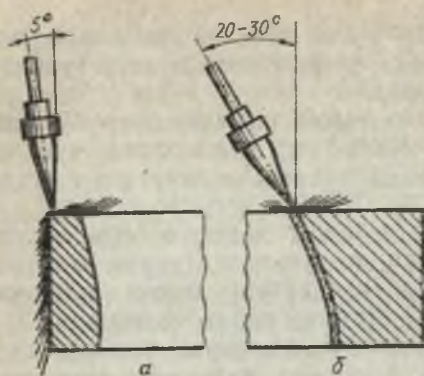

38- расм. Листларни кесаётганда кескичнинг қиялиги.

а — кесиш бошида б — кесиш давомида.

талл юзаси ўртасида 1,5—2,5 мм оралиқ бўлиши керак.

Кесиш вақтида кескич мундштугининг қиялиги катта роль ўйнашини ўқувчиларга эслатиш даркор. Масалан, юпқа металлни кесишда кескич дастлаб тўғри бурчак остида ёки торецнинг юзасига писбатан 5° бурчак остида ўрнатилади, кейин кескичнинг ҳаракат йўналишига тескари томонга $20\text{--}30^\circ$ оғдирилади (38- расм). Натижада кескич тезроқ кеса бошлайди ва меҳнат унумдорлиги ортади. Машқларни бажаришда зарурат туғилса, ўқувчилар оддий мосламалар: каретка, циркулли қурилма, йўналтирувчи чизғич ва ҳоказолардан фойдаланишлари лозим.

Ўқувчилар пластиналарни кесиб бўлишни ўзлаштириб олганларидан сўнг профилли пўлат— бурчаклик, швеллер, қўш тавр ва бошқа металлларни кесишни машқ қилишга киришиш мумкин. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда кескичнинг тўғри ҳолатда бўлишига эътибор бериш зарур. Кейин ўқувчилар трубаларни кесиш машқини бажарадилар.

Иш тугагач, ўқувчилар иш ўринларини кўздан кечириб, биқсиётган материаллар йўқлигига ишонч ҳосил қилишлари керак.

Якуловчи суҳбатда ўқувчиларга кислород алаңгасида 1200 мм гача қалинликдаги пўлатни кесиб бўлиш мумкинлигини, бунда махсус конструкциядаги мундштук ўрнатилган, паст босимли кислородда ишлайдиган кескичлардан фойдаланилишини эслатиш ва имкон бўл-

Ацетилен-кислород алаңгасида кесишни ўрганиб олишгач, айнан шу машқларни керосин-кислород алаңгасида, кейин пропан-бутан-кислород алаңгасида бажарадилар.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда кескичнинг тўғри ҳолатда бўлишини кузатиш лозим. Кесиш вақтида мундштукдан металлгача бўлган массафа бир хилда сақланиши, алаңга ўзаги билан ме-

са, бундай кесишни амалда кўрсатиш керак. Юпқа материални пакет қилиб кесиш жараёнини ҳам кўрсатиш лозим.

Сухбат охирида керосин-кислород алангасида ва пропан-бутан-кислород алангасида кесишнинг ацетилен-кислород алангасида кесишга нисбатан афзалликлари ҳамда камчиликларини ўқувчилар билан аниқлаш даркор.

Ўйда кислород алангаси ёрдамида металл юзасини кесиб ўйишга онд материални такрорлаб келишни топшириш зарур.


Текшириш учун саволлар

1. Газ алангасида кесувчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Кескич алангаси қандай ёндирилади ва ростланади?
3. Керосин алангасида кескичнинг алангаси қандай ёндирилади ва ростланади?
4. Кесишдан олдин металл юзасини тозалашнинг моҳияти нимада?
5. Пропан-бутан-кислород алангасида кесиш жараёнини бажариш техникаси қандай?
6. Тешик ва фланецлар қандай очилади?
7. Металларни кислород алангасида кесишда меҳнат хавфсизлигининг қандай қондаларига риоя қилинади?

2-мавзуча. Металлар юзасини кислород алангасида кесиб ўйиш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва юзани кислород алангасида кесиб ўйиш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; металл юзасини тозалаш; юзада ариқчалар ўйиш, нуқсонли чокларни кесиб ташлаш.

Ўқувчиларга иш ўрнини ташкил қилиш ва юзани кесиб ўйишга доир ишларни хавфсиз бажаришнинг асосий қондаларини эслатгандан сўнг юзада ариқчалар кесиб ўйишни кўрсатишга киришиш мумкин. Металлни дастлабки қиздиришда кескич деярли вертикал вазиятда ўриштирилиши, кесувчи кислород вентили очилгандан кейин эса кескич буюм юзасига нисбатан $15-30^\circ$ бурчак остида буриб қўйилишини (39-расм) ўқувчиларга эслатиш зарур. Кескичнинг қиялик бурчаги кичик бўлганда ариқчалар кенроқ ва юзароқ чиқади, қиялик бурчаги катта бўлганда эса ариқчалар чуқурроқ ҳамда торроқ чиқади.

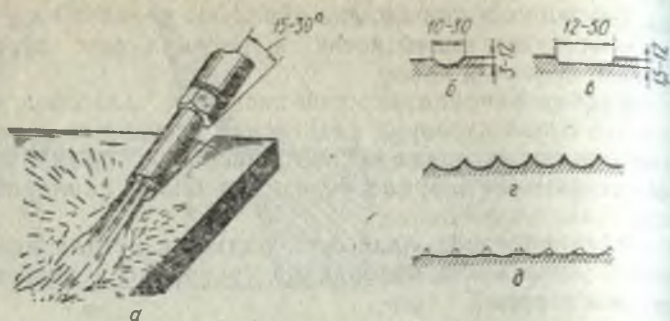

39-расм. Юзани кислород алангасида кесиб ўйиш схемаси (а), кесиб ўйилган ариқчанинг шакллари (б — овалсимов, в — ясен) ва кесиб турлари (г — хомак, д — тоза).

Юзани кислород алангасида кесиб ўйишни курсатиш давомида ўқувчиларни металлнинг алангаланиш температурасигача қизишни тезлаштириш учун кам углеродли симни киритиш ва кесиб бошланадиган жойни кесиб қўйиш усуллари билан таништириш зарур. Бу тадбир ацетилен ўрнига газлардан фойдаланилганда жуда муҳимдир.

Юзани кесиб ўйиш жараёнини курсатаётганда ўқувчиларга юзароқ ариқчалар ҳосил қилиш учун кескич-ни силжитиш тезлиги кесиб бўлиш усулидагидан каттароқ бўлиши кераклигини тушунтириш даркор. Кесиб тезлиги ҳаддан ташқари паст бўлганда ариқчалар тўлқинсимон ва потекис чиқади, кесиб тезлиги жуда катта бўлганда эса кесиб жараёни тўхтаб қолиши мумкин. Машқларни курсатиш ўқувчиларнинг мустақил ишлари билан алмаштириб турилиши лозим.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: юзада ариқчалар кесиб ўйиш; нуқсонли чокларни кесиб олиб ташлаш; металл сиртини пайвандлаш ва бўйиш учун тозалаш.

Юзада ариқчалар кесиб ўйишга доир машқлар 10—20 мм қалинликдаги кам углеродли пўлат пластиналарда, нуқсонли чокни кесиб олиб ташлашга доир машқлар эса аввалги машқларда пайвандланган пластиналарда бажарилади. Чокнинг нуқсонли жойлари икки томондан кесиб ташланиши зарур.

Металл юзасини тозалашга оид машқларни қасмоқ билан қопланган ва занглаган пластиналарда бажариш мумкин.

Иш ўрниларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини кесиб режимиини тўғри танлаш, шунингдек кесининг бошида ва кесиб давомида кескични қандай вазиятда ушлаш кераклигига қаратиш даркор.

Якуловчи суҳбатда кам углеродли ва кўп углеродли ётавлар юзасини кесиб ўйишда юзада дарзлар пайдо бўлмаслиги учун пластиналарни аввал қиздириб олиш кераклигини айтиш (имкони бўлса, бу жараёни кўрсатиш) зарур. Уйда газ алангасида кесувчи ярим автомат ва автоматларнинг тузилишига оид материални такрорлаб келишни топшириш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Металл юзасини кесиб ўйиш учун газ алангасида кесувчининг иш ўрни қандай ташкил этилади?
2. Юзани кислород алангасида кесиб ўйиш жараёнини бажариш техникасини айтиб беринг.
3. Металлни алангаланиш температурасигача олдиндап қиздириш давомлигини қисқартириш усулларини айтиб беринг.
4. Металл юзасини тозалашнинг моҳияти нимада?
5. Металл юзасини кесиб ўйишда меҳнат хавфсизлигининг қандай қондаларига риоя қилинади?

3-мавзуча. Машина ёрдамида кислород алангасида кесиб

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш, жиҳозларнинг тузилиши ва кислород алангасида кесиб учун мулжалланган ярим автомат ҳамда автоматлар ёрдамида ишларни хавфсиз бажариш қондалари; копир, йўналтирувчи чизғич ҳамда режа чизиқ бўйича тўғри чизиқли ва эгри чизиқли қилиб кесиб; трубаларни кесиб ва қирраларини берилган бурчак остида қия қилиб кесиб.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга машина ёрдамида кислород алангасида кесибга мулжаллашган жиҳозларнинг тузилишини эслатиш ва уларга хизмат кўрсатиш қондаларини ҳамда берилган кесиб режимида сошлаш тартибини муфассал айтиб бериш, бунда учрайдиган бузилишлар сабаблари ва уларни бартараф этиш усулларига алоҳида эътибор бериш зарур. Шу билан бирга иш ўрни қандай ташкил қилилишини айтиш ва кесиб пайтида риоя қилинадиган асосий меҳ-


нат хавфсизлиги қондаларини яна бир бор эслатиш лозим. Ярим автоматларни электр энергияси ва газ билан таъминлаш манбаларидан узиб қўйгандан кейингина уларни бошиқа иш ўрнига олиб бориш мумкинлигини алоҳида таъкидлаш зарур.

Кесишни кўрсатишга киришганда, кесиш жараёнида танланган режимнинг бир хилда сақланишини кузатиш, яъни аралашма таркибини (аламга нормал бўлиши лозим), кескич мундштуги билан пластина орасидаги масофани, кесиш тезлигини, газлар босимини ўзгартирмаслик кераклигини ўқувчиларга айтиш даркор.

Ярим автоматлар ёрдамида кислород алампасида кесиш жараёнини ўрганиш унча қийин эмас ва ўқувчилар уни тезда ўзлаштириб оладилар. Ягона қийинчилик — фланецлар кесишда ва трубаларни кесишда (айниқса, қирраларни қия қилиб кертиш керак бўлганда) тешиклар очишдир. Бу жараёни ўқувчиларга қуйидаги кетма-кетликда бир неча марта кўрсатиш: кескични тешик очиладиган жойга яқинлаштириш, қиздирувчи алампани ёндириш ва тешик очиладиган жойни то қиздирилаётган металл юзасида суюқланган ваннача пайдо бўлушга қадар қиздириш, кейин кесувчи кислород вентилини аста-секин очиш, кескични илгариларга ҳаракатлантириш ва кислород босимини керагича охишта ошириш зарур. Кескич силжиётганда кислород оқими металл томчиларини қарама-қарши томонга ва юқорига итқи-

тади (40-расм), натижада улар мундштук тореси остига тушмайди. Кесувчи кислород босими нормал бўлган пайтда тешик очилиб бўлади.

Кириш йўл-йўриғининг охирида кесиш жараёнини қисқа вақт тўхтатиб қўйишга тўғри келганда (масалан, кескични навбатдаги детални кесишга созлаш учун) кесувчи кислород вентилини беркитиб қўйиш ва электр двигателни узиб қўйиш кераклигини ўқувчиларга айтиш даркор: кескичларнинг қиздирувчи

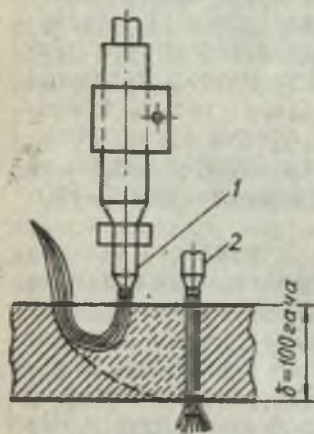

40-расм. Тешик очиги схе-
маси: 1 — боши, 2 — охири.

алангасини ўчирмаса ҳам бўлади. Танаффус узоқроқ (5—10 мин) давом этадиган бўлса, қиздирувчи алапгани ўчириб қўйиш зарур.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: йўналтирувчи чизғич бўйича тўғри чизикли қилиб кесиш; андазага биноан эгри чизикли қилиб кесиш; режа чизик бўйича кесиш; трубаларни кесиб, қирраларини қия қилиб кertiш.

Машқлар кам углеродли пўлатдан ишланган 10—20 мм қалинликдаги пластиналарда ва 350 мм гача диаметри труба намуналарида бажарилади.

Ўқувчилар аввал ярим автомат ва автоматларни салт ҳолатда ишга тушириш ва тўхтатишини машқ қилишади. Ўқувчилар жиҳозларнинг тузилиши ва ишга туширилишини ўрганиб олганларидан кейин уларга тўғри чизикли ва эгри чизикли қилиб кесишни мустақил бажаришни топшириш мумкин. Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга қирраларни бир йўла ёки учта кескич билан кесишга тайёрлашга доир ишларни топширса бўлади.

Охириги машқ трубаларни труба кескич ёрдамида кесиб, қирраларини қия қилиб кertiшдан иборат. Топшириқ бераётганда ўқувчиларни ҳар сафар кесиш тугагач, гратни олиб ташлаш кераклиги ҳақида огоҳлатириш даркор.

Барча машқлар ацетилен-кислород алангасида ҳам, пропан-бутан-кислород алангасида ҳам бажарилади.

Ўқувчиларнинг мустақил ишини кузатаётганда ярим автомат ёки автоматларни таъминлаш манбалари, газлар ва электр энергиясига туташтирувчи шланг ва кабеллар ишончли маҳкамлаб қўйилган бўлиши ва иш вақтида осон силжиб уларнинг юриш қисмининг ҳаракатланишини қийинлаштирмайдиган бўлишига эътибор бериш керак.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчиларга мундштукнинг сирти ва чиқиш каналлари суюқланган металл, шлак томчилари билан ҳамда кесилаётган металл юзасидан отилиб чиққан иссиқ қасмоқ зарралари билан ифлосланишини эслатиш лозим. Шунинг учун ўқувчилар мундштукларнинг аҳволини диққат билан кузатиб боришлари, уларни ёпишиб қолган металл томчиларидан ва чиқиш тешикларини тозалаб туришлари зарур. Мундштукнинг иш каналларини диаметри тозаланадиган тешик диаметридан катта бўлмаган юмшоқ алюминий ёки мис сим билан тозалаш даркор. Канал-

ларни пўлат сим билан тозалаш қатъий тақиқланади. Кесувчи солла сиртини майин жилвир қогоз билан тозалаш мумкин. Дарс тугаллангач, ўқувчилар ўз иш ўринларини яхшилаб йиғиштиришлари, жиҳозларни тозалашлари ва қуруқ тоза латта билан артишлари керак.

Якунловчи суҳбатда гратни олиб ташлаш анча қийинлигини айтиш зарур. Шу муносабат билан кейинги нақда гратсиз ёки салга кўчиб кетадиган грат билан кесиш усули қўлланилмоқда. Лекин бунинг учун қуйидаги шароитлар бўлиши: кислород жуда тоза бўлиши, кескич қиялатиб ушланishi, кислород ўрнида бошқа газлардан ва керосин-кислород алаңгасидан фойдаланиш зарур. Имкони бўлса, бу жараёни амалда кўрсатиш керак. Уйда кислород-флюс ёрдамида кесишга доир материалларни тақрорлаб келишни топириш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Ярим автомат ва автоматлар ёрдамида кесиш ишларини бажариш учун газ алаңгасида кесувчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Ярим автомат (автомат) қандай асосий узеллардан тuzилган?
3. Газ алаңгасида кесувчи жиҳозларда ишлаётганда қандай нуқсонлар пайдо бўлади ва уларни қандай қилиб бартараф этиш мумкин?
4. Фланецлар ва трубаларни кесиш учун тешиклар қандай очилади?
5. Ярим автомат ва автоматлар берилган кесиш режимида қандай соzланади?
6. Металлни кесиб бўлгандан кейин грат қандай олиб ташланади?
7. Металлни гратсиз кесиш усулининг моҳияти нимада?
8. Ярим автомат ва автоматлар ёрдамида кесишда қандай меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинади?

11-МАВЗУ. КИСЛОРОД-ФЛЮС ЁРДАМИДА КЕСИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга кўп углеродли пўлатлар, чуян, рангли металлларни ва уларнинг қотишмаларини кислород-флюс ёрдамида дастаки усулда кесишни ўргатиш.

Уста кислород-флюс ёрдамида кесиш постларини олдиндан тайёрлаб қўйиши ва машғулотлар олдиндан уларни текшириб чиқиши зарур. Керакли миқдорда болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, жез игналар, ҳимоя кўзойнаклари ва жомакорлар тайёрлаб қўйиши керак.

Кесиш учун материал сифатида 6—20 мм қалинлик-

даги исталган хромли ёки хром-никелли пўлат булак-ларидан, шунингдек синган ҳар хил чуян ёки бронза-деталлардан фойдаланиш мумкин. Легирилган пўлат-лар, чуян ва рангли металлларни пайвандлашни ўрга-наётганда юқори гуруҳ ўқувчилари пайвандлаган плас-тиналардан фойдаланса ҳам бўлади. Турли маркадаги флюсларни ҳам ҳозирлаб қўйиш даркор. Флюс қуруқ бўлиши керак, чунки пам флюс бакчага ёпишиб қолади ва унинг бакчадан кескичга берилиши тўхтаб қолади.

Кўрсатма қўлланмалар кислород-флюс ёрдамида кес-шиш жараёнини тушунтириб берадиган бўлиши керак. Кесиш режимиш танилаш учун жадваллар ва зангла-майдиган пўлат, чуян ҳамда рангли металллар намуна-лари олдиндан тайёрлаб қўйилиши даркор.

Иш ўринларини машғулот ўтказишга тайёрлаётганда вентиляциянинг аҳволига алоҳида эътибор бериш ке-рак. Кесиш вақтида кўплаб зарарли газлар, металл буг-ларни ва оксидлар ажралиб чиқади, улар маҳаллий сўр-гичлар ёрдамида чиқариб юборилиши керак. Сўргичлар шундай жойлаштирилиши лозимки, сўриб чиқарилаёт-ган газлар тортиб чиқарувчи қурилмага келаётганда у ерда ишлаётган ишчининг юзи ёнидан ўтмайдиган бўл-син. Кесиш ишларини ўқувчилар ҳимояловчи маска (респиратор) кийиб бажаришлари шарт.

Кислород-флюс ёрдамида кесиш ишларини бажара боғиладан олдин кабиналар поли ёпиш устига қўйилган асбест ёки тупука ёрдамида учкунлар, суюқланган ме-талл ва шлак томчиларидан ҳимояланиши зарур. Полга сувда обдан ҳўлланган қалин кум қатлами тўшаи ҳам мумкин.

Кириш йўл-йўригини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва кислород-флюс ёрдамида кесиш жараёнини хавфсиз бажариш қоидалари; зангламайдиган пўлатни тўғри чизиқли қи-либ кесиш; зангламайдиган пўлатдан ишланган пласти-наларда тешиклар очиш; чуяни кесиш; рангли метал-ларни ва уларнинг қотишмаларини кесиш.

Кириш йўл-йўригининг бошида иш ўрнини ташкил қилиш ҳақида гапирилади, ўқувчилар кислород-флюс ёрдамида кесиш ўстановкаси билан ва унинг ишга тай-ёрланиши билан таништирилади, шунингдек уларга иш-ларни хавфсиз бажариш қоидалари эслатилади. Ўқув-чиларга кислород-флюс ёрдамида кесишда кўплаб уч-кун чиқишини ва газсимон маҳсулотлар ажралиб чиқи-

шини, уларнинг температураси юқори бўлишини эсла-
тиш лозим. Шунинг учун маҳаллий сургичларни уламас-
дан туриб ишлаш ёки кесиладиган деталларни улардан
узоққа қўйиш асло мумкин эмас.

Кесишни кўрсатишга киришганда, кесиладиган ме-
талл кесишни бошлаш нуқтасида ҳам унинг кислород
таъсирида алангаланишига етадиган температурагача
қиздирилиши кераклигини айтиш даркор. Амалда алан-
га металл суюқлангунга қадар қиздирганидан кейин-
гина кислород-флюс вентили очиб юборилади. Флюс ор-
тиқча сарфланмаслиги учун кесиш нуқтасини кесувчи
оқим билан қиздириш лозимлигини ўқувчиларга эсла-
тиш керак.

Кесишни кўрсатишни пластинанинг четидан бошлаш
лозим, аммо кесишни пластина контурининг ичида бош-
лаганда кесишнинг бошида тешик ё кескич билан (пў-
латнинг қалинлиги 10—20 мм гача бўлганда), ё бўлма-
са парма билан (пўлат бундан қалинроқ бўлганда)
очилишини тушунтириш керак.

Ўқувчилар диққатини айниқса кесувчи сопло билан
металл сиртигача бўлган масофага қаратиш керак
Бу масофа оддий кесишдагидан анча катта (15—20 мм
ва бундан ортиқ) бўлиши лозим. Бу шунинг учун зарур-
ки, флюс зарралари алангаланиш температурасигача
қизиб улгуриши керак, чунки флюс кесилаётган метал-
л сиртидаёқ ёна бошлаши лозим. Бундан ташқари, ўқув-
чилар сопло билан металл орасидаги масофа жуда ки-
чик бўлганда кесиш жараёни сустроқ кечишини ва етар-
лича барқарор бўлмаслигини, чунки пўлат сиртидан
қайтаётган флюс сопло ичига кириб пақиллашлар содир
бўлишига, баъзан эса аланганинг акс зарбига олиб ке-
лишини билиб олишлари керак.

Кислород-флюс ёрдамида кесиш жараёнида қизди-
рувчи аланганинг иссиқлиги фақат кесилаётган ме-
таллга эмас, балки флюсга ҳам ўтиши лозимлигини, шу-
нинг учун аланга қувватини одатдаги газ алангасида
кесишдагига қараганда 15—20% ошириш кераклигини
айтиш даркор. Акс ҳолда кесиладиган жой суст қи-
зийди, флюснинг асоси ҳисобланган металл кукун эса
тўлиқ алангаланмайди.

Ўқувчилар машқларини қўйидаги режа бўйича ўт-
казиш тавсия этилади: зангламайдиган пўлатдан иш-
ланган пластинани тўғри чизикли қилиб кесиш; қирра-
ларни пайвандлашга мослаб кесиш; зангламайдиган пў-

датдан ишланган пластиналарда тешиклар очиш; чу-
яни кесиш; рагли металлари ва уларнинг қотишма-
ларини кесиш.

Дастлабки учта машқ 6—20 мм қалинликдаги хром-
ли ёки хром-никелли зангламайдиган пўлат пластина-
ларда бажарилади. Уқувчилар аввал йўналтирувчи чиз-
гичдан фойдаланиб пластиналарни тўғри чизик бўйича
кесиш бўлиш техникасини ўзлаштиришади. Кейинги ке-
сишлар бўр билан белгиланган режа чизик бўйича
синалар ~~бўр~~ ~~оширилади~~. Уқувчиларни пластиналарда те-
шиклар очишга ўтказатиб, уларга аввалги дарсларда
ўзлаштирилган пластина ичида тешиклар очиш техни-
касини яна бир бор эслатиш лозим. Охирида уқувчилар
чуяни, рагли металлари ва уларнинг қотишмала-
рини кесишни машқ қиладилар.

Бунда кесиш приёмлари одатдаги кам углеродли пў-
латни кесишдагидек бўлгани, фақат кесиш режимлари
ўзгарганлиги учун уқувчилар бу барча машқларни ан-
ча осон ўзлаштириб олишади. Шунинг учун уқувчилар-
нинг мустақил ишларини кузатаётганда улар кесиш ре-
жимини тўғри танлашлари ва белгилашларига катта
эътибор бериш лозим.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда аланга нор-
мал бўлишини ёки унда ацетилен бир оз ортиқча бўли-
шини, мундштук эса тўғри чизикли қилиб кесишда ке-
сиш йўналишига тескари томонга 5—10° бурчак остида
отдирилган бўлишини кузатиб туриш зарур. Эгри чи-
зикли қилиб кесишда кескич мундштуги кесилаётган
металл сиртига нисбатан тўғри бурчак остида ушлан-
ни керак.

Мундштук билан пластина сирти ўртасидаги ора-
лиққа, аланганинг қуввати ва кескични силжитиш тез-
лигига ҳам эътибор бериш даркор. Ҳар гал кесишдан
кейин пластинанинг пастки томонидан грат албатта
олиб ташланиши шарт.

Якунловчи суҳбатда уқувчиларни кислород-флюс ёр-
дамида машиналар билан кесиш, юзани кислород-флюс
ёрдамида кесиш бўйича, зангламайдиган юпқа пўлат пласт-
иналарни пакет қилиб кесиш жараёнлари билан та-
ништириш зарур. Бу жараёнлар оддий пўлатни кесиш
жараёнларига ўхшаб кетади, алоҳида кўникмаларни
талаб этмайди, шунинг учун уларни кўрсатиб бериш-
нинг ўзи кифоя. Уйда ёй ёрдамида кесишга доир мате-
риални такрорлаб келишни топшириш керак.

1. Кислород-флюс ёрдамида кесиш учун газ алаңгасида кесувчининг иш ўрни қандай ташкил этилади?
2. Пулат таркибидаги аралашмалар кислород-флюс ёрдамида кесиш жараёнига қандай таъсир кўрсатади?
3. Кесишда флюс қандай вазифани оажаради ва унинг таркиби қандай?
4. Флюс билан таъминлагич қандай ишлайди?
5. Кислород-флюс ёрдамида кесиш техникасини айтиб беринг?
6. Кислород-флюс алаңгасида кесиш усули қандай соҳаларда қўлланилади?
7. Кислород-флюс ёрдамида кесишда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

12-МАВЗУ. ЁЙ ЁРДАМИДА КЕСИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга кўмир электрод ва металл электрод билан ёй ёрдамида кесиш бўлишни, шунингдек ҳаво-ёй ёрдамида кесиш бўлишни ва юзани кесиш ўйишни ўргатиш.

Мавзу материалини қуйидаги тўртта мавзучага бўлиш тавсия этилади: 1. Кўмир электрод билан ёй ёрдамида кесиш. 2. Металл электрод билан ёй ёрдамида кесиш. 3. Ҳаво-ёй ёрдамида кесиш бўлиш. 4. Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиш бўлиш.

Дастлабки икки мавзучани ўрганишда пайвандлаш постининг жиҳозлари ёй ёрдамида пайвандлашдагидек бўлади. Кўмир электродлар учун электрод туткичлар тайёрлаб қўйиш керак, холос.

Ҳаво-ёй ёрдамида кесишни ўрганаётганда пайвандлаш токи ва сиқилган ҳаво манбаларидан ташқари, ҳаво-ёй ёрдамида кескичлар ҳам бўлиши лозим.

Пайвандлаш ёйи манбаи сифатида илгари қўлланилган пайвандлаш ўзгарткичлари, трансформаторлар ёйи тўғрилагичлардан фойдаланиш мумкин.

Пайвандлаш постларини сиқилган ҳаво билан таъминлаш марказлаштирилган бўлиши зарур. Марказлаштирилган тармоқ бўлмаса, иш унуми $15\text{--}20\text{ м}^3/\text{соатдан}$ кам бўлмаган кўчма компрессорлардан фойдаланиш даркор. Сиқилган ҳаво тўлдирилган баллонлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки битта баллондаги ҳаво $10\text{--}15$ мин ишлашга етади, холос.

Машғулотларни ўтказиш учун углеродли пулатдан ишланган $10\text{--}20$ мм қалинликдаги пластиналар, швеллер, бурчаклик ва труба бўлаклари, чўян ҳамда рангли

металл, 8—12 мм диаметрли кўмир ёки графит электродлар ва диаметри 4—5 мм бўлган ҳар қандай қалин қопламали электродлар тайёрлаб қўйиш керак.

Электродлар сифатида кўмир ёки графит электродлардан фойдаланиши мумкин. Имкони бўлса, кўпроқ графит электродлар ишлатиш лозим, чунки улар zichлиги каттароқ токдан фойдаланишга имкон беради. Бу эса кесмиш унўминни оширади. Кўмирдан ишланган маҳсус пайвандлаш электродлари бўлмаганда кинокўмирлардан ҳам фойдаланса бўлади. Машгулотларни ўтказиш учун болгалар, зубилолар, пулат чўткалар, чизгичлар, бёр, ҳимоя шчиллари, маскалар ва жомакорлар ҳам керак бўлади.


Кўрсатма қўлланмалардан: ёй алаңгасида кесмиш жараёнининг моҳиятини тушунтириб берадиган плакат ва схемалар, шунингдек кесмиш режимларини танлаш учун жадваллар ҳамда кўмир ва металл электродлар билан қесилган намуналар тайёрлаб қўйиш зарур.

1-м а в з у ч а. Кўмир электрод билан ёй ёрдамида кесмиш

Кириш йўл-йўригини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва кесмиш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; пластиналарни туғри чизикли қилиб кесмиш; пластиналарни эгри чизикли қилиб кесмиш.

Кириш йўл-йўригининг бошида ўқувчиларга кесувчининг иш ўрни қандай ташкил этилиши ҳақида гапириб бериш ва кесмиш ишларини хавфсиз бажаришга оид асосий қоидаларни эслатиш зарур. Кесаётганда кўплаб металл ва шлак томчилари ҳосил бўлишини, улар ишчини куйдириши мумкинлигини алоҳида таъкидлаш керак. Оқиб тушаётган суюқ металл ва шлакни бир ерга тушлаш учун, кесилаётган деталь остига асбест ёки тушук қўйиш зарурлиги туғрисида ўқувчиларни огоҳлантириш даркор.

Туғри чизикли қилиб кесмиш кўрсатишга киришганда ўқувчиларга ёй ёрдамида кесмиш пайвандлаш ёйининг босими ва ўз массаси ҳисобига металлнинг суюқланиб оқиб тушишига асосланганлигини эслатиш лозим. Шунинг эътиборга олиб, кесмиш кўрсатиш жараёнида кесиладиган деталлни шундай ўрнатиш керакки, суюқланган металл пастга бемалол оқиб тушадиган бўлсин. Пластина ишга энг қулай вазиятга ўрнатгач, ўқув-

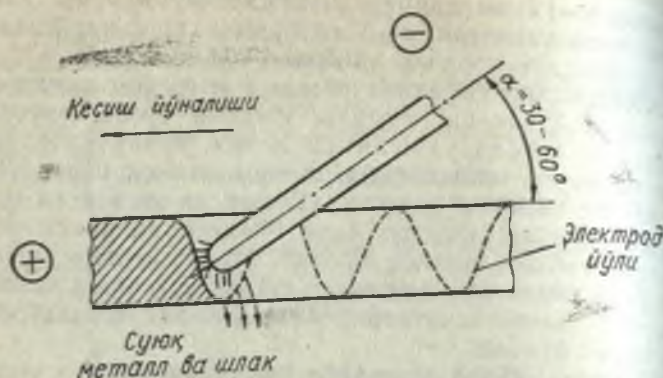

41-расм. Ёй ёрдамида кесишда электроднинг вазияти ва унинг ҳаракат траекторияси.

чиларга кесиш пайтида ёй кесилаётган металлнинг қиррасида торецидан шундай ҳисоб билан ёндириладики, суюқланган металл эркин оқиб тушиш имконига эга бўлиши кераклигини тушунтириш керак. Бунда электроднинг вазияти ва ҳаракат траекторияси 41-расмда кўрсатилгандек бўлиши лозим.

Кўмир электрод билан кесишда, одатда, тўғри қутб-ли доимий ток қўлланилишини ҳам тушунтириш зарур. Бунга сабаб шуки, мусбат қутбда (яъни деталда) металлнинг суюқланиши учун керак бўлган иссиқлик кўпроқ ажралади. Бундан ташқари, тўғри қутбда электрод унча кучли қизимайди, шунинг учун унча тез буғланмайди ва ёнмайди.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарни тўғри чизикли қилиб кесин; пластиналарни эгри чизикли қилиб кесин.

Барча машқларни бажаришда пластинани торецидан, яъни четидан бошлаб кесин керак. Зарур бўлса, пластинани ичидан бошлаб кесса ҳам бўлади, лекин бунинг учун аввал пластинани парма билан ёки кислород алангасида кескич билан тешиб олиш керак. Кесиш режими асосан кесиладиган металлнинг қалинлигига боғлиқ бўлиб, ўқувчилар уларни мустақил танлашади ва белгилашади.

Тўғри чизикли қилиб кесишга доир машқ 10 мм қалинликдаги пластиналарда графит электродлар билан бажарилади. Кесиш режими: $d_e = 100$ мм, $I_k = 300$ А. Пластинанинг текис кесилишини таъминлаш учун даст-

лаб ўқувчиларга пластинанинг кесиладиган жойини бўр билан белгилаб олишни тавсия этиш мумкин. Кейинги кесиш ишлари бўр билан белгиланмасдан бажарилади. Пластиналардан тўлиқроқ фойдаланиш учун улардан кенглиги 20—30 мм ли полосалар кесиб олиш тавсия этилади.

Текшириш мақсадида бажарилган кесиш сифати унинг ташқи кўринишига қараб баҳоланади. Баҳолашда унинг тўғри чизиклилиги ва пластиналарнинг остида қоладиган оқмаларнинг кам миқдорда бўлиши асосий критерий ҳисобланади.

Режа чизик бўйича эгри чизикли қилиб кесишга доир машқлар 10—20 мм қаллиликдаги пластиналарда бажарилади. Бу машқларда ўқувчилар чизиб қўйилган режа чизик бўйича фланецлар, ҳалқалар кесишади, шунингдек ҳар хил думалоқ ва шаклдор тешиқлар очишади. Энг яхши ўзлаштирган ўқувчиларга профилли металл ва трубаларни кесишни топшириш мумкин.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини кесиладиган пластиналарни тўғри жойлаштириш кераклигига, тапланган кесиш режимларининг мувофиқлигига ва айниқса кесиш бўйлигида электроднинг ҳаракат траекториясига қаратиш даркор. Машқларни баҳолашда кесишнинг тозаллигига ҳамда кесилган деталларнинг ўлчамлари берилган ўлчамларга мослигига алоҳида эътибор бериш зарур.

Якуловчи суҳбада кесишнинг ушбу усули афзалликлари ва камчиликларини айтиш керак. Камчиликларига бу усулда иш унумининг камлиги, кесиш чизигининг анча кенг ва ғадир-будур чиқиши киради. Афзалликларига кислород алангасида кесиб бўлмайдиган турли металл ва қотишмаларни кесиш мумкинлиги киради. Айтилганларни тасдиқлаш учун чўян ва рангли металлдаги нуқсонли жойларни кўмир электрод билан эритиб олиб ташлаш жараёнини амалда кўрсатиш керак. Уйда кесишда электродни тебранма ҳаракатлантириш схемаларини ва металл электрод билан кесиш режимини ташлаш жадвалларини чизиб келишни топшириш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Металлни кўмир электрод билан кесиш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Металлни кўмир электрод билан кесиш жараёнининг моҳияти нимада?

3. Кесиш олдидан деталларни қандай ўрнатиш керак?
4. Кесиш жараёнини бажариш техникасини айтиб бериш.
5. Кесиш режими лари пайвандлаш режими ларидан қандай фарқ қилади?
6. Металлни кўмир электрод билан кесишда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қоидаларини айтиб бериш.

2-м а в з у ч а. Металл электрод билан ёй ёрдамида кесиш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидаларини; профилли металлни кесиш, тешиклар очиш ва фланецлар кесиш; труба ларни кесиш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек бўлади. Кириш йўл-йўриғининг бошида металл электрод билан кесиш бўлиш техникаси кўмир электрод билан кесиш техникасидан деярли фарқ қилмаслигини айтиш керак. Аммо бу ҳолда доимий токдан ҳам, ўзгарувчан токдан ҳам фойдаланиш мумкин. Ўзгарувчан ток арзонроқлигини ҳисобга олиб, кесишни кўрсатишда ва ўқувчилар мустақил иш бажараётганларида ўзгарувчан токдан фойдаланиш тавсия этилади. Кесаётганда исталган қалин қопламали электродларни ишлатиш мумкинлигини эслатиш лозим.

Кўрсатиш жараёнида ўқувчиларга кесишни пластинанинг четидан ёки ўртасидан бошлаш мумкинлигини эслатиш даркор. Бу ҳолда пластина ўртасини аввал тешиб олиш кераклиги тўғрисида алоҳида тўхталиб ўтиш зарур. Бунда электрод пластина юзасига нисбатан перпендикуляр вазиятда ўрнатилиб, ёй ёндириллинини ва металл то тешилгунга қадар ёй ёниқ ҳолатда тутиб турилишини айтиш керак. Шундан кейин тўғри чизиqli қилиб кесиш учун электрод 30—60° бурчакка шундай ҳисоб билан оғдириладики, суюқ металл тўлдирилган чуқурча кесилаётган пластинанинг торец томонида жойлашадиган бўлсин. Эгри чизиqli қилиб кесаётганда электрод фақат 10—15° оғдирилади, эгрилик радиуси кичик бўлганда эса кесишнинг бошидан охиригача электрод вертикал вазиятда ушланади.

Тешик очишни икки-уч марта кўрсатиш зарур.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: бурчакли ва швеллерни кесиш; пласт-

тиналарда тешиклар
очиш; фланецлар кесиш;
трубани кесиш.

Азвал ўқувчилар бур-
чаклик, швеллерни кўн-
даланг ва қия йуналиш-
ларда кесиб бўлишни
машқ қилишади. Швел-
лер ёки бурчакликни 45°
бурчак остида кесиб ту-
шириш контрол машқ хи-
собланади.

Тешиклар очиш ва фла-
нецлар кесишга доир
машқларни бирга ўтқа-
зиш мумкин. Бу машқлар
яхшироқ ўзлаштирилиши

учун пластиналарни фланецлар кесишга режалашни
шундай бажариш керакки, пластинани ичкари ва таш-
каридан кесиш ҳамма вақт пластинанинг четида
эмас, балки ўртасида бошланадиган бўлсин (42-расм).

Болтлар учун тўртта тешик очилган фланецни тай-
ёрлаш контрол машқ бўлиши мумкин.

Трубаларни кесишга оид машқ 150—350 мм диа-
метрли труба намуналарида ёки аввалги машқларда
пайвандлаб бириктирилган трубаларда бажарилади.
Кесаётганда айлантриб туриш осон бўлиши учун тру-
балар махсус мосламага ўрнатилиши керак.

Яқунловчи суҳбатда ёй ёрдамида кесиш ўрганилган
кислород алангасида кислород-флюс ёрдамида кесиш
имкониятларини тўлдирилиши, турли металл ҳамда қо-
тишмаларни самарали кесишга имкон беришини айтиш
лозим. Имкони бўлса, кўп углеродли пўлат, чуян, мис
ва алюминийни кесишни кўрсатиш мақсадга мувофиқ.

Суҳбат охирида кейинги дарсда ҳаво-ёй ёрдамида
кесиш ўрганилишини, шунинг учун ўқувчилар уйда мах-
сус технология дарслигидан тегишли материални ўқиб
ҳаво-ёй ёрдамида кесишда ишлатиладиган кескич схе-
масини чизиб келишлари кераклигини айтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Металлни металл электрод билан кесиш учун иш ўрни
қандай ташкил этилади?
2. Металл электрод билан ёй ёрдамида кесишнинг моҳияти
ниманда?



42-расм. Фланецларни кесиш
тартиби.

3. Тешиклар очиш техникасини айтиб беринг.
4. Металлни кесишда қандай маргадаги электродлар ишлатилади?
5. Металл электрод билан кесаётганда роя қилинадиган асосий меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

3-мавзуча. Ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлиш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш, кескичларнинг тузилиши билан таништириш ва кесиб бўлишда ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; пластиналарни туғри чизикли ва эгри чизикли қилиб кесиб бўлиш; профилли металлни кесиб бўлиш; тешиклар очиш; труба-ларни кесиб бўлиш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида кесиб бўлиш иш ўрнини ташкил қилиш, бу ишларни хавфсиз бажариш қоидаларини айтиш керак. Қалинлиги 10—15 мм бўлган пластиналарни кесиб бўлиш ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлишдаги энг оддий иш эканлигини айтиш лозим. Кесиш режимини жадваллардан танлашга ва ток кучини белгилашга ўқувчилардан бирини жалб этиш мумкин.

Кесишдан олдин пластиналар бўр билан кенглиги 30—40 мм ли полосаларга бўлиб чиқилади. Кейин ўқувчиларга кумир электрод ёки графит электродни маҳкамлаб қўйиш приёмлари кўрсатилади. Электрод электрод туткидан 100—120 мм чиқиб туриши лозим.

Сиқилган ҳаво киритиб, электродни кесиладиган пластинага яқинлаштиргач, ўқувчиларга ёй қандай ёндирилишини, электрод кесиш бўшлиғига қандай киритилишини ва металл кесила борган сари электрод берилган йўналишда бир текис қандай силжитилишини кўрсатиш зарур (43-расм).

Кесишни кўрсатаётганда ўқувчилар эътиборини электродни қиялантириш бурчагига қаратиш даркор; электрод пластина юзасига нисбатан 45—60° бурчак остида қиялатиб ушланиши керак; электрод ортиқча сарфланмаслиги учун унинг учи кесилаётган пластинанинг ластки қиррасидан кўпи билан 5 мм чиқиб туриши лозим.

Кесишни кўрсатиш охирида ўқувчилар диққатини айниқса сачраган суюқ металл томчилари ёпишиб қолиб қолмаслиги ва кескич билан деталь ўртасида қисқа туташув содир бўлмаслиги учун кескичнинг ток кел-

тирувчи жағлари сиртини вақт-вақтида тозалаб туриш зарурлигига қаратиш даркор. Суюқланган металл томчилари тушиб тўпланиши учун кесилаётган пластина остига махсус таглик қўйиш кераклиги ҳақида ўқувчиларни огоҳлантириш лозим.

Тўғри чизикли қилиб кесиб бўлишга доир ўқувчилар машқларини шу кесилишни кўрсатиш тугалланган заҳоти ўтказиш керак. Ўқувчилар тўғри чизикли қилиб кесилишни ўзлаштириб олганликларига ишонч ҳосил қилгандан кейингина профилли металлни кесиб бўлишни, тешик очишни тушунтиришга ўтиш мумкин.

Машқларни бошлашдан олдин ўқувчиларни кеситугагандан кейин қўйиб қолмаслик учун қизиқ турган электрод ва кескични изоляцион пластина устига қўйиш ёки махсус илгакка осиб қўйиш, электрод куйиндисини эса махсус яшикка тўплаб қўйиш кераклиги тўғрисида огоҳлантириш лозим.

Тўғри чизикли қилиб кесилишни, шунингдек квадрат ва учбурчак тешикларнинг бир бурчагидан бошқа бурчагига ўтишни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини бу ҳолларда электрод қатъий вертикал вазиятда ўрнатилишига қаратиш зарур.


Қалинлиги 15—25 мм ли пластиналарни кесилишни кўрсатаётганда электрод устки қирралардан пастки қирраларга томон қандай қилиб аррасимон ҳаракатлантирилишини тушунтириш керак (44-расм).

Ўқувчиларга тешикни қандай очиш, ёй ёндирилгандан сўнг паррон тешик ҳосил бўлгунга қадар электродни пастга қандай силжитиш, берилган диаметрли тешик ҳосил қилиш учун электродни тешик периметри бўйлаб қандай ҳалқасимон ҳаракатлантириш кераклигини кўрсатиш даркор.

Трубаларни кесилишни кўрсатаётганда улар тоза кесилиши учун трубани бир маромда айлантириб туриш ва электродни энг юқори нуқтада тутиб туриш шартлиги тўғрисида ўқувчиларни огоҳлантириш лозим.

Кесиб бўлишда энг қийини трубаларни ҳалқасимон кесиб эканлигини ҳисобга олиш зарур. Шунинг учун керак бўлганда трубаларни ҳалқасимон кесилишни бир неча марта такрорлаш лозим, шунда ўқувчилар машқларни ишонч билан ва аниқроқ бажара оладилар.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарни тўғри чизикли

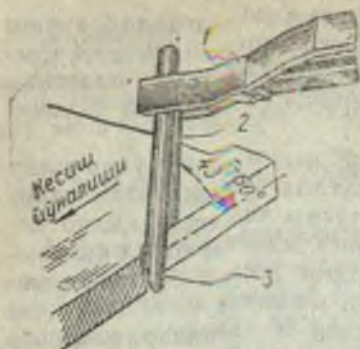

43- расм. Ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлиш схемаси:

1 — кескич, 2 — ҳаво оқими, 3 — кўмир электрод.



44- расм. Электродни ағдасимон ҳаракатлантириб ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлиш схемаси:

1 — кескич, 2 — ҳаво оқими, 3 — кўмир электрод.

қилиб кесиб бўлиш; профилли металлни кесиб бўлиш; тешиклар очиш; трубаларни кесиш.

Дастлаб ўқувчилар 10—15 мм қалинликдаги, кейин қалинроқ (20—25 мм гача) пластиналарни тўғри чизиқли қилиб кесиш бўлишни машқ қиладилар. Пластиналарни бўр билан белгилаб олганларидан ва жадвалдан кесиш режимини ҳамда электрод диаметрини танлаганларидан кейин ўқувчилар пластинадан 30—40 мм кенгликдаги полосалар кесиш оладилар.

Ўқувчилар тўғри чизиқли қилиб кесишни ўрганиб олишгач, бурчаклик ва швеллерларни бўйламасига ҳамда кўндалангига кесишга оид машқларга ўтиш мумкин. Кейин квадрат ва учбурчак тешиклар очишга, дисклар ҳамда фланецлар кесишга ўтилади.

Пластина ва профилли металлни кесиш бўлиш нисбатан мураккаб бўлмаса-да, ўқувчилар кесиш режимини тўғри танлашларини, қисилган ҳаводан фойдаланиш қондаларини бажаришларини, кесиш пайтида электрод вазиятини, машқларни бажараётганда ўқувчиларнинг иш вазиятини синчиклаб кузатиб бориш зарур.

Охирида ўқувчиларга бурчаклик ёки швеллерни 45° бурчак остида кесиш бўлишни ва унда 2—3 та тешик очишни топшириш мумкин. Бу иш ўқувчиларнинг металлни тўғри чизиқли ва эгри чизиқли қилиб кесиш

ҳада тешиклар очиб ўқувлари ва кўникмаларини ба-
ҳодаш учун хизмат қилиши мумкин.

Ўқувчилар ишларини баҳолаётганда уларнинг диқ-
қатини буюмнинг ташиқи кўринишига, торецлари текис,
оқмаларсиз ва чиқиқларсиз бўлиши кераклигига қара-
тиш зарур.

Бу мавзучада энг қийин иш трубаларни ҳаво-ёй ёр-
дамида кесиб бўлишдир. Бу машқлар учун, ҳалқаси-
мон кесаётганда трубаларни айлантириб туриш учун
фойдаланиладиган мосламаларни олдиндан тайёрлаб
қўйиш керак бўлади. Материални тежаш мақсадига бу
машқларни бажаришда аввал учма-уч пайвандлаб улан-
ган трубалардан (диаметри 100—350 мм ли) фойдала-
ниш тавсия этилади. Асосан кесиб бўлинадиган труба
деворининг қалинлигига боғлиқ бўлган кесиш режими-
ни ўқувчилар жадваллардан мустақил танлайдилар.
Аввал трубалар бўр билан 30—40 мм кенгликдаги ҳал-
қаларга бўлиб чиқилади. Ўқувчилар дастлаб пластина-
ларни кесишдан деярли фарқ қилмайдиган трубаларни
бўйламасига кесиш техникасини ўзлаштирадилар, ке-
йин уларни ҳалқасимон кесишга ўтадилар, бу ҳолда
трубалар бир маромда айлантириб турилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда электродлар,
электр энергияси ва қисилган ҳавонини тежаб сарфлаш
кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор.

Контрол машқ сифатида ўқувчиларга труба бўлаги-
да труба ўқига 45° бурчак остида иккита параллел ке-
сик қилишни таклиф этиш мумкин.

Якунловчи суҳбатда ўқувчилар ишида сезилган кам-
чиликларни айтиш, ўқувчиларнинг яхши ишларини кўр-
сатиш, саволларга жавоб бериш зарур. Сўнгра ўқувчи-
ларга навбатдаги машғулотда гуруҳ юзани ҳаво-ёй ёр-
дамида кесиб ўйишни ўрганишини; шунинг учун бундай
кесишнинг махсус технология дарсларида ўрганилган
хусусиятларини такрорлаб келиш электроднинг вазият-
ларини ва кесаётганда электродни ҳаракатлантириш
схемасини чизиб келиш кераклигини айтиш лозим.

Тегириш учун саволлар

1. Ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлиш учун иш ўрни қандай тащ-
кил этилади?
2. Ҳаво-ёй ёрдамида кесиб бўлиш қандай соҳаларда қўлла-
пилади?
3. 15 мм гача ва бундан қалин металл қандай кесиб бўли-
нади?

4. Тўғри чизиқли ва эгри чизиқли қилиб кесишда электроднинг қиялик бурчаги қандай бўлиши керак?

5. Металлда тешик қандай очилади?

6. Ҳаво-ёй ёрдамида кесишда рию қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

4-м а в з у ч а. Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш


Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; ҳаво-ёй ёрдамида юзада ариқчалар ўйиш; юзадаги нуқсонли пайванд чокларни ҳаво-ёй ёрдамида эритиб йўқотиш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга саволлар бериб улар иш ўрнини ташкил қилишнинг асосий қоидаларини ва махсус технология дарсларида ўрганилган юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш қоидаларини билишларига ишонч ҳосил қилиш керак.

Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш жараёни пластини юзасидаги металлни суюқлантириш ва уни қисилган ҳаво оқими таъсирида юзадан ажратишга асосланганлигини ўқувчиларга эслатиш зарур. Кесиш вақтида кўмир электродни металлга теккизмасдан бир маромда силжитиш кераклигини, акс ҳолда ҳосил бўлаётган ариқчанинг электрод теккан жойи углеродланиб қолиши мумкинлигини тушунтириш лозим.


Кесиб ўйишни бажариш техникаси устида қисқача тўхтаб ўтиб шуни айтиш керакки, ҳаво оқимини очиш ва ёйни ёндириш ишлари кесиб бўлишдагидек бажарилади, аммо жараённинг ўзи шу билан фарқ қиладики, электроднинг ишлов берилаётган юзага нисбатан қиялик бурчаги анча кичик бўлиб, $30-45^\circ$ ни ташкил этади. Юзада ўйилаётган ариқчаларнинг чуқурлиги ва эни ана шу бурчакка боғлиқ бўлади.

Тор ариқчалар ўйишни кўрсатаётганда (45-расм) ўқувчилар диққатини кесиш жараёнида электродни икки марта ҳаракатлантиришга тўғри келишига қаратиш зарур: биричи ҳаракат анча тез, суюқланган металлнинг пуфланиш тезлигида кесиш йўналишида бажарилади, иккинчи ҳаракат эса секинроқ, электрод ёнган сари пастга томон бажарилади. Металлнинг бир қисмини қисилган ҳаво олд томонга учуриб кетишини, бошқа қисми эса ариқчанинг икки томонида осонгина аж-

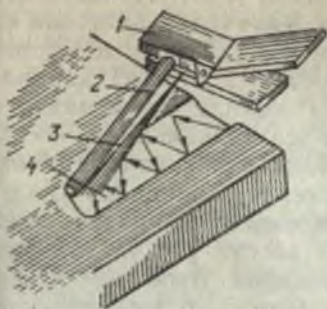

45-расм. Ҳаво-сй ёрдамида юза-
да энсиз ариқчалар кесиб ўйиш:

1 — кескич, 2 — ҳаво оқими,
3 — ариқча, 4 — кўмир элект-
род.

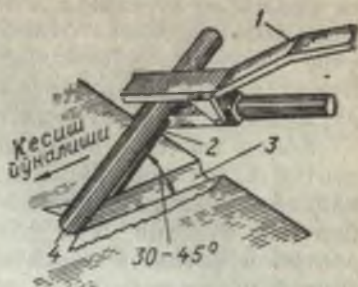


46-расм. Электродни кўндалан-
гангига тебранма ҳаракатлан-
тириб ҳаво-сй ёрдамида юзада
энли ариқчалар кесиб ўйиш:

1 — кескич, 2 — кўмир электрод,
3 — ҳаво оқими, 4 — ариқча.

ралиб жетадиган парда тарзида жойлашинини ўқувчи-
лар кўришлари керак.

Кенг ариқча (46-расм) ўйишни кўрсатаётганда ўқув-
чиларга бундай ариқча ҳосил қилиш учун электродни
учинчи марта — кўндалангига ҳаракатлантириш керак-
лигини тушунтириш лозим (ариқчанинг бўйлама ўқи-
га нисбатан тебранма ҳаракатлантирилади). Бунда ариқ-
чанинг энини электрод диаметридан 4—5 марта катта
олиш даркор. Бу приёмни 2—3 марта кўрсатиш керак.

Иккала ҳолда ҳам ўқувчилар эътиборини электрод-
ни пастга силжитиш тезлигига қаратиш зарур. Бу тезлик
шундай бўлиши керакки, кескиш жараёнида электроднинг
пастки учи кўриниб турадиган бўлсин (47-расм). Яқ-

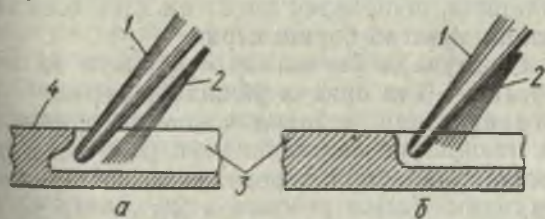

47-расм. Юзани кесиб ўйиш сифатига электрод-
ни пастга силжитиш тезлигининг таъсири:

а — катта тезликда силжитиш, б — нормал тезликда
силжитиш; 1 — кўмир электрод, 2 — ҳаво оқими, 3 —
ишлов берилаётган металл, 4 — пластина юзасидаги
кочирёк.

қоллик учун кесишни электродни катта тезликда пастга силжитиб бажарни лозим. Ҳуқувчилар пластина сиртида козирёк ҳосил бўлиб, у суюқланган металлнинг учи кетишига тўсқинлик қилаётганини пайқайдилар. Бунда пластинанинг кесилган жойида шлак пайдо бўлади, ариқчанинг қирралари эса тўлқинсимон чиқади.

Кейин юзадаги пайванд чокларни ҳаво-ёй ёрдамида эритиб йўқотишни кўрсатиш керак. Ариқчалар ўйиш ва пайванд чокларни эритиб йўқотиш техникаси деярли бир хил бўлгани учун фақат асосий ёки ўзакли чокни эритиб йўқотишни кўрсатиш кифоя. Аммо чок ўзагини эритиб йўқотишда жуда тор (эни 5—6 мм) ариқчалар ўйиш кераклигига ҳуқувчилар диққатини қаратиш даркор. Бинобарин, бунда диаметри 6 мм дан катта электродлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки ариқчалар кенг бўлса, кейинчалик уларни пайвандлаб тўлдиришга электродни кўпроқ сарфлашга тўғри келади.

Ҳуқувчилар машқларини ушбу режа асосида ўтказиш тавсия этилади: юзада ҳаво-ёй ёрдамида ариқчалар ўйиш; юзадаги нуқсонли пайванд чокларни ҳаво-ёй ёрдамида эритиб йўқотиш.

Юзада ҳаво-ёй ёрдамида ариқчалар ўйишга оид машқлар 20 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Ҳуқувчилар пластинага бўр билан бир-биридан 30—40 мм оралиқда чизиқлар чизиб, улар бўйича чуқурлиги 8 дан 18 мм гача бўлган ариқчалар ўядилар. Электрод диаметрини ва ток кучини ҳуқувчилар осиб қўйилган режимлар жадвалидан мустақил танлайдилар.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ҳуқувчилар электродни қиялатиб тўғри ушлашларини, уни тўғри силжитишларини, шунингдек қисилган ҳаво босими нормал бўлишини кузатиб бориш керак.

Контрол намунада ҳуқувчилар чуқурлиги ва эни ортиб борадиган 5—6 та ариқча ўйишлари керак.

Юзадаги нуқсонли пайванд чокларни эритиб йўқотишга оид машқларни бажариш учун ҳуқувчилар илгари учма-уч пайвандлаб бириктирган пластиналардан фойдаланиш мумкин. Кесиш режимини ҳуқувчилар уста белгилаб берган ариқча чуқурлигига қараб жадваллардан мустақил аниқлашади.

Контрол машқ сифатида ҳуқувчиларга учма-уч пайванд чок ўзагини пайвандлаб тўлдириш учун ариқча ўйишни таклиф этиш мумкин.

Якунловчи суҳбатда пайқалган камчиликларни айтиш, икки-уч ўқувчидан кесиш техникасини сураш ва уйга топшириқ бериш мумкин. Юзада ариқчалар ўйиш-ни зангламайдиган пўлат ёки латунда кўрсатиш мақсадга мувофиқдир (машқлар бундай металлларда ўтказилмайди). Дарзларни пайвандлаб беркитишни ва парчин миҳларни кесиб ташлашни ҳам кўрсатиш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйиш қандай соҳаларда қўлланилади?
3. Кесиб бўлиш билан юзани кесиб ўйиш орасида қандай фарқ бор?
4. Тор ва кенг ариқчалар қандай ўйилади?
5. Кесиш вақтида электроднинг қиялик бурчаги нимага боғлиқ?
6. Кесаётганда электрод қандай ва нима учун тебранма ҳаракатлантирилади?
7. Юзани ҳаво-ёй ёрдамида кесиб ўйишда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

13- МАВЗУ. ПЛАЗМА-ЁЙ ЁРДАМИДА КЕСИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни легирланган пўлатдан ва рангли металлларни плазма-ёй ёрдамида кесиш билан таништириш ҳамда мураккабмас деталларни кесиб ясашга ўргатиш.

Жиҳозлардан: плазма-ёй ёрдамида кесиш қурилмасини тайёрлаб қўйиш, плазмали кескич (плазмотрон)-нинг бенуқсонлигини текшириш, иш ўрнини жиҳозлаш керак.

Машғулотларни ўтказиш учун легирланган пўлатдан ва алюминий қотишмаларидан ишланган 5—20 мм қалинликдаги пластиналар, 2—6 мм диаметрли вольфрам электродлар ва плазма ҳосил қилувчи газлар солинган баллонлар керак бўлади.

Иш жараёнида болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, чизғичлар, бур. ҳимоя шчитлари ва маскалари, жомакор талаб этилади.

Кўрсатма қўлланмалардан: плазма-ёй ёрдамида кесиш жараёнининг моҳиятини тушунтириб берувчи плакатлар, схемалар, шунингдек кесиш режимларини таълаш учун жадваллар ҳамда пўлатлар ва алюминий қо-

тишмаларини тўғри чизиқли ва эгри чизиқли қилиб кесиш намуналарини тайёрлаб қўйиш лозим.

Кириш йўл-йўриғини қўйидаги режага биноан ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш, кескичнинг тузилиши билан ва плазма алангасида кесиш жараёнини хавфсиз бажариш қоидалари билан таништириш; пластиналарни тўғри чизиқли қилиб кесиш; пластиналарни эгри чизиқли қилиб кесиш. Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга плазма ёрдамида кесиш учун иш ўрни қандай ташкил қилиниши кераклигини айтиб бериш ва хавфсизлик техникасининг асосий қоидаларини эслатиш зарур. Плазманинг температураси юқори бўлишига, шунингдек кесиш пайтида кўп миқдорда учқунлар ва металл томчилари ҳосил бўлиб, улар ишловчини куйдириши мумкинлигига алоҳида эътибор бериш даркор.

Тўғри чизиқли қилиб кесишни кўрсатишга киришганда плазмотрон ўқи кесишнинг бошланғич қиррасидан 3—5 мм масофада жойлашини кераклигини ўқувчиларга эслатиш зарур. Бу оралиқ анча катталаштириб юборилса, ёрдамчи ёйнинг машъали кесилаётган металл билан ёй орасида электр контакт бўлишини таъминлай олмаслигини тушунтириш лозим. Ёй ёнгандан кейин кескични кесишнинг бошланғич қиррасида 2—5 сдан ортиқ ушлаб туриш мумкин эмаслигини, унинг силжиш тезлиги эса донм бир хил бўлиши кераклигини ўқувчилар яхши билиб олишлари зарур. Бу талабга риоя қилинмаса, кесишнинг бошида металл кесилмай қолиши ёки кўш ёй ҳосил бўлиши мумкин.

Эгри чизиқли қилиб кесиш, масалан, тешик очиш жараёнини кўрсатаётганда ўқувчиларга бошланғич тешикни қандай очиш кераклигини кўрсатиш лозим. Турли маркадаги юқори легирланган пўлатларни, рапгли металллар ва уларнинг қотишмаларини кесиш жараёнини ҳам кўрсатиш даркор.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластинани эгри чизиқли қилиб кесиш; пластинада тешиклар очиш.

Асосан кесиладиган металлнинг маркази ва қалинлигига боғлиқ бўлган кесиш режимларини ўқувчилар жадваллардан фойдаланиб мустақил аниқлашлари ва белгилашлари керак.

Кесиш текис чиқишини таъминлаш учун дастлабки пайтда ўқувчиларга пластинани бўр билан белгилашни

тавсия қилиш мумкин. Кейинчалик тўғри чизиқли қилиб кесишни йўналтирувчи чизғичлар қўллаб бажариш керак. Пластиналардан тўла-тўкис фойдаланиш мақсадда улардан кенглиги 20—30 мм бўлган полосалар кесиб олиш тавсия этилади. Контрол кесишни унинг ташқи ёруғлигига қараб баҳолаш зарур.

Режа чизиқ бўйича эгри чизиқли қилиб кесишга доир машқлар 10—20 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Бу машқларда ўқувчилар дастлабки режа чизиқлар бўйича фланецлар, ҳалқалар кесишади, шуниингдек ҳар хил думалоқ ва шаклдор тешиклар очишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини плазмотронини силжитиш тезлигига, танланган кесиш режимларининг тўғрилигига қаратиш зарур.

Яқунловчи суҳбатда кесишнинг мазкур усули афзалликлари ва камчиликларини айтиш керак. Бу усул деярли барча металл ва қотишмаларни кесишда қўлланилишини алоҳида тушунтириш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Плазма ёрдамида кесиш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Плазма ёрдамида кесишнинг афзалликлари нимада?
3. Плазма ёрдамида кесиш жараёнини бажариш техникаси қандай?
4. Плазма ёрдамида кесишда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қоидаларини айтиб беринг.

14-МАВЗУ. ЁЙ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА КЎП ҚАТЛАМЛИ ҚИЛИБ СУЮҚЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ ҲАМДА ПАЙВАНДЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга юзаларга ёй ёрдамида ва газ алангасида 1, 2, 3 қатламли қилиб суюқлантириб қоплашни, шуниингдек қирраларнинг бир томонига ва икки томонига ишлов бериб, кўп қатламли қилиб пайвандлашни ўргатиш.

Бу мавзунинг қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Ёй ёрдамида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш. 2. Ёй ёрдамида кўп қатламли қилиб пайвандлаш. 3. Газ алангасида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш. 4. Газ алангасида кўп қатламли қилиб пайвандлаш. 5. Тешикларни пайвандлаб тўлдириш ва ямоқлар пайвандлаш.

Машгулотлар муваффақиятли ўтиши учун пайванд-

лаш постларини олдиндан ишга тайёрлаб қўйиш керак. Шу билан бирга газ алангасида суюқлантириб қоплаш ҳамда пайвандлаш учун кам углеродли пўлатдан ишланган 6—8 мм қалинликдаги пластиналардан ва ёй ёрдамида суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш учун 12—18 мм қалинликдаги пластиналардан етарли миқдорда тайёрлаб қўйиш зарур. Кўп қатламли қилиб пайвандлаш учун қирраларининг бир томони ва икки томони қия қилиб кертилган пластиналар керак бўлади.

Тешикларни пайвандлаб тўлдиришга ва ямоқлар пайвандлашга оид машқларни бажариш учун 6—20 мм қалинликдаги пластиналар ҳозирлаб қўйиш ва уларда 20—30 мм диаметрли юза тешиклар пармалаб ёки фрезалаб қўйиш ҳамда кислород алангасида 100—150 мм диаметрли тешиклар очиб қўйиш керак. Пластиналарда тўртбурчак, овалсимон ёки ромбсимон тешиклар очиб қўйиш ҳам мақсадга мувофиқ. Юза тешиклар пармаланган пластиналардан тешикларни пайвандлаб тўлдириш учун фойдаланилади, паррон тешикни пластиналардан эса ямоқлар пайвандлаш учун фойдаланилади. Фрезалаб кенгайтирилган тирқишлари бўлган пластиналардан ҳам маълум миқдорда тайёрлаб қўйиш лозим, улардан чуқурча ва тирқишларни пайвандлаб тўлдиришга оид машқларни бажаришда фойдаланилади.

Асбоблардан болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар керак бўлади. Кўрсатма қўлланмалар: плакатлар, схемалар, кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш режимлари ёзилган жадваллар ҳам ҳозирлаб қўйиш лозим.

1-мавзуча. Ёй ёрдамида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш

Кириш йўл-йўриғини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек қолгани учун уларни эслатиб ўтиш kifоя.

Кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашни кўрсатишга киришганда буюмнинг қалинлигини ошириш учун унинг бутун юзасига ёки айрим қисмларига бир неча қатлам электрод металини суюқлантириб қоплаш кўп


қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш деб аталишини айтиш керак.

Суюқлантириб қоплашнинг моҳияти тозаланган юзада бир-бирига параллел тарзда бир нечта алоҳида валик ҳосил қилишдан иборатлигини, бунда кейинги ҳар бир валик ўзидан олдинги валиkning бир қисmini суюқлантиришни лозимлигини айтиш даркор. Ҳар қайси валик ҳосил қилгандан сўнг уни шлакдан ва суюқ металл томчиларидан тозалаш талаб этилишини алоҳида таъкидлаш зарур. Юзада бир қатлам валиклар ҳосил қилиш схемаси 48-расмда кўрсатилган.

Суюқлантириб қоплаш ишларини бажараётганда қўлнинг буюмининг дастлабки шаклининг ўзгариш ҳоллари учраб туришини ҳам ўқувчиларга эслатиш керак. Бунга буюм юзасининг нисбатан кичик қисмига жуда кўп миқдорда металл қоплашиб қолиши сабаб бўлади, натижада буюмда ички зўриқишлар пайдо бўлади.

Бўғин юзасига металл суюқлантириб қопланган пластинанинг ўртаси ботиқ бўлиб қолади. Ўқувчиларга бу ҳолатсизга қарши кураш чораларини айтиб бериш зарур. Яъни деталларнинг деформацияланишини камайтириш учун қуйидаги усуллардан бири қўлланилади: деталь струбинналар билан қимирламайдиган қилиб маҳкамлаб қўйилади ёки у швеллер ёхуд столга у ер бу еридан пазвандлаб қўйилади; калта-калта участкалар тарзида суюқлантириб қопланади ва ҳоказо.

Деформацияга қарши айтиб ўтилган чораларни қўллаб суюқлантириб қоплаш жараёнини кўрсатиш тавсия

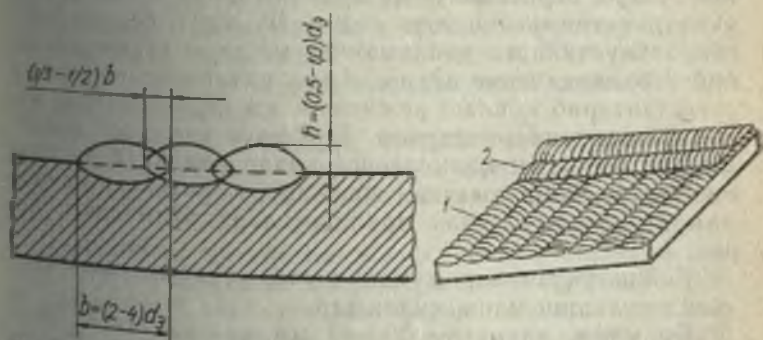

48-расм. Текисликда валиклар ҳосил қилиш схемаси. 49-расм. Икки қатлам валиклар ҳосил қилиш схемаси.

1 — биринчи қатлам, 2 — иккинчи қатлам.

лаш постларини олдиндан ишга тайёрлаб қўйиш керак. Шу билан бирга газ алангасида суюқлантириб қоплаш ҳамда пайвандлаш учун кам углеродли пўлатдан ишланган 6—8 мм қалинликдаги пластиналардан ва ёй ёрдамида суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш учун 12—18 мм қалинликдаги пластиналардан етарли миқдорда тайёрлаб қўйиш зарур. Кўп қатламли қилиб пайвандлаш учун қирраларининг бир томони ва икки томони қия қилиб кертилган пластиналар керак бўлади.

Тешикларни пайвандлаб тўлдиришга ва ямоқлар пайвандлашга оид машқларни бажариш учун 6—20 мм қалинликдаги пластиналар ҳозирлаб қўйиш ва уларда 20—30 мм диаметрли юза тешиклар пармалаб ёки фрезалаб қўйиш ҳамда кислород алангасида 100—150 мм диаметрли тешиклар очиб қўйиш керак. Пластиналарда тўртбурчак, овалсимон ёки ромбсимон тешиклар очиб қўйиш ҳам мақсадга мувофиқ. Юза тешиклар пармаланган пластиналардан тешикларни пайвандлаб тўлдириш учун фойдаланилади, паррон тешикни пластиналардан эса ямоқлар пайвандлаш учун фойдаланилади. Фрезалаб кенгайтирилган тирқишлари бўлган пластиналардан ҳам маълум миқдорда тайёрлаб қўйиш лозим, улардан чуқурча ва тирқишларни пайвандлаб тўлдиришга оид машқларни бажаришда фойдаланилади.

Асбоблардан болғалар, зубилорлар, пўлат чўткалар керак бўлади. Кўрсатма қўлланмалар: плакатлар, схемалар, кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш режимлари ёзилган жадваллар ҳам ҳозирлаб қўйиш лозим.

1-мавзуча. Ёй ёрдамида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш

Кириш йўл-йўригини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек қолгани учун уларни эслатиб ўтиш kifоя.

Кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашни кўрсатишга киришганда буюмнинг қалинлигини ошириш учун унинг бутун юзасига ёки айрим қисмларига бир неча қатлам электрод метални суюқлантириб қоплаш кўп


қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш деб аталишини айтиш керак.

Суюқлантириб қоплашнинг моҳияти тозаланган юзада бир-бирига параллел тарзда бир нечта алоҳида валик ҳосил қилишдан иборатлигини, бунда кейинги ҳар бир валик ўзтадан олдинки валикнинг бир қисmini суюқлантириш лозимлигини айтиш даркор. Ҳар қайси валик ҳосил қилгандан сўнг уни шлакдан ва суюқ металл томчиларидан тозалаш талаб этилишини алоҳида таъкидлаш зарур. Юзада бир қатлам валиклар ҳосил қилиш схемаси 48-расмда кўрсатилган.


Суюқлантириб қоплаш ишларини бажараётганда кўпинча буюмнинг дастлабки шаклининг ўзгариш ҳоллари учраб туришини ҳам ўқувчиларга эслатиш керак. Бунга буюм юзасининг ишбатан кичик қисмига жуда кўп миқдорда металл қопланиб қолиши сабаб бўлади натижада буюмда ички зўриқишлар пайдо бўлади.

Бўту юзасига металл суюқлантириб қопланган пластинанинг ўртаси ботиқ бўлиб қолади. Ўқувчиларга бу ҳодисага қарши кураш чораларини айтиб бериш зарур. Ясси деталларнинг деформацияланишини камайтириш учун қуйидаги усуллардан бири қўлланилади: деталь струбциналар билан қимирламайдиган қилиб маҳкамлаб қўйилади ёки у швеллер ёхуд столга у ер бу еридан паёвандлаб қўйилади; калта-калта участкалар тарзида суюқлантириб қопланади ва ҳоказо.

Деформацияга қарши айтиб ўтилган чораларни қўлаб суюқлантириб қоплаш жараёнини кўрсатиш тавсия

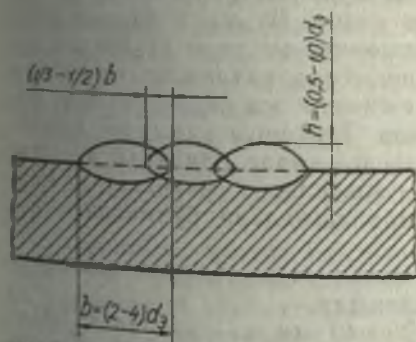

48-расм. Текисликда валиклар ҳосил қилиш схемаси.

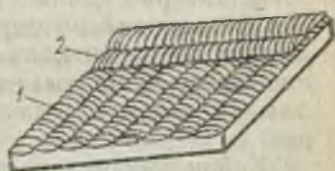

49-расм. Икки қатлам валиклар ҳосил қилиш схемаси:

1 — биринчи қатлам, 2 — иккинчи қатлам.

этилади. Пул-йуриқ бериш охирида ўқувчиларга кейинги қатламлар ўзаро перпендикуляр йўналишларда қопланишини айтиш лозим (49-расм).

Ўқувчилар машқларини ўшбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарда бир, икки ва уч қатлам валиклар ҳосил қилиш, думалоқ стерженларда валиклар ҳосил қилиш.

Биринчи машқ 8—10 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Пластиналар юзасини ярқирагунча пулат чўтка билан тозалаш керак. Куп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашда биринчи валик пластинанинг четидан бор узунлиги бўйича ҳосил қилинади. Кейинги валикларни шундай ҳосил қилиш керакки, олдинги валик энининг $1/3$ ёки $1/2$ қисми қадар суюқланадиган, яъни асосий металл билан ҳам, олдинги валик билан ҳам қўшилиб кетадиган бўлсин. Суюқлантириб қоплаш шундай кетма-кетликда бажарилганда қопланган қатлам яхлит чиқади ва валиклар оралиғида шлак қатламчалари юзага келмайди. Валикларнинг эни одатда $b = (2-4)d$, баландлиги эса $h = (0,5-1)d$, га тенг қилиб олинади.

Бундай ўлчамли валиклар ҳосил қилиш учун ўқувчилар электродни чокнинг кўндалангига тебранма ҳаракатлантиришлари зарур.


Пластинанинг бутун юзасига биринчи қатлам қоплангач, уни металл чўтка билан яхшилаб тозалаш, кейин ўзаро перпендикуляр йўналишларда иккинчи ва учинчи қатламни қоплаш лозим. Бу машқ бажарилаётганда ўқувчиларга қопламанинг механик ишловдан кейинги баландлигини айтиш керак, қатламлар сонини ва суюқлантириб қоплаш режимини эса ўқувчиларнинг ўзлари аниқлашлари даркор. Текширув намунаси қопламанинг берилган қалинлигига қадар рапдалаб чиқиши зарур. Унинг юзасида ғоваклар, пуфакчалар ва қатламлар орасида шлак аралашмалари бўлмаслиги керак.

Кейин ўқувчилар думалоқ стерженларда валиклар ҳосил қилишни машқ қилишади.

Бу машқ диаметри 30—40 мм ва узунлиги 150—200 мм ли стержень бўлакларида бажарилади. Юзани суюқлантириб қоплашга тайёрлаш усуллари ва суюқлантириб қоплаш режимлари аввалгидек қолади.

Бу машқни бажаришда асосий қийинчилик стержень қийшайиб қолишининг олдини олишдан иборат. Асосий

металлиниг деформацияланишни камайтириш учун суюқлантириб қоплаш қуйидаги усуллардан бири билан бажарилади: ташкил этувчи бўйлаб бўйлама валиклар ҳосил қилиш, иккинчи томондан деформациялаш орқали

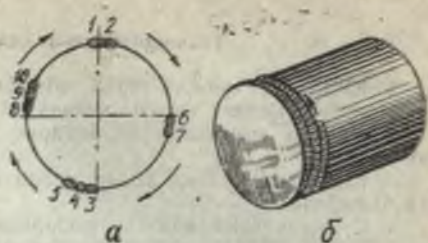

50-расм. Думалоқ стерженда валиклар ҳосил қилиш.

мувозанатлаш (50-расм. а), суюқлантириб қопланаётган стерженни доим буриб турган ҳолда спираль бўйлаб ҳалқасимон валиклар ҳосил қилиш (50-расм. б).

Биринчи усулда суюқлантириб қоплашда дастлабки валикларни ҳосил қилиш кетма-кетлигига қатъий амал қилишни зарур.

Стерженда валиклар 1, 2 ҳосил қилгач (50-расм. а га қаранг), стержень цилиндрик сиртининг диаметрал қарама-қарши ташкил этувчисида учта валик 3, 4, 5. яъни битта ортиқча валик ҳосил қилинади. Мана шу учинчи валик валиклар 1 ва 2 ҳосил қилинганда киришиш ҳодисаси туфайли юзага келган деформацияни тузатади. Шу мулоҳазалардан келиб чиқиб валиклар 6, 7 ва 8, 9, 10 ҳосил қилинади. Кейин стерженнинг диаметрал қарама-қарши томонларида навбати билан қолган валиклар ҳосил қилинади. Иккинчи усулда валиклар ҳосил қилинаётганда стерженни ҳамма вақт муайян тезликда айлантириб туриш керак. Уқувчилар кўриб чиқилган икки усулда суюқлантириб қоплашни библи олишлари лозим.

Суюқлантириб қопланиб, токарлик станогида йўнилган стержень текширув намунаси вазифасини ўтайди. Унда ғоваклар ва шлак аралашмалари бўлмаслиги керак.

Яқунловчи суҳбатда мавзуча юзасидан қилинган ишларга яқун ясалади ва баҳолар маълум қилинади. Уйда қирраларни кўп қатламли қилиб пайвандлашга тайёрлашга оид материални такрорлаб келишни топшириш тавсия этилади.

Текшириш учун саволлар

1. Юзаларга суюқлантириб қоплаш учун электр пайвандчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Металл юзасини суюқлантириб қоплашга тайёрлаш нимадан иборат?
3. Юзаларга кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш қандай бажарилади?
4. Суюқлантириб қоплаш ишларида деформация ҳодисасига қарши кураш учун қандай чоралар кўрилади?
5. Думалоқ стерженларга суюқлантириб қоплаш тартиби қандай?
6. Суюқлантириб қоплаш ишларини бажаришда рўя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.


2-мавзуча. Ёй ёрдамида кўп қатламли қилиб пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни кўп қатламли қилиб пайвандлаш; қирраларининг икки томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни кўп қатламли қилиб пайвандлаш.


Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек қолади.

Кириш йўл-йўриғининг бошида ўқувчиларга қопламали электродлар билан пайвандлаганда чок метали кислотород ва азотнинг зарарли таъсиридан ишончли ҳимояланганлиги учун узоқ вақт суюқ ҳолатда сақланишини, натижада ҳосил бўлган шлак зарралари ҳамда газлар ваннанинг юзасига қалқиб чиқишга, шлакли қоплама эса металлни оксидсизлантиришга улгуришини эслатиш керак. Шу туфайли пайванд чок зич чиқадиган ва механик хоссалари юқори бўлади.

Қирраларнинг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни кўп қатламли чок билан пайвандлашни кўрсатишга киришишдан олдин ўқувчиларга қирралар нима учун пайвандлашга тайёрланишини, пластиналарни йиғиш қоидаларини эслатиш ва машқларни бажариш тартибини айтиш керак. Пайвандлашдан олдин қирралар қандай тозаланишини, пластиналарни йиғиш ва у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлашни, пайвандлаш режимини ўрнатиш ҳамда унга тузатиш киритишни, чок узагини кесишни, уни қайтадан пайвандлашни, алоҳида қатламлар чокларини шлакдан тозалашни ва

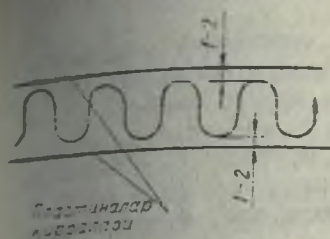

51-расм. Декоратив валик ҳосил қилинганда электрод учининг ҳаракат йўли (чокнинг юқоридан кўриниши).

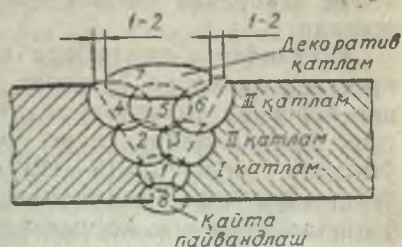

52-расм. Қирраларнинг бир томони қия қилиб кертиб, туташтириш чокнинг кўп қатламли қилиб пайвандлаш схемаси.

текшириш мақсадида синдириб кўришни яна бир бор кўрсатиш зарур.

Кўп қатламли чоклар билан пайвандлашни кўрсатишга киришганда ўқувчилар диққатини айниқса чок ўзагини яхшилаб пайвандлаш кераклигига қаратиш даркор. Чок ўзагини катта диаметрли электрод билан пайвандлаш қийинлигини ўқувчилар яхши билиб олишлари лозим. Шу сабабли чок ўзаги чуқурроқ суяқла-нишни учун кичик диаметрли электрод ишлатиш ва бунда кейинги чокларни пайвандлашдагига нисбатан пасайтирилган пайвандлаш токидан фойдаланиш даркор. Биринчи қатламни ҳосил қилиш учун, одатда, 3—4 мм диаметрли электродлар, кейинги қатламларни ҳосил қилиш учун эса 5—6 мм диаметрли электродлар ишлатилади. Чок бутун кесими бўйича эич чиқиши учун ҳар қайси қатлам ҳосил қилингандан сўнг валик сиртини шлак, металл томчилари ва қатмондан яхшилаб тозалаш зарур.

Чокнинг устки қатламида декоратив валик деб ата-лувчи кенгайтирилган валик ҳосил қилинади. Элек-тродни тебранима ҳаракатлантирганда бу валикни плас-тина қирраларига етказмаслик керак (51-расм).

Чокни кучайтириш баландлиги асосий металл сир-тидан ҳисоблаганда 2—3 мм дан ошмаслиги зарур. Чокнинг ўзаги яхши пайвандланиш кераклигини, шундай қилинганда уни қайтадан пайвандлашга тўғри келмаслигини тушунтириш даркор.


Қирраларнинг бир томони қия қилиб кертилган кўп қатламли чокнинг шакли ва валикларни ҳосил қи-

лиш кетма-кетлиги 52-расмда кўрсатилган. Мазкур ҳолда декоратив қатлам куйдирувчи валик ролини бажаради.

Ўқувчиларга тажрибада чок кесимининг юзи билан электрод диаметри ўртасида қуйидаги боғлиқлик бўлиши белгиланганлигини эслатиш зарур; биринчи ўтиш (чок ўзагини пайвандлаш) учун $F_1 = (6-8)d_e$; кейинги ўтишлар учун $F_k = (8-12)d_e$, бу ерда: F_1 — биринчи ўтиш учун чок кесимининг юзи, мм²; F_k — кейинги ўтишлар учун чок кесимининг юзи, мм²; d_e — электрод диаметри, мм.

Қирраларининг икки томонини пайвандлашга тайёрлаб, пластиналарни кўп қатламли чок билан пайвандлашни кўрсатаётганда қирраларининг кертилиш бурчаги бир хил бўлганда икки томонлама чокнинг юзи бир томонлама чокнинг юзидан 30—40% кичик бўлишини, шу сабабли суюқлантириб қопланган металлнинг ҳажми ҳам шунча марта кам бўлишини айтиш керак. Бу эса мазкур усулда пайвандлаб бириктиришнинг афзаллиги ҳисобланади.

Қирраларининг икки томонига ишлов бериладиган бўлса, пластиналар икки томондан пайвандланади. Дастлаб чокнинг ўзаги бир томондан 3—4 мм диаметрли электрод билан пайвандланади, чок шлакдан тозаланади, кейин каттароқ диаметрли электрод билан иккинчи қатлам ҳосил қилинади. Шундан сўнг пластиналар 180° буриб қўйилади ва жараён такрорланади. Кейин аввал бир томондан, сўнг иккинчи томондан навбатдаги қатламлар ҳосил қилинади (53-расм). Бундай тартибда пайвандлаш бирикмиш жойининг бир текис киришишини ва пластиналарининг камроқ деформацияланишини таъминлайди. Икки томонлама чокнинг камчилиги кесимининг маркази пайвандланмай қолиши мумкинлигидадир.

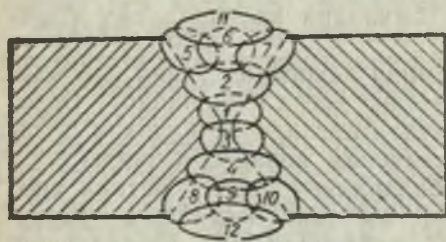

53-расм. Иккала қирраларнинг икки томонини қия қилиб кертиб, туташтириш чокнинг кўп қатламли қилиб пайвандлаш.

Шу сабабли ўқувчилар диққатини айниқса қирраларнинг тумтоқлаштириш катталлиги ва зазорларга қаратиш за-

рур. Агар қирралар тўмтоқ қилинмаса, пайвандлашнинг бошида ўткир қирралар тезда суюқланиб кетади, оқибатда пайвандлаб тулдириш қийин бўлган кенг тирқиш пайдо бўлади. Қирралар ҳаддан ташқари тўмтоқлаштириб юборилганда (3 мм дан йўгон бўлганда) ва тирқиш кичик 1 мм дан кичик) бўлганда эса чокнинг ўртаси пайвандланмай қолиши мумкин.


Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни кўп қатламли чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларининг икки томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни кўп қатламли чок билан учма-уч пайвандлаш.

Қирраларининг бир томонига ишлов бериб, чок ўзатиш қайта пайвандламасдан пластиналарни кўп қатламли қилиб пайвандлашга оид машқ 12—16 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Бундан олдин уларнинг қирралари рандалаш станогиде ёки газ алангасида кескичда қия қилиб кертилади.

Чок ўзатишнинг яхши пайвандланишини таъминлайдиган биринчи қатлам айниқса синчиклаб пайвандланиши зарур. Бунинг учун биринчи қатлам, одатда, қолган чокларга қараганда кичикроқ диаметрли электродлар билан пайвандланади.

Биринчи чокни ҳосил қилишда электрод тебранма ҳаракатлантирилмайди ёки калта-калта тарзда тебранма ҳаракатлантирилади. Кейинги чокларни ҳосил қилаётганда электродни тебранма ҳаракатлантириш, бунда қирралар яхшироқ суюқланиши учун электродни қирраларда маълум вақт тутиб туриш зарур, чунки қирраларнинг бурчакларида кўп шлак тупланиб қолиб, уни олиб ташлаш қийин бўлади. Ўқувчиларга иккала қирраларнинг қизишини тезлаштириш учун электродни тебранма ҳаракатлантиришни тавсия этиш лозим (17-расмга қараңг).

Бу машқни ба-
жаришда асосий
қийинчилик шун-
дан иборатки, чок
ўзатиш яхши пай-
вандлаш ва бутун
чокнинг зич чиқи-
шини таъминлаш,
уларда ғовақлар,

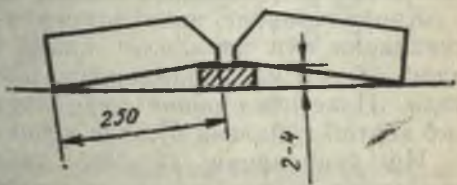

54-расм. Бурчаклари деформацияланмаслиги учун пластиналарни йиғиш схемаси.

айрим қатламлар орасида шлак аралашмалари бўлмаслиги керак. Шунинг учун иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини ҳар қайси ҳосил қилингандан сўнг чокларни яхшилаб тозалаш зарурлигига қаратиш лозим.

Бундан ташқари, машқларни бажариш давомида ўқувчиларни қирраларнинг бир текис суюқланаётганини диққат билан кузатишга ва зинҳор шлакнинг ванна олдига, яъни суюқланган металл устига оқиб тушишига йўл қўймасликка ўргатиш даркор.

Бу машқда ўқувчилар бурчак деформацияларини ўрганадилар. Бундай деформацияларга қарши кураш чораларидан бири сифатида, пластиналарни йиғиш вақтида уларни олдин тескари томонга букиб қўйиш усулини қўллаш мумкин (54-расм). Чокнинг сифатини аниқлаш учун бирикма пресс остида бузиб кўрилади ва кўздан кечирилади. Чокнинг синган жойида ғоваклар ва шлак аралашмалари бўлмаслиги керак.

Қирраларининг бир томонини қия қилиб кертган ҳолда, чок ўзагини қайта пайвандлаб, пластиналарни кўп қатламли қилиб пайвандлашга онд машқ бундан олдинги машқ каби бажарилади, лекин бу ҳолда чок ўзаги қайта пайвандланади. Чок ўзагини яхшироқ пайвандлаш ва уни тескари томондан бир оз кучайтириш учун қўшимча валик ҳосил қилинади. Бунинг учун бутун чок ишлов бериладиган томондан пайвандлаб тўлдирилгандан сўнг пластиналар ўгириб қўйилади ва зўбило ёки махсус кескич ёрдамида эни 8—10 мм ва чуқурлиги 2—3 мм бўлган ариқча ўйилади. Ариқча 3—4 мм диаметрли электрод билан бир ўтишда пайвандлаб тўлдирилади. Бу ҳолда ток кучи қўйидаги формуладан аниқланади: $I_n = (50-50)d_s$.

Текширув намуналарининг ташқи кўриниши яхши бўлиши керак. Уларнинг зичлиги керосин билан, мустаҳкамлиги эса синдириб кўриб текширилади. Айрим намуналар устанинг хоҳишига қараб ёриштириб ёки ультратовуш ёрдамида синаб кўрилади.


Қирраларининг икки томонига ишлов бериб, пластиналарни кўп қатламли қилиб пайвандлашга машқ 18—20 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Пластиналарнинг қирралари олдиндан қия қилиб кертиб қўйилган бўлиши керак.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини охириги қатламни ҳосил қилиш техникасига

қаратилиши зарур. Бу қатламнинг эни чокнинг бутун узунлиги бўйича бир хил бўлиши керак. Бунинг учун охиридан олдинги қатламлар ясси бўлиши ва пайвандланган пластиналарнинг устки қирраларидан 1—2 мм кесил бўлиши зарур. Бу қирралар суюқлантирилмаслиги керак, чунки охириги қатламни ҳосил қилишда улар пайвандлашувчи вазифасини ўтаб, электродни чокка кундузлик ҳаракатлантириш амплитудасини чеклаб туради. Бунда чокнинг эни бутун узунлиги бўйича бир хил қилинган (кертилган жойи энига қараганда 2—3 мм кенгроқ бўлади). Чокни кучайтириш баландлиги 2—4 мм дан ошмаслиги керак. Пайвандлашга тайёрлаб қўйилган ва қирраларининг икки томонини қия қилиб кертилган чоклар 55-расмда кўрсатилган.

Пластиналарни кўп қатламли қилиб учма-уч пайвандлашга онда машқлар қуйидаги кетма-кетликда bajarилди: аввал ўқувчилар пастки чок билан кўп қатламли қилиб пайвандлашни ўрганишади, кейин қия ва вертикал чоклар билан, охирида горизонтал чоклар билан пайвандлашни ўрганишади. Горизонтал чок билан пайвандлаш учун пластиналарнинг битта устки қирраси қия қилиб кертилиши зарур.

Контрол намуналар кўздан кечириб текширилади ва зичлиги керосин билан синаб кўрилади. Агар ўқув устaxonасидаги жиҳозлар контрол қилишнинг бошқа усулларини қўллашга имкон берса, ультратовуш, магнитография ёки ёриштириш методларидан фойдаланган маъқул.

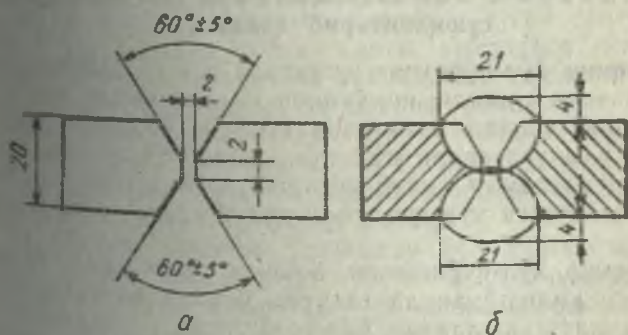

55-расм. Қирраларни пайвандлашга тайёрлаш (а) ва иккала қирраси қия қилиб кертilib пайвандланган туташтириш чоки (б).

Бутун мавзучани ўтиш натижасида ўқувчилар пайвандлаш режимини мустақил танлаш ва белгилашни, деформация ҳамда зуриқишларга қарши кураш йўллари ва ўз ишини баҳолай билишни ўрганиб олишлари керак. Бундан ташқари, темача ўтилгандан сўнг, ўқувчиларнинг ёйни бошқариш, ёй ўчиб қолганда уни қайта ёқиш ва чок охиридаги чуқурчани пайвандлаб тўлдириш юзасидан олган кўникмалари мустаҳкамлашни зарур.

Якунловчи суҳбатда мавзучага доир машғулотларга якуни яшаш, ҳар бир ўқувчининг ишини баҳолаш, ишдаги ижобий томонлар ва камчиликларни айтиш лозим. Бу камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар бериш даркор. Суҳбат охирида кейинги машғулотда гуруҳ газ алангасида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашни ўрганишини, шунинг учун уйда махсус технология дарслигидан тегишли материални такрорлаб келиш кераклигини айтиш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Электр пайвандчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Нима учун қирралар пайвандлашга тайёрланади?
3. Чок ўзаги қандай қилиб қайта пайвандланади?
4. Утма-уч ва бурчакли чокларни пайвандлашда содир бўладиган бурчак деформацияларига қарши кураш чораларини айтиб беринг.
5. Кўп қатламли чокни пайвандлаш тартиби қандай?
6. Кўп қатламли қилиб пайвандлашда охириги чок қандай пайвандлаб ҳосил қилинади?
7. Кўп қатламли қилиб пайвандлашда рноя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг.

3-мавзуча. Газ алангасида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва суюқлантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; кам углеродли пулатдан ишланган пластиналарга кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш; цилиндрлик юзаларга кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида уста иш ўрнини ташкил қилиш ҳақида гапириб беради ва суюқлантириб қоплаш ишларини бажараётганда рноя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қондаларини эсла-тиб ўтади.

Шундан кейин кам углеродли пўлатдан ишланган пластинага кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашни кўрсатиш зарур. Алоҳида валиклар тушириш техникасини ўқувчилар билишади. Шу сабабли қоплашга энг чиқиши учун ҳар бир кейинги валик узидан олдинги валик энининг $1/3$ қисмини беркитиб туриши кераклигини айтиш kifоя. Қопламага шлак аралашиб қолмаслиги учун, ҳар бир валик ҳосил қилинган, унинг сиртини қасмоқ ва шлакдан тозалаш лозимлиги туғри-сида ўқувчиларни огоҳлантириш даркор. Пластина кўп-дан қийшаймаслиги учун иккинчи ва ундан кейинги қатламлар ўзаро перпендикуляр йўналишларда қоп-лашни зарурлигини ҳам эслатиш керак.

Цилиндрик юзага суюқлантириб қоплашни кўрса-таётганда деформацияларнинг олдини олиш чоралари-ни айтиш керак. Хусусан, тескари деформациялар усу-лини ўқувчиларга эслатиш мумкин. Бу усул билан ўқувчилар цилиндрик юзаларга ёй ёрдамида суюқлан-тириб қоплашда танишишган.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтка-зиш тавсия этилади: кам углеродли пўлат пластина-ларга кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш; ци-линдрик юзаларга кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш.

Кўп қатламли қилиб суюқлантиришга онд машқлар кам углеродли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times 8$ мм улчамли пластиналарда ва 30—40 мм диаметрли тру-балар ёки думалоқ стерженларда бажарилади.

Ўқувчиларнинг машқларни бажаришларини куза-таётиб, уларнинг диққатини алангани туғри ростлаш, аланга ўзаги билан металл сирти орасидаги масофа нормал бўлиши, горелка ва пайвандлаш симининг қия-лик бурчаги, чокларнинг геометрик улчамлари туғри бўлиши кераклигига, чуқурчаларни пайвандлаб тўл-дириш сифатига қаратиш зарур. Қопланган металлнинг алоҳида қатламларини яхшилаб тозалаш лозимлиги-ни ҳам назардан қочирмаслик даркор.

Якуловчи суҳбатда ўқувчилар йўл қўйган камчи-ликлар кўриб чиқилгандан сўнг 2—3 ўқувчига савол-лар бериш, уларнинг саволларига жавоб бериш ва мах-сус технология дарсларида ўрганилган кўп қатламли қилиб пайвандлашга доир материални уйда такрорлаб келишни топшириш зарур.



59-расм. Ямоқ пайвандлашда чокларни тушириш изчиллиги.

усулини қўллаш мумкинлигини ўқувчиларга эслатиш лозим. Бунинг учун ёриқнинг ўртасига пона қоқилади (58-расм), натижада у кенгаяди. Бунда ёриқ боши ва охиридан понага томон пайвандлаб беркитилади. Кейин пона уриб чиқарилади ва понанинг ўрни пайвандлаб беркитилади.

Ямоқ пайвандлашни кўрсатишдан олдин ички зўриқишлар натижасида чок ёрилмаслиги учун ямоққа бир оз қавариқ шакл берилadi. Керакли ўлчам ва шаклдаги ямоқни режалаш, кесиб олиш, қиздириш ва жўйиға қўйиш жараёнини кўрсатиш даркор. Тешик ва унга солинадиган ямоқнинг бурчаклари думалоқланиши ва металлнинг қалинлигига қараб уларнинг қирралари тегишлича тайёрланиши лозим.

Ямоқни пайвандлашни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини деформацияларни камайтириш учун пайвандлашнинг бир босқичли усулини қўллаш кераклигига қаратиш даркор (59-расм). Тешик, чуқурча ва ёриқларни пайвандлаб беркитиш ҳамда ямоқ пайвандлаш техникасини аввал ёй ёрдамида пайвандлаш орқали кўрсатиш, ўқувчиларга машқ бажартириш, кейин газ алангасида пайвандлашни кўрсатиш зарур. Бу маззучага доир машқлар кўн бўлгани учун кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил ишлари билан тез-тез алмаштириб туриш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: 20—30 мм диаметрли тешикларни пайвандлаб тўлдириш; чуқурча ва ёриқларни пайвандлаб беркитиш; тўртбурчак, думалоқ ва овалсимон ямоқларни пайвандлаш.

Диаметри 20—30 мм ли тешик ва ёриқларни пайвандлаб тўлдиришга доир машқлар кам углеродли пулатдан ишланган 10—20 мм қалинликдаги пластина.

ларда бажарилади. Агар устахонада тешикли ва ёриқли брак деталлар бўлмаса, машқларни бажариш учун пластиналарда аввал тешиклар пармаланади ҳамда тирқинлар фрезаланади. Кейин бу тешик ва тирқинлар кенгайтирилади ва пайвандлаб тўлдирилади.

Ямоқ пайвандлашга доир машқлар туртбурчак, ду-малоқ ва овалсимон тешиклар очилган 6—10 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Тешиклар қирраларини пайвандлашга тайёрлаш, ямоқларни қирқиб олиш ва уларни букиш, қирраларини пайвандлашга тайёрлаш ҳамда жойига мослаш ишларини ўқувчилар мустақил бажаришади. Бунда тешик ва ямоқларнинг бурчаклари думалоқланган бўлишига эътибор берил-лиш керак, чунки агар ўткир бурчакли ямоқлар пай-вандланган бўлса, тешик ва ямоқлар бурчакларидан дарз кетиши мумкин.

Ўқувчилар аввал ёй ёрдамида тешик, чуқурча, ёриқларни пайвандлаб беркитиш ва ямоқ пайвандлаш машқларини бажаришади, кейин айни шу машқларни юпқароқ металлда газ алаангасида бажаришади.

Ўқувчилар диққатини айниқса пластиналарни ил-тиш аниқлигига ва пайвандлаш тартибига қаратиш зарур. Чоклар бир босқичли усулда ҳосил қилиниши лозим. Иш ўринларини айланиб чиққастганда ўқувчи-ларга пластиналар юзасини ва ямоқлар қирраларини яхшилаб тозалаш кераклигини аслатиш даркор.

Яқунловчи суҳбатда кейинги машғулотда ўқувчилар шил чоклар билан пайвандлашнинг машқ қилишларини айтиш ва уйда махсус технология дарслигидан тегиш-ли материални такрорлаб келишни тавсия этиш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Тешик, чуқурча, ёриқларни пайвандлаб тўлдириш ва ямоқлар пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлаб тўлдириш учун тешиклар қандай кенгайтирилади?
3. Ямоқлар қандай ясалади ва пайвандлашга қандай тайёрланади?
4. Ямоқлар қандай кетма-кетликда пайвандланади?
5. Тешик, чуқурча ва ёриқларни пайвандлаб беркитишда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қондаларини айтиб беринг.

15- МАВЗУ. ЁЙ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ХАЛҚАСИМОН ЧОКЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга, трубаларнинг буриладиган ва бурилмайдиган учма-уч бирикиш жойларини трубалар ўқларига нисбатан ҳар хил бурчаклар остида ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашни ўргатиш.

Мавзуни иккита мавзучага бўлиш тавсия этилади:

1. Ёй ёрдамида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш.
2. Газ алангасида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш.

Бу мавзуга оид машқларни бажариш учун аввалги мавзуни ўрганишда қўлланилган жиҳоз ва асбоблардан фойдаланилади. Машқларни ўтказиш олдида бу жиҳоз ва асбобларнинг бенуқсонлигини текшириш ва зарур бўлса, уларни таъмирлаш керак. Трубаларни йиғиш ва уларни пайвандлаш учун йиғиш-пайвандлаш мосламаларини олдиндан тайёрлаб қўйиш лозим. Бу мосламалар йиғиш вақтида трубаларни марказлашни, шуингдек пайвандлаш давомида трубаларни буриб туришни таъминлаши даркор.

Материал сифатида кам углеродли пўлатдан ишланган, диаметри 200 мм гача, деворининг қалинлиги 2—8 мм бўлган труба бўлакларида керакли миқдорда тайёрлаб қўйиш зарур. Қалинлиги 4—8 мм ли пластиналардан бир печта зағлушка ҳам тайёрлаб қўйиш керак. Ҳар хил цилиндрик идишлар учун заготовкalar танлаб қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Булардан ташқари, етарли миқдорда болгалар, зубилолар, пўлат чўткалар, ҳимоя кўзойнаклари, шчитлар ва маскалар ҳозирлаб қўйиш лозим. Ёй ёрдамида ва газ алангасида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш техникасини тушунтириб берувчи плакат ва схемаларни, пайвандлаш режимлари жадвалларини ҳамда суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш намуналарини ҳам олдиндан тайёрлаб қўйиш керак.

1-мавзуча. Ёй ёрдамида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш


Кириш инструктажини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ёй ёрдамида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; бирикиш жойининг фа-

зодаги ҳолати турлича бўлганда труба булакларини учма-уч пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган бирикши жойларини пайвандлаш; труба тирсакларини ҳар хил бурчак остида пайвандлаш.


Электр пайвандчинини иш ўрнини ташкил қилишнинг асосий қондалари билан ўқувчилар аввалги машғулотларда танишганлари учун уларни эслатиб ўтиш kifоя.

Кейин бирикши жойнинг фазодаги ҳолатига қараб, чок трубалар ўқиға нисбатан горизонтал ёки вертикал вазиятда жойлашсини мумкинлигини ўқувчиларға тушунтириш даркор. Биринчи ҳалда трубаларни буриб туриб ҳам, бурмасдан ҳам пайвандлаш мумкин. Бурилмайдиган трубаларни пайвандлашға мисоллар келтириш мақсадға мувофиқдир.

Пайвандлаш техникасини тушунтиришға ўтганда трубаларни ички томондан пайвандлаб бўлмаслигини айтиш керак. Демак, чок ўзагини тагидан пайвандлаш ҳам мумкин бўлмайди. Трубаларни пайвандлаб бириктиришнинг бу ўзига хос хусусияти уларни пайвандлашға тайёрлаш аниқлигига оқори талаблар қўяди. Труба торесларига алоҳида эътибор бериш зарур. Бунда труба торесини ва унинг ўқи перпендикулярлигини гуния ёрдамида текширишни (60-расм) ўқувчиларға кўрсатиш керак. Труба торесининг гуниядан четлашиши

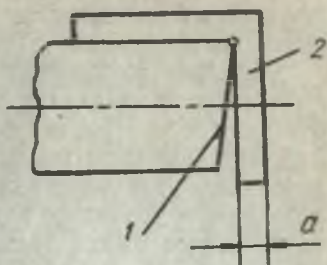

60-расм. Труба торесининг текис кесилганлигини текшириш: 1 — торес текислиги, 2 — гуния.

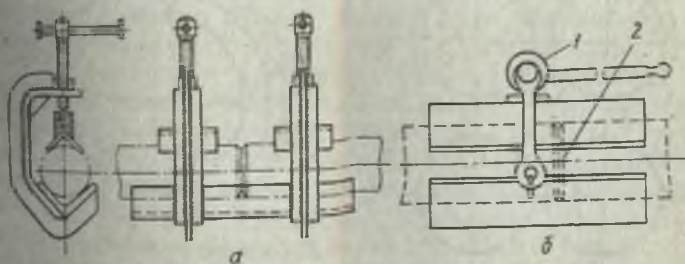


61-расм. Трубаларни пайвандлашға йиғиш учун струбцинали (а) ва эксцентрики (б) центратор:

1 — эксцентрик, 2 — у ер суғидан пайвандлаб маҳкамлаш жойлари.


50—100 мм диаметри трубалар учун 0.5—1 мм дан ошмаслиги лозим.

Бирикиш жойларини пайвандлашга мослаб йиғиш-ни махсус марказлаш мосламалари (центраторлар) да бажариб кўрсатиш даркор. Бу мосламалар бириктири-ладиган трубалар ўқларининг бир тўғри чизиқда жой-лашинини таъминлайди (61-расм). Трубалар йиғиш бўлингач, ўқувчиларга трубаларнинг ўқдошлигини ме-талл чизмач билан текшириш кераклигини (62-расм) айтиш даркор. Ўқдошликдан четлашиш бирикиш жойи-нинг 100 мм узунлигида 1 мм дан ошмаслиги зарур.

Биринчи қатламни қоплаш учун аввал бирикиш жо-йининг айланасини бўр билан тўрт қисмга: А—Б, Б—В, В—Г, Г—А қисмларга бўлиб чиқиш (63-расм, а), ке-

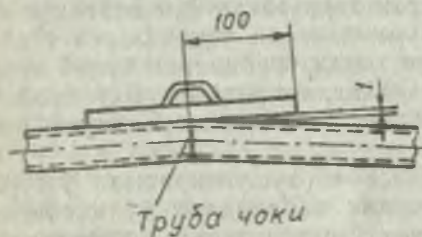

62-расм. Пайвандлаш учун йиғилган трубалар-нинг ўқдошлигини тек-шириш.

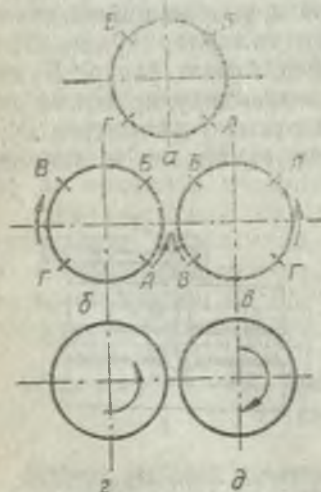

63-расм. Трубаларни бўриб ту-риб пайвандлаш тартиби.



64-расм. Трубанинг бурати-диган бирикиш жойини па-йвандлаш схемаси.

100—120 А ли ток кучида 3 мм диаметрли электрод билан бирикши жойининг А—В ва Г—В қисмларини пастдан юқорига томон энсиз валик билан пайвандлаш керак (63-расм, б). Шундан сунг трубани 90° буриб, Г—А ва В—В участкаларини пайвандлаш лозим (63-расм, в). Биринчи қатламни вертикал вазиятда қоплашнинг бундай тартиби металл оқиб тушмаслиги ва чок ўзагининг яхши пайвандланишини таъминлаш учун қабул қилинганини ўқувчиларга тушунтириш зарур. Алашқ охирида уста 200—250 А ли ток кучида 4—5 мм диаметрли электрод билан кейинги қатламларни қоплайди (63-расм, г, д). Бунда бирикши жойи гоҳ соат милларининг ҳаракат йуналишида, гоҳ уларга қарама-қарши йуналишида буриб турилади.

Вертикал қўйилган трубаларнинг горизонтал чокларини пайвандлашда ўқувчилар қийналмайдилар, чунки вертикал текисликда горизонтал чоклар пайвандлаш приёملарини улар илгари ўрганганлар. Бу жарасини кўрсатиш ва ўқувчиларга суяқ металл оқиб тушишининг олдини олиш учун фақат устки трубанинг қирраси 50—55° бурчак остида қия қилиб керттилишини эслаш зарур.

Трубаларнинг бурилмайдиган бирикши жойини пайвандлашни кўрсатаётганда чок ўзаги тулиқ пайвандланиши учун трубалар пастдан юқорига томон икки галда пайвандланишини тушунтириш даркор (64-расм). Чокларни қулфли қилиб пайвандлаш ҳақида алоҳида тухтаб ўтиш зарур. Бунда чок пайвандланмай қолишининг олдини олиш учун чокнинг боши ва охирида кейинги чок олдинги чокни 20—30 мм беркитадиган қилиб ҳосил қилинади. Шун вазиятда бундай қоплашни бажариш қийин бўлади, шунинг учун чокнинг бу қисмини пайвандлашни икки марта кўрсатиш шарт.

Трубаларнинг бурилмайдиган бирикши жойини бир неча қатламни қилиб пайвандлашни кўрсатаётганда биринчи чок электродни илгариллама-қайтма ҳаракатлантириб ҳосил қилинишини, бу эса бирикши жойининг қирраларини суяқлантириб индекс интичка валик ҳосил қилишга имкон беришини тушунтириш керак. Бунда қўшни чокнинг боши ва охири 20—25 мм беркитиб кетилиши лозим. Биринчи чок 3—4 мм диаметрли электрод билан пайвандланади. Иккинчи чок эса 4—5 мм диаметрли электродни кундалангига тебранма ҳаракатлантириб ҳосил қилинади. Охирги қатлам 2—3 мм ку-

чайтирилган ҳолда пайвандланади, унинг эни қирраларининг энидан 2—3 мм кенг олинади. Охирги қатлам суюқлантирилган металлдан асосий металлга равиш равиш даркор. Йўл-йўриқ бериш охирида турли бурчаклар остида туташган трубалар тирсакларини пайвандлашни кўрсатиш керак.

Бу мавзучага оид машқлар кўплигини ҳисобга олиб, кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш зарур.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: трубаларни пайвандлаш учун йиғиш; трубаларнинг буриладиган бирикниш жойларини пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган бирикниш жойларини пайвандлаш; трубаларнинг горизонтал бирикниш жойларини пайвандлаш; трубалар тирсакларини турли бурчаклар остида пайвандлаш; трубалар то рецларга зағлушкалар пайвандлаш.

Машқлар диаметри 100—200 мм, деворининг қалинлиги 4—10 мм бўлган трубаларда бажарилади. Қирраларнинг пайвандлашга қандай тайёрланишига қараб, электрод диаметрини ва пайвандлаш токининг кучини ўқувчилар мустақил танлашади ва белгилашади. Қирраларни пайвандлашга тайёрлаш ишларини ҳам ўқувчилар мустақил бажаришади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчиларга кўп қатламли қилиб пайвандлашда ҳар бир қатлам ҳосил қилингач, уни шлакдан тозалаш зарурлигини, акс ҳолда чокка шлак аралашиб қолиши мумкинлигини эслатиш керак. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда бир қатламдаги туташтириладиган чокларнинг қулфли қилиб бириктирилишига алоҳида эътибор бериш лозим. Кўп қатламли қилиб пайвандлашда кейинги чокларнинг боши ва охири бир-бирига тўғри келмасдан, балки 20—30 мм нари-бери бўлиши зарурлигини ўқувчиларга эслатиш даркор. Шунда ички зўриқишларнинг бир ерга тўғри келиши камаяди. Текширув сарикмаси кўздан кечириб баҳоланади ва зичлиги керексин билан текширилади.

Яқунловчи суҳбатда ўқувчилар йўл қўйган камчиликлар кўриб чиқилгач, 2—3 ўқувчига трубаларни пайвандлаш техникасидан саволлар бериш ва уйда трубаларни газ алангасида пайвандлашга оид материални такрорлаб келишни топшириш керак.

Имкон бўлганда ўқувчиларни трубопроводга аргон

кўриб пайвандлаш техникаси билан таништириш зарур.

Текшириш учун саволлар

1. Трубаларнинг бирикиш жойларини йиғишга нисбатан қанча талаблар қўйилади?
2. Биринчи ва кейинги чокларни пайвандлаётганда электроднинг тебранма ҳаракатлантириш хусусиятлари нимадан иборат?
3. Трубаларнинг буриладиган ва бурилмайдиган бирикиш жойлари қай тартибда пайвандланади?
4. Трубаларни пайвандлаётганда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг.


2-мавзу а. Газ алаңасида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш

Кириш йўл-йўригини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва труба бирикмаларини пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; бирикиш жойининг фазодаги турли ҳолатларида қирраларини қия қилиб кертмасдан труба бўлақларини учма-уч пайвандлаш; тирсакларни турли бурчаклар остида пайвандлаш; трубаларга зағлушклар пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган бирикиш жойларини пайвандлаш; юпқа пулат листдан цилиндрлик идишлар пайвандлаб ясаш.

Ўқувчиларни иш ўрнини ташкил қилиш ва труба бирикмаларини пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари билан таништиргач, машқларни бажаришга киришиш мумкин.

Труба ўқининг горизонтал ҳолатида буриладиган бирикиш жойларини пайвандлашни кўрсатаётганда, бундай пайвандлаш пластиналарни $45-60^\circ$ қиялантириб, учма-уч пайвандлашдан деярли фарқ қилмаслигини айтиш керак. Бу ҳолда пайвандлашнинг чап усулини ҳам, ўнг усулини ҳам қўллаш мумкинлигини ўқувчиларга тушунтириш лозим (65-расм). Бирикиш жойини шундай буриб туриш керакки, суюқланган металл ванначаси ҳаминша трубанинг устки нуктасида бир оз пастроқда жойлашадиган бўлсин. Шунда труба тешилиб қолмайди, шунингдек бир оз кучайтирилган чок ҳосил бўлади.

Ҳалқасимон чокларни пайвандлашда энг қийин «қўлф»ни ишлаш ҳисобланади, шунинг учун бу ишни ўқувчиларга икки-уч марта кўрсатиш зарур.

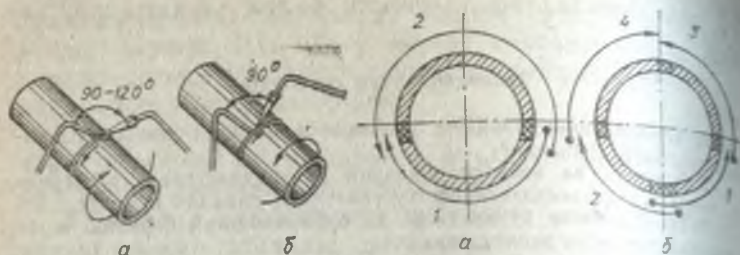

65- расм. Трубаларнинг бири- 66- расм. Трубаларнинг бурилмай-
киш жойларини буриб туриб ган бирикиш жойларини пайван-
чап усулда (а) ва ўнг усулда лаш тартиби
(б) пайвандлашда горелка
ҳамда пойонда шикнинг ва-
зирати.

Турли бурчак остида ўрнатиладиган тирсаклар ҳам худди шундай пайвандланади.

Трубаларнинг бурилмайдиган бирикиш жойларини пайвандлашни кўрсатаётганда, 100 мм гача диаметри бирикиш жойларини икки галда пайвандлаш кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор. Бунда чокларни ҳосил қилиш тартиби қуйидагича бўлади: аввал бирикиш жойининг пастки бўлагиде шип чок пайвандланади, кейин унинг устки қисми пайвандланади (66- расм, а). Бирикиш жойининг бутун айланасида чокнинг мустаҳкамлиги бир хил чиқиши учун трубанинг устки бўлагидеги чокнинг охири ва боши пастки ярмидаги чокни беркитиб туриши кераклигини айтиш лозим. Бутун чок бир текис қизиши учун иккинчи бўлакнинг бирикиш жойи шу жойининг биринчи бўлагини пайвандлаш йўналишига тескари йўналишда пайвандланиши зарур.

Бу машқни ўқувчилар бирикиш жойини шип чок билан пайвандлашда учратишади. Шунинг учун уларга пайвандлаш техникасининг хусусиятларини эслатиш ва бу ишни бир неча марта кўрсатиш керак. Ўқувчилар диққатини ваннадаги суюқ металл оқиб тушишига учун пайвандлаш чивигини узлуксиз ҳаракатлантириб туриши. шунингдек аланга газни босимини бир хилда тутиб туриш кераклигига қаратиш даркор. Аланга чокка йўналган бўлиши учун пайвандлашни ўнг усулда бажариш лозим, суюқланган металл пайванд

лаш чивиги бўйлаб оқиб тушмаслиги учун эса чивикни имкон борича қияроқ ушлаш зарур.

Диаметри 100 мм дан катта трубаларнинг бурилмайдиган бирикиш жойларини пайвандлашни 66-расм, 6 да кўрсатилган тартибда намойиш қилиш керак. Бунда шуқулфларнинг ишлашига эътибор қаратиш зарур. Чокнинг нуқсонли жойларини кесиб олиб ташлаш ва қайтадан пайвандлаш қандай бажарилишини гапириб бериш лозим.

Кириш йўл-йўригининг охирида юпқа пулат листдан цилиндрик идишлар пайвандлаб ясашни кўрсатиш даркор. Бу мавзучага доир материаллар кўп бўлгани учун кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез аямаштириб туриш зарур.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: бирикиш жойининг фазодаги турли ҳолатларида трубаларнинг буриладиган бирикиш жойларини пайвандлаш; трубалардан 30, 45, 60 ва 90° бурчакли тирсаклар пайвандлаб ясаш; трубаларга зағлушканалар пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган бирикиш жойларини пайвандлаш; юпқа пулат листдан цилиндрик идишлар пайвандлаб ясаш.

Машқлар деворининг қалинлиги 3—6 мм бўлган ҳар хил диаметрли труба бўлақларида бажарилади. Труба деворининг қалинлигига қараб, уларнинг қирралари пайвандлашга турлича тайёрланади.

Трубаларни йиғиш жараёнини кузатаётганда бирикиш жойларининг қирралари букилган ёки пачақланган бўлмаслигини кузатиш зарур. Трубаларнинг бирикиш жойларини ўқувчиларнинг ўзлари мосламалар ёрдамида йиғишлари, трубалар силжиб кетмаслиги учун у ер бу еридан 30—50 мм узунликда пайвандлаб қўйишлари керак. У ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлашда чок ўзаги яхиндаб пайвандланиши лозим, акс ҳолда пайванд чокнинг сифати ёмон чиқиши мумкин.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини бирикиш жойини тўғри йиғиш ва у ер бу еридан пайвандлаб қўйиш кераклигига қаратиш даркор. Бунда бирикиш жойини шундай ҳисоб билан буриб туриш керакки, пайвандлаш жойи ҳамиша энг қулай бўладиган бўлсин.

Ўқувчиларнинг труба ўқиға вертикал вазиятда жойлашган горизонтал бирикиш жойларини пайвандлашлари, шунингдек трубаларга зағлушканалар пайванд-

лашларини кузатаётиб, уларнинг диққатини горелка, аланга ва пайвандлаш симининг ҳолатларига яна бир бор қаратиш ҳамда бу ҳолда устки қирра тешилиб қолиши ва пастки қиррага суюқ металл оқиб тушиши мумкинлиги тўғрисида огоҳлантириш зарур. Бу машқларда ўқувчилар доира бўйлаб учма-уч ва тавр шаклида пайвандлаш кўникмаларини яхши ўзлаштириб олишлари ва бу ҳолда горелка ҳамда аланганинг ҳолати ҳар бир нуқтада ўзгариб туришини билиб олишлари керак.

Труба ўқининг горизонтал вазиятида бурилмайдиган бириктиш жойларини пайвандлаш бу мавзудаги эътибор қийин машқ ҳисобланади, чунки бу ҳолда иш чокни қўллашга тўғри келади. Пайвандлаш жараёнини кузатаётганда, пастки чокнинг учларини устки чокнинг учлари тахминан 30—40 мм беркитиб туриши, пастки ва устки чоклар қарама-қарши йўналишларда пайвандланиши кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор.

Чокдаги «қулфли» жой алоҳида эътибор билан ишланиши зарур. Бунинг учун ўқувчиларга фақат «қулфлар»ни ишлаш билан боглиқ пайвандлашни бир неча марта бажаришни таклиф этиш мумкин. Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга 100 мм дан катта диаметрли трубаларнинг бириктиш жойларини пайвандлашни топшириш мумкин.

Ҳамма машқларда ҳам трубаларнинг бириктиш жойи зичлигини керосин билан текшириш керак. Трубаларга зағлушқаларни пайвандлаш сифатини сув билан текширса ҳам бўлади. Пайқалган нуқсонли жойларни ўқувчиларнинг ўзлари кесиб олиб ташлашлари ёки эриктиб йўқотишлари ва қайта пайвандлаб қўйишлари эҳтимол.

Ўқувчиларнинг аввалги ишларини текширмасдан туриб уларга янги иш топшириш мумкин эмас.

Якунловчи суҳбатда ҳозирги вақтда диаметр 100 мм гача ва деворининг қалинлиги 3—5 мм бўлган трубалар газ алангасида пайвандлаб уланаётганлигини айтиш даркор. Газ алангасида пайвандлаш асосан юпқа деворли трубалардан ишланган узелларни бириктиришда ва бинно ҳамда ишшоотларнинг санитария техникаси қурилмаларини монтаж қилишда қўлланилмоқда. Бундан катта диаметрли трубалар эса, одатда, ёрдамчи ва контакт методида пайвандлашнинг турли усулларида бириктирилади.

Текириш учун саволлар

1. Трубаларни пайвандлаб бириктириш учун газ алангасида пайвандлашнинг иш ўрни қандай бўлиши керак?
2. Трубаларни йиғишга нисбатан қандай талаблар қўйилади?
3. Трубаларнинг буриладиган ва бурилмайдиган бириктиш жойлари қандай пайвандланади?
4. Халласимон чок «қулфи» қандай пайвандланади?
5. Труба ўқига нисбатан вертикал вазиятда жойлашган бириктиш жойларини пайвандлаганда ва заглушкаларни пайвандлашда қандай нуқсонлар бўлиши мумкин?
6. Шин чокни пайвандлаш хусусиятлари қандай?
7. Трубаларни пайвандлаб бириктиришда риюя қилинадиган хавфсизлигининг асосий қоидаларини айтиб беринг.

16-МАВЗУ. ЁЙ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ВАЛИКЛАР ҲОСИЛ ҚИЛИШ ҲАМДА ПЛАСТИНАЛАРНИ ШИП ЧОК БИЛАН ПАЙВАНДЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга ёй ёрдамида ва газ алангасида шип чок билан пайвандлашнинг ўргатиш ва бу билан уларни чокларнинг фазодаги турли ҳолатларда буюмлар пайвандлаб ясашга, шу жумладан, трубаларнинг бурилмайдиган бириктиш жойларини пайвандлашга тайёрлаш.


Мавзу материалини қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Ёй ёрдамида шип чок билан суюқлаштириб қолаш. 2. Ёй ёрдамида шип чок билан пайвандлаш. 3. Газ алангасида шип чок билан суюқлантириб қолаш ва пайвандлаш.

Машгулотларни ўтказиш учун олдиндан иш ўринларини ҳозирлаб қўйиш, пайвандлаш ёйини таъминлаш маъбдаларини, газ алангасида пайвандлаш ностларини ва асбобларни текшириб кўриш зарур.

Пайвандлашга йиғиб қўйилган пластиналарни ўрнатish учун кабинага мосламалар келтириб қўйилиши керак, улар пластиналарни шип вазиятда пайвандлашга қўйиш имконини беради (67-расм).

Материал сифатида кам углеродли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times (6-12)$ мм ўлчамли пластиналар, 342 ёки 346 типдаги 3—4 мм диаметрли электродлар, пайвандлаш сими талаб этилади. Болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, чизғичлар, бўр, ҳимоя кузойнаклар, шчитлар, маскалар, оддий ойнали кузойнаклар ва жомкорлар ҳам керак бўлади.

Шип чокларни ҳосил қилиш ва пайвандлаш техникасини тушунтириб берадиган плакат ҳамда схема-

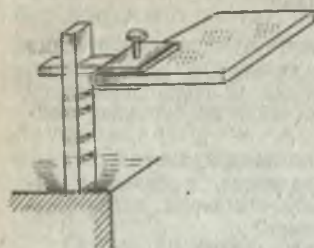

67- расм. Пластиналарни шип вазиятга ўрнатиш учун мослама.

ларни, пайвандлаш режимлари жадвалларини ва суюқлантириб қоплаш ҳамда пайвандлаш намуналарини олдиндан тайёрлаб қўйиш зарур.

1-мавзуча. Ёй ёрдамида шип чок билан суюқлантириб қоплаш

Кириш йўл-йўриғини қўйишдаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва шип чок билан суюқлантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; алоҳида валикларни шип вазиятда ҳосил қилиш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида, иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларни асосан пластиналарни пастки чок билан суюқлантириб қоплаш ҳамда пайвандлашдагидек эканлигини айтиш лозим. Валикларни шип вазиятда ҳосил қилишда пайвандчининг устига кўп миқдорда учқунлар ва металл ҳамда шлак томчилари тушишини эътиборга олиб, йўл-йўриқда жомакорни кийиб юриш қоидаларига алоҳида эътибор бериш зарур: куртканинг енглари тугмаланиши ёки боғлаб қўйилиши, қўлқоплар эса куртканинг енглари устидан кийилиши керак.

Шип вазиятда суюқлантириб қоплашни кўрсатишга киришганда бу ишни бажариш энг қийин жараёни эканлигига ўқувчилар диққатини қаратиш зарур. Бунга сабаб шуки, томчининг оғирлик кучи электрод металлининг ваннага ўтказишга халақит қилади, суюқланган металл эса пастга оқиб тушишга интилади. Шунинг учун пайвандлаш жараёнида пайвандлаш ваннасининг ҳажми ва суюқлантирилган металлининг массаси камроқ бўлишига эришиш керак. Бунга эришиш учун кичик диаметрли (кўпи билан 3—4 мм) электроддан ҳамда пастайтирилган пайвандлаш токи кучидан фойдаланиш лозимлигини ўқувчиларга тушунтириш лозим. Бу ток кучи пастки чок билан суюқлантириб қоплашдаги ток кучидан 10—15% кам бўлиши керак.

Шип валиклар ҳосил қилишнинг асосий қонди ёйни энг калта узунликда тутиб туриш эканлигини ўқувчилар яхши тушуниб олишлари зарур. Бу ҳол

электроддан ажралаётган
токиларнинг металлнинг
суюқ ванна-сига ўтишига
ёрдам беради. Электрод-
ни ҳаракатлантириш схе-
масидан кўриниб туриб-
дики (68-расм), электрод
узоқлантирилганда ён
ўзали, натижада ванна-
даги металл қотади.

Қийин эрийдиган қот-
ламалли электрод билан
пайвандлаш тескари қутбда бажарилади (электродла-
ри мансуб). Бу ҳолда электрод пластина юзасига нисба-
тан пайвандлаш йўналишида $70-80^\circ$ оғдириб ушлана-
ди. Электродни валикнинг қўндалангига калта-калта
тебранма ҳаракатлантириш лозим. Бу ҳаракатлар ярим-
ой шаклида ёки ҳалқасимон бўлиши мумкин.


Шил вазиятда суюқлантириб қоплашни кўрсатиб
бўлгач, бир ўқувчига машқни такрорлашни топшириш
ва у йўл қўйган хатоларни бутун гуруҳга кўрсатиш
мақсадга мувофиқ. Зарур бўлса, суюқлантириб қоплаш
жараёнини қайта кўрсатиш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўт-
казиш тавсия этилади: алоҳида валиклар ҳосил қилиш;
параллел валиклар ҳосил қилиш.

Иккала машқ 8 мм қалинликдаги, пластиналарда
3—4 мм диаметрили электродлар билан бажарилади.
Ўқувчилар аввал 3 мм диаметрли электрод билан ва-
ликлар ҳосил қилишни, кейин 4 мм диаметрли элек-
трод билан валиклар ҳосил қилишни ўрганишади. Энг
яхши ўзлаштирган ўқувчиларга 5 мм диаметрли элек-
трод билан ишлаб кўришга рухсат этиш мумкин, ammo
уларни бу иш анча қийин эканлиги ва амалда кам
қўлланилиши ҳақида огоҳлантириш зарур.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
диққатини ённинг узунлигини энг калта олиш ва элек-
тродни вақт-вақтида суюқ металл ванна-сига қисқа
туташтириб туриш кераклигига қаратиш даркор. Элек-
троднинг қиялик бурчагини ва уни валикнинг қўнда-
лангига тебранма ҳаракатлантириш траекториясини
ҳам кузатиб бориш зарур.

Ҳосил қилинаётган валиклар тўппа-тўғри чиқишини
таъминлаш учун дастлаб пластиналарни бўр билан

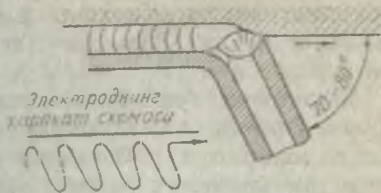

68-расм. Шил вазиятда валиклар
тушираётганда электродни ҳара-
катлантириш схемаси ва унинг
лантириш бурчаги.

режалаш лозим. Контрол валикларни кўздан кечириб баҳолаш керак. Улар зич, текис ва оқмаларсиз бўлиши керак.

Яқунловчи суҳбатда машғулотларга яқун ясаш, ўқувчиларининг яхши ишларини кўрсатиш, кўпчиликка хос хатоларини кўриб чиқиш керак. Зарур бўлса, шип вазиятда валиклар ҳосил қилишни бутун гуруҳга яна бир бор кўрсатиш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Шип вазиятда валиклар ҳосил қилиш учун пайвандачининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Шип вазиятда валиклар ҳосил қилишнинг қийинчилиги нимада?
3. Суюқлантириб қоплаш режими қандай танланади?
4. Суюқлантириб қоплаш жараёнини бажариш техникаси қандай?
5. Шип вазиятда валиклар ҳосил қилишда ривож қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

2-м а в з у ч а. Ёй ёрдамида шип чок билан пайвандлаш

Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидаларини; қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни шип чок билан учма-уч пайвандлаш; қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни шип чок билан учма-уч пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек қолади. Шип чокни учма-уч пайвандлашнинг кўрсатишга киришганда бундай пайвандлаш ўқувчилар ўрганган суюқлантириб қоплашдан деярли фарқ қилмаслигини айтиш керак. Бунда асосий қийинчилик электродни бириктириладиган пластиналар бўйлаб тўғри ва аниқ силжитишдан иборат, чунки у нотўғри силжитилса, қирралардан бири ва чок ўзаги пайвандланмай қолиши мумкин.

Учма-уч шип чокларни пайвандлашда чок ўзагининг яхши пайвандланишини диққат билан кузатиб бориш кераклигини, акс ҳолда чок унча мустаҳкам чиқмаслигини ўқувчиларга яна бир бор эслатиш зарур.

Машқни бошлашдан аввал ҳар бир ўқувчи шип чокларни пайвандланаётганда электродни калта-калта

тебранма ҳаракатлантириш, электроднинг диаметри
кичик (3—4 мм), пайвандлаш токининг кучи кам бў-
лиши кераклигини тушуниб олиши даркор. Шунда
суюқланган металл ваннаси имкони борича тор бўлиб,
чуқурчадаги суюқ металл оқиб чиқа олмайди.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш
тавсия этилади: қирраларига ишлов бермасдан, плас-
тиналарни шип чок билан учма-уч пайвандлаш; қир-
раларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни
шип чок билан учма-уч пайвандлаш.

Қирраларига ишлов бермасдан, пластиналарни шип
чок билан учма-уч пайвандлашга доир машқлар 6—
8 мм қаллиқликдаги пластиналарда бажарилади. Пай-
вандлаш режими $d=3$ мм, $I=80-100$ А.

Пластиналар бир томондан пайвандланади. Текши-
рув бирикмаси ташқи қўринишига қараб баҳоланади ва
синишга мустаҳкамлиги синаб кўрилади. Синган жо-
йда чок ўзаги яхши пайвандланган бўлиши керак.

Қирраларига ишлов бериб, пластиналарни шип чок
билан учма-уч пайвандлашга доир машқ 8—10 мм қал-
лиқликдаги пластиналарда бажарилади. Пластиналар-
ни йиғиш ва у ер бу еридан пайвандлаш пастки вазият-
да бажарилади, пайвандлаш эса шип чок билан ба-
жарилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
диққатини пластиналарни йиғиш вақтидаги зазорлар
катталигига, у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлаш
сифатига, ёйининг узунлигига ва пайвандлашда элек-
троднинг тебранма ҳаракатларига қаратиш зарур. Тек-
ширув намунаси ташқи қўринишига қараб баҳолани-
ши, унинг зичлиги керосин билан ва мустаҳкамлиги
синдириб кўриб текширилиши керак. Синган жойида
чок ўзаги тўлиқ пайвандланган бўлиши, унда говак-
лар ва шлак аралашмалари бўлмаслиги лозим.

Якуловчи суҳбатда машғулотларга яқун ясагандан
кейин ўқувчиларга пайвандлаш ишларини шип вазият-
да бажармасликка ҳаракат қилинишини айтиш даркор.
Шунинг учун заводларда пайвандланадиган деталь ва
конструкцияларни пастки вазиятда жойлаштиришга
ҳаракат қилинади. Бунга эришиш учун манипулятор-
лар, айлантириш мосламалари, позиционерлар ва бош-
қа буриш қўрилмаларидан фойдаланилади. Агар би-
лим юртининг устахонасида бундай қўрилмалар мав-
жуд бўлса, ўқувчиларни улар билан таништириш ва

бирор узелни кичикроқ бўриш қурилмасида пайвандлаб қурсатиш зарур. Уйда шип чокларни газ алангасида пайвандлашга онд материални такрорлаб келиш-ни топириш керак.

Текшириш учун саволлар


1. Шип чокларни пайвандлаш учун электр пайвандчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пластиналарни шип вазиятда пайвандлашда қандай қийинчиликларга дуч келилади?
3. Қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналардан шип вазиятда пайвандлаш техникасини айтиб беринг.
4. Металлни шип вазиятда пайвандлашда меҳнат хавфсизлигининг қандай қоидаларига риоя қилинади?

3-мавзуча. Газ алангасида суюқлантириб қоплаш ва шип чок билан пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва газ алангасида шип чок билан пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; қирраларига ишлов бермасдан, пластиналарни шип вазиятда пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари асосан газ алангасида суюқлантириб қоплаш ҳамда пластиналарни пастки ва қия чоклар билан пайвандлашдагидекдир. Бирок шип вазиятда пайвандлашда суюқ металл томчилари пастга — пайвандчининг устига тушиши мумкинлигини ўқувчиларга тушунтириш зарур. Шунинг учун жомакорни қийин қоидаларига алоҳида эътибор бериш керак.

Шип вазиятда валиклар ҳосил қилиш ва пластиналарни пайвандлаш техникасини кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини бу жараён илгари ўрганилган

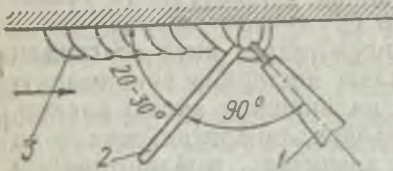

69-расм. Шип чокни пайвандлаш схемаси:

1 — пайвандлаш горелкаси, 2 — пайвандлаш сили, 3 — пайвандланган чок.

вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлашга қараганда анча қийин эканлигига қаратиш лозим. Буни пайвандлаш вазиясининг суюқ металл пастга оқиб тушишига интилуши шип вазиятда уни тушатиш қийинлиги билан тушунтириш мумкин. Пайвандлаш жараёни

пайвандлаш ваннасининг суюқ металини тутиб туриш учун пайвандлаш симини узлуксиз ҳаракатлантириб туриш ҳамда пайвандлаш алаъгаси газлари босимини бир хилла сақлаш зарур. Пайвандлаш алаъгаси доим чокка йўналган бўлиши учун пайвандлашни ўнг усулла бажариш маъқуллигини айтиш керак (69-расм). Бунда суюқ металл пайвандлаш сими бўйлаб оқиб тушмаслиги учун уни иложи борида қияроқ ушлаш керак.

Шип вазиятда суюқлантириб қоплаш ва пайвандлашни кўрсатиб бўлгач, ўқувчилардан бирига кўрсатилганини такрорлашни топшириш лозим. Бу ўқувчи йўл қўйган камчиликларга ўқувчилар диққатини қаратиш ва кейинчалик бу камчиликларга йўл қўймаслик учун ишмалар қилиш кераклигини бутун гуруҳга тушунтириш ларкор. Зарур бўлса, суюқлантириб қоплаш ва пайвандлаш жараёнини такрор кўрсатиш лозим.

Ўқувчилар машқларини қўйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: шип вазиятда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; пластиналарни шип вазиятда учма-уч пайвандлаш.

Шип вазиятда валиклар ҳосил қилиш ва пластиналарни пайвандлашга онд машқлар кам углеродли пўлатдан ишланган 4—6 мм қалыңликдаги пластиналарда бажарилади. Пластиналарни учма-уч пайвандлашда кирралари қия қилиб кертилмайди. Пластиналар 1—2 мм зазор билан йиғилади. Улар пастки вазиятда йиғилади. Пайвандлаш бир томондан бажарилади. Контрол бирикма ташқи кўринишига қараб баҳоланади ва синишига мустақкамлиги синаб кўрилади. Синган жойида чок ўзаги тўлиқ пайвандланган бўлиши керак.

Иш уринларини айланиб чиқаётганда шип чоклар пайвандлашнинг ўнг усулида яхшироқ шаклланишини, чунки бу ҳолда пайвандлаш симининг учи ҳам, алаъгага оқимининг босими ҳам чокнинг суюқ металини пастга оқиб тушишидан тутиб туришини ўқувчиларга эслатиш керак. Пайвандлаш ваннасининг температура-сини пайвандлаш симининг учини ваннага ботириш ва ундан чиқариш йўли билан ростлаш мумкинлигини ва шу йўл билан ҳам металлнинг оқиб тушишининг олдини олиш мумкинлигини тушунтириш лозим.

Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга кирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни шип вазиятда учма-уч пайвандлашни топшириш мумкин. Дастлабки пайтда уларга бир қатламли қилиб пайвандлаш,

кейинроқ эса икки қатламли қилиб, пайвандлаш техникасини ўзлаштириш тавсия этилади. Икки қатламли қилиб пайвандлашда 8—10 мм қалинликдаги пластиналар ишлатилади.

Якунловчи суҳбатда машғулотларга якун ясаш ва уйда махсус технология дарслигидан ёй ёрдамида ҳамда газ алангасида ҳалқасимон чокларни пайвандлашга онд материални такрорлаб келишини топшириш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Шип чокларни пайвандлаш учун газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Шип чокларни пайвандлаётганда қандай қийинчиликлар учрайди?
3. Шип вазиятда учма-уч пайвандлаш техникаси қандай?
4. Металлни шип вазиятда пайвандлашда ривож қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб бериш.

17-МАВЗУ. ПАЙВАНДЛАШ ВА КЕСИШГА ОИД КОМПЛЕКС ИШЛАР

Ўқувчилар юқорида айтилган машқларни ўзлаштириб олганларидан сўнг пайвандлаш операцияларини бажаришга (муҳим бўлмаган ишлаб чиқариш конструкцияларини пайвандлаб ясашга ва оддий деталларни кесишга) қўйилади. Бундай мустақил ишлар ниҳоятда фойдалидир, чунки улар ўқувчилар машқларни бажарганларида олган кўникмаларни мустаҳкамлаб такомиллаштиради. Темадан кўзланган асосий мақсад ҳам шундан иборат.

Комплекс ишларни бошлашдан олдин кириш йўл-йўриғи бериб, унда пайвандлаш-йиғиш операцияларининг бажарилиш кетма-кетлигини кўриб чиқиш, пайвандлаш ва кесиш режимларини ҳисоблаш ҳамда танлаш қоидаларини эслатиш, учрайдиган деформация ва ораклар тўғрисида огоҳлантириш ҳамда уларга қарши кураш юзасидан тавсиялар бериш зарур. Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидаларига алоҳида эътибор бериш лозим.

Йўл-йўриқдан сўнг база корхонага экскурсия уюштириш ва ўқувчиларни ишлаб чиқариш шаронтида электр-газ алангасида пайвандловчиларнинг иши билан таништириш мақсадга мувофиқдир.

Мастер ўқувчиларга комплекс ишлардан топшириқлар берар экан, уларга пайвандлашни бажараётганла-

аввалги мавзуларни ўтишда ўрганилган чоклар-
барча турларини учратишларини айтиши керак.
Уқувчиларга машқлар билан бирга йиғиладиган,
пайвандланадиган ёки кесиладиган буюм эскизи ёхуд
чизмасини йиғишга, пайвандлашга ёки металлни би-
чишга онд операцион карталар ҳам бериш зарур. Уқув-
чилар технологик хужжатларга қараб, ишларни мус-
тақил бажаришлари даркор. Шунда уларнинг иш си-
фатига бўлган масъулияти ортади.

Уқувчиларнинг машқларни бажаришларини куза-
тайтиб, уларнинг диққатини электрод ёки пайвандлаш
симининг диаметрини, пайвандлаш токи кучини, газ
алаңгасининг қувватини, ёйнинг узунлиги ва пайванд-
лаш тезлигини, чокнинг геометрик ўлчамларини тўғри
тавллаш, чок ўзагини тўғри пайвандлаш, чуқурча
тўғри пайвандлаб тўлдириш ҳамда чокин тўғри тоза-
лаш кераклигига қаратиш лозим.

Ёй ёрдамида ва газ алаңгасида пайвандлаш ишла-
ри объекти сифатида ҳар хил оддий деталлар: ҳимоя
кожухлари, тавр ёки қўш тавр шаклидаги кичик ўл-
чамли балкалар, таглик ҳамда таянчлар, машиналар-
нинг мураккабмас деталлари, трубалар бирикмалари
ва ҳоказолардан фойдаланиш мумкин.

Буларнинг ҳаммасини база корхонадан олган маъ-
қул. Чокларнинг сифати ташқи кўринишига қараб тек-
ширув усулларининг бири албатта аниқланиши шарт.
Брак аниқланганда ўқувчилар нуқсонли жойни кесиб
ташлашлари ва қайтадан пайвандлашлари зарур.

Кесинишга онд комплекс машқларни бажаришни шун-
дай уюштириш керакки, ҳар бир ўқувчи кислород, кис-
лород-флюс, плазма-ёй, ҳаво-ёй ёрдамида ва термик
кесишнинг бошқа турлари юзасидан олган кўникма-
ларини мустаҳкамлайдиган бўлсин. Уқувчиларга кесиниш
ишлари объектлари сифатида: косинкалар, устқўйма-
лар, фланецлар, трубалар, профплли ва сортли прокат-
ни кесишни, шунингдек пўлат қуймаларидаги ортиқча
жойларни кесиб ташлашни топшириш мумкин.

Ҳар бир машгулотнинг охирида якунловчи суҳбат
ўтказиб, унда пайқалган камчиликларни кўриб чиқиш,
дарслар якунларини таҳлил қилиш, зарур хулосалар
чиқариш ва керак бўлса, энг мураккаб операциялар-
нинг бажарилишини кўрсатиш, уйга топшириқлар бе-
риш лозим. Бу мавзунинг ўрганиш текшириш ишлари
билан тугалланади.

Мавзудан мақсад — ўқувчиларда пайванд бирикмаларини механик усулда синаш ва пайванд чоклар структурасини текширишга оид ишларини мустақил бажариш кўникмаларини ҳосил қилиш. Бу кўникмалар ўқувчиларга пайвандлаш ишларини назоратчиси касбларинини ўзлаштириш учун керак бўлади.

Мавзунинг иккита мавзучага бўлиш тавсия этилади:

1. Пайванд бирикмаларини механик усулда синаш.
2. Пайванд чокларини металлографик усулда текшириш.

Пайванд бирикмаларини механик усулда синашга доир машқларни ўтказиш учун ўзиш синов машинасини (масалан, ИМ-4Р машинасини), Бринелл, Роквелл ва Виккерс бўйича қаттиқликка синаш приборларинини, зарбий қовушоқликка синаш учун маятникли копёр ва бўйиш учун прессни олдиндан тайёрлаб қўйиш зарур. Материаллардан синовлар учун намуналар тайёрлаш мақсадида пайванд бирикмалардан кесиб олинган заготовкalar керак бўлади.

Пайванд чокларини металлографик усулда текширишга оид машқларни ўтказиш учун металлографик микроскоп (чунончи, МИМ-7, МИМ-8 микроскоплари), 10—30 марта катталаштириб кўрсатадиган лупалар, жилвирлаш ва жиллолаш станоклари, чархтош ҳозирлаб қўйиш керак. Материаллардан: шлифлар тайёрлаш учун пайванд чоклардан кесиб олинган заготовкalar, майда тишли эговлар тўплами, жилвир қоғоз ҳамда махсус жилвирлаш пасталари тўплами, шунингдек хурушлаш учун реактивлар талаб этилади.

Мавжуд жиҳозлардан иложи борида кўпрогини ишга тайёрлаб қўйиш даркор. Шунда ўқувчиларга турли-туман машқлар бериш ва бригадада ўқувчилар сонини камайтириш мумкин бўлади.

1-мавзуча. Пайванд бирикмаларини механик усулда синаш

Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа асосида ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва механик синовларни хавфсиз олиб бориш қоидалари; пайванд бирикмаларини чўзилишга синаш; пайванд бирикма айрим жойларининг қаттиқлигини аниқлаш; пайванд бирикмаларнинг зарбий қовушоқлигини ва


зарбдан узиловчанлигини синаш; пайванд бирикмалар-
нинг эгилувчанлигини синаш.

Кириш йул-йўригининг бошида ўқувчиларни, улар
машинлар бажарадиган иш ўринларига олиб бориш, бу
иш ўринларида қандай синовлар ўткази-
лаётганини тушунтириш ва синовлар пайтида
риоя қилинадиган хавфсизлик чораларини айтиш керак.

Кейин ўқувчиларга металл ва қотишмаларнинг таш-
қириқ кучлар таъсирига қаршилик кўрсатиш хоссалари
механик хоссалари деб аталишини эслатиш лозим.
Металлларнинг асосий механик хоссаларини, уларнинг
ўлчам бирликларини айтиш зарур.

Пайванд бирикмалар тўзилишига қандай синалиши-
ни кўрсатаётганда, синовлар учун намуналар қандай
тайёрланишини тушунтириш ҳамда намуналар учун на-
муналарни ўқувчилар ўзлари тайёрла-
шлари учун пайвандланган пластиналардан заготовкalar
кесиб олишдан то керакли ўлчамларгача
бўлган ишларни уларнинг ўзлари мустақил бажар-
ишларини айтиш зарур. Кейин узиш машинасининг
тузилишини қисқача тушунтириш, намуналарнинг синовлар-
дан ўтказиш, зарур ўлчамларни кўрсатиш ҳамда ис-
сий узайиш катталигини ва мустақиллик чегарасини
(муваққат қаршилиқни) ҳисоблаш қандай бажарили-
шини тушунтириш лозим.

Пайванд бирикмалар қаттиқлигини синашга кириш-
ганда Бринелл, Роквелл ва Виккерс асбобларининг ту-
зилишини тушунтириш, асосий металл пайванд чок
металлининг қаттиқлигини ҳамда те-
аниқлаш техникасини кўрсатиш керак. Кам углерод-
ли нулатдан қилинган пайванд бирик-
лигини аниқлаш учун Бринелл прибори-
дан фойдаланиш, бунда шаригининг диаметри 10,5 мм бўл-
ган учта учликдан бирини қўллаш кераклигини ўқув-
чиларга тушунтириш даркор. Суюқлан-
тирилган қисми қаттиқлигини ёки чокнинг оқар-
тилган қисми қаттиқлигини
чўғида аниқлашда Роквелл-
нинг олмос конусли асбоби-
дан ва Виккерснинг олмос
пирамидали асбобидан фой-
даланиш керак. Синовларнинг
ҳар хил турларида олинган
қаттиқлик сонлари махсус

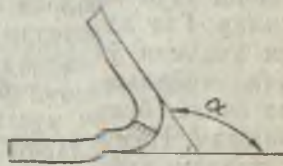

70-расм Буркиш бурчагини
айттириш схемаси.

жадвал ёрдамида қандай ўтказилишини (масалан, Роквелл бўйича қаттиқлик сонлари Бринелл бўйича қаттиқлик сонларига қандай ўтказилишини) тушунириш лозим.

Кейин ўқувчиларни маятникли копёрнинг тузилиши билан таништириш ва пайванд бирикмаларнинг зарбий қовушоқлигини ҳамда зарбдан узилувчанлигини синаш техникасини кўрсатиш зарур.

Кириш йўл-йўриғининг охирида, пайвандланган намуналарни эгилишга (70-расм) ва пайвандланган трубаларни яссилашга синаш техникасини кўрсатиш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пайвандланган намуналарни чўзилишга синаш; пайванд бирикма турли қисмларининг қаттиқлигини аниқлаш; намуналарнинг зарбий қовушоқлигини ва зарбий узилувчанлигини синаш; эгилувчанлик ва яссиланувчанликка синаш.

Устахона имкониятларини ҳисобга олиб, текширувнинг турли хилларини ўтказиш учун ҳар хил иш ўринларидан кўпроқ тайёрлаб қўйиш лозим. Ўқувчиларни бригадаларга бўлиб, уларнинг бир иш ўринидан бошқасига ўтиш графигини тузиш даркор.

Ўқувчилар 2—3 кишилик бригадаларга бўлиниб, мустақил машқларни бажариш давомида пайванд бирикмаларни механик усулда синаш учун ишлатиладиган жиҳоз ва асбоблардан фойдаланишга онд кўрсатма ҳамда асбоблардан уларнинг умумий тузилишини ўргатилади. Улар алоҳида узел ва механизмларнинг ишлаш принципини, жойлашишини, вазифаси ҳамда ўзаро боғлиқлигини, бошқариш дасталарининг вазифасини ва ўлчаш приборларидан фойдаланиш йўлларини билан олишади.

Кейин жиҳозлар билан танишиб бўлган ва мастернинг саволларига жавоб берган алоҳида бригадалар синаш учун текширув намуналарни тайёрлашга киришадилар. Газ алангасида заготовклар кесиб олиш, уларни керакли ўлчамгача эговлаш ишларини ва намуналар тайёрлашга онд бошқа ишларни (рандаш ҳамда йўниш бундан мустасно) ўқувчилар мустақил бажаришади. Намуналарни уларнинг қаттиқлигини синашга ҳозирлаш қуйидаги тартибда амалга оширилади. 3 мм дан юққа листларнинг учма-уч бирикмаларни учун қат

тиқлигини намунанинг ташқи юзаси бўйича ўлчаш мумкин. Чокнинг қалинлашган жойи асосий металлга қадар йўниб ташланади. Металл 3 мм дан қалин бўлса, қаттиқлигини ўлчаш намунанинг кўндаланг кесимида макрошлифларда ўтказилиши керак. Ўқувчиларга юқори гуруҳлар металлографик усулда синовлар ўтказганларидан кейин қолган макрошлифларни бериш керак. Бир неча марта ишлатилган макрошлифларни жилвир қоғозда ўткирлаб, улардан яна фойдаланиш мумкин. Ўқувчилар бригадалари намуналарни тайёрлаб ва синаб кўрганларидан кейин уста синовлар натижаларини текшириб, уларни бошқа иш ўринларига ўтказилади. Ҳамма ўқувчилар машқлар режаларини бажариб бўлгуиларига қадар бригадалар бир иш ўринидан бошқасига ўтказилаверади. Бригадалар ҳар гал бошқа иш ўринларига ўтганларида инструктаж ўтказиб, унда янги иш ўринининг ташкил қилиниши ва шу иш ўрнида ишларини хавфсиз бажариш қондаларини ўқувчиларга эслатиш зарур.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини текширув намуналарининг берилган ўлчамларига риоя қилиш, қаттиқлигини ўлчаш учун намуналарни тўғри режалаш, приборлар кўрсатишларини аниқ кўчириб ёзиш кераклигига қаратиш даркор.

Яқунловчи суҳбатда машғулотларга яқун ясаш, ҳар бир ўқувчи ва бутун бригада ишнинг баҳолаш, улар бажарган ишнинг ижобий томонлари ҳамда камчиликларини айтиш зарур. Бу камчиликларни бартараф қилиш юзасидан тавсиялар бериш керак. Уйда пайванд чокларни металлографик усулда синашга доир материални такрорлаб келишни топириш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Пайванд бирикмаларни механик усулда синаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Ўқувчанликни синаш қандай ўтказилади?
3. Қаттиқлигини синаш қандай ўтказилади?
4. Зарбий довушоқлик ва зарбий узилувчанликни синаш қандай ўтказилади?
5. Ўзилувчанлик ва яссиланувчанликни синаш қандай ўтказилади?

2-мавзуча. Пайванд чокларни металлографик усулда текшириш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва металлографик усулда синашларни хавфсиз бажариш қондалари; пайванд бирикмаларнинг синаш турини текшириш; макроскопик анализ (макроанализ), микроскопик анализ (микроанализ).

Иш ўрнининг ташкил қилиниши тўғрисида таъриф бераётганда иш жараёнида таркибида кишини ҳудудлариш мумкин бўлган концентралланган кислоталар бўладиган реактивлар билан ишлаш қондалари устида алоҳида тўхтаб ўтиш зарур.


Кейин синаш турини текшириш механик синовлардан қолган намуналарда ёки технологик синов учун махсус тайёрланган намуналарда ўтказилишини айтиш керак (71-расм). Бу намуналар синдирилади ва синаган жойи кўз билан ёки 10—30 марта катталаштириб кўрсатадиган лупа орқали қараб чиқилади. Намуналарни кўрсатиб, пайванд чок металлнинг пластиклиги ёки мўртлиги синаган жойининг таъсирини кўришига қараб аниқлаишини айтиш керак. Мўрт металлнинг синаган жойи йирик доли ва юзаси ялтироқ бўлади. Синаган жойи тўлқинсимон, кулранг, юзаси хира бўлса ва кристаллари яхши кўриниб турса, бундай металлнинг пластиклиги яхши бўлади. Пайванд чокнинг ғоваклар, шлак аралашмалари, пайвандланмай қолиш ва ёриқлар каби камчиликлари борлиги унинг синаган жойига қараб текширилади. Бундай камчиликларни синаган жойда кўрсатиш ва иссиқлик таъсиридан ёрилган жойлар оксидланиб қолган қора жойдан билинишини тўшунтириш керак; ғоваклар сирти силлиқ, думалок ёки чузиқ бушлиқлардан иборат бўлади; чокда четлари нотекис бегона аралашмалар бўлса, демак, унга шлак аралашиб қолган бўлади.

Макроскопик анализга ўтилганда, бу ҳолда макроструктура текширилишини, металлнинг катталаштирмасдан ҳам кўрсатувчан бўладиган ёки лупа ёрдамида катталаштириб кўриш мумкин бўлган тузилиши ўрганилишини айтиш керак. Макроструктура текшириб, пайванд чок доираларининг чегарасини, суякланиш чуқурлигини, термик таъсир жойининг кенглигини, чок металлнинг ва чок атрофидаги зона металлнинг

...шунингдек пайвандланмай қолиш, ёриқ-
лар, шлак аралашмалари, говаклар каби ички нуқсон-
ларни аниқлаш мумкинлигини айтиш лозим. Пайванд
жойлардан кесиб олинган намуналар (темплетлар) мак-
рошлифлар деб аталлигини айтиш керак. Макрошлиф-
ларни кўрсатиб, уларнинг қандай тайёрланишини гапи-
риб бериш лозим. Жилвир қоғоз билан жилвирлаш
қандай бажариллигини кўрсатиш зарур. Бунда аввал
бирок додли жилвир қоғоздан, кейин майда додли
жилвир қоғоздан фойдаланиш даркор. Структураси
аниқ аниқланган бўлгунча шлиф сиртини махсус реак-
тивлар билан хурушлаш қандай бажариллигини ҳам
кўрсатиш керак. Пайванд бирикманинг барча зонала-
ри: оссий металл, пайванд чок метали ва термик таъ-
сир зонаси макрошлифга кириши лозимлигини алоҳи-
да таъкидлаш даркор.

Микроскопик анализни тушунтиришга киришганда,
бунда микроструктура текширилишини, яъни металл-
нинг тўзилиши 50—2000 марта катталаштириб кўрсата-
диган металлографик микроскоп ёрдамида ўрганили-
шини айтиш лозим. Микроструктурани текшириш пай-
вандланишнинг турли нуқсонлари: микроговаклар, мик-
родарзлар, пайвандланмай қолишлар, нитрид ҳамда
кислород аралашмалари, ортиқча қиздириш, ортиқча
куйдириш ва бошқа нуқсонларни аниқлашга имкон бе-
ришини тушунтириш керак. Микрошлифлар ҳам мак-
рошлифлар каби тайёрланишини, аммо майинроқ аб-
разив қоғоз билан жилвирланиб, ойнадек ярқирайди-
ган бўлгунча жилоланишини айтиш керак. Жилолаш-
гандан сўнг микрошлиф аввал сув билан, кейин спирт
ёки бензин билан ювилиб, филтрлаш қоғозида қури-
тилади. Жилолашнинг охириги босқичини, шунингдек
ювиш ва қуритишни амалда кўрсатиш зарур. Инструк-
тажни давом эттириб, дастлаб шлиф хурушланмасдан
100 марта катталаштирган ҳолда ўрганилишини айтиш
лозим. Бунда пайванд чокдаги ортиқ куйган жойлар,
металлмас аралашмалар, ёриқлар ва пайвандланмай
қолган жойларни аниқлаш мумкин. Металлмас ара-
лашмалар, говак ва бўшлиқлар шлифнинг оқ фонда
мос равишда қора доғлар ҳамда ингичка эгри чизиқ-
лар тарзида кўрилишини тушунтириш ва кўрсатиш ке-
рак.

Айча майда нуқсонларни аниқлаш учун шлифлар
тегишли реактивлар билан хурушланишини айтиш ло-

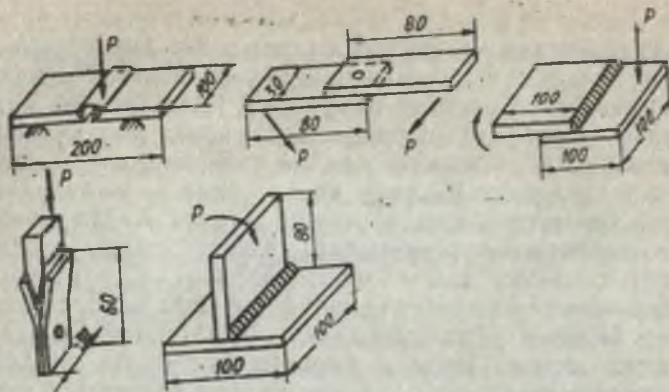

71-расм. Синишга технологик синиш учун пайвандланган намуналар: P — бузувчи кучни қўйиш йўналиши.

зим. Хурушлаш давомлилиги пўлатнинг маркази ва структурасига қараб белгиланади. Лекин одатда бир неча секунд хурушлаш етарли. Шлифнинг юзаси қорайса, у хурушланган ҳисобланади. Микрошлиф хурушлангандан сўнг сув билан ювилиб, спирт ёки бензин шимдирилган пахта билан артиради, кейин устига фильтр қоғоз ёниб ёхуд қуруқ пахта билан енгилгина артиб қўритиради. Хурушлаш натижасида шлифнинг микроструктураси аниқ билиниб қолганлигини ўқувчилар кўришлари зарур. Агар структураси аниқ билиниб турмаса, демак, шлиф чала хурушланган бўлади ва уни қайта хурушлаш кераклиги тўғрисида ўқувчиларни огоҳлантириш даркор. Агар структураси ҳаддан ташқари қорайиб ва едирлиб кетган бўлса, шлиф керагидан ортиқ хурушланган ҳисобланади. Бу ҳолда уни яна жиловлаш ва хурушлаш керак. Лекин энди хурушлаш давомлилигини қисқартириш ёки хурушлагич кучини камайтириш лозим. Кейин текширишга ҳозирлаб қўйилган микрошлиф столчага қандай ўрнатилиб, металлографик микроскоп окуляри орқали қандай кузатилишини кўрсатиш керак. Пайванд чокнинг турли қисмларидаги энг характерли структура ҳамда нуқсонлар расмга олдиншини тушунтириш лозим. Фотосуратларда катталаштириш ўлчамлари, мазкур структура чокнинг қайси қисмига тегишли эканлиги, пайвандлашдан кейинги термик ишлов режими, микроструктура характери ёзиб қўйилади. Ўқувчиларга пайванд чок мик-

роструктурасининг ана шундай фотосуратларидан кўрсатиш зарур.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пайванд бирикманинг синдирилган жойини текшириш; макроструктурани текшириш; микроструктурани текшириш.

Машқларни ўтказиш учун ўқувчиларни гуруҳларга бўлиш ва уларнинг бир иш ўринидан бошқасига ўтиш графигини тузиш лозим.

Машқлар давомида ўқувчилар бригадалари дастлабки пайтда металлографик микроскоплар, жилвирлаш ва жиллолаш станоклари, пайвандланган намуналарни синдиришга мўлжалланган прессларни ишлатишга оид қўлланма ҳамда йўл-йўриқлардан фойдаланиб уларнинг тузилишини ҳамда ишлаш принципини ўрганишади. Ўста кузатуви остида уларни ишга туширишади.

Ўқувчиларнинг айрим бригадалари жиҳоз ва приборларнинг ишлашини ўрганиб бўлганларидан сўнг синишга мустақамлигини синаш учун намуналар пайвандлашга ҳамда макрошлиф ва микрошлифлар тайёрлашга киришадилар. Бевосита текширишга оид машқларни бажаришда ўқувчилар ишини шундай ташкил қилиш керакки, ўқувчиларнинг бир қисми структурани лупа ёки микроскоп орқали ўрганадиган, қолган ўқувчилар эса бу пайтда фотосуратлардан макроструктура ва микроструктураларни кўздан кечириб, уларни ёзиб ва чизиб оладиган бўлсин.

Ўқувчилар бригадалари бир хил топшириқларни бажариб, уларни устага топширганларидан ва кичик йўл-йўриқ олганларидан сўнг бошқа иш ўринларига ўтишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, намунанинг тайёрланаётган юзаси яхши сифатли чиқиши учун уни бошиданоқ тўғри ва яхшилаб жилвирлаш зарурлигини ўқувчиларга эслатиш даркор. Йирик донли жилвир қоғозда жилвирлашдан дарҳол майда донли жилвир қоғозда жилвирлашга ўтиш ярамаслигини, чунки бу ҳолда йирик чизиклар батамом йўқ бўлиб кетмасдан, уларнинг оралиғи металл, қиринди ҳамда қум билан тўлиб қолиб, намунанинг юзаси фақат ташққ томондан яхши тайёрланган бўлиб кўринишини эслатиш лозим. Назбатдаги ишлов (жиллолаш ва хурушлаш) дан кейин салга эриб кетадиган металл ва қиринди юзадан йўқо-

либ, дағал чизиқлар яққол кўриниб қолади ва уларни қайтадан жилвирлаб йўқотишга тўғри келади.

Жилолаш жараёнини кузатаётганда намуна мовутга қаттиқ босилмаслигини кузатиш керак, чунки бу ҳолда чизиқларнинг ўчиши тезлашса-да, аммо намунанинг устки қатлами деформацияланади ва структураси бузилади. Бундан ташқари, намуна қаттиқ босилганда жилолаш суюқлиги тез кўриб қолади ва юзаси қуйиб кетиши мумкин.

Шлифларни хурушлаш жараёнини кузатаётиб, кинелота эритмалари билан ишлашдаги меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилиш кераклигини, чунки бу ҳолда заҳарли газлар ажралиб чиқишини ўқувчиларга эслатиш даркор. Хурушлаётганда баъзи ҳолларда сўриш шкафидан фойдаланиш зарур. Макроструктурани текшираётганда ўқувчилар эътиборини аниқса дарзларини ва ички пайвандланмай қолган жойларни аниқлаш усулларига қаратиш лозим.

Яқунловчи суҳбатда мавзуга онд машғулотларга яқун яшаш, ҳар бир ўқувчининг ишини баҳолаш, уларнинг ишидаги ижобий томонлар ва камчиликларни айтиш керак. Суҳбат охирида кейинги машғулотда гуруҳ легирланган пўлатларни пайвандлашни ўрганишини, шунинг учун уйда махсус технология дарслигидан тегишли материални такрорлаб келиш лозимлигини айтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Пайванд чокларни металлографик усулда текшириш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Макрошлиф ва микрошлиф ишга қандай тайёрланади?
3. Макроанализ ва микроанализ натижасида пайванд чокларнинг қандай нуқсонлари аниқланади?

19- МАВЗУ. ЛЕГИРЛАНГАН ПЎЛАТЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни легирланган пўлатларни пайвандлаш хусусиятлари билан таништириш ва хромли ҳамда хром-никелли зангламайдиган пўлатларни ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашга ўргатиш. Бу мавзунинг қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Легирланган пўлатларни ёй ёрдамида пайвандлаш. 2. Легирланган пўлатларни газ алангасида пайвандлаш.

Машқларни ўтказиш учун пайвандлаш ёйини таъминлаш манбаи сифатида бир постли пайвандлаш ўзгарткичларидан ёки қутбни алмаштириш учун ташлама рубильниклари бор туғрилагичлардан фойдаланиш мумкин.

Хромли ва хром-никелли пўлатларни пайвандлаш учун керакли миқдорда электродлар тайёрлаб қўйиш керак. Газ алаңгасида пайвандлаш постларини, легирланган пўлатдан ишланган пайвандлаш симини ва пайвандлаш флюсларини ҳам ҳозирлаб қўйиш лозим.

Чокларни тез совитиш учун залворли мис пластиналар, секин совитиш учун эса асбест листи керак бўлади. Водопроводдан сув оқизиб совитиладиган мис пластиналар ҳам тайёрлаб қўйиш мақсадга мувофиқ. Машқларни бажариш учун материал сифатида хромли ва хром-никелли пўлатдан ишланган $250 \times 150 \times (4-12)$ мм ўлчамли пластиналардан фойдаланиш мумкин.

Машқларни бажариш учун чизғичлар, болгалар, зублинлар, ва пўлат чўткалар керак бўлади. Кўрсатма қўлланмалардан плакатлар, легирланган пўлатларни ёй ёрдамида ва газ алаңгасида пайвандлаш режимлари жадвалларини, шунингдек, туғри пайвандланган намуналарни ҳамда легирланган пўлатларни пайвандлашдаги брак турларини танилаб қўйиш зарур.

1-мавзуча. Легирланган пўлатларни ёй ёрдамида пайвандлаш

Легирланган пўлатларни аргон муҳитида ёй ёрдамида пайвандлашни ўрганиш юзасидан методик тавсиялар В. П. Фоминнинг «Методика практического обучения сварщиков ручной дуговой сварки» китобида (М., Высшая школа, 1979) келтирилган.

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва легирланган пўлатларни ёй ёрдамида пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондалари; легирланган пўлатдан ишланган пластиналарда махсус электродлар билан алоҳида валиклар ҳосил қилиш; легирланган пўлат пластиналарни ёй ёрдамида дастаки усулда учма-уч пайвандлаш; легирланган пўлатларни ёй ёрдамида дастаки усулда бурчак остида, тавр шаклида ва устма-уст пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш маъсалалари ва ишларни хавфсиз бажариш қондаларини ўқувчилар кам угле-

родли пўлатларни пайвандлашни ўтаётганда ўрганадлар. Шунинг учун кириш йўл-йўрғининг бошида уста 3—4 ўқувчига саволлар бериб ишларни хавфсиз бажаришнинг асосий қоидаларига онд билишни мустаҳкамлайди.

Машқларни кўрсатишни хром-никелли зангламайдиган пўлатдан ишланган 8—10 мм қалинликдаги пластинада бир нечта параллел валиклар ҳосил қилишдан бошлаш керак. Шундан кейин пластинада кенг валик ҳосил қилиб, ўқувчилар диққатини электродни чокнинг кўндалангига ҳаракатлантириш техникасига қаратиш лозим. Мазкур пўлат учун электродлар маркаси танлашни бйрор ўқувчига топшириш мумкин. Кўрсатиш жараёнида ўқувчилар диққатини металл қизиб кетмаслиги ва хром ҳамда никель куйиб кетмаслиги учун валиклар тескари қутбли ўзгармас токда ҳосил қилинишига, бунда ток кучи кам углеродли пўлатни айнап шундай диаметрли электрод билан пайвандлашдагидан анча кам бўлиши кераклигига қаратиш зарур. Кейин ўқувчилар мазкур машқни бажаришга киришадилар.

Ўқувчилар алоҳида валиклар ҳосил қилиш техникасини ўзлаштириб олганларидан сўнг хром-никелли пўлатдан ишланган пластиналарни қирраларининг бир томониغا ишлов бериб пайвандлашни кўрсатиш керак. Пластиналарнинг ўлчамлари юқоридагидек олинади, қирраларининг қия қилиб кертилиш бурчаги эса ҳар қайси томонда $25-30^{\circ}$ бўлиши лозим. Электрод маркаси ва диаметрини, шунингдек пайвандлаш токи кучини танлашни ҳамда шу ток кучини таъминлаш маъбадада белгилашни ўқувчилардан бирига топшириш мумкин.

Пайвандлаш жараёнини кўрсатаётганда пластиналарнинг ўта қизишини камайтириш учун электрод кўндалангига тебрантирмасдан фақат илгарилама ҳаракатлантирилишини, пайвандланаётган жой тезроқ совиши учун бу ерга мис тагликлар ёки ҳўл асбест қўйилишини ўқувчиларга айтиш лозим. Ўқувчилар машқларни бажара бошлашларидан олдин уларга биринчи қатламни кейинги қатламларни пайвандлашда ишлатиладиган электрод диаметридан 1—2 мм кичикроқ диаметрли электрод билан пайвандлаш кераклигини, алоҳида валикларни ҳосил қилиш орасида чок совиши учун танаффус қилиш лозимлигини эслатиш зарур.

Чокни пайвандлашнинг охирида чуқурчали пайвандлаб тулдириш техникасини кўрсатиш ҳамда уни қўйилган технологик пластинага чиқариш мумкинлигини айтиш даркор.

Учма-уч пайвандлаш техникаси ўзлаштирилиб олингандан ва текширув машқлари ўтказилгандан сўнг легирланган пўлатларни чокларнинг турли ҳолатларида: бурчак остида, тавр шаклида ва устма-уст пайвандлашнинг кўрсатишга ўтиш мумкин. Бу машқни 6—8 мм қалинликдаги пластиналарда, уларнинг қирраларига қилиб бермасдан бажариш керак. Пайвандлашнинг бошладан олдин пайвандлаш жараёнида электрод метали алча тез сачрашини ва юзага ёпишиб қолган металл томчилари пайвандлаб ясалган буюмларни коррозиядан сакриштиришга олиб келиш мумкинлигини тушунтириш лозим. Шу сабабли пўлатни электрод метали томчиларидан сақлаш учун пластиналар юзасини чокнинг иккала томонидан бўр ёки каолиннинг суюқ шишадаги эритмаси билан қоплаб қўйиш техникасини ўқувчиларга кўрсатиш лозим. Бу мақсадда пластиналарга энли (120—150 мм) қалин қогоз бўлаги ёпиштириб қўйиш ҳам мумкин. Чокнинг тескари томонини ҳаво таъсиридан ҳимоя қилиш учун, шунингдек чокни совитиш ҳамда зазорларга суюқ металл кириб қолишининг олдини олиш учун чокнинг орқа томони тагига мис пластиналар қўйиш кераклигини айтиш даркор.

Бурчак чокларни пайвандлашнинг икки усулини: «қайиқча» ва қиялантирилган электрод билан пайвандлаш усулларини кўрсатиш зарур. Қия электрод билан пайвандлаш энг қийин усул эканлигини ҳисобга олиб, бу усулни бир неча марта кўрсатиш керак, шунда ўқувчилар машқларни ишонч билан ва тўғри бажара оладилар.

Машқларни бажара бошлашдан олдин ўқувчиларга пайвандлаш олдиндан қирраларни яхшилаб тозалаш ва электродни тежаб сарфлаш кераклигини эслатиш даркор.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; легирланган пўлат пластиналарни дастаки усулда ёй ёрдамида учма-уч пайвандлаш; пластиналарни бурчак остида, тавр шаклида ва устма-уст пайвандлаш.

Алоҳида валиклар ҳосил қилишга оид машқлар

8—10 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Дастлаб ўқувчилар валикларни пастки ҳолатда ҳосил қилишни машқ қилишади, кейин валикларни 30, 45 ва 60° бурчак остида ҳосил қилишга ўтишади. Бу машқнинг охирида вертикал текисликда вертикал ва горизонтал валиклар ҳосил қилинади.

Барча ўқувчилар валик ҳосил қилиш техникасини ўзлаштириб олганларидан кейин улар қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни пайвандлашга киришадилар. Биринчи ва кейинги қатламлар учун электрод диаметри ва маркасини, шунингдек пайвандлаш токи кучини ўқувчилар мустақил равишда мавжуд режимлар жадвалларидан танлашлари зарур.

Бу машқда энг қийин операция ўзакли чокни пайвандлаш ҳисобланади. Шу сабабли иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини электрод диаметрини тўғри танлаш, имкони борича калта ёйдан фойдаланиш ва совитувчи мис пластиналарни ишга яхшилаб тайёрлаш кераклигига қаратиш даркор. Машқларни бажаришда ўқувчиларни шошилтириш ярамайди, чунки бу ҳолда улар алоҳида валикларни ҳосил қилиш орасида танаффус қилмайдилар, оқибатда чок метали қизиб кетади.

Ўқувчиларга ҳар бир қатламни шлакдан яхшилаб тозалаш зарурлигини эслатиш ва қатлам шлакдан ёмон тозаланса, чокка шлак аралашиб қолиши мумкинлигини тушунтириш лозим. Контрол чокни унинг ташқи кўринишига қараб баҳолаш ва синишга синая қўриш керак. Синган жойида дарзлар, ғоваклар ва шлак аралашмалари бўлмаслиги зарур.

Пластиналарни бурчак остида, тавр шаклида ва устма-уст пайвандлашга доир машқлар 6—8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Машқларни бажаришга киришишдан олдин, хром-никелли пўлатни пайвандлаш техникаси кам углеродли пўлатни пайвандлаш техникасидан бир оз фарқ қилишини ўқувчиларга яна бир бор эслатиш керак. Металлнинг қизиб кетишига йўл қўймаслик учун чокни жадал пайвандлаш, аустенит структураси сақланиб қолиши учун эса чокни тез совитиш лозим. Бунинг учун пайвандланаётган чоклар тагига залворли металл пластиналар ёки ҳўл асбест листини қўйиш даркор. Чок ҳосил қилгандан сўнг унга сиқилган ҳаво пуркаш ёки сув пуркаш ҳам мумкин. Чок секин совиганда аустенит парчалани-

шини ва чок ўзининг коррозиябардошлик хоссаларини йўқотишини ўқувчиларга тушунтириш керак. Контрол машқлар ташқи кўринишига қараб баҳоланади, зичлиги керосин билан текширилади ва синишига синая кўрилади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчиларга электродларни тежаб ишлатиш лозимлигини эслатиш зарур.

Якуловчи суҳбатда аниқланган камчиликлар кўриб чиқилгандан ва ўқувчиларнинг энг яхши ишлари кўрсатиб ўтилгандан сўнг кейинги дарсда ўқувчилар легириланган пўлатларни газ алангасида пайвандлаш техникасини ўрганишларини, шунинг учун уйда дарсликдан легириланган пўлатларни газ алангасида пайвандлаш хусусиятларини такрорлаб келиш, газ алангасида пайвандлаш режимлари қандай танлапишини эсга тушириш ҳамда пайвандлаш алангасининг асосий қисмларини чизиб келиш кераклигини айтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Легириланган пўлатларни пайвандлаш хусусиятларини айтиб беринг.
2. Легириланган пўлатларни дастаки усулда ва ёй ёрдамида пайвандлаш режимлари қандай танланади?
3. Хром-никелли пўлатни пайвандлаётганда у нима учун қизиб кетмаслиги керак?
4. Буюм юзаси металл томчилари сачрашидан қандай ҳимояланади?
5. Чок охиридаги чуқурча қандай пайвандлаб тўлдирилади?
6. Легириланган пўлатларни ёй ёрдамида пайвандлашда рўя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг.

2-м а в з у ч а. Легириланган пўлатларни газ алангасида пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрини ташкил қилиш ва легириланган пўлатларни газ алангасида пайвандлашда хавфсиз ишлаш қондалари; легириланган пўлат пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; пластиналарни учма-уч пайвандлаш.

Кириш йўл-йўриғининг бошида уста гуруҳга саволлар бериш орқали иш ўрини ташкил қилишнинг асосий қондаларини ва газ алангасида пайвандлашда хавфсиз ишлаш қондаларини ўқувчиларнинг эсига туширади.

Хромли пўлатдан қилинган 4—5 мм қалинликдаги пластинада алоҳида валиклар ҳосил қилишни кўрса-

тишдан олдин хромли пулатлар ҳавода тобланишга жуда мойиллигини, натижада уларни пайвандлаётганда дарз кетиши мумкинлигини ўқувчиларга тушунтириш керак. Металл қизиб кетмаслиги учун валиклар ҳосил қилишда кам қувватли алангадан фойдаланиш, металлнинг 1 мм қалинлигига сарфланадиган ацетиленнинг солиштирма миқдори 70 л/соатдан ошиб кетмаслиги зарур. Бу ўрнида ўқувчилардан 4, 6 ва 8 мм қалинликдаги металл учун қандай номерли алмаштирадиган учликни таплаган бўлишларини сўраш керак.

Пайвандлаш горелкасининг алангасини ростлаётганда аланга қатъий нейтрал бўлиши кераклигини, чунки кислород ортиқча бўлса, хром оксидланиши мумкинлигини, ацетилен ортиқча бўлганда эса хром карбид ҳосил бўлиши мумкинлигини, натижада пайванд чок ўзининг легирловчи хоссаларини йўқотиши мумкинлигини айтиш лозим.

Валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда эса бу иш тез бажариш, ўта қизиб кетиш ва қайта қиздириш ҳолларига йўл қўймаслик кераклигини, бу ҳолда ҳам хром кўйиб кетишининг ва карбидлар ажралиб чиқишининг олди олинishi айтиш зарур.

Валиклар ҳосил қилишга онд машқларни шу жараён кўрсатиб бўлинган заҳоти ўтказган маъқул. Барча ўқувчилар валик ҳосил қилиш техникасини ўзлаштириб олганликларига ишонч ҳосил қилгач, пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўрсатишга ўтиш мумкин. Бунинг учун қирраларининг бир томони қия қилиб кертилган 4—6 мм қалинликдаги хромли пулат пластиналардан фойдаланилади. Пайвандлашдан аввал ўқувчиларга флюсни киритиш техникасини намойиш қилиш керак. Энг яхшиси, флюсни олдин сувда суюлтириб олиб, пластиналарни пайвандлашга 15—20 мин қолганда уни пластиналар қирраларига чўтка ёрдамида паста тарзида суртиш лозим. Ўқувчилар диққатини флюс пластиналар қирраларининг тескари томонида суртилишига, акс ҳолда бирикма жуда қизиб кетиши туфайли чок ўзагида хром оксидлар ҳосил бўлиши мумкинлигига қаратиш керак.

Пайвандлашни кўрсатаётганда юнқа пластиналарни чап усулда, қалин пластиналарни эса фақат ўнг усулда пайвандлаш мумкинлигини, чунки бу ҳолда аланга чокка йўналган бўлиб, чокнинг совиш тезлиги

сусайишнинг тушунтириш зарур. Пайвандлаб бўлгач, флюс қолдиқларини олиб ташлаш зарурлигини, акс ҳолда улар агрессив муҳит пайдо бўлишига ва асосий металл билан чокнинг бир-биридан ажралиб қолишига олиб келишнинг тушунтириш керак.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: хромли пўлат пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; хромли пўлат пластиналарни уларнинг қирраларига ишлов бериб пайвандлаш.

Дастлаб ўқувчилар аввал чап усулда, кейин ўнг усулда пастки чок билан валиклар ҳосил қилишни машқ қилишади. Кейинчалик улар вертикал текисликда валиклар ҳосил қилиш кўникмаларини эгаллашади.

Ўқувчилар илгари шунга ўхшаш ишларни кам уг-леродли пўлат пластиналарда бажарганликлари учун бу машқни осонгина ўзлаштириб оладилар.

Пластиналарни учма-уч пайвандлаш анча қийин машқ ҳисобланади. Бу машқ 4—6 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Бунда пластиналар қирраларининг иккала томониг 35—40° бурчак остида қия қилиб йўналади. Алмаштириладиган учлик номерини, пайвандлаш симининг диаметрини ва горелкани сил-житиш усулини ўқувчилар мустақил танлашади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини пайвандлаш алангасининг характериға (ай-ниқса, агар пайвандлаш илжекторли горелка билан ба-жариладиган бўлса) қаратиш зарур. Текширув наму-наси ташқи кўринишиға қараб баҳоланади ва зичлиги керосин билан текширилади.

Якуновчи суҳбатда ишға яқин ясаш ва уйға мах-сус технология дарсларида ўтилган чўянинг пайванд-лашға оид материални такрорлаб келишни топшириш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Хромли пўлатларни газ алангасида пайвандлаётганда қан-дай қийинчиликларға дуч келинади?
2. Пайвандлаш алангаси қувватини тапдашда нимаға асос-ланилади?
3. Пайвандлаш ваннасиға флюс қандай киритилади?
4. Қандай ҳолларда пайвандлашнинг чап ва ўнг усуллари қўлланилади?
5. Пайвандлаш жараёнида хром куйиб кетмаслиги ва хром карбид ажралиб қолмаслиги учун нима қилинади?
6. Легирланган пўлатларни газ алангасида пайвандлашда рияз қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни чўяни пайвандлаш хусусиятлари билан таништириш ҳамда уларга чўяни қиздирмасдан ва олдиндан қиздириб, ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашни ўргатиш.

Мавзу материаллини иккита мавзучага бўлиш тавсия этилади: 1. Чўяни ёй ёрдамида пайвандлаш. 2. Чўяни газ алангасида пайвандлаш.

Машгулотларни ўтказиш учун электр токида ва газ алангасида пайвандлаш постларини тайёрлаб қўйиш керак. Асбоблардан аввалги мавзунини ўрганишда фойдаланилган асбоблар керак бўлади. Шпилькаларга тешик очиш учун қўшимча равишда пармалаш станогини ёки дрель (парма ва метчиклар тўплами билан бирга) талаб этилади.

Материаллардан $50 \times 100 \times (10-20)$ мм ўлчамли махсус қўйилган чўян пластиналар, кераксиз чўян деталлар, брак чўян қўймалари, чўяндан қўйиб ясалган ҳар хил диаметрли стерженлар, Э42А типдаги (УОНИ-13/45 маркали) пўлат электродлар. Л-62 ёки ЛК-62-0,5 маркали латун сим, М-3 маркали мис сим, чўяни пайвандлаш учун махсус электродлар, флюс (бура ва бор кислота), пўлат шпилькалар талаб этилади.

Кўрсатма қўлланмалар сифатида чўяни электр ёй ёрдамида ва газ алангасида совуқлайини ҳамда қиздириб пайвандлаш техникасини тасвирланган плакат ва схемаларини танлаб қўйиш зарур. Бундан ташқари, пайвандлаш режимини танлаш учун жадваллар, шунингдек пайвандлаб таъмирланган ёрилган деталлар ёки брак қўйма намуналари ҳам керак бўлади.

1-мавзуча. Чўяни ёй ёрдамида пайвандлаш


Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа асосида ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва чўяни ёй ёрдамида пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қондалари; чўян деталларини пайвандлашга тайёрлаш, шпилькалар қўйиб, чўяни пўлат электродлар билан совуқлайини пайвандлаш; чўяни комбинацияланган электродлар билан совуқлайини пайвандлаш; чўяни махсус электродлар билан совуқлайини пайвандлаш; чўяни қиздириб пайвандлаш.

Қирриш йўл-йўригининг бо-
шида уста иш ўринини ташкил
қилиш ва чўяни ёй ёрдами-
да пайвандлашда риюя қили-
надиган меҳнат хавфсизлиги
қоидалари ҳақида гапириб бе-
ради, чўяни пайвандлаётган-
да кўп миқдорда углевод ок-
сид ажралиб чиқади. Шунинг
учун ишни бошлашдан олдин
ҳар бир иш ўрнидаги вентиля-
циянинг қай аҳволдалигини
текшириб кўриш кераклиги
тўғрисида ўқувчиларни огоҳ-
лантириш зарур. Бу ўринда
ранган металллар бўғи заҳарли бўлгани учун комбина-
цияланган электродлар билан пайвандлашда респиратор
тақиб олиш лозимлигини айтиш даркор. Шундан
сўнг сўхбат ўтказиб ўқувчилар чўяни ёй ёрдамида
пайвандлашнинг асосий усуллариини ҳамда улар қўлла-
ниладиган соҳаларини қандай ўзлаштириб олганликла-
рини билиб олиш керак.

Қирраларга ишлов бериш техникасини ўқувчилар
билишилади. Бу иш зубило билан, кислород-флюс ёрда-
мида ёки ҳаво-ёй ёрдамида кесиш йўли билан бажар-
илади. Шу сабабли, биринчи машқда чокни қўлиппда
шакллантириш тўғрисида муфассал тўхтаб ўтиш лозим.
Одатда, буининг учун қўлиппбоп тупроқ ишлатилади,
тупроқ бўлмаганда эса дарё қумидан фойдаланилади.
Қўлиппбоп аралашма қуйидаги рецепт бўйича тайёрла-
нади: 1 кг тупроқ (ёки қум) 60—100 г суюқ шиша бил-
ан яхшилаб аралаштирилиб бир жинсли ёпишқоқ
масса ҳосил қилинади.


Графит пластинада йиғилган чокни шакллантириш-
ни (72-расм) кўрсатаётганда чўян суюқ ҳолатда жуда
оқувчан бўлгани учун зазорлар ва зич бўлмаган жой-
ларини албатта қўлипплаш зарурлигини, чунки акс ҳол-
да суюқ чўян пайвандлаш пайтида ташқарига оқиб
чиқишини ўқувчиларга тушунтириш керак.

Пайвандлаш жараёнини кўрсатишга ўтганда чўян-
ни пайвандлашда асосий қийинчилик чокни ва чок ат-
рофидаги зонани оқартириш эканлигини айтиш лозим.
Чўян суюқ ҳолатда жуда оқувчан бўлганлиги сабабли

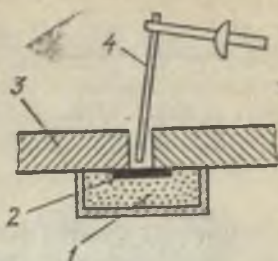

72-расм. Чўяни қиздириб
пайвандлашга тайёрлаш:

1 — қўлиппбоп тупроқ, 2 — гра-
фит пластина, 3 — пайвандла-
надиган деталлар, 4 — элек-
трод.

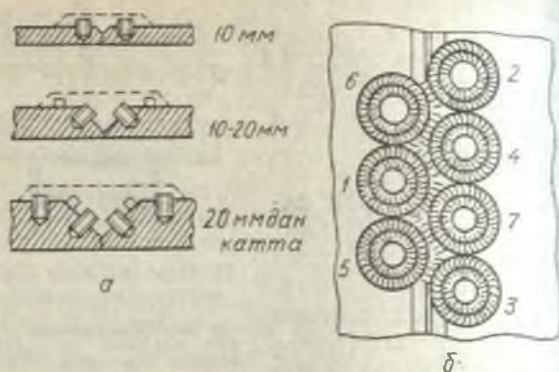

73- расм. Пулат шпилькалар қўйиб, чўяни пайвандлаш.

а — шпилькаларнинг жойлашishi, б — шпилькаларни пайвандлаш тартиби; 1 — 7 — чокларни туширини изҳарлайди.

вертикал ва горизонтал чокларни пайвандлаш қийин бўлади, шип вазиятда эса умуман пайвандлаб бўлмайди.

Машқларни кўрсатишни шпилькалар қўйиб, чўяни УОНИ-13/45 маркали электродлар билан совуқлайини пайвандлашни кўрсатишдан бошлаш керак (73- расм, а).


Аввал ўқувчиларга пулат шпилькаларнинг ўлчамларини ва улар бир-биридан қандай оралиқда қўйилишини эслатиш керак. Кейин пайвандлашни икки босқичда бажариш: дастлаб тайёрланган чўя сиртига пулат қатламини суюқлантириб қоплаш, кейин пайвандлаб бириктириш лозимлигини айтиш даркор. Пулат қатламини суюқлантириб қоплашда, иш вақтида пайвандланаётган деталнинг ҳаддан ташқари қизиб кетишига йўл қўйиш мумкин эмаслигини тушунтириш керак. Шу сабабли шпилькалар атрофини ҳалқасимон валиклар билан пайвандлаш ва қирраларни «темирлаш» ишларини кетма-кет эмас, балки 73- расм, б да кўрсатилгандек қилиб бажариш лозим. Пайвандлашда тескари қутбли ўзгармас ва кучсиз ток қўлланилиши ҳам деталнинг кам қизишига сабаб бўлади. Деталь жуда қизиб кетганда пайвандлашни тўхтатиш ва деталнинг совишини кутиш керак.

Ишнинг иккинчи босқичини, яъни пайвандлаб бириктиришни кўрсатишга ўтганда ўқувчилар диққатини

чокларни ҳосил қилиш кетма-кетлигига қаратиш зарур. Буюм бутун қалинлигича синган бўлса, у синган жойи ўртасидан четларига томон пайвандланишини, фақат юзаси дарз кетганда эса дарзнинг охиридан четига томон пайвандланишини айтиш керак. Шундан сўнг ўқувчилар машқни бажаришга киришишлари мумкин.

Ўзгача комбинацияланган электродлар билан со-
вуклашни пайвандлашни кўрсатишга киришганда электродлар дастаси билан пайвандлаётганда уларни бир маромда спиралсимон ҳаракатлантириш зарурлигини айтиш лозим (74-расм, а). Шунда ваннадаги мис-темир эритмаси яхши аралашади. Ванна яхшироқ мисла-
ниши учун электродлар дастасини шундай жойлашти-
риш керакки, мис сим пўлат симдан олдинда силжий-
диган, унинг қиялик бурчаги эса тахминан $35-40^\circ$ ни (74-расм, б) ташкил этадиган бўлсин. Пайвандлаш жараёнида чокнинг ҳали пайвандланмаган қисмига суюқ металл тушишига йўл қўймаслик кераклигини, акс ҳолда чокда говаклар пайдо бўлиши мумкинлиги-
ни ўқувчиларга эслатиш даркор. Ўқувчилар диққати-
ни пайвандланаётган юзалар мис билан яхши қопла-
ниши, асосий металлнинг суюқланиши эса минимал даражада бўлиши кераклигига қаратиш лозим. Шу-
нинг учун пайвандланаётган вақтда электродлар даста-
сини бир ерда тутиб туриш мумкин эмас. Чок охири-
даги чуқурчани бир томонга чиқариш ва шундан ке-
йингина ёйни ўчириш зарур.

Ўқувчилар электродлар дастаси билан пайвандлаш-
ни ўрганиб олганларидан сўнг мис-темир электродлар

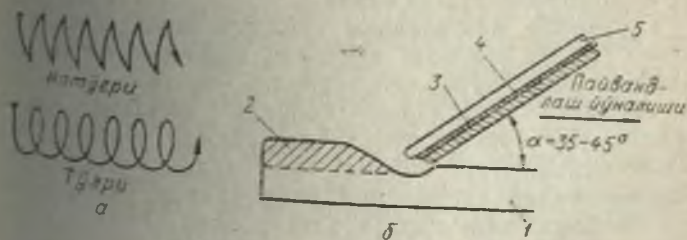

74-расм. Ўзгача комбинацияланган электродлар дастаси билан пайвандлаш:

а — электродлар дастасининг ҳаракат схемаси. б — электродлар дастаси-
нинг ҳаракат шартан вазияти: 1 — асосий металл, 2 — суюқлантириб
қилинган металл, 3 — мис сим, 4 — жез сим, 5 — қопламали пўлат
электрод.

(масалан, ОЗЧ-1) билан совуқлайин пайвандлашни кўрсатиш ва ўқувчиларга шу электродлар билан чўян пластинада бир нечта валик ҳосил қилишни таълиқ этиш мумкин. Ўқувчиларга ИЧ-4 маркали махсус электродлар билан пайвандлаш ва нуқсонларни пайвандлаб беркитиш техникасини кўрсатиш зарур.

Чўяни пайвандлашни кўрсатишга киришганда ўқувчиларга деталларни олдиндан қиздириш чўянинг оқариб кетишининг (бунга совиш тезлигининг катталиги сабаб бўлади) олдини олиш мақсадида қўлланилишини эслатиш керак. Деталларни пайвандлашга тайёрлаш ва қолиплаш ишлари совуқлайин пайвандлашдагидек бажарилади. Деталлар печларда ёки кўраларда қиздирилади. Ўқуз мақсадларида кўп алангали пайвандлаш горелкаларидан ҳам фойдаланса бўлади. Электродлар сифатида юпқа қопламали (масалан, бўр қопламали) ёки ОМЧ-1 қопламали чўян стерженлардан фойдаланиш мумкин.

Нуқсонли жойни пайвандлаб беркитишни кўрсатишганда бутун нуқсонли жой битта технологик приёмда ва буюмни бир марта қиздириб пайвандлаб беркитилиши кераклигини тушунтириш даркор. Бунда пайвандлашни тўхтатмаган ҳолда флюс пайвандлаш ваивасига қандай киритилишини кўрсатиш зарур. Пайвандлашни тугатгач, деталь устига қуруқ қум ва майда пистақумир сепиб қўйиш ёки асбест билан беркитиб қўйиш теъзим. Детални печь ёки кўра билан бирга аста-секин совитиш ҳам мумкин.

Кўрсатиладиган приёملар мураккаблиги туфайли кўрсатишларни ўқувчиларнинг машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш керак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа асосида ўқитиб казиш тавсия этилади: нуқсонли жойларни кесиб олиб ташлаш, дарзларни кенгайтириш, шпилькалар қўйиш ва йиғилган деталларни қоллига жойлаш; чўяни шпилькалар бўйича пўлат электродлар билан совуқлайин пайвандлаш; чўяни комбинацияланган электродлар билан совуқлайин пайвандлаш; ўйдим-чуқурлар ва дарзларни махсус электродлар билан совуқлайин пайвандлаб тўлдириш; чўяни қиздириб пайвандлаш.

Чўян деталларни пайвандлашга тайёрлашга оид машқ шундан иборатки, ҳар бир ўқувчи ўзига берилган топшириққа биноан нуқсонли чўян детални пай-

виздалашга тайёрлаши лозим. Пуқсонлар икки кўри-
нишда: детал сиртидаги говаклар ёки дарзлар кўри-
нишда бўлиши мумкин. Агар бундай пуқсонли детал-
лар бўлмаса, бу мақсадда мавжуд кераксиз деталлар-
дан ёки машқларни ўтказиш учун атайлаб қўйилган
пластиналардан фойдаланиш мумкин. Қирраларига
ишлов бергандан кейин йиғилган буюмларни қолинга
солиш керак. Қолиббоп аралашмани ўқувчилар муста-
қил тайёрлашади.

Шпилькалар қўйиб, чўяни УОНИ-13/45 маркали
пўлат электродлар билан пайвандлашга донр машқлар
10—20 мм қалинликдаги чўян пластиналарда ёки ке-
раксиз чўян деталларда бажарилади.


Ўқувчилар мустақил равишда пуқсонли жойларга
ишлов беришади, тешиклар пармалашади, уларга
резьба қирқишади, пўлат шпилькалар тайёрлашади ва
уларни тешикларга бураб киргизишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
шпилькаларни пайвандлаётганда пластиналарнинг ҳад-
дан ташқари қизиб кетишига йўл қўймаслик учун му-
айян танаффуслар билан ишлашларини кузатиб бо-
риш зарур.

Текширув чокини ташқи кўринишига қараб ва пресс-
да синдириб кўриб баҳолаш керак. Синган жойнинг
структураси майда донли бўлиши ва унда говаклар,
дарзлар ҳамда шлак аралашмалари бўлмаслиги лозим.


Чўяни комбинацияланган электродлар билан со-
вуклайни пайвандлашга оид машқлар сирти дарз кет-
ган чўян деталларда бажарилади. Дарзларни пайванд-
лашга тайёрлашни (кенгайтиришни) ва қолиплашни
ўқувчилар биринчи машқда бажарганлар. Энди бу де-
талларни пайвандлаб ямаш керак.

Машқни бошлашдан олдин ўқувчилар ўзларига бир
нечта комбинацияланган электродлар дасталарини тай-
ёрлаб олишлари керак. Уларни тайёрлаш техникаси
анча оддий ОЗС-4 ёки, яхшиси, УОНИ-13/45 маркадаги
3—4 мм диаметрли пўлат электрод ҳамда 3—4 мм диа-
метрли мис ва жез чивик боғ қилиб йиғилади ва ип-
ничка сим ёки пишиқ ип билан боғланади (75-рasm).
Электродлар орқа учлари томондан у ер бу еридан пай-
вандлаб ёки кавшарлаб қўйилади. Мис ва жез стер-
женлар учларини аввал бараварлаб олиш керак. Пли-
та устида болга билан тўғрилаш ўрнига босиб дума-
латиш усулини қўллаган маъқул (76-рasm). Тўғрилаш

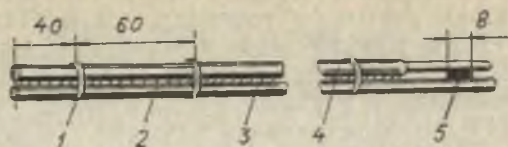

75- расм. Электродлар дастасини йиғиш ва боғлаш:

1 — боғлаш, 2 — латун сим, 3 — мис сим, 4 — қопламалы пўлат электрод, 5 — прихватка.

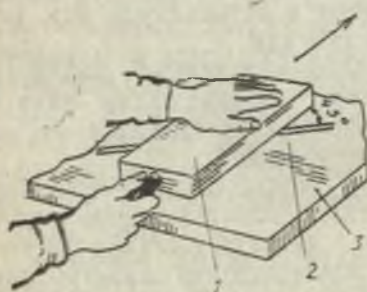

76- расм. Симни босиб тўғрилаш:

1 — скалка, 2 — сим, 3 — плата.

керак бўлган симлар плита устига қўйилди, уларнинг устига скалка қўйилди ва скалкани симга нисбатан 45° бурчак остида босиб ҳаракатлантириб сим думалатилди.

Пайвандлашда тескари қутбли ўзгармас ток қўлланилади. Диаметри 4 мм ли пўлат электрод, 4 мм ли мис сим ва 3 мм ли латун

сим учун ток кучи 150—175 А олинади.

Пайвандлаш сифати ташқи кўринишига қараб ва керосин билан синаб кўриб баҳоланади.

Ўйдим-чуқурлар ва дарзларни махсус электродлар билан совуқлайин пайвандлаб беркитишга доир машқ бракка чиқарилган чўян қўймада бажарилади. Машқ учун сиртида ўйдим-чуқурлар ва дарзлар бўлган чўян қўйма танлаб олинади. Нуқсонлар ОЗЧ-1 ёки ЦЧ-4 электродлари билан пайвандлаб беркитилади. Тескари қутбли ўзгармас ток қўлланилади. Пайвандлаш режимларини ўқувчилар мустақил танлашади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар ўйдим-чуқурларни бир галда, ёйни учирмасдан пайвандлаб беркитишларини кузатиб бориш зарур. Пайвандлаб беркитишни ўйдим-чуқурларнинг ўртасидан бошлаш керак. Чокнинг сифати ташқи кўринишига қараб баҳоланади.

Чўяни қиздириб пайвандлашга онд машқни кўрсатишдан олдин ўқувчиларга чўяни пайвандлаш қўйидаги операциялардан иборатлигини айтиш лозим.

сонли жойини шикастланмаган жойгача кесиб олиб ташлаш ва қирраларни мой, лой ва бошқа ифлосликлардан тозалаш; йиғиш ва қолиплаш; қиздириш; пайвандлаш; аста-секин совитиш. Бу барча операцияларни ўқувчилар мустақил бажаришлари зарур.

Пайвандлашдан олдин деталлар қиздириш печларида, қураларда, газ горелкалари ёки индукцион қиздиргичлар ёрдамида (устахонанинг имкониятига боғлиқ) қиздирилади.

Пайвандлаш бўр қопламали ёки ОМЧ-1 типдаги қопламали чўян электродлар билан бажарилади. Пайвандлаш режимини ўқувчилар ўзлари танлашади. Деталларни печь билан бирга, қум остида ёки асбест остида аста-секин совитиш мумкин. Текширув намуналарини синдириб кўриб, ёки, агар имкони бўлса, керосин билан сынаб кўриб баҳоланади.

Якуловчи суҳбатда ўқувчилар диққатини чўянини ёй ёрдамида пайвандлаш усуллари турли-туман эканлигига қаратиш лозим. Баъзи усуллар (масалан, қиздириб пайвандлаш) анча сермеҳнат бўлиб, тулиқ ўзлаштириб олиш учун кўп машқ қилишга тўғри келади. Ўқувчилар мазкур мавзучани ўрганиш билан чўянини пайвандлашдан дастлабки кўникмалар олганликларини, бу кўникмаларни ишлаб чиқариш шароитларида тақомиллаштиришлари зарурлигини айтиш керак.

Уйда чўянини газ алангасида пайвандлашга оид материални такрорлаб келишни топшириш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Чўянини ёй ёрдамида пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Чўян қандай усулларда пайвандланади?
3. Пайвандлашдан олдин деталлар қандай қолипланади?
4. Чўянинг совуқлайини пайвандлаш режимлари қандай танланади?
5. Чўянини қиздириб пайвандлаш хусусиятлари қандай?
6. Пайвандлаш олдидан буюмлар қандай усулларда қиздирилади?
7. Чўянини пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

2-мавзуча. Чўянини газ алангасида пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва чўянини газ алангасида пайвандлаш ишларини хавфсиз бажариш қоидалари; чўянини совуқлайини пайвандлаш;

чўяни қиздириб пайвандлаш; юзаларга суюқлантириб қоплаш ҳамда дарзларни жез билан пайвандлаб бер-
китиш.

Кириш йўл-йўриғида ўқувчиларга иш ўрнини таш-
кил қилиш ва чўяни газ алангасида пайвандлашда,
юзаларга суюқлантириб қоплашда ҳамда дарзларни
жез билан пайвандлаб беркитишда рноя қилинадиган
меҳнат хавфсизлигининг асосий қондаларини эслатиш
керак. Жез билан пайвандлаётганда респираторсиз иш-
лаш қатъий ман қилинади, чунки углероднинг ёниш
маҳсуллари ва рух буглари ишловчининг соғлиғига за-
рарли таъсир кўрсатади.

Чўяни совуқлайин пайвандлашнинг кўрсатишга ўт-
ганда ўқувчилардан бирига алангани ацетилен ортиқча
бўладиган қилиб ростлашни топшириш ва бундай алан-
га пайвандлаш жараёнида чокдаги ёниб кетадиган уг-
лерод ўрнини тўлдириш учун зарурлигини тушунтириш
даркор.

Валик тушираётганда ёки дарзлар, ўйдим-чуқурлар
ва бошиқа нуқсонларни пайвандлаб беркитаётганда, го-
релка алангасини узмаган ҳолда флюсни пайвандлаш
ваннасига қандай киритиш кераклигини кўрсатиш ло-
зим. Бунда икки усулни кўрсатиш зарур: пайвандлаш
вақтида сим вақт-вақтида флюсга ботириб турилади;
флюс ваннага қошиқ билан сепиб турилади.

Пайвандлаш ваннасини чўян таёқча билан жадол
аралаштириб турган ҳолда бу ишнинг моҳиятини ту-
шунтириш керак: бунда металлдаги эриган газларнинг
ташиқарига чиқиши осонланади, натижада чок металл-
да говаклар пайдо бўлмайди. Бу ҳолда пай-
вандлаш сими ва горелкани қандай ҳаракатлантириш
кераклигини тушунтириб берадиган қондалар йўқлиги-
ни, балки бу ишда маҳорат кундалик меҳнат орқасида
тўпланишини айтиш керак.

Чокни пайвандлашни тугаллаётганда ўқувчилар
диққатини бутун пайвандланган чокни ва чок атрофи-
даги жойни қўшимча қиздириш ҳамда металл бир те-
кис совиши учун горелкани аста-секин узоқлаштириш
кераклигига қаратиш зарур. Чўяни қиздириб пайван-
лашга ўтганда пайвандлаш олдида буюмни қиздириш
усулларини яна бир бор эслатиб ўтиш ва пайвандлаш
техникасини кўрсатиш лозим.

Жез билан валиклар туширишни кўрсатаётганда бу
ҳолда чўян деталнинг юзаси суюқланмасдан фақат жез-

нинг суюқланиш температурасигача қизиши ва жез юзани оқартириши (қалайлаши)ни айтиш керак. Бинобарин, бу жараён чўяни жез билан кавшарлаш бўлади.

Қалайлаш айрим-айрим участкалар тарзида бажарилишини ўқувчиларга тушунтириш лозим. Бунда чўян юзаси етарли даражада қизиганда жез юпқа қатлам тарзида ёйилиши зарур. Агар суюқланган жез шариклар кўринишида думалоқланиб қолса, бу ҳол деталнинг етарлича қизимаганлигини билдиради. Айни вақтда пайвандлаш алаиғаси оксидлайдиган (кислород 30—40% ортиқ) бўлиши кераклигини айтиш даркор. Бу ҳолда кислород қийин эрийдиган оксид пардаси ҳосил қилади, натижада рух буғланиб кетмайди. Дарзларни режа билан пайвандлаб беркитишни курсатаётганда ҳам дарз қирраларини қалайлаш ва шундан кейинги бириктирувчи қатламни ҳосил қилишга ўтиш лозим. Чўян қизиб кетмаслиги учун алаиға металл сиртидан 10—15 мм масофада бўлиши кераклигини ўқувчиларга тушунтириш даркор.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: чўян пластиналарни совуқлайин учма-уч пайвандлаш; қуйидаги нуқсонли жойларни олдиндан қиздириб пайвандлаб беркитиш; чўян пластинага жезни суюқлантириб қоплаш; дарзларни латун билан пайвандлаб беркитиш.

Чўяни совуқлайин пайвандлашга оид машқларни бажариш учун қирраларини 90° бурчак остида қия қилиб йўниб, учма-уч йиғилган 10—18 мм қалинликдаги чўян пластиналардан фойдаланилади, 6—10 мм диаметри пайвандлаш чивиги ишлатилади. Алаиғанинг қуввати деталнинг 1 мм қалинлигига 100—120 л/соат ҳисобида олинади. Ацетилен бир оз ортиқча бўлган алаиға қўлланилади. Флюс сифатида қиздирилган бура ишлатилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини қирраларни яхшилаб қиздириш ва суюқ металлни обдан аралаштириб туриш кераклигига, аёс ҳолда чокларда ғоваклар ва пайвандланмай қолган жойлар пайдо бўлиши мумкинлигига қаратиш лозим.

Текширув намунаси чок ташқи кўринишига қараб ва прессда сиғдириб кўриб баҳоланади. Пайвандлаш сифати сиған жойига қараб баҳо берилади.

Нуқсонли жойларни олдиндан қиздирган ҳолда пайвандлаб беркитишга онд машқ ғоваклари, уваланган жойлари ва бошқа нуқсонлари бўлган деталларда бажарилади. Нуқсонлар 6—12 мм диаметри (нуқсоннинг диаметрига боғлиқ) чўяп чивик билан пайвандлаб беркитилади. Алағаннинг қуввати асосий металлнинг 1 мм қалинлигига 100—120 л/соатни ташкил этиши керак. Деталлар ёй ёрдамида пайвандлашда қўлланилган усулларда қиздирилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини алаңга характерига қаратиш лозим (ацетилен бир оз ортиқ бўлиши керак). Пайвандлаш учун оксидловчи алаңадан фойдаланиш тақиқланади, чунки бунда марганец, кремний ва углерод жадал ёниб кетиши оқибатида чок серғовак чиқади.

Текширув намунаси нуқсонли жойи пайвандлаб беркитилган чўяп деталдан иборат. Чокда ва чок яқинида унча чуқур бўлмаган 2—3 та тешик пармаланади. Агар тешиклар осон пармаланса, бу ҳол пайвандлаш зонасида оқариш йўқлигини кўрсатади.

Чўяп пластинага жез қатламини суюқлантириб қоплашга онд машқ чўяп пластиналарда ёки кераксиз чўяп деталларда бажарилади. Пайвандлаш материални сифатида Л-62 ёки ЛК-62-0,5 маркали жез сим ишлатилади. Флюс сифатида эса қиздирилган бурадан ёки буранинг бор кислота билан аралашмасидан фойдаланилади. Алағаннинг қуввати металлнинг 1 мм қалинлигига 67—75 л/соат ҳисобида олинади. Оксидловчи алаңга қўлланилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар қайлаш жараёнини тўғри бажараётганларини ва алаңга ўзагини ванпада нормал масофада тутишларини кўзатиб бориш керак.

Текширув намунаси эни ва баландлиги бир хил бўлган бир нечта валиклар ҳосил қилинган пластинадан иборат.

Дарзларни жез билан пайвандлаб беркитишга онд машқ кичик дарзлари жез бўлган брак чўяп деталларда бажарилади. Дарз қирраларини ўқувчиларнинг ўзлари кенгайтиришади. Пайвандлаш техникаси ва режими аввалги машқни бажаришдагидек қолади. Текширув намунаси ташқи кўринишига қараб баҳоланади.

Якунловчи суҳбатда машғулотга яқун ясалгандан сўнг, ВНИИ автогенмашда ишлаб чиқилган жез сим ва

махсус флюсдан фойдаланиб чўянинг паст температурада кавшарлаш-пайвандлаш жараёнини намойиш қилиш тавсия этилади. Бу ҳолда пропан-бутан-кислород алангасидан фойдаланиш тавсия этилишини айтиш керак. Уйда рангли металл ва қотишмаларни пайвандлаш хусусиятларига оид материални такрорлаб келишни топишириш мумкин.

Текшириш учун саволлар

1. Чўянинг газ алангасида пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Пайвандлаш учун қирраларга қандай ишлов берилади?
3. Чўяни совуқлайин пайвандлашнинг моҳияти нимада?
4. Чўяни қиздириб пайвандлашнинг моҳияти нимада?
5. Пайвандлаш ваннасига флюс қандай усулларда киритилади?
6. Дарзларни жез билан пайвандлаб беркитиш техникасини айтиб бериш?
7. Жез билан пайвандлашда қандай маркадаги сим ва флюслар ишлатилади.
8. Чўяни газ алангасида пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб бериш.

21-МАВЗУ. РАНГЛИ МЕТАЛЛ ВА ҚОТИШМАЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни рангли металл ва қотишмаларни пайвандлаш хусусиятлари билан таништириш ҳамда уларга мис, алюминийни ва уларнинг қотишмаларини пайвандлашни ўргатиш.

Мавзунини иккита мавзучага бўлиш тавсия этилади: 1. Рангли металл ва қотишмаларни ёй ёрдамида пайвандлаш. 2. Рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлаш.

Электр токида ва газ алангасида пайвандлаш постларининг жиҳозлари чўяни пайвандлашни ўрганишдагидек қолади.

Материаллардан $250 \times 150 \times (4-8)$ мм ўлчамли алюминий, мис ва жез пластиналар, кераксиз бронза қуймаси, кўмир электрод ҳамда металл электродлар, алюминий ва мисдан ишланган пайвандлаш симлари ҳамда флюслар тайёрлаб қўйиш керак. Бундан ташқари, болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, жез игналар, ғимоя кўзойнаклари, ғимоя шчитлари ва маскалари, жомакорлар ҳамда респираторлар талаб этилади.

Кўрсатма воситалардан тегишли плакатлар, схемалар, пайвандлаш режимлари жадваллари ва пайвандлаш намуналарини танлаш лозим.


1-м а в з у ч а. Рангли металл ва қотишмаларни ёй ёрдамида пайвандлаш

Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўринини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; алюминий ва унинг қотишмаларини ёй ёрдамида пайвандлаш; мисни ёй ёрдамида пайвандлаш; бронзани ёй ёрдамида суюқлантириб қолаш.

Кириш йўл-йўригининг бошида ўқувчиларга иш ўринини ташкил қилишнинг ва рангли металл ҳамда қотишмаларни пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлигининг асосий қоидаларини эслатиш лозим. Алюминий ва унинг қотишмаларини пайвандлаётганда хлор ва фтор тузларининг ёпиш маҳсуллари ажралиб чиқишини, жезларни пайвандлашда эса кўп миқдорда рух буғлари ажралиб чиқишини айтиш керак. Буни ҳисобга олиб, жез ва бронзани пайвандлаётганда нафас олиш органларини шахсий ҳимоя воситалари билан қўшимча равишда ҳимоя қилиш кераклиги ҳақида ўқувчиларни огоҳлантириш ҳамда вентиляторни узиб қўйиб ёки респираторсиз пайвандлаш ишларини бажаришни тақиқлаш зарур.

Кейин алюминийни ёй ёрдамида кумир электрод билан пайвандлашни кўрсатишга ўтиш мумкин. 8 мм қалинликдаги иккита пластинани таглик устида учма-уч йиғиб, қирраларига чўтка билан юпқа флюс қатлами қандай суртилишини кўрсатиш керак. Кейин 8—15 мм қалинликдаги пластиналар, одатда икки ўтишда пайвандлашини айтиш даркор: биринчи ўтишда қирралари қиздирилади, иккинчи ўтишда улар пайвандланади.

Биринчи ўтишни бажариш техникасини кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини биринчи ўтишда электрошок ўртасидан четларига томон секин ҳаракатлантирилиши кераклигига қаратиш лозим. Бунда ҳаракатлантириш тезлиги шундай бўлиши керакки, қирралари суюқланмайдиган, аммо суюқланиш арафасида турадиган бўлсин. Буни пластинада суюқ металл томчилари, яъни унча катта бўлмаган суюқланиш ўчоқлари пайдо

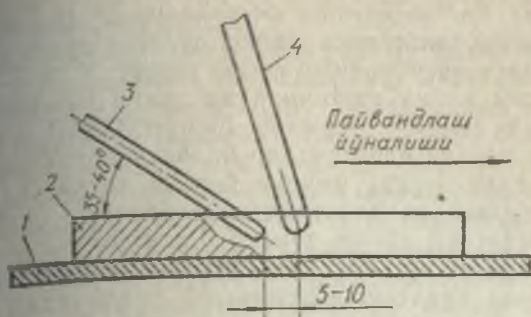

77-расм. Аллюминийни пайвандлашганда кўмир электродни ва пайвандлаш симини жойлаштириш схемаси:

1 — таглик пластина, 2 — пайвандланадиган буюм, 3 — пайвандлаш сими, 4 — кўмир электрод.

бўлишидан билиш мумкин. Металл қирраларини шу йўсинда қиздириб олгач, пайвандлашга ўтиш мумкин. Электр ёйини ҳосил қилиб, чап қўлдаги пайвандлаш сими кўмир электроддан 5—10 мм орқада ҳаракатланиши ҳамда ўз ўқи билан чок бўйлаб пластина юзасига нисбатан 35—40° бурчак остида жойлашиши кераклигини (77-расм) тушунтириш лозим. Чивик суюқланиши учун у пайвандлаш ваннага ботирилади. Чивикнинг томчи бўлиб суюқланишига йўл қўйилмайди, чунки бу ҳолда томчилардаги металл кучли оксидланади.

Тахминан пластинанинг ярмини пайвандлаб бўлгач, ўқувчилар эътиборини электродни сиртмоқсимон тарзда тебранма ҳаракатлантириш кераклигига қаратиш ҳамда чокнинг сиртидаги шлакларни ва эримай қолган оксид пардалари қолдиқларини чок охирига тушириб юбориш учун шундай қилинишини айтиш керак.

Чокни пайвандлаш охирида ёйни ўчириш ва бу жойда киришни туфайли чуқурча пайдо бўлгач, ёйни яна ёқиш ва чуқурчани узил-кесил пайвандлаш лозим.

Пайвандлаш тугагач, реакцияга киришган флюс алюминийни кучли емиради, шунинг учун сиртидаги ва унга туташган асосий металл юзасидаги флюсни пўлат чўтка ёки иссиқ сув билан яхшилаб тозалаш кераклигини ўқувчиларга эслатиш лозим.

Чокни кўздан кечириб ва уни прессда синдириб, ўқувчиларга синган жойда металлнинг структурасини

кўрсатиш, пайвандлашни бажаришнинг асосий қоидаларига риоя қилинмаса пайдо бўлиши мумкин бўлган нуқсонларга эътиборни қаратиш зарур.

Шундан кейин алюминий ва унинг қотишмаларини алюминий симдан стержени бўлган ОЗА-1 ва ОЗА-2 маркали металл электродлар билан пайвандлашни кўрсатиш керак. Бунда имкони борича калта ёйдан фойдаланилишини ва электродлар тебранма ҳаракатлантирилмаслигини айтиш даркор. Электродлар қопламаси жуда гигроскопик бўлгани сабабли пайвандлаш олдин уларни қуришти лозимлигини тушунтириш керак.

Шундан сўнг мисни кўмир электрод билан пайвандлашни кўрсатиш лозим. Бу жараён юқорида баён этилган жараёндан фақат шу билан фарқ қиладики, бунда бошқа пайвандлаш материали ва флюс ишлатилади. Шунинг учун мисни кўмир электрод билан пайвандлашни кўрсатиш тез бажарилади, шундан кейин ўқувчилар машқни бажаришга киришадилар.

Мисни металл электрод билан пайвандлаш қирраларининг бир томони қия қилиб кертилган 8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Пайвандлаш тартиби қуйидагича. Иккита мис пластинани учма-уч йиғиб, ўқувчилардан бирига жадвалдан пайвандлаш режимини танлаб, уни таъминлаш манбаида белгилашни топшириш мумкин. Мисни пайвандлашда одатда тескари қутбли ўзгармас токдан фойдаланилишини ўқувчиларга эслатиш лозим. Пайвандлаш токининг кучи катта олинади. Чок ҳосил қилиш жараёнида электрод чокнинг қўйдалангига тебранма ҳаракатлантирилмаслигига, электрод чок томонга 10—15° оғдириб ушланишига ва имкони борича калта ёйдан фойдаланилишига ўқувчилар диққатини қаратиш даркор.

Чокни пайвандлаб бўлгач, суюқлантириб қопланган металлнинг мустаҳкамлиги ва эластиклигини яхшилаш учун чокни муҳрасининг юзаси сферик бўлган енгил болға билан чўкичлаш кераклигини ўқувчиларга тушунтириш лозим.

Пулат пластиналарга ёй ёрдамида бронзани суюқлантириб қоплашни кўрсатаётганда одатда, ишлаганда ишқаланадиган юзалар бронза билан суюқлантириб қоплалишини ўқувчиларга эслатиш керак. Бунда кўмир электрод ёки металл электроддан фойдаланиш мумкин. Кўрсатиш давомида бронза суюқ ҳолатда жуда оқувчан бўлгани туфайли бронзани суюқлантириб қоплашда

пластиналарни фақат пастки вазиятда ўрнатиш керак-
лигини тушунтириш даркор.

Бу машқларнинг ҳаммаси жуда мураккаб бўлгани
сабабли кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил машқ-
лари билан тез-тез алмаштириб туриш тавсия этилади.

**Ўқувчилар машқларини қуйидаги режага биноан ўт-
казиш тавсия этилади:** алюминий ва унинг қотишмала-
ридан ишланган пластиналарни уларнинг қирраларига
ишлов бермасдан кўмир электрод билан учма-уч пай-
вандлаш; алюминий ва унинг қотишмаларидан ишлан-
ган пластиналарни уларнинг қирраларининг бир томо-
нига ишлов бериб, металл электрод билан учма-уч
пайвандлаш; мис пластиналарни қирраларига ишлов
бермасдан кўмир электрод билан учма-уч пайвандлаш;
мис пластиналарни қирраларига ишлов бериб, металл
электрод билан учма-уч пайвандлаш; пўлат пластина-
ларга бронзани суюқлантириб қоплаш.

Алюминий ва унинг қотишмаларининг ёй ёрдамида
пайвандлашга доир машқ соф алюминийдан ёки унинг
қотишмаларидан (АМг, АМц ва ҳоказо) ишланган
6—8 мм қалинликдаги пластиналарда аввал кўмир
электрод билан, кейин металл электрод билан бажар-
илади. Пластиналар графит, мис ёки пўлат тагликлар
устига 3 мм зазор қолдириб йиғилади. Пайвандлаш
режимини ўқувчилар мустақил танлашади.

Қайта пайвандлаш бажарилмайди. Пастки қирралар
пайвандлашнинг ва чокнинг орқа томони мустақкам
чиқишини таъминлаш учун тагликда ариқча очилади.
Иш ўринларини айланиб чиқаятганда ўқувчилар пай-
вандлаш технологиясига аниқ риоя қилаётганликлари-
ни ва чок сиртидан флюс ва қоплама қолдиқларини
олиб ташлашни эсдан чиқармасликларини кўзатиш за-
рур. Кўпчилик ўқувчилар бир хил хатога йўл қўяёт-
ганликларини пайқаганда машқни тўхтатиб, бутун гу-
руҳга жорий йўл-йўриқ бериш керак.

Текширув намуналари ташқин кўринишига қараб
ва сиқишга сиқиб кўриб баҳоланади. Силган жойида
говаклар, шлак аралашмалари ва пайвандланмай қол-
ган жойлар бўлмаслиги зарур.

Мисни ёй ёрдамида кўмир электрод билан пайванд-
лашга доир машқлар 4—6 мм қалинликдаги мис пла-
стиналарда, қирраларига ишлов бермасдан бажарилади.
Пластиналар пўлат ёки кўмир тагликлар устида 3 мм
зазор билан йиғилади ва кўмир электрод билан бир

ўтишда пайвандланади; чок ўзаги қайта пайвандланмайди.

6—8 мм қалинликдаги мис пластиналар қирраларининг бир томони қия қилиб кертилади ва маълум маркадаги металл электрод билан пайвандланади. Пайвандлаш режими қуйидагича олинади: $d=4$ мм, $I=200—250$ А. Иккала ҳолда ҳам чокларни пайвандлаб бўлгандан кейин ўқувчилар уларни чўкичи-лаб чиқишлари зарур. Текширув намунаси ташқи кўринишига қараб ва керосин билан синаб кўриб баҳоланади.

Пулатга ёй ёрдамида бронзани суюқлантириб қоплашга онд машқлар 8—10 мм қалинликдаги пластиналарда бўр қопламали 7—8 мм диаметрли қуйма бронза электродлар билан бажарилади. Тескари қутбли ўзгармас токдан фойдаланилади. Ток кучи электроднинг 1 мм диаметрига 30—35 А ҳисобида таъналади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини буранни албатта ишлатиш, ҳар бир валикни енгил болға билан чўкичи-лаб чиқиш ва ҳар қайси қатламни аста-секин совитиш зарурлигига қаратиш даркор. Қатламлар секин совиши учун деталь қуруқ қумга ботириб ёки асбест билан беркитиб қўйилади.

Текширув намунаси сал-пал йўниб кўрилади ва ташқи кўринишига қараб баҳоланади. Йўнилган юзасида ғоваклар, шлак аралашмалари ва дарзлар бўлмаслиги керак.

Якунловчи суҳбатда ўқувчилар йўл қўйган хатоларни кўриб чиққач ва машқ учун берилган баҳоларни эълон қилгач, рангли металллар ҳамда уларнинг қотишмаларини пайвандлашнинг мавжуд бошқа усуллари (масалан, флюс остида ва ҳимоя газлари — аргон ва гелий муҳитида пайвандлаш) эслатиш лозим. Агар керакли жиҳозлар бўлса, алюминий ёки мисни аргон муҳитида пайвандлашни, магний, титан ва цирконий қотишмаларини пайвандлашни кўрсатиш мақсадга мувофиқдир. Суҳбат охирида уйда рангли металллар ва уларнинг қотишмаларини газ алангасида пайвандлашга тегишли материални такрорлаб келишни топшириш керак.

1. Рангли металллар ва қотишмаларни пайвандлаш учун электр пайвандлашнинг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Рангли металллар ва қотишмаларни пайвандлашда қандай қўйилмавлар учрайди?
3. Алюминий ва унинг қотишмаларини ёй ёрдамида пайвандлаш хусусиятлари қандай?
4. Мис, жез, бронзани ёй ёрдамида пайвандлашнинг моҳияти нимада?
5. Пайвандлашда флюс нима учун ишлатилади?
6. Рангли металл ва қотишмалар қандай усулларда пайвандланади?
7. Рангли металл ва қотишмаларни қандай вазиятларда пайвандлаш мумкин? Нима учун?
8. Рангли металл ва қотишмаларни ёй ёрдамида пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг.

2-жавзуча. Рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа асосида ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қондаларни; алюминий ва унинг қотишмаларини газ алангасида пайвандлаш; мисни газ алангасида пайвандлаш; бронза қуйидаги дарзларни пайвандлаб беркитиш; жезни газ алангасида пайвандлаш.

Йўл-йўриқни ўқувчиларга маълум бўлган рангли металл ва қотишмаларни пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини эслатиб ўтишдан бошлаш мумкин.

Кейин рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлаш хусусиятлари, флюснинг вазифаси уни пайвандлаш ваннасига киритиш усуллари ҳақида, шунингдек пайвандланадиган пластиналарнинг қалинлигига бунда белгиланадиган пайвандлаш горелкаси алангасининг характерига қараб учликларни танлаш қондалари тўғрисида ўқувчиларга гапириб бериш лозим.

Алюминийни пайвандлашни кўрсата бошлаганда пластинида бир нечта валик ҳосил қилиш ва алюминий қиздирилганда ҳам ранги ўзгармаслигига ўқувчилар диққатини қаратиш керак. Алюминий ҳаммаша қийин эрийдиган оксид пардаси билан қопланган бўлиб, бу ҳол пайвандчига пайвандланаётган пластиналарнинг суяқлана бошлаганини назорат қилиб туришга халақит беришини ўқувчиларга эслатиш зарур. Шунинг учун аланга қуввати алоҳида эътибор билан танланади.

Аланга қуввати катта бўлганда металл тешилиб қолишини ўқувчиларга кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Учма-уч пайвандлашни қирраларининг бир томони 70—90° бурчак остида қия қилиб кертилган 8 мм қалинликдаги пластиналарда кўрсатиш керак. Пайвандлашни тез, танаффуслар қилмасдан, чап усулда, фақат тикланувчи характердаги аланга билан ёки ацетилен бир оз ортқича бўлган аланга билан бажариш лозимлигини тушунтириш даркор. Аланганинг қуввати металлнинг 1 мм қалинлигига 100—150 л/соат ацетилен ҳисобида бўлиши керак. Пайвандлашни кўрсатиб бўлгач, алюминий ва унинг қотишмалари қизиганда мустақамлигининг пасайишини, шунинг учун пайвандланган пластиналар обдан совиши кераклигини ўқувчиларга эслатиш зарур. Акс ҳолда эҳтиётсизлик билан берилган зарб пайванд чокни бузиши мумкин. Пластиналар совиғач, флюс қолдиқлари чокни емирмаслиги учун улар пулат чўтка билан яхшилаб тозаланади ва чок иссиқ сув билан ювилади. Кўрсатиш охирида алюминий ва унинг қотишмаларини пайвандлашга мўлжалланган гигроскопик флюсни сақлаш қондаларини ўқувчиларга эслатиш лозим.

Мисни пайвандлашни кўрсатаётганда мис оксид ҳосил бўлишини камайтириш ва чокда иссиқ дарзлар пайдо бўлишининг олдини олиш мақсадида пайвандлашни тез бажариш, танаффуслар қилмаслик, пайвандлаш алангасининг тикланиш характерига қатъий амал қилиш кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор. Мис иссиқлигини яхши ўтказганлиги сабабли аланганинг қуввати металлнинг 1 мм қалинлигига 150—200 л/соат ацетиленга тўғри келадиган қилиб танланади. Совишини секинлаштириш учун пайвандланаётган деталларнинг устига ва тагига асбест тўшалади.

Бронза қуймадаги дарзларни пайвандлаб беркитишни кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини бронза суюқ ҳолатда оқувчан бўлишига қаратиш ва зарур бўлса, пайвандлаш жойларини графит ёки пулат пластиналардан фойдаланиб қолиплашни кўрсатиш керак.

Охирида валиклар ҳосил қилишни ва 8 мм қалинликдаги иккита жез пластинани қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, учма-уч пайвандлашни кўрсатиш лозим. Бунда ўқувчилар диққатини рухнинг буғланиб кетишига йўл қўймаслик учун пайвандлаш материални сифатида кремнийли жездан фойдаланиш ке-

раклигига қаратиш лозим: пайвандлаш алангасида ацетилеи бир оз ортиқча бўлиши даркор. Машқлар мураккаблигини ва турли-туманлигини ҳисобга олиб, кўрсатишларни мустақил машқлар билан тез-тез алмаштириб туриш тавсия этилади.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўқатиш тавсия этилади: қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, алюминий пластиналарни учма-уч пайвандлаш; қирраларига ишлов бермасдан мис пластиналарни учма-уч пайвандлаш; бронза қуймадаги дараларни пайвандлаб беркийтиш; қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, жез пластиналарни учма-уч пайвандлаш.

Алюминий ва қотишмаларини газ алангасида пайвандлашга онд машқ қирраларининг бир томони $70-90^\circ$ бурчак остида кертилган 8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Пластиналар пўлат ёки графит таглик устида учма-уч келтириб йиғилади. Дастлаб ўқувчилар пластинада бир нечта валик ҳосил қиладилар, кейин бириктирувчи чокни пайвандлашга киришадилар.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар эҳтиётини пайвандлаш алангасининг характериға, пайвандлаш ваннасиға флюсини киритиш техникасиға ва шокнинг охириға қаратиш лозим. Бу ўринда пайвандлаш охирида пайвандлаш алангаси ваннадан аста-секин узоқлаштирилиши кераклигини, шунча металл аланга ҳимоясида қотишини, бу аланга уни оксидланишдан асрашини ўқувчиларға яна бир бор эслатиш лозим.

Текширув намуналарини ташқи кўринишиға қараб баҳолаш ва синишға синаб кўриш зарур. Яхши пайвандланган бирикиш жойининг чокни текис, оқмаларсиз ва пайвандланмай қолган жойларсиз бўлиши даркор.

Мисни газ алангасида пайвандлаш учун 4 мм қалинликдаги мис пластиналардан фойдаланилади. Ўқувчилар пластинада 2—3 та валик ҳосил қилгач, пластиналарни учма-уч келтириб йиғишға ва пайвандлашға киришадилар.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, чокда мис оксидлар ҳосил бўлмаслиги учун мисни тез танаффус қилмасдан пайвандлаш, шунингдек горелка мундштугини пластина юзасиға нисбатан деярли тўри бурчак остида ушлаш кераклигини ўқувчиларға эслатиш лозим. Бунда аланга бир ерга тушади ва пайвандлаш

тезлигини ошириш мумкин бўлади. Текширув намунаси синдириб кўриб баҳоланади.

Бронза қуймадаги дарзларни пайвандлаб беркитишга онд машқини бажариш учун синиқ бронза қуймасидан фойдаланилади. Дарзлар 70—90° бурчак остида кенгайтирилгандан ва яхшилаб тозалангандан сўнг ўқувчилар мустақил равишда пайвандлаш режимини таълашади ва аниқлашади ҳамда ишга киришади. Ўқувчилар пайвандлаш ваннасини пайвандлаш сими билан яхшилаб аралаштиришларини кузатиб бориш ва бу иш ҳосил бўлган оксидларни яхшироқ тозалаш учун зарурлигини айтиш даркор. Пайвандлаб беркитиш сифати чокнинг ташқи кўринишига қараб баҳоланади.

Жезни газ алангасида пайвандлашга доир машқ қирраларининг бир томони қия қилиб кертилган 8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, рухнинг буғланиб кетишини ҳисобга олиб, ўқувчилар аланга учини пайвандлаш ваннасидан 7—10 мм масофада тутиб туришларини ва алангани асосий металлга эмас, балки пайвандлаш симига йўналтиришларини кузатиш керак. Бу ўринда сим учини вақт-вақтида флюсга ботириб туриш ёки флюсни вақт-вақтида пайвандлаш ваннага ва чокнинг четларига селиб туриш кераклигини ўқувчиларга эслатиш лозим. Текширув намунаси ташқи кўринишига қараб баҳоланади.

Якуловчи суҳбатда мавзучага доир машғулотларга яқун ясаш. 2—3 ўқувчига саволлар бериш ва улар кейинги машғулотда ўрганиладиган қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплашга доир материални такрорлаб келишни топшириш керак. Устахонада тегишли жиҳозлар бўлса, ВНИИ автогенмашда ишлаб чиқилган жезни газ алангасида флюс остида пайвандлаш методини кўрсатган маъқул. Бу метод флюс сифатида таркибида бор бўлган БМ-1 ёки БМ-2 суюқлигининг бутларидан фойдаланишга асосланган.

Текшириш учун саволлар

1. Рангли металл ва қотишмаларни пайвандлаш учун газ алангасида пайвандловчининг иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлаш хусусиятларини айтиб беринг.
3. Пайвандлашда флюс нима учун ишлатилади?
4. Жезни пайвандлашда рух буғланиб кетмаслиги учун қилинади?

5. Рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлаш усули қандай аниқланади?

6. Рангли металл ва қотишмаларни газ алангасида пайвандлашда қандай қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

22-МАВЗУ. ҚАТТИҚ ҚОТИШМАЛАРНИ СУЮҚЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш хусусиятлари билан таъминлаш ва уларга кукунсимон қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплашни ҳамда алоҳида хоссали юзаларни суюқлантириб қоплашга мўлжалланган махсус электродлар билан суюқлантириб қоплашни ўргатиш.

Мавзунин икки мавзучага бўлиш тавсия этилади:

1. Кукунсимон қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш.
2. Махсус электродлар билан суюқлантириб қоплаш.

Бу мавзунин ўтиш учун пайвандлаш вапнасини таъминлаш манбалари аввалгидек қолади. Материалларда $100 \times 100 \times (8-10)$ мм ўлчамли кам углеродли пулат пластиналар, кескичлар заготовкaları, кукунсимон қаттиқ қотишма (сталлнит ёки вокар); қиздирилган бура ва ОЗН-300, Т-620, ЦН-1, ЭНР-62 маркали ёки шуларга ўхшаш тайёр электродларни ҳозирлаб қўйиш керак. Қирраларни қолиплаш учун мис ва графит пластиналар, кўмир электродлар, болғалар, зубилолар, чўткалар, қум солинган яшик ҳамда асбест листи ҳам талаб этилади.

Йўл-йўриқ ўтказиш учун тегишли плакатларни тайёрлаб қўйиш даркор. Қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш режимлари жадвалларини ҳам ҳозирлаб қўйиш лозим.

1-мавзуча. Кукунсимон қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш

Қириш йўл-йўригини ушбу режадагидек ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва суюқлантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажариш қоидаларини; суюқлантириб қоплашга тайёрланиш; кукунсимон қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш.


Қириш йўл-йўригининг бошида иш ўрнини ташкил қилиш ва суюқлантириб қоплаш ишларини хавфсиз бажаришнинг асосий қоидаларини ўқувчиларга эслатиш

зарур. Бу ўрнида машина ва механизмларнинг тез сй-
ладиган қисмлари қаттиқ қотишма билан қопланганда
уларнинг хизмат муддати узайишини эслатиш ва бу
усул қўлланиладиган айрим соҳаларни айтиб ўтиш лозим.

Шундан сўнг пластиналарни суюқлантириб қоплаш-
га тайёрлашнинг айрим приёмларини кўрсатишга ўтиш
мумкин. Бунда пластинанинг сирти ярқирагунча тоза-
ланган бўлиши, қиздирилган бура қатламининг қалин-
лиги 0,2—0,3 мм дан ошмаслиги, шихта эса қалинлиги
2—7 мм ва эни 20—50 мм ли қатлам тарзида сепил-
ши лозимлигини тушунтириш даркор. Суюқлантириб
қопланган қаттиқ қотишма қатламининг қалинлиги
одатда сепилган шихта қатламининг 35—40% ни
ташқил этишини айтиш керак. Кейин четлари ўткир
қирралли бўлиб чиқиши учун қирраларни графит пла-
стиналар билан қандай қолиплаш кераклигини кўрс-
таш зарур.

Суюқлантириб қоплашни кўрсатаётганда ёй асосий
металлда ёқилишини, кўмир электроднинг қиялиги вер-
тикалга нисбатан 10—15° ни ташқил этишини
(78-расм), пайвандлаш вақтида электрод чокнинг
кўндалангига илон изисимон тебранма ҳаракатланти-
рилишини айтиш керак.

Суюқлантириб қоплаш режимини танлаш тўғриси-
да гапирганда ток кучи жуда катта бўлганда асосий
металл анча чуқур суюқланиб кетишини ва қопланган
қатламнинг мустаҳкамлиги пасайишини, ток кучи ҳа-
дан ташқари кичик бўлганда эса меҳнат унумдорлиги
кам бўлиб, қопламанинг сирти потекис чиқишини ўқув-

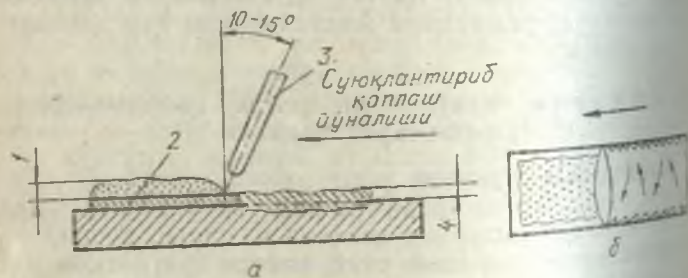

78-расм. Кўкунсимон қаттиқ қотишмаларни кўмир электрод
билан суюқлантириб қоплаш схемаси.

а — ёндаш кўриниши, б — электродни силжитиш: 1 — шихта қатламининг
қалинлиги, 2 — қиздирилган бура, 3 — кўмир электрод, 4 — суюқланти-
риб қопланган қаттиқ қотишма қатламининг қалинлиги.

қоплашга эслатиш лозим. Катта ва кичик тоқларда суюқ-
ландириб қоплашни кўрсатиш ҳамда иккала усулнинг
қаллиқликларини айтиш мақсадга мувофиқдир. Йул-
барин охирида кукусимон қаттиқ қотишмалар билан
қоплаш қўлланиладиган соҳаларни ҳамда суюқланти-
риб қоплашнинг тежамлилигини айтиш керак. Шундан
қўйиб ўқувчилар машқларни бажаришга киришадилар.
Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш
таъмин этилади: суюқлантириб қоплашга тайёрланиш;
кукусимон қаттиқ қотишмаларни кўмир электрод би-
лан суюқлантириб қоплаш; суюқлантириб қопланган
саволларни совиштиш.

Машқлар 8—10 мм қаллиқликдаги кам углеродли
дастлаб пластиналарда бажарилади. Дастлаб ўқувчилар
қаллиқлиги 30—40 мм кепгликдаги қисмини суюқланти-
риб қоплашади, кейин юзанинг ҳаммасини (100—
150 мм) суюқлантириб қоплашади, охирида эса ўткир
қирралар ҳосил қилиш учун пластинанинг қоплан-
ган қирраларига суюқлантириб қоплашади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, суюқланти-
риб қоплаш тўғри қутбни ўзгармас тоқда, ёйни учир-
масдан бажарилиши лозимлигини ўқувчиларга эсла-
тиш даркор. Айни вақтда секин совишни таъминлаш
ва дарз кетмаслиги учун суюқлантириб қопланган
пластиналар дарҳол иссиқ кум ичига тикиб қўйилиши-
ни ёйи асбест билан ёйиб қўйилишини кузатиш зарур.

Текшириш намунасининг юзаси текис бўлиши ва лупа
орқаси қаралганда унда дарзлар кўринмаслиги керак.

Ўқувловчи суҳбатда қаллиқ қилиб суюқлантириб
қоплаш зарур бўлганда буни аралаш усулда бажариш
қаллиқлигини, яъни биринчи қатламлар оддий металл
электродлар билан қопланишини, охириги қатламлар
эса кукусимон шихта қўллаб кўмир электрод билан
қопланишини айтиш керак. Бу усулни амалда кўрсат-
ган маъқул.

Текшириш учун саволлар

1. Кукусимон қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш-
нинг маънаси нимада?
2. Суюқлантириб қоплашда флюс қандай мақсадда ишлати-
лади?
3. Ўткир қирралар ҳосил қилиш учун пластиналар қандай қо-
планади?
4. Тоқ кучи суюқлантириб қопланган қатлам сифатига қан-
дай таъсир кўрсатади?

5. Суюқлантириб қоплаш ишлари учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?

6. Суюқлантириб қоплаш ишларида қандай хавфсизлик қилинадиган маҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

2-м а в з у ч а. Махсус электродлар билан суюқлантириб қоплаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; алоҳида ҳосилланган электродлар билан пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; юзаларга суюқлантириб қоплаш; қирқувчи қирраларга суюқлантириб қоплаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажаришнинг асосий қоидалари ўқувчиларга маълум бўлгани учун уларни эслатиб ўтиш kifоя.

Йўл-йўриқ беришда ўқувчиларга ҳар хил суюқлантириб қоплаш материалларининг намуналарини: қуйма қотишмалар, махсус электродлар трубасимон электродларни, шунингдек суюқлантириб қоплашнинг турли усулларида бажаришган айрим намуналарни кўрсатиш лозим.

Алоҳида валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда, бу ишни ёйни учирмасдан, яъни тапаффуссиз бажариш, электродни тез алмаштириш, ёй қайта ёқилгандан кейин эса чуқурчадаги металлни яхшилаб суюқлантириш ва шундан сўнггина электродни олдинга ситкиштириш кераклигига ўқувчилар диққатини қаратиш зарур.

Юзаларга суюқлантириб қоплашни кўрсатаётганда, ҳар бир кейинги валик олдинги валик энининг 1/3 қисмигача беркиштириш, алоҳида қатламларни қоплаш йўналишини эса ўзаро перпендикуляр бўлиши лозимлигига ўқувчилар диққатини қаратиш зарур. Пластина тоб ташламаслиги учун уни столга струблиналар билан маҳкамлаб қўйиш кераклигини айтиш зарур.

Кескичнинг қирқувчи қирраларига суюқлантириб қоплашда кескич заготовкани мнс пластиналар билан қандай қолиплатишини кўрсатиш ва суюқлантириб қоплашнинг иссиқликни кам ўтказадиган муҳитда, масалан, иссиқ қум солинган яшик ичида ёки ҳаводан асбест билан ажратилган бўшлиқда бажарган маълумлигини айтиш лозим. Агар суюқлантириб қоплаш ҳаво-

бажаришса, бу иш тугагач, кескич аста-секин совниши
уни қуруқ қум ёки печь ичига қўйиш керак бў-
лади.

Ҳар бир кўрсатишдан сўнг ўқувчилар машқларни
мустақил бажаришлари керак, шунда йўл қўйилган
хатоларни тузатиш осон бўлади.

Ўқувчилар машқларини қўйидаги режа бўйича ўт-
казиш тавсия этилади: алоҳида хоссали сиртқи қат-
ламларни суюқлантириб қоплашга мўлжалланган
электродлар билан пластиналарда алоҳида валиклар
ҳосил қилиш; кам углеродли пўлат пластиналарга бир-
икки қатлам қилиб суюқлантириб қоплаш; кескич за-
готовкасига махсус электродлар билан қирқувчи қирра
суюқлантириб қоплаш.

Биринчи машқлар кам углеродли пўлатдан ишлан-
ган 8—10 мм қалинликдаги пластиналарда ОЗН-300,
Т-620 ёки шунга ўхшаш электродлар билан бажари-
лади. Юзаларга суюқлантириб қоплаш ўрганиб бўлин-
гач, кескичининг қирқувчи қирраларига суюқлантириб
қоплашга ўтиш мумкин. Бу иш ЦИ-1, ЭНР-62 ёки шун-
га ўхшаш электродлар билан бажарилади.

Иш ўрниларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар
суюқлантириб қоплашдан олдин юзаларни яхшилаб
тозалашларини, тўғри қолиплашларини, ишни бажар-
иш техникасини ва суюқлантириб қопланган кескич-
ларни секин совитишларини кузатиш керак. Текширув
намуналари ташқи кўринишига қараб баҳоланади ва
имкон бўлса, қаттиқлиги синаб кўрилади.

Якуловчи суҳбатда ўқувчилар йўл қўйган хато-
ларни кўриб чиққач, улар экскурсияга борган ёки иш-
лаб чиқариш таълимини ўтаётган база корхонадаги
суюқлантириб қоплашнинг турли объектларини аниқ-
лашга оид бир печ савол бериш лозим. Шундан сўнг
суюқлантириб қоплашнинг юксак унумли усуллари
(масалан, флюс остида автоматик суюқлантириб қоп-
лаш, вибротей ёрдамида суюқлантириб қоплаш, лентач-
симон электрод билан суюқлантириб қоплаш ва ҳока-
зо) ҳам мавжудлигини айтиш зарур. Агар бу усуллар-
ни кўрсатишнинг иложи бўлмаса, улар ҳақида плакат-
лар бўйича гапириб бериш даркор.

Бу мавзунинг ўтиб бўлгач, икки кун давомида текши-
риш ишлари ўтказилади.

Текшириш учун саволлар

1. Махсус қопламали электродлар билан қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплашнинг моҳияти нимада?

2. Қаттиқ қопламалар ҳосил қилиш учун қандай маркадаги электродлар ишлатилади?

3. Суюқлантириб қоплаш режими қандай танланади ва белгиланади?

4. Суюқлантириб қоплашда ишларни ташкил қилиш ва меҳнат хавфсизлигининг асосий қоидаларини айтиб беринг.

23-МАВЗУ. 2-РАЗРЯД МУРАККАБЛИГИДАГИ ЁЙ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ДАСТАКИ УСУЛДА ПАЙВАНДЛАШ ВА КЕСИШГА ОИД ИШЛАР КОМПЛЕКСИ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларда 2-разряд мураккаблигидаги буюмларни ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлаш ҳамда кесиш ишларини мустақил бажариш кўникмаларини ҳосил қилиш.


Уста мавзуга доир машғулотларни ўтказишга тайёргарлик кўрар экан. Ягона тариф-малака справочнигидан (ЕТКС) 2-разрядли электр-газ алангасида пайвандловчининг малака характеристикасини яна бир бор ўрганиб чиқиши керак. Бу характеристикада 2-разрядли электр-газ алангасида пайвандловчи нима ни билиши ва нималар қила олиши зарурлиги кўрсатилган. Шу характеристикада келтирилган ва мазкур мавзунинг ўрганишда амал қилиш керак бўлган ишларга доир мисолларга алоҳида эътибор бериш даркор.

Ўқувчиларга топшириқлар бераётганда ёй ёрдамида ва газ алангасида бажариладиган ишларни, шунингдек ҳар бир кесиш турларини алмаштириб бериш зарур. Ўқувчилар ишни технологик ҳужжатлар асосида бажаришлари лозим. Шунинг учун топшириқ билан бирга буюм чизмаси ёки эскизини, йиғиш ва пайвандлаш схемасини, операцион карта ва ҳоказоларни ҳам бериш керак.


Дастлабки пайтда ўқувчиларга унча мураккаб бўлмаган деталь ва узелларни пайвандлашни: листларни у ер бу еридан пайвандлаб маҳкамлашни, оддий конструкциялар (сув солинадиган идишлар, сочилувчан материаллар сақланадиган қутилар)ни пайвандлаб ясашни, труба ҳамда патрубокларни текисликларга пайвандлашни (цилиндрик буюмларнинг бўйлама чокларини пайвандлаш ва ҳоказо) топшириш даркор.

Узун чокларни пайвандлаганда буюмлар тоб таш-

лаши мумкин. Бунга йўл қўймаслик учун уста ўқувчиларни узун чокларни пайвандлаш усуллари билан таништириши зарур. Бундай усулларга ўртасидан четларига томон пайвандлаш ва тескари босқичли чок билан пайвандлаш кирadi. Тескари босқичли чок билан пайвандлашнинг моҳияти қуйидагидан иборат: бутун чок 100—350 мм

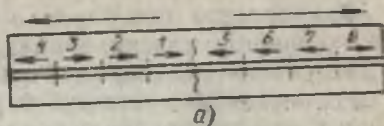

а)

 

б)

79-расм. Узун чокларни тескари босқич методи билан пайвандлаш схемаси: 1—8—чокларни тушириш изчиллиги.

узунликдаги қисмларга шундай ҳисоб билан бўлиб чиқиладикки, бу қисмлардан ҳар бирини яхлит сонли электродлар (иккита, учта ва ҳоказо) билан пайвандлаш мумкин бўлсин. Бундай қисмларни пайвандлашнинг ўртасидан бошлаб, икки қарама-қарши йўналишда давом эттириш (79-расм, а) ёки бутун чокни тескари босқич методи билан бир йўналишда пайвандлаш мумкин (79-расм, б). Охириги қисм ҳамниша чиқишга пайвандланади.

Бу мавзунинг ўтиб бўлган, ўқувчилар труба бирикмаларининг ҳалқасимон чокларини бурилган вазиятда пайвандлашга ўтказилади. Дастлабки пайтда ўқувчиларга оддийроқ ишлар, масалан, трубаларга зағлушкalar пайвандлаш, фланецларни пайвандлаш, диаметри 120 мм гача бўлган трубаларни учма-уч пайвандлаш ҳамда 45—90° бурчак остида пайвандлаш ва бошқа ишлар топширилади. Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларни кейинчалик тутун ва вентиляция трубаларини, сожухлар ҳамда труба рамаларини, водопровод ва газ трубаларини, шунингдек цилиндрик идишларнинг ҳалқасимон чокларини пайвандлашга ўтказиш мумкин. Ўқувчиларга легирланган пўлатлар, чуян, рангли металл ҳамда қотишмаларни пайвандлашга, шунингдек катин қотишмаларни суюқлантириб қоплашга оид оддий ишларни топширса бўлади.

Ўқувчилар уста раҳбарлигида ишлаш давомида пайвандлаш режимларини (ток кучини, электрод маркаси ва диаметрини, алмаштириладиган учлик номерини ва ҳоказо) мустақил танлашлари ҳамда ўрнатишлари келажик Бундан ташқари, улар чок сифатини ўзининг ташқар

кўринишига қараб аниқлашни машқ қилишлари лозим.

Ўқувчиларга бир-биридан ишни қабул қилиб олишни топшириш тавсия этилади (лекин бу ишни кейин уста текшириш шарт). Ўқувчилар ўзлари пайқаган камчиликларни мустақил бартараф этишлари керак. Йирик нуқсонлар (ташқи ғоваклар, дарзлар, оқмалар ва ҳоказо) кесиб ташланиши ёки эритиб юборилиши ва қайтадан пайвандланиши, тешилиб қолган жойлар, пайвандлаб тўлдирилмаган чуқурчалар каби нуқсонлар эса ингичка чоклар билан пайвандлаб ёки эритиб беркитилиши зарур. Тайёр маҳсулотни тоншираётганда чокнинг сиртини шлак ва металл томчиларидан яхшилаб тозалаш даркор.

Машғулотлар оддий ташкил қилиниши (тузилиши) лозим. Аввал уста кириш йўл-йўриғини ўтказди ва ўқувчиларга топшириқ беради, кейин ўқувчилар берилган топшириқни уста раҳбарлигида мустақил бажаришади, машғулот охирида эса уста якуловчи суҳбат ўтказди ҳамда уйга топшириқлар беради.

24- МАВЗУ. ЯРИМ АВТОМАТЛАРДАН ҲИМОЯ ГАЗИ МУҲИТИДА, КУКУН СИМ ВА УЗИНИ ҲИМОЯЛАЙДИГАН СИМ БИЛАН СУЮҚЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ ҲАМДА ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШ

Бу мавзунини ўтишга доир методик тавсиялар Б. С. Гореловнинг «Производственное обучение электросварщиков на автоматах и полуавтоматах» китобида (М., Высшая школа, 1979) келтирилган.

Мавзудан мақсад — ўқувчиларда пайвандлаш ярим автоматларини бошқариш ҳамда уларда бириктириш, бурчак ва ҳалқасимон чокларни пайвандлаш қўникмаларини ҳосил қилиш.

Мавзу материални қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Пайвандлаш ярим автоматларини ишга тайёрлаш. 2. Пластиналарда валиклар ҳосил қилиш. 3. Ярим автоматларда бириктириш чоклари ва бурчак чокларини пайвандлаш. 4. Ярим автоматларда ҳалқасимон чокларни пайвандлаш.

Машғулотларни ўтказиш учун иш ўрниларини олдиндан тайёрлаб қўйиб, уларни туташ кесими сым билан пайвандлаш ярим автоматлари, шунингдек кукун сым воситасида пайвандлаш ярим автоматлари билан жиҳозлаш керак.

Материаллардан $250 \times 150 \times (4-12)$ мм ўлчамли

кам углеродли ва легирланган пўлат пластиналар, 100—200 мм диаметрли труба бўлаклари, оддий туташ сим ҳамда ўзини ҳимоялайдиган сим, шунингдек очик ёй билан пайвандлаш учун кукун сим талаб этилади. Машғулотларни ўтказиш олдида болғалар, зубилолар, пўлат чўткалар, ҳимоя шчитлари ёки маскалари ва жомакорларни текшириш лозим.


Кўрсатма қўлланмалардан ярим автоматларнинг тузилишини, техник характеристикасини тушунтириб берадиган плакат ва схемаларни, пайвандлаш режимларини танлаш жадвалларини, шунингдек суёқлантириб қоплаш ва пайванд чоклар намуналарини танлаш даркор.

1-м а в з у ч а. Пайвандлаш ярим автоматларини тайёрлаш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; ярим автоматларнинг тузилиши билан танишиш; асосий нуқсонлар ва уларни бартараф этиш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва карбонат ангидрид газини муҳитида пайвандлашда ишларни хавфсиз бажариш қоидалари туғрисида гапириб бераётганда карбонат ангидрид газини ёйда парчаланиб углерод оксид ҳосил қилинишини ва бу оксид кишиларни заҳарлаши мумкинлигини ўқувчиларга тушунтириш зарур. Шу сабабдан машқларни бошлашдан олдин ўқувчилар иш ўринларидаги вентиляциянинг тузуқлигини синчиклаб текширишлари ва пайвандланадиган деталларни бевоқифа қўриш воситалари олдида қўйишлари лозим. Пайвандлаш постидagi ҳимоя газлари (карбонат ангидрид газини, аргон ва ҳоказо) баллонларда юқори босим остида сақланади. Шунинг учун уста йўл-йўриқ бераётганда газ айнаратларидан фойдаланганда рўя қилинадиган хавфсизлик қоидаларини ўқувчиларга тушунтириб бериш шарт.

Ярим автоматларнинг тузилиши билан таништиришни туташ кесимли сим билан пайвандлашга мўлжалланган ПДГ типидagi ярим автоматлардан бошлаш керак, чунки ҳозирги вақтда улар энг кўп тарқалган. Ярим автоматнинг асосий узелларини кўрсатётганда уларнинг вазифасини ҳамда ўзаро ишлашнинг тушунтириш даркор.

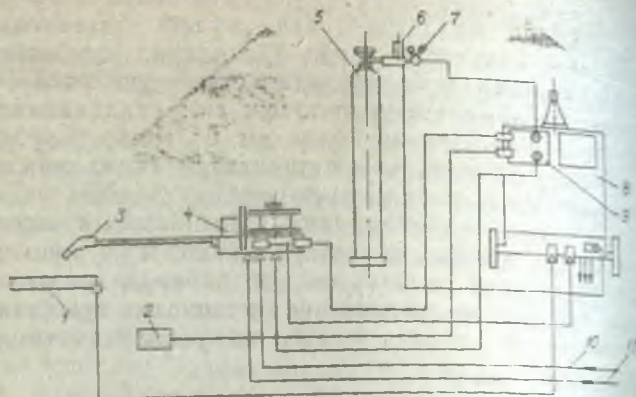

80- расм. ПДГ-502 ва ПДГ-503 ярим автоматларини улаш схемаси:

1 — буюм, 2 — кўча бошқариш пульта, 3 — пайвандлаш горелдаси, 4 — электрод симини суриш механизми, 5 — химоя газини солинган бадлон, 6 — газини иситкич, 7 — газ редуктори, 8 — пайвандлаш турбинаси, 9 — бошқариш блокти, 10 — сув кирадиган жой, 11 — сув чиқиб кетадиган жой.


Электрод симини узатиб турадиган механизм ишини кинематик схемадан ўрганиш, бунда айрим қисмларининг ўзаро ишлашини ишлаб турган жиҳозда ёки макетда кўрсатиш даркор. Ўқувчилар диққатини сиқиб қурилманиннг ишига қаратиш ва уларни симнинг қисилиш даражасини тўғри ростлашга ўргатиш керак. Электрод симини узатиш тезлиги қандай ростланишини кўрсатиш лозим.

Эгилувчан шлангнинг тузилишини кўрсатма қўлланмалар — симнинг буйлама ва кўндаланг кесимлари тасвирланган плакатдан ёки ажралма туткичли ўқув шлангидан фойдаланиб тушунириш керак. Ўқувчиларга симнинг диаметрига мос узатувчи роликларни ва туткич мундштугини қандай танлаш кераклигини кўрсатиш лозим. Шланг каналини тозалаш усулларини ва уни сиқилган ҳаво билан тозалашни албатта кўрсатиш зарур.

Ярим автоматнинг электр схемаси махсус технология дарсларида муфассал ўрганилади. Бу ерда эса ўқувчиларни фақат монтаж схемаси билан (80- расм) таништириш керак. Уни плакатдан кўриб чиқиш ва айни пайтда алоҳида деталларини ишлаб турган жи-

зотда кўрсатиш лозим. Электр схемасини ҳам, газ билан таъминлаш схемасини ҳам, агар горелка сув билан совитилдиган бўлса, сув билан таъминлаш схемасини ҳам ўрганиш керак.

Кукун сим билан пайвандлашга мўлжалланган А-765 типидagi шлангли ярим автоматнинг тузилишини кўриб қолганда унинг конструкцияси олдин ўрнатилган ярим автоматлар тузилишидан бир оз фарқ қилишини уқтириш лозим. Биринчи гада, кукун симини узатиб турини

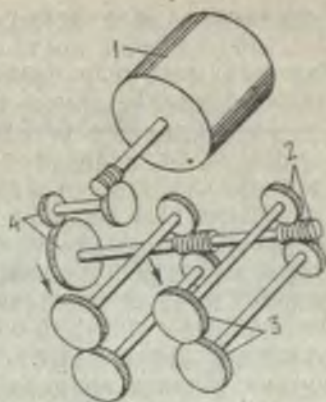

81-расм. А-765 ярим автоматнинг кинематик схемаси:

1 — электр двигатель, 2 — червякли узятма, 3 — узатувчи роликлар, 4 — типли алмаштириладиган филдиреклар.

учун ва унинг роликлар орасида қисилиб қолишининг олдини олиш мақсадида узатувчи механизмга икки жуп узатувчи роликлар ўрнатилганини айтиш зарур. Устки роликлар силлиқ, пастдагиларига ариқча қилинган (81-расм). Кукун симдан фойдаланиш учун кассетани алмаштиришга тўғри келишини айтиш лозим. Бў кассетанинг диаметри унча катта бўлмай, унинг ўқиға симининг ўз-ўзидан чувалишига йўл қўймайдиган тормоқлаш механизми ўрнатилган. Йўл-йўриқ давомида ўқичиларга ярим автоматларнинг ишида учрайдиган нуқсонларни, уларнинг сабабларини ҳамда уларни бар-тараф этиш усулларини тушунтириш керак.

Пайвандлаш занжирида электр контактнинг йўқлиги, пайвандлаш горелкасининг учлигида электрод симининг қадалиб қолиши, устки қисим ролигининг электрод симини кучсиз қисими каби нуқсонларга, шунингдек пайвандлаш ванпасининг газ ҳимоясидаги нуқсонларга алоқида эътибор бериш зарур.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тасвир этилади: ярим автоматларнинг тузилиши билан уларнинг таърифлари ҳамда уларни ишлатишга оид конструкциялар орқали танишиш; узатувчи механизмнинг ва кинематик схемаларини ўрганиш; эгилувчан шлангларнинг тузилиши билан танишиш; пайванд-

лаш постининг жиҳозлари ва уларни ишга тайёрлаш.

Машқлар давомида ўқувчилар 2—3 кишилик бригадаларга бўлиниб, ҳимоя газлари муҳитида, кукуи симлар ва ўзини ҳимоялайдиган симлар билан пайвандлашга мўлжалланган айрим автоматик қурилмаларнинг тузилишини уларнинг таърифлари ҳамда уларни ишлатишга оид йўл-йўриқлардан мустақил ўрганишади. Бунда улар айрим узеллар ҳамда механизмларнинг, уларни бошқариш дасталарининг ва ўлчаш приборларининг жойлашгани, вазифаси ҳамда ўзaro боғлиқлигини тушуниб олишади.

Ўқувчилар ўрганиладиган ярим автоматларнинг тузилиши ва ишлаш принципини билиб олганликларига ишонч ҳосил қилгач, уларга ярим автоматларнинг айрим узеллари ҳамда механизмларини қисмларга ажратиш ва йиғишга ўтишга рухсат этиш мумкин. Ярим автоматнинг ҳамма узеллари ва механизмларини эмас, балки иш давомида тез-тез бузилиб турадиганларини ҳамда эскирган деталларини алмаштиришни, мунтазам равишда тозалаб ва мойлаб туришни талаб қиладиганларини қисмларга ажратиш зарур. Узатувчи механизм, горелкали эгилувчан шланг ва пайвандлаш занжирининг контакт бирикмалари шулар жумласидандир. Фақат монтер ёки созловчигина электр куч занжирларини қисмларга ажратиш ва ремонт қилиш (юқори кучланиш томонида) ҳуқуқига эга эканлигини ўқувчиларга эслатиш керак. Машқларни бажаришда резьбалар, шлицлар, гайка ва шайбаларнинг таянч юзаларини, шунингдек пайвандлаш занжиридаги электр бирикмаларни шикастлантирмай ишни эҳтиётлик билан бажаришга алоҳида эътибор бериш зарур.

Кейин ўқувчилар пайвандлаш симини кассетага ўраш, симни эгилувчан шланг капалига киргизилиши ва уни узатувчи ва сиқувчи роликлар орасига жойлаш, сиқилиш кучини ростлаш приёملарини ўрганишади. Иш ўрниларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар кассетани қандай ўрганаётганларига ва симни йўналтирувчи канал орқали қандай тартиб чиқараётганларига эътибор бериш, уларнинг диққатини пайвандлаш сими учининг ҳолатига қаратиш лозим. Симнинг учин тўппа-тўғри, торени эса ёддалардан тозаланган бўлиши керак. Горелка йўналтирувчи каналининг ниппели ўралиб қолмаслиги учун узатувчи роликларга имкони борича яқин

ўрнатилиши (айниқса, кичикроқ диаметрли симларни ишлатганда) зарур. Роликларни қиспиш кучи симнинг бир маромда узатилиб туришини таъминлаши даркор. Сиқиш кучи бўш бўлганда роликлар сирпаниб кетаверишини, сиқиш кучи жуда катта бўлганда эса пайвандлаш сими сиқилиб қолиб, горелканинг алмаштириладиган учлигидан чиқини қийинлашинини тушунтириш лозим. Машқларни бажариш давомида ўқувчилар узатувчи роликни алмаштириб кўришлари керак. Бу машқ етакчи валик бўйидаги шпонка пазини роликдаги шпонка пазига тўғри келтиришда муайян кўникмага эга бўлишни тақозо этади.

Ўқувчилар горелканинг тузилишини ўрганаётганларида тез ейиладиган қисмларини, ток ўтказувчи мундштуклар ва газ соплоларини мустақил алмаштиришни ўрганиб олишлари зарур. Улар ҳар хил диаметрли пайвандлаш симлари билан пайвандлаш учун горелкаларни алмаштиришни ҳам билиб олишлари даркор.

Машқлар давомида ўқувчилар шлангли ўтказгичнинг йўналтирувчи каналли ва горелкани турли ифлосликлардан тозалаш ҳамда пуфлаб тозалашнинг самарали усулларини аниқ ўзлаштириб олишлари керак.

Пайвандлаш горелкасини сув билан совитиш шлангларини тармоққа туташтириш одатда қийинчилик туғдирмайди. Бунда ҳемотларни ёки юмшоқ симнинг бир неча ўрамини сиқиб маҳкамлаш даражасини билиб олиш kifоя.

Пайвандлаш постини жиҳозлашга оид машқларга электрод симини кассетага мустақил ўраш, кассеталарни узатувчи механизмга ўрнатиш, симни эгилувчан шланг ичига киргизиш, баллонларни улаш, газ билан таъминлаш системасидаги бирикниш жойларининг герметиклигини текшириш, редукторларини ўрнатиш ишлари киритилиши зарур. Газ шлангларининг итуцерларда зич туташтирилганлигини фақат кўз билан чамалаб эмас, балки совуқли сув ёрдамида ҳам текшириб кўриш мумкин.

Пулатдан ясалган газ баллонлари билан ўқувчилар газ алаңгасида кеспиш ва пайвандлашга оид машқларни бажарганларида танишганлар. Шу боис карбонат ангидрид газли баллонларини улашда улар қийналишмайди. Ўқувчилар газ қуриткичлари ва газ иситкичларини улашни билиб олишлари керак. Ўқувчилар баллонларни улаётганларида уларнинг айрим приёملарни

бажариш тартибини кузатишлари лозим. Аввал махсус калит билан вентиль очилади ва штуцер канали пуфлаб тозаланади. Бу пайтда ўқувчи газ чиқиш жойидан нарироқда туриши зарур. Кейин газ редуктори, газ қуриткичи ва газ иситкичи штуцериди зичловчи қистирма борлигини, шунингдек ташлама гайкалар резьбасининг ҳолатини текшириш керак. Шундан сўнг баллонларни улашга киришиш мумкин.

Охириги машқда ўқувчилар пайвандлаш постини мустақил жиҳозлашлари ва уни ишга тайёрлаб, берилган пайвандлаш режимини ўрнатишлари даркор.

Мавзучада машқлар кўп бўлгани учун уларни кўрсатишлар ва тушунтиришлар билан тез-тез алмаштириб туриш керак.

Якунловчи суҳбатда машғулотларга якун ясаи, ишни энг яхши бажарган ўқувчилар номларини айтиш, энг характерли хатоларни гапириб бериш лозим. Тайёргарлик операцияларининг аҳамиятини ўқувчиларга яна бир бор эслатиш зарур. Бу операцияларни бажариш сифати кейинчалик аппаратларнинг тўхтовсиз ишлашини, бинобарин, меҳнат унумдорлигини ва ишларнинг сифатли бажарилишини белгилайди. Кейин машғулотга ўқувчилар уйда шлангли ярим автоматлар ёрдамида пластиналарда валиклар ҳосил қилиш техникасига доир саволларни кўриб келишлари лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Химоя газини муҳитида пайвандлашнинг моҳияти нимада?
2. Шлангли ярим автоматлар билан пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
3. Шлангли ярим автомат қандай тузилган?
4. Шлангли ярим автомат ишида қандай нуқсонлар пайдо бўлиши мумкин ва улар қандай бартараф этилади?
5. Карбонат ангидрид газини билан ишлаганда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

2-мавзуча. Пластиналарда валиклар ҳосил қилиш

Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларнинг хавфсиз бажариш қоидаларини; пастки ва қия чокларда валиклар ҳосил қилиш; вертикал ва горизонтал чокларда валиклар ҳосил қилиш.

Ўқув устахонасининг имкониятларига қараб, карбонат ангидрид газини, аргон муҳитида, кукун сими ва ўзини химоялайдиган сим билан пайвандлаш учун иш


урилари тайёрлаб қўйиш керак. Уқувчиларни бригадаларга бўлиб, уларнинг бир иш ўрнидан бошқасига ўтиш графигини тузиш лозим.

Уқувчиларни бир иш ўрнидан бошқасига ўтказишдан олдин қисқача йўл-йўриқ бериб, мазкур иш ўрнининг қандай ташкил қилинишини ва ишларни хавфсиз бажариш қоидаларини эслатиш зарур.

Карбонат ангидрид газини муҳитида пластинада валиклар ҳосил қилишни кўрсатишдан олдин бу газ актив эканлигини, чунки пайвандлаш ёйининг юқори температураларида у парчаланиб эркин кислород ҳосил қилишини айтиш керак. Кислород пулат таркибидаги темир, углеродни ва бошқа аралашмаларни оксидлайди, натижада чокда говаклар пайдо бўлади. Оксидлаш реакциясини бостириш учун пайвандлаш материаллари сифатида кремний-марганецли махсус симлардан (Са-08ГС, Св-08Г2С ва ҳоказо) фойдаланиш лозимлигини ўқувчиларга тушунтириш даркор. Уқувчилар иштирокида пластинада иккита валик ҳосил қилиш, улардан бирини Св-08 маркали оддий сим билан, иккинчисини кремний-марганецли сим билан ҳосил қилиш мақсадга мувофиқдир. Уқувчилар биринчи ҳолда чок говакли бўлиб чиқишини кўрадилар.

Карбонат ангидрид газини муҳитида пайвандлаш учун тескари қутбли ўзгармас токдан фойдаланиш зарурлигини ўқитириш лозим. Агар ток тўғри қутбли бўлса, ёйининг турғунлиги паст бўлиб, чок серғовак чиқади. Бунини тасдиқлаш учун ўқувчиларга тўғри ва тескари қутбли токдан фойдаланиб пластинада иккита валик ҳосил қилишни амалда кўрсатиш мумкин. Чокнинг сифатига ўқувчиларнинг ўзлари баҳо беришлари керак.

Пластинада валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда бу жараёнинг турғунлигини ошириш ва чокнинг шаклланишини кўзатиб туриш мумкин бўлиши учун торелка билан пластина орасидаги ма-

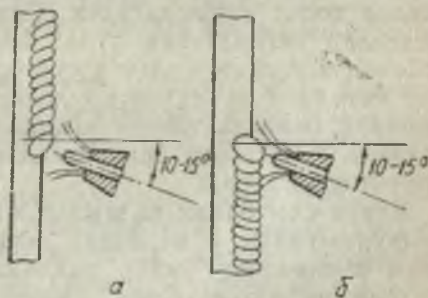

82- расм. Вертикал чокларни юқоридан пастга (а) ва пастдан юқорига (б) пайвандлашда электроднинг вазияти.

софани пайвандлаш симининг диаметрига қараб муайян чегараларда тутиб туриш кераклигини ўқувчиларга тушунтириш даркор. Бу масофа ҳаддан ташқари катта бўлса, суюқ металл кўп сачрайди, газ ёмон ҳимон келади ва суюқлантириб қопланган металлда ғоваллар пайдо бўлади. Бу масофа кичик бўлганда эса мундштук куйиб кетади.

Кейин вертикал текисликда вертикал валиклар ҳосил қилиш техникасини кўрсатиш лозим. Аввал йўғонроқ пластиналарда пастдан юқорига томон валик ҳосил қилиш техникасини, кейин юққароқ пластиналарда юқоридан пастга томон валик ҳосил қилиш техникасини намойиш қилиш лозим. Бунда ўқувчилар эътиборини валик ҳосил қилиш жараёнининг бошида чокнинг бошланғич қисми яхши пайвандланишини таъминлаш учун горелка мундштуги пластинага нисбатан вертикал вазиятда жойлаштирилишига қаратиш даркор. Пайвандлаш ваппаси юзага келгач, мундштук горизонтал чизиқдан пастга $10-15^\circ$ оғдирилади ва ваннанинг олд қисмига йўналтирилади. Бунда карбонат ангидрид газини оқимининг босими суюқ металлни оқиб тушишдан асрайди (82-расм).

Вертикал текисликда горизонтал валиклар ҳосил қилишни кўрсатаётганда бу ҳолда ҳам горелка мундштуги пастдан юқорига (горизонталдан пастга) оғдирилишини, натижада пайвандлаш ваппаси метали пастга оқиб тушишининг ва оқмалар ҳосил бўлишининг олди олинишини тушунтириш керак. Кейин уста суюқлапувчан электрод билан аргон муҳитида валиклар ҳосил қилишни кўрсатади. Бу ўринда валиклар ҳосил қилиш техникаси асосан карбонат ангидрид газини муҳитида валиклар ҳосил қилишдагидек бўлишини уқтириш зарур. Валиклар легирланган пўлат пластинада легирланган пайвандлаш сими билан ҳосил қилинади. Бунда аргон чок металини оксидлантормаслигини, чокнинг ҳаводан яхшироқ ҳимояланишини таъминлашини, натижада пўлатдаги легирловчи аралашмалар куйиб кетмаслигини тушунтириш керак.

Кукуни сим билан валиклар ҳосил қилиш техникасини кўрсатганда у карбонат ангидрид газини муҳитида ярим автоматлар билан пайвандлаш техникасига ўхшашлигини айтиш керак. Лекин бунда калта ёйдан фойдаланилишини эслатиш лозим. Чунки ёй узун бўлганда суюқ металл кўп сачрайди, унинг ҳаводаги азот

ва кислороддан ҳимояланиши ёмонлашади, кукун сим таркибидаги элементларнинг куйиши ортади, оқибатда суюқлаштириб қопланган металлда ғоваклар пайдо бўлади. Ёй ҳаддан ташқари калта бўлса, ундаги кучланиш анча пасаяди, натижада ёйнинг турғун ёниши ёмонлашишини, чок ёмон шаклланиши, шунингдек унда шлак аралашмалари пайдо бўлиши мумкинлигини таъкидлаш зарур.

Ўқувчилар диққатини электроднинг нормал қулочига қаратиш зарур. Қулоч кичик бўлганда горелка мушдштуғига суюқ металл сачраши кўпайиб, унга сим пайвандланиб қолиши ва чокка шлак аралашиб қолиши мумкин. Қулоч ҳаддан ташқари катталаштириб юборилганда сим ўзаги қизиб кетиши натижасида кукун симнинг газ ҳосил қилувчи таркибий қисмлари барвақт куйиб кетади ва чокда ғоваклар пайдо бўлади.

Ўзини ҳимоялайдиган сим билан очик ёй ёрдамида валиклар ҳосил қилиш техникасини кўрсатаётганда, очик ёй ёрдамида оддий сим билан пайвандлаганда легирловчи элементларнинг кўп қисми куйиб кетишини ва чок газлар (кислород, азот ва водород) билан тўйиниб қолишини айтиш керак. Ўзини ҳимоялайдиган сим билан пайвандлаганда бу куйишнинг ўрни симда легирловчи элементлар миқдори кўплиги билан қопланади. Бу элементлар кислород ва азотни металлмас чидамли аралашмаларга бирлаштиради; мазкур аралашмалар чок металлнинг пластиклиги ва қовушқоқлигининг пасайишига кам таъсир кўрсатади. Сим церий билан легирланса, ёйнинг турғун ёниши анча ортади, шў церийнинг чокка ўтиши (изни қолиши) эса чок металлнинг пластиклиги ва қовушқоқлигини оширади.

Бу мавзучада турли-туман машқлар кўп бўлгани сабабли тушунтириш ва кўрсатишларни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш зарур.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарда пастки ва қия чокларда алоҳида валиклар ҳосил қилиш; тутиш ва параллел валиклар ҳосил қилиш; вертикал ва горизонтал чокларда валиклар ҳосил қилиш.

Барча машқлар кам углеродли ёки легирланган (аргон муҳитида пайвандлашда) пулатдан ишланган

250×150×(8—10) мм ўлчамли пластиналарда бажарилади. Дастлаб ўқувчилар пастки ва қия чокларда чақдан ўнгга валиклар ҳосил қилишни, турли йўналишларда валиклар ҳосил қилишни, шаклдор валиклар, туташ параллел валиклар ҳосил қилишни машқ қилишади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар горелкани чок ўқи йўналишида пайвандлаш тезлигида бир текис силжитишни ва горелкани чокнинг кўндалангига тебранма ҳаракатлантиришни ўрганиб олишларига эришиш зарур. Валик сифатли чиқиши учун пайвандчи тажрибали бўлиши, горелка билан қилинадиган барча ҳаракатларни тўғри уйғунлаштириш ва пайвандлаш жараёнини диққат билан кузатиб туриши кераклигини айтиш даркор. Ёй қайта ёндириладиган жойларга алоҳида эътибор бериш лозим. Бу жойларда чокнинг зичлиги камроқ бўлгани учун ўқувчиларни валикни бир ўтишдаёқ, яъни ёйни ўчирмасдан ҳосил қилишга ўргатиш керак.

Машқларнинг бажарилишини текшираётганда жиҳоз ва аппаратларнинг кабинада жойлашувига эътибор бериш зарур. Кўнинча, ўқувчилар эгиловчан шлангнинг ўз орқасида жойлаштирилганларини кузатиш мумкин. Шланг ишловчининг олдида, яхшиси чап томонида бўлиши кераклигини, чунки шланг шундай жойлашганда пайвандчи упи чап қўли билан силжитиш имконига эга бўлишини (ҳимоя маскасидан фойдаланганда) тушунтириш даркор. Дастлабки машқларданоқ ўқувчилар узатувчи механизм қўйиладиган жойни тўғри танлашларига эришиш керак, шунда энг узун чокни ҳам пайвандлаш жараёнини тўхтатмасдан пайвандлаш мумкин бўлади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини чокнинг охирига қаратиш лозим. Чуқурча пайвандланиб бўлгандан кейин пайвандлаш ваннасидаги металлни оксидланишдан сақлаш учун ваннадаги металл қотгунга қадар газни ўчирмасдан горелкани чуқурча тепасида тутиб туриш зарур. Валик ҳосил қилиш жараёнини ёйни чўзиш ва тутқични узоқлаштириш билан тугаллаш тавсия этилмайди.

Қия чокда валиклар ҳосил қилишга онд машқда бошланғич материаллар ва валик ҳосил қилиш режими лари тахминан аввалги машқдагидек бўлади.

Пластиналарнинг қиялик бурчаги аста-секин 15° дан 75° гача катталаштириб борилади.

Вертикал ва горизонтал вазиятларда валиклар ҳосил қилиш қийинлигини ҳисобга олиб, охириги машқлар 1—1.2 мм диаметрли сим билан ўтказилади. Пайвандлаш тоқининг кучи пастки вазиятда пайвандлашдагидан 10—15% кичик бўлиши керак. Ёй кучланиши ҳам кичикроқ бўлиши лозим. Ўқувчилар вертикал валикларни пастдан юқорига томон ҳам, юқоридан пастга томон ҳам ҳосил қилишни ўрганиб олишлари керак. Ўқувчилар диққатини карбонат ангидрид газини сарфининг қўнайишига ҳам қаратиш зарур. Карбонат ангидрид газини ҳаводан оғир бўлгани учун табиийки, тезда пастга оқиб тушади.

Мўлжалдаги ҳамма машқларни бажариш учун, илгари тузиб қўйилган график асосида ўқувчиларни бир иш ўрнидан бошқасига ўтказиш ва ҳар бир иш ўрнида уларга карбонат ангидрид газини муҳитида, аргон муҳитида, кукуни сим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан валиклар ҳосил қилишни ўргатиш керак.

Якунловчи суҳбатда машғулотларга яқин яшаш ва уйда туташ ва бурчакли чокларни пайвандлашга (ўқувчилар бу машқларни кейинги машғулотда бажаришади) доир материалларни такрорлаб келишни топшириш ларкор.

Текшириш учун саволлар

1. Ярим автоматлар ёрдамида пластиналарда валиклар ҳосил қилиш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?
2. Ярим автоматларда валиклар ҳосил қилиш режимига нималар қиради?
3. Карбонат ангидрид газини, аргон муҳитида ҳамда кукуни сим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан валиклар ҳосил қилиш техникасини айтиб беринг.
4. Чок охиридаги чуқурча қандай пайвандлаб беркитилади?
5. Ярим автоматлар ёрдамида валиклар ҳосил қилишда роя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб беринг.

3-мавзуча. Ярим автоматлар билан учма-уч ва бурчакли чокларни пайвандлаш


Кириш йўл-йўриғини ушбу режа асосида ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; ярим автоматлар билан учма-уч чокларни пайвандлаш; ярим автоматлар билан бурчакли чокларни пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари аввалгидек қолгани учун уларни эслатиб ўтиш kifоя.

Кўрсатиш ва тушунтиришларга киришиб, металлнинг қалинлиги 4 мм гача бўлганда учма-уч чоклар қирраларига ишлов бермасдан ва таглик устига қўймасдан (осилган ҳолда) электродни вертикал вазиятда ушлаб пайвандлашнинг таъкидлаш керак. Зазорларга суюқ металл оқиб киришининг олдини олиш мақсадида ўқувчиларга сим узатилишини вақт-вақтида 0,25—0,5 с тўхтатиб қўйишни, лекин бунида горелкани пайвандлаш ваннасида узоклаштирмасликни, яъни уни ҳаводан ҳимоялашни тўхтатмасликни тавсия этиш ва бу иш қандай бажарилишини кўрсатиш лозим. Шунда суюқ металл тезроқ совийди ва қотади, натижада металл тешилмайди. Қирраларига ишлов бериб, учма-уч чокнинг биринчи қатламини пайвандлашда ҳам шу приёمني қўллаш зарур.

Кўрсатиш жараёнида, электродни чокка нисбатан оғдириш йўналиши чокнинг суюқланиш чуқурлигига ва сифатига катта таъсир кўрсатишини айтиш керак. Электродни орқага оғдириб пайвандлаганда пайвандланаётган зона яхши кўришиб туришини, чокнинг суюқланиш чуқурлиги ортиб, қоплама зичроқ чиқишини тушунтириш лозим. Электродни олдинга оғдириб пайвандлаганда чокнинг шаклланишини кўриб туриш қийинлашади, аммо пайвандланаётган қирралар яхши кўришиб туради ва электродни зазорга йўналтириш осонлашади. Бунида валпкнинг эни кенг чиқади ва чок чуқурроқ суюқланади. Бу усулни юлқа металлни пайвандлашда, яъни металл тешилиб қолиши мумкин бўлган ҳолларда қўллаш тавсия этилишини айтиб ўтиш даркор. Иккала усулни амалда кўрсатиш керак.

Электродни силжитиш ва тебранма ҳаракатлантириш усуллари чокнинг талаб этиладиган қалинлигига ва қирраларига ишлов бериш шаклига қараб танланишини ҳам тушунтириш лозим. Масалан, бир қатламли чокларни, шунингдек кўп қатламли чокларнинг биринчи ва энг остки қатламларини пайвандлашда электрод чок ўқи бўйлаб илгарилама-қайтма ҳаракатлантирилади (83-расм, а); кўп қатламли чокнинг ўрта қатламларини пайвандлашда электрод спиралсимон ҳаракатлантирилади (83-расм, б), устки қатламлар эса электродни влонизисимон ҳаракатлантириб (83-

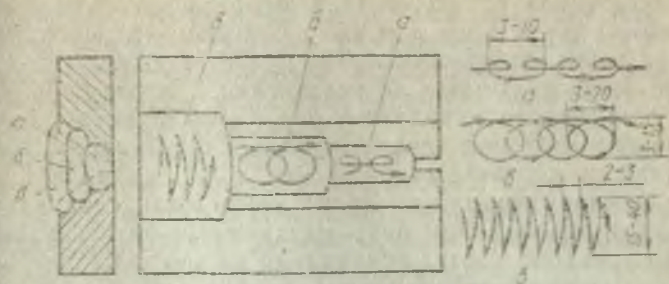


83-расм. Куп қатламли учма-уч чокларни пайвандлаётганда электродни тебранма ҳаракатлантириш схемаси.

расм, 6), устки қатламлар эса электродни плонизисийон ҳаракатлантириб (83-расм, 8) пайвандланади. Пайвандлаш вақтида горелка бир жойда туриб қолмаслиги керак, акс ҳолда пайвандлаш ваннаси анча катталашиб кетиши оқибатида чок метали қизиб кетади.

Бурчакли чокларни пастки вазиятда пайвандлаш техникасини кўрсатаётганда пайвандлашни қайиқча усулида ҳам, қия электрод билан ҳам бажариш мумкинлигини айтиш керак. Қия электрод билан пайвандлашда горелка вертикал деворга нисбатан $30-45^\circ$ бурчак остида ўрнатилади ва чок бўйлаб $5-15^\circ$ оғдирилади (84-расм, а). Электрод учн бирикма бурчагига йунаштирилади ёки горизонтал лист устида 1 мм гача силжитилади (84-расм, б). Биринчи қатламни пайвандлаётганда горелкани кўндалангига тебрантирмасдан чок ўқи бўйлаб илгарилама-қайтма ҳаракатлантирилади. Бу ўринда вертикал лист тешиқиб қолмаслиги ва горизонтал листга суяқ металл оқиб тушмаслиги учун катети 8 мм дан катта бурчакли чокларни бир неча ўтишда пайвандлаш тавсия этилишини таъкидлаш зарур.

Вертикал чокларни пайвандлаш

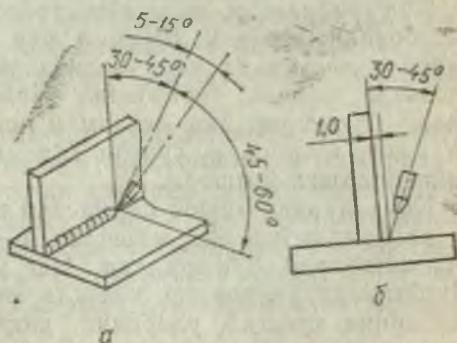

84-расм. Бурчакли чокларни пайвандлашда горелканинг вазияти.

кўрсатаётганда бу иш пастдан юқорига томон бажарилишини, металл 4 мм дан юққа бўлганда эса юқоридан пастга томон пайвандланишини, натижада листларни чук кўйиб кетиш эҳтимоли бўлмаслигини, чунки пайвандлаш ваннасидаги металлнинг бир қисми ёй остига оқиб тушишини уқтириш керак. Горизонтал чокларни пайвандлашни кўрсатаётганда 4 мм гача қалинликдаги металл қирраларини қия қилиб кертмасдан унча катта бўлмаган зазор билан пайвандланишини айтиш лозим. Бунда электрод пастга оғдирилади ва металл электродни кундалангига тебратирмай бурчак остида пайвандланади. Ҳимоя гази оқимининг босими суюқ металл оқиб тушишининг ва оқмалар пайдо бўлишининг олдини олади. Кўп қатламли чокларни пайвандлашда ҳар бир кейинги валикни ҳосил қилишдан олдин аввалги валикнинг сиртини яхшилаб тозалаш зарур.

Машгулотлар давомида бериладиган тушунтиришларни қисмларга бўлиб ўтказиш ҳамда бурчакли ва учма-уч чокларни уларнинг фазодаги турли ҳолатларида аввал карбонат ангидрид гази муҳиtida, кейин аргон муҳиtida, кукун сим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан пайвандлашни кўрсатиш керак. Бунда йўл-йўриқни ўқувчиларнинг мустақил машқлари билан тез-тез алмаштириб туриш даркор.

Ўқувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: пластиналарни пастки ва қия чоклар билан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни пастки ва қия чоклар билан бурчак остида, тавр шаклида ҳамда устма-уст пайвандлаш; вертикал учма-уч ва бурчакли чокларни пайвандлаш.

Бажариладиган машқлар тобора мураккаблаштириб борилиши керак. Шунинг учун машқлар аввал чокларнинг пастки ва қия вазиятларида, кейин вертикал вазиятда, ниҳоят, горизонтал вазиятда бажарилади. Аввал ўқувчилар бир қатламли чокларни пайвандлашни машқ қилишади, сўнгра кўп қатламли чокларни пайвандлашга ўтишади.

Қирраларига ишлов бермасдан пластиналарни учма-уч пайвандлашга оид машқлар 4—6 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Иш уринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар машқларни қандай бажараётганларини кузатиб, уларнинг диққатини пайвандлаш режимларини тўғри танлаш ва белгилаш кераклигига қаратиш лозим. Агар пайвандлаш режимида тузатиш

киритиладиган бўлса, бу ишни синов пластинасида бажариш даркор. Текширув намуналари ташқи кўринишига қараб ва синдириб кўриб баҳоланади. Синган жойида чок ўзаги яхши пайвандланган бўлиши ва унда ғоваклар бўлмаслиги лозим.

Қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни учма-уч пайвандлашга доир машқлар 10—12 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Пайвандлаш икки-уч қатламли қилиб, чок ўзагини қайта пайвандлаб бажарилади. Пайвандлаш режимларини ўқувчилар мустақил белгилашади. Текширув намунаси ташқи кўринишига қараб баҳоланади ва зичлиги керосин билан ёки вакуум усулида текширилади. Пайванд чокнинг сифати кўп жиҳатдан электроднинг тебранма ҳаракатларига боғлиқ бўлади, шу сабабли иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини электрод симининг учини ҳаракатлантириш траекториясига ва горелкани туғри қиялантириш кераклигига алоҳида эътибор қаратиш даркор.

Пластиналарни тавр шаклида пайвандлашга доир машқлар 6—8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Дастлаб ўқувчилар қайиқча усулида пайвандлашни ўрганишади, кейин қия электрод билан пайвандлашни машқ қилишади. Дастлабки пайтда қия электрод билан пайвандлаганда бурчакли чокларни сифатли чиқариш анча қийин бўлади, чунки кўникмалари кам бўлганидан ўқувчилар чокни бирикма деворига ёки токчасига тушириб қўйишаверади. Бунда ё вертикал девор тешилиб қолади, ё бўлмаса горизонтал токчага суюқ металл оқиб тушади. Шунинг учун иш ўринларини айланиб чиқаётганда горелканинг қиялик бурчагини, шунингдек чок катетининг ўлчамини (8 мм дан катта бўлмаслиги керак) диққат билан кузатиш даркор.

Пластиналарни устма-уст пайвандлашга оид машқлар 4—8 мм қалинликдаги пластиналарда бажарилади. Аввал ўқувчилар устки қиррани суюқлантирмасдан пайвандлаш техникасини, кейин уни суюқлантириб пайвандлаш техникасини ўзлаштиришади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда қирранинг устки пластини қиррасига нисбатан вазиятини синчиклаб кузатиш керак.

Вертикал ва горизонтал чокларни пайвандлашга оид машқлар аввал пластиналарининг қирраларига иш-

лов бермасдан, кейин қирраларининг бир томонига ишлов бериб бажарилади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда иккала ҳолда ҳам ёйнинг пайвандлаш токи ва кучланиш пастки вазиятда пайвандлашдагидан 10—20% кам олиншини ўқувчиларга эслатиш даркор.

Ҳамма машқлар ўқувчиларни бир иш ўрнидан бошқасига кўчириш учун тузиб қўйилган графикка риоя қилинган ҳолда аввал карбонат ангидрид газини, аргон муҳитида, кейин кукун сими ва ўзининг химоялайдиган сими билан бажарилади.

Яқунловчи суҳбатда манғулотларга яқун ясаган вақтда ўқувчиларнинг яхши ишларини кўрсатиш ва ҳаётларини айтиш керак. Яқун ясаганда пластиналарни пайвандлашга йиғишда вақтдан унумсиз фойдаланиш ҳолларини синчиклаб кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Суҳбат охирида уйга ҳалқасимон чокларни пайвандлашга доир топшириқ берилади.

Текшириш учун саволлар

1. Ўчма-уч ва бурчакли чокларни пайвандлаш учун иш ўрни қандай ташкил қилинади?

2. Ўчма-уч чокларни оспланган ҳолда пайвандлаганда зазорга суюқ металл оқиб кирмаслиги учун нима қилинади?

3. Кўп қатламли чокларни пайвандлашда электрод қандай тебранма ҳаракатлантирилади?


4. Вертикал ва горизонтал чокларни пайвандлашда риоя қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қондаларини айтиб бериш.

4-мавзуда. Ярим автоматлар билан ҳалқасимон чокларни пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ярим автоматлар билан ҳалқасимон чокларни пайвандлашда ишларни хавфсиз бажариш қондаларини; трубаларнинг буриладиган туташини жойларини қирраларига ишлов бермасдан пайвандлаш; трубаларнинг буриладиган туташини жойларини қирраларига ишлов бериб пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган туташини жойларини пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қондалари асосан аввалгидек қолгани учун уларни эслатиб ўтиш kifоя. Қўшимча қилиб, трубаларни ётқизиш ва бир текис айлантириб туриш учун бурниш мосламаларидан фойдаланишга тўғри келишини тушунтириш, уларни кўрсатиш ва тузилишини тушунтириб бериш керак.

Уқувчилар учма-уч чокларни пастки, қия ва вертикал вазиятларда ярим автоматлар билан пайвандлашни ўрганиб олганларидан сўнг, трубаларнинг буриладиган туташини чокларини пайвандлашда улар қийнаlishмайди. Иш приёмларини кўрсатаётганда горелкани туғри жойлаштириш, электродни бир қаторда тебранма ҳаракатлантириш ва труба-нинг қалинлигига қараб уларни муайян тезликда пайвандлаш (трубаларни айлантириб туриш) ке-

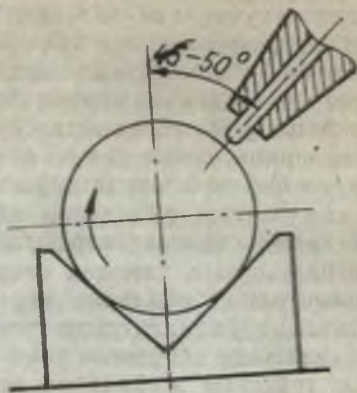

85-расм. Трубаларнинг буриладиган туташини жойларини пайвандлашда горелканинг вазияти.

раклигига ўқувчилар диққатини алоҳида қаратиш лозим. Юқароқ трубаларни ва кўп қатламли чокларнинг биринчи қатламини пайвандлаётганда горелка мундштугини шундай жойлаштириш керакки, электрод сими вертикал ўқдан тахминан $45-50^\circ$ бурчакка оғиб турадиган бўсин (85-расм). Трубани мосламада шундай ҳисоб билан соат милларининг ҳаракат йўналишида айлантириш керакки, чок пастдан юқорига томон пайвандланадиган бўлсин. Электродни энг юқори нуқтадан бундай силжитиб трубаларни тағлик устига қўймасдан пайвандлаш мумкинлигини таъкидлаш зарур. Шунда чок янги охиригача пайвандланади, қирралар четлари яхши бўлиб чиқади ва трубанинг ички юзасида тескари валак ҳосил бўлади. Кўп қатламли қилиб пайвандлашда чокнинг кейинги қатламлари электродни вертикал вазиятда энг юқори нуқтадан трубанинг айланиш йўналишига қарама-қарши бўлган томонга $10-50$ мм силжитган ҳолда ҳаракатлантириб пайвандланади. Силжитиш қатламини пайвандланадиган трубанинг диаметрига боғ-
лан.

Трубаларни бурмасдан туриб ҳалқасимон чокларни пайвандлаш энг қийин машқ ҳисобланади. Бу ҳолда вертикал ва шип чокларни пайвандлашга хос қатор усулчиликларга дуч келинади. Бу машқнинг яна бир нуққабо томони шундаки, чокни пайвандлаш давоми-

да ток кучини ва электрод симини узатиш тезлигини ўзгартиришга имкон бўлмайди, шу сабабдан чокнинг сифати фақат пайвандлаш тезлигига ҳамда пайвандлаш горелкасини мураккаб ҳаракатлантириш тартибига боғлиқ бўлиб қолади. Трубаларнинг бурилмайдиган жойларини пайвандлашни ҳар хил диаметрли трубаларда бир неча марта кўрсатиш зарур.

Ўқувчилар диққатини айниқса пайвандлаш тезлиги ва химоя газининг сарфига қаратиш даркор. Карбонат ангидрид газини ҳаводан оғир бўлгани туфайли кичик диаметрли трубаларни вертикал ва айниқса, шипи диаметрида пайвандлаганда чокнинг химояланиши кескин ёмонлашади. Шунинг учун трубаларнинг бурилмайдиган туташини жойларини пайвандлашда газини буриладиган туташини жойларини пайвандлашдагидан кўпроқ сарфлаш мумкин. Пайвандлашда танаффуслар бўлганда ва чок пайвандлаб бўлингач, чуқурчаларни пайвандлаб тўлдириш сифатига эътибор бериш зарур.

Кўрсатиш ва тушултиришларни мустақил машқлар билан алмаштириб, ўқувчиларни график бўйича бир иш ўрнидан бошқасига ўтказиб, ҳамма ўқувчилар ҳалқасимон чокларни карбонат ангидрид газини, аргон муҳитида, кукун сим ҳамда ўзини химоялайдиган сим билан ярим автоматлар ёрдамида пайвандлашни ўрганиб олишларига эришиш лозим.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: трубаларнинг буриладиган туташини жойларини қирраларининг бир томонига ишлов бериб пайвандлаш; трубаларга фланецлар, патрубоклар ва заглушклар пайвандлаш; трубаларнинг бурилмайдиган туташини жойларини пайвандлаш.

Трубаларнинг буриладиган туташини жойларини қирраларига ишлов бермасдан пайвандлашга доир машқлар деворининг қалинлиги 1—3 мм бўлган 100—150 мм диаметрли трубаларда бажарилади. Трубалар 1—3 мм зазор қолдириб йиғилади. Зазорнинг катталигига қараб электрод 2—6 мм амплитуда билан тебранма ҳаракатлантирилади. Зазор катталашса, тебранма амплитудаси оширилади. Текширув намуналарини ташқи кўринишига қараб баҳоланади ва зичлиги керосин билан текшириб кўрилади.

Трубаларнинг буриладиган туташини жойларини қирраларининг бир томонига ишлов бериб пайвандлашга оид машқлар деворининг қалинлиги 8—10 мм

бўлган 150—200 мм диаметрли трубаларда бажарилади. Ҳар бир қирра 30° бурчак остида қия қилиб кертिलाди. Чоклар бир ёки икки қатламли қилиб пайвандланади. Текширув чоки ташқи кўринишига қараб баҳоланади ва зичлиги керосин билан текшириб кўрилади. Труба ўқини вертикал вазиятда жойлаштириб, труба ўқининг горизонтал чокини буриб туриб пайвандлаш доир машқ ҳам ўтказиш зарур. Бу ҳолда фақат устки труба ўқининг қирраси 45° бурчак остида қия қилиб кертिलाди.

Трубаларга фланецлар, заглушклар ва патрубоклар пайвандлашга оид машқлар труба ўқининг горизонтал вазиятида ҳам, вертикал вазиятида ҳам ўтказиш керак.

Труба ўқининг горизонтал вазиятида трубаларнинг бурилмайдиган туташини жойларини пайвандлаш энг иш доир машқ ҳисобланади. Чунки бу ҳолда шипи чокдан фойдаланишга тўғри келади. Қирраларининг бир томонига қия қилиб кериб пайвандлашда чокнинг биричи қатламини электродни тебранма ҳаракатлантирмасдан, аввал туташини жойининг бир томонида, кейин иккинчи томонида юқоридан пастга томон туширилади. Иккинчи қатлам электрод учини кўндалангига тебранма ҳаракатлантирган ҳолда электродни пастдан юқорига силжитиб пайвандланади.

Яқунловчи суҳбатда машғулотларга яқин яшаш, баҳоларни эълон қилиш ва ишни яхши бажарган ўқувчилар номини айтиш лозим. Суҳбат охирида кейинги машғулотдан бошлаб ўқувчилар дастаки усулда ёйида ва газ алампасида пайвандлашнинг юқори натижаларини турларига оид машқларни ўргана бошлашлари, шунинг учун уйда махсус технология дарслигини тегишли материални такрорлаб келиш кераклигини айтиш даркор.

Текшириш учун саволлар

1. Ҳалқасимон чокларни пайвандлаш учун иш ўрни қандай тайёргариланади?

2. Трубаларнинг буриладиган туташини жойлари қандай пайвандланади?

3. Трубаларнинг бурилмайдиган туташини жойларини пайвандлаш усулларини айтиб беринг.

4. Ярим автоматларда ҳалқасимон чокларни пайвандлашда қандайдиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб беринг.

25- МАВЗУ. ДАСТАКИ УСУЛДА ЁИ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ
АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШНИНГ ЮҚОРИ УНУМЛИ
ТУРЛАРИНИ УЗЛАШТИРИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни дастаки усулда ёи ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашнинг юқори унумли турлари билан таништириш уларнинг айримлари билан пайвандлаш техникасини узлаштириш.

Мавзунинг қуйидаги мавзучаларга бўлиш тавсия этилади: 1. Қия ва ётиқ электрод билан ёи ёрдамида пайвандлаш. 2. Қушалоқ электродлар билан ва электродлар дастаси билан ёи ёрдамида пайвандлаш. 3. Ёи ёрдамида чуқур суюқлаштириш усулида пайвандлаш. 4. Уч фазали ёи ёрдамида пайвандлаш. 5. Паррон ва қушалоқ валиклар билан газ алангасида пайвандлаш.

Пайвандлаш ёинини таъминлаш маъбалари аввалгидек қолади. Бироқ айрим ҳолларда электродлар дастаси билан пайвандлашда каттароқ пайвандлаш токи талаб қилинади. Шу сабабли катта қувватли, масалан, ТД-500 ёки ТСД-1000 типдаги пайвандлаш трансформаторларини ишга ҳозирлаб қўйиш керак. Агар улар бўлмаса, параллел ишлашга уланган иккита бир постли трансформатордан фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари, уч фазали ёи билан пайвандлаш учун махсус трансформаторлар ҳам керак бўлади. Улар бўлмаса, очиқ учбурчак схемаси бўйича уланган иккита бир фазали трансформатордан фойдаланса ҳам бўлади.

Газ алангасида пайвандлаш жиҳозлари аввалгидек қолади. Қушалоқ валик билан пайвандлашга онд машқларини бажариш учун иш ўринларида иккитадан горелка бўлиши лозим, шунинг учун зарур бўлиб қолганда ацетилен ва кислород шлангларини узайтириш даркор.

Қия ва ётиқ электродлар билан пайвандлашга онд машқларини ўтказиш учун сурилма обоймали кучма штангалар, учликлар пайвандланган кабеллар, пайвандланган металлнинг остига ва устига қўйиш учун ариқчали мис пластиналар ҳамда ҳар хил қисма ва струбциналар керак бўлади.

Барча машқлар кам углеродли пулатларда бажарилади, шу сабабли Э42 ёки Э46 типдаги электродлардан керакли миқдорда тайёрлаб ва қиздириб қўйиш лозим. Одатдаги диаметрли (4—5 мм) электродлардан ташқари, 6—8 мм диаметрли электродлардан кам миқдорда, шунингдек ОСЦ-45 ёки АН-348 флюси талаб этилади.

Пайвандлаш учун материал сифатида қирраларига
ишлов берилмаган ёки қирраларининг бир томонида
ишлов берилган 8—12 мм қалинликдаги кам углерод-
ли пўлат пластиналардан фойдаланиш мумкин.


Кириш йўл-йўриғини ўтказиш учун, шунингдек пай-
вандлаш режимларини ўқувчилар мустақил таилашла-
ри учун плакатларни ва режимлар жадвалларини,
электродлар дастаси ва пайванд бирикмалар намуна-
ларини тайёрлаб қўйиш керак. Машқларни бажараёт-
ганда зубилолар, болгалар, пўлат чўткалар ва қия
тамда ётиқ электродлар билан пайвандлашда ёйни ён-
дириш учун кўмир электродлар талаб этилади.

1-мавзуча. Қия ва ётиқ электродлар билан ёй ёрдамида пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини ушбу режа бўйича ўтказиш
тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва қия ҳам-
да ётиқ электродлар билан пайвандлаш ишларини
хавфсиз бажариш қоидалари; қия электродлар билан
валиклар ҳосил қилиш ва пластиналарни пайвандлаш;
ётиқ электрод билан валиклар ҳосил қилиш ва плас-
тиналарни пайвандлаш.

Ўқувчиларга иш ўрнини тўғри ташкил қилиш ҳақида
гапириб бергач ва меҳнат хавфсизлигининг асосий қои-
даларини эслатиб ўтгач, қия электрод билан пайванд-
лашни кўрсатишга ўтиш мумкин. Қия электрод билан
пайвандлаш пайвандчининг иштирокисиз ёйнинг ёни-
шига асосланганини эслатиш ва ўқувчилар диққатини
электроднинг қиялик бурчагини тўғри танлаш ва бел-
талаш кераклигига қаратиш лозим. Бу ўринда электрод
платда пайвандланаётган буюмга нисбатан $30-45^{\circ}$
бурчак остида жойлаштирилишини (86-расм), бу бур-
чак 20° дан кичик бўлганда эса металл кучли сарфа-
лини ва чокнинг сифати анча ёмонлашишини айтиш
заркор (буни ўқувчиларга амалда кўрсатган маъжул).

Қия электрод билан пайвандлаш хусусиятлари ҳа-
қида гапирганда, пайвандлаш вақтида обойма штанга-
да қадалиб қолиши мумкинлигини, бунга йўл қўймас-
лик учун ҳар бир пайвандлашдан сўнг штангани ме-
талл томчиларидан тозалаш ва обоймани қўлда суриб
чиқариш кераклигини айтиш лозим. Қоплама козирёғи
чиқарилиб қолса, қисқа гута пув рўй бериши мумкин-
лигини, бунинг олдини олиш учун қалин қоплама

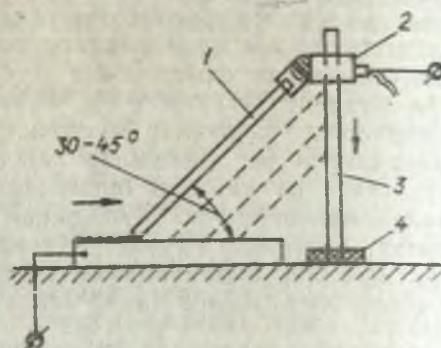

86- расм. Қия электрод билан пайвандлаш:

1 — қопламали электрод, 2 — сурилма обора, 3 — штапга, 4 — изоляция.

электродларни танлаб, пайвандлаш олдида уларни қиздириб олиш зарурлигини тушунтириш даркор. Қия электродлар билан пайвандлаш учун ОЗС 17Н ва АНГ-1 маркали махсус электродлар ишлаб чиқилганлигини уқтириш лозим. Бу электродларнинг узунлиги 600—700 мм ва диаметри 4, 5, 6 мм. Бундай электродлар бўлса, ўқувчилар машқларини шу электродлар билан ўтказган маъқул.

Валик ҳосил қилишни кўрсатаётганда бу усулда бир пайвандчи бир нечта иш ўрнида ишлай олиши мумкинлигини, патижада меҳнат унумдорлиги анча ортинини таъкидлаш лозим.

Алоҳида валиклар ҳосил қилиб бўлгач, қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни учма-уч пайвандлашни кўрсатишга ўтиш мумкин. Узакли чокни битта электрод билан пайвандлаш керак, иккинчи қатламни пайвандлаб кенг чок ҳосил қилиш 2—3 та электроддан биргаликда фойдаланиш мумкин.

Пайвандлаш жараёнини кўрсатиб бўлгач, чекловчи тиракнинг қандай ўрнатилишига алоҳида эътибор бериш зарур. Бу тирак белгиланган нуқтада ёйни табиий учуриш ҳисобига пайвандлаш жараёнини тўхтатади. Охирида мазкур усулда суюқлантириб қопланган металлнинг сифати яхши бўлишини ва бу усул асосан калта чокларни пайвандлашда қўлланилишини ўқувчиларга айтиш лозим.

Етиқ электрод билан валиклар ҳосил қилишни ва

чокларни пайвандлаш-
иш курсатишга ўтганда
бу усул билан эни элект-
род диаметрига тенг
чокни пайвандлаш мум-
кинлигини, шунинг учун
кўп қатламли қилиб
пайвандлаш мақсади-
да чокка бир йўла бир
нечта электродни қў-

йиш кераклигини айтиш
лозим (87-расм). Чок-
ни пайвандлашга тай-
ёхлаётганда электрод-
ларни қўйиш жойини
аниқроқ белгилаш ва
айтиш ёниш шароити-


ни яхшилаш учун электродлар буюмга мис ёки пулат
скоба билан сиқиб қўйилишини тушунтириш даркор. Бу
скоба билан электродлар орасига қогоз ёки картон пар-
чаларни қўйилади. Зазорга суяқ металл оқиб кириши-
нинг олдини олиш мақсадида чок тагига мис ёки гра-
фит пластиналар қўйилади.

Охирида ётиқ электрод билан флюс остида пайванд-
лаш мумкин эмаслигини айтиш бу жараёни амалда
курсатиш унинг ижобий ва ёмон хоссаларини айтиш
керак.

Укувчилар машқларини ушбу режа бўйича ўтказиш
ишсия этилади: қия электрод билан алоҳида валик-
лар ҳосил қилиш; пластиналарни қия электрод билан
учма-уч пайвандлаш; ётиқ электрод билан алоҳида
валиклар ҳосил қилиш; пластиналарни ётиқ электрод
билан кўп қатламли қилиб учма-уч пайвандлаш; плас-
тиналарни флюс остида ётиқ электрод билан учма-уч
пайвандлаш.

Қия электрод билан алоҳида валиклар ҳосил қилиш
ва учма-уч пайвандлашга онд машқлар қирраларининг
бир томонига ишлов берилган $250 \times 150 \times 10$ мм қа-
лликдаги пластиналарда бажарилади. Аввал плас-
тиналарда битта электрод билан алоҳида валиклар ҳо-
сил қилинади, кейин бир йўла 2—3 та электрод билан
валиклар ҳосил қилинади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, учма-уч пай-
вандлашда биринчи чок битта электрод билан пайванд-
лаш, чок кучи электрод симиининг 1 мм диаметрига

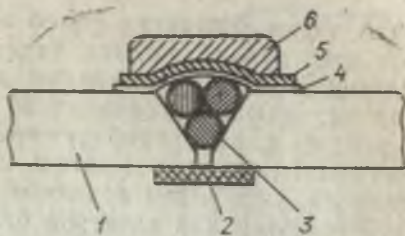

87-расм. Тутатиш жойини «ётиқ эле-
ктродлар билан пайвандлаш учун
йиғиш:

1 — буюм, 2 — мис ёки графит таглик,
3 — қопламалли электродлар, 4 — қогоз ёки
картон қисгирмалар, 5 — мис устқўйма,
6 — пулат скоба.

40 А тўғри келадиган қилиб олиниши, кейинги чоклар эса электродлар дастаси билан пайвандлашни кераклигини ўқувчиларга эслатиш даркор. Бунда ўқувчилар ҳар бир қатламни пайвандлаб бўлганларидан сўнг чок сиртидан шлакни уриб туширишлари ва сиртни яхшилаб тозалашларини кузатиш зарур. Чок шлакдан тозаланмаса, унга шлак аралашиб қолиши мумкин.


Ўқувчилар қия электрод билан пайвандлашни ўрганиб олишгач, ётиқ электрод билан пайвандлашга оид машқларни бажаришга киришадилар. Бу ҳолда ҳам аввалги ҳолдагидек, пластиналарда алоҳида валиклар ҳосил қилинади, кейин пластиналар алоҳида электрод билан учма-уч пайвандланади, кейин флюс остида пайвандланади. Флюс остида пайвандлаш учун ёйни ёндиришда кўмир электрод ўрнига автоматик ёндиришдан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун флюсни сепишдан олдин электрод учи билан металл орасига графит бўлаги, пулат қириндиси ёки оддий ингичка сим тутами қўйилади. Пайвандлаш токи уланганда ёй автоматик ёнади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда тутатиш жойларининг тўғри йиғилганлигига ва пайвандлаш режимининг тўғри белгиланганлигига эътибор бериш зарур. Ҳамма ҳолларда пайвандлаш режимини ўқувчилар ўзлари танлашади ва белгилашади.

Яқунловчи суҳбатда пайвандлашнинг бу усуллари кўнунча қаерда қўлланилишини ўқувчиларга айтиш ва тўғри чизиқли чоклардан ташқари, доиравий ҳамда шаклдор чоклар ҳам бўлишини ўқтириш керак. Доиравий ва шаклдор чокларни пайвандлаш учун электродлар эгри чизиқли чокнинг шаклига мослаб тайёрланиши лозим. Уйда электродлар дастаси билан пайвандлашга доир материални такрорлаб келишни топшириш мумкин.


Текшириш учун саволлар

1. Қия ва ётиқ электрод билан пайвандлашнинг моҳиятини айтиб бериш.
2. Электродлар билан флюс остида пайвандлашда ёй қандай ёндирилади?
3. Қия электрод билан пайвандлаганда қандай нуқсонлар пайдо бўлиши мумкин ва улар қандай бартараф этилади?
4. Қия ва ётиқ электрод билан пайвандлаш учун иш ўрини ташкил қилиш қоидаларини ва бунда ривож қилинадиган меҳнат хавфсизлиги қоидаларини айтиб бериш.

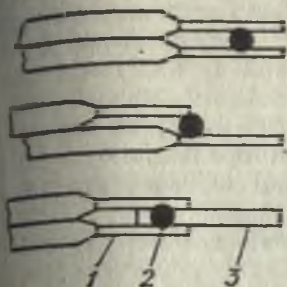

88-расм. Қўшалоқ электродларни пайвандлаш усуллари:

1 — қопламали электрод, 2 — прихватка, 3 — электрод қолдиги.

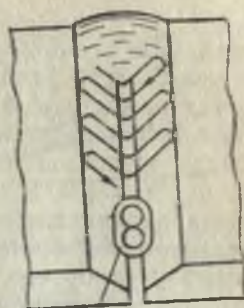

Қўшалоқ электродлар

89-расм. Бир ўтишда пайвандлашда қўшалоқ электродларни сиқжитиш схемаси.

2-м а в з у ч а. Қўшалоқ электродлар билан ва электродлар дастаси билан ёй ёрдамида пайвандлаш

Кириш йўл-йўриғини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидалари; электродлар дастасини тайёрлаш техникаси; пластинада алоҳида валиклар ҳосил қилиш; пластиналарни настки чок билан учма-уч пайвандлаш.

Ўқувчиларни иш ўрнини ташкил қилиш ва меҳнат хавфсизлиги қоидалари билан таништиргандан сўнг, қўшалоқ электродлар билан ёки электродлар дастаси билан ишлаганда пайвандлаш ишлари узунлиги бўйича бир-биридан изоляцияланган иккита, учта ва бундан ортиқ электродлар билан бир йўла бажарилишини таъкидлаш лозим.

Электродларни пайвандлашни ва уларнинг кетинги қопламасиз учларини у ер бу еридан пайвандлаб қўйишни кўрсатаётганда электродлар бир-бирига пухта бирикиб туриши ва дастадаги ҳамма электродлар орасида яхши электр контакт бўлиши учун уларни у ер бу еридан пайвандлаб қўйиш зарурлигини ушунтириш керак. Бундай контакт пайвандлаш токи дастадаги ҳамма электродларга бир вақтда келиши учун зарур. Бу ўринда ёй ҳар бир электродда навбати билан ёнгинлиги туфайли улар шундай диаметрли битта электрод

трод билан пайвандлашдагига нисбатан анча кам қи-
зишини айтиб ўтиш фойдалидир. Шунинг учун элект-
родлар дастаси билан пайвандлаганда электродлар-
нинг қизиб кетишидан, куйиб ва сачраб исроф бўли-
шидан қўрқмасдан, катта пайвандлаш токидан фойда-
ланиш мумкин. У ер бу еридан пайвандлаб қўйишнинг
турли вариантларини кўрсатиш (88-расм) ва электрод
учларини бир-биридан 30—40 мм оралиқда бўладиган
қилиб у ер бу еридан пайвандлаш энг кенг тарқалган
вариант эканлигини таъкидлаш лозим.


Суюқлантириб қоплаш ва пайвандлашни кўрсатиш-
га ўтганда ёйнинг узунлиги чокнинг сифатига таъсир
қиладиган энг муҳим омиллардан бири эканлигини ўқ-
тириб ўтиш керак; ёй қанча калта бўлса, суюқланган
металл шунча кам оксидланади ва унинг сифати шун-
ча юқори бўлади. Пластиналарни қирраларига ишлов
бермасдан қўшалок электрод билан пайвандлашни
кўрсатаётганда ўқувчилар диққатини электродларнинг
вазирлигига қаратиш даркор: иккита электрод ҳосил қил-
ган текислик чок ўқиға перпендикуляр бўлиши керак.
Ўқувчилар эътиборини шунга қаратиш лозимки, пай-
вандлаш вақтида электрод фақат икки хил ҳаракат-
лантирилади: ўқ бўйлаб вертикал тарзда силжитилади
ва чок бўйлаб горизонтал вазирта силжитилади; бу
ҳолда электрод кўндалангига ҳаракатлантирилмайди,
чунки бу ҳаракат электрод дастаси ёйнинг навбати
билан ёйишиға алмаштирилади. Қирраларининг бир
томониға ишлов бериб, чокни бир ўтишда пайвандлаш-
ни кўрсатаётганда бу ҳолда электродни 89-расмда
кўрсатилгандек силжитиш кераклигини айтиш лозим.
Икки ўтишда пайвандлашни кўрсатаётганда эса би-
рипчи қатламин ҳосил қилаётганда электродлар даста-
си чок бўйлаб тебрантирмасдан ҳаракатлантирилишини
ўқтириш даркор. Бир ўқувчига бутун гуруҳ иштироки-
да бу жараёни такрорлаб кўрсатишни топшириш мум-
кин. Шунда уста унинг тушунтиришларини ҳамма
ўқувчилар тушуниб олганликларини билиб олши имко-
ниға эға бўлади. Пайқаган камчиликларни шу заҳоти
кўриб чиқиш ва зарур бўлса, қайтадан кўрсатиш ке-
рак.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўт-
казиш тавсия этилади: қўшалок электродларни тайёр-
лаш; пластинада алоҳида валиклар ҳосил қилиш; плас-
тиналарни қирраларига ишлов бермасдан ва қиррала-

рининг бир томонига ишлов бериб учма-уч пайвандлаш.

Электродлар дастаси Э42 ёки Э46 типдаги 4—5 мм диаметрли электродлардан тайёрланади.

Ўқувчилар бутун мавзучани ўтиш учун ҳар хил электродлар дастасидан керакли миқдорда тайёр-

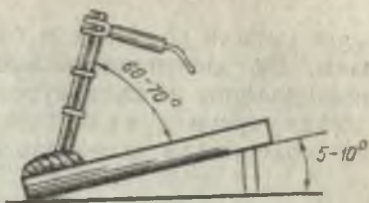

90-расм. Электродлар дастаси билан пайвандлаш.

лаганларидан сўнг улар алоҳида валиклар ҳосил қилиш-ни машқ қилишга ўтишади. Бу ҳолда пайвандлаш токи-нинг кучи битта электрод билан валиклар ҳосил қилиш-дагидан 15—20% ортиқ бўлиши кераклигини ўқувчилар-га яна бир бор эслатиш зарур.

Охирида ўқувчилар 8—10 мм қалинликдаги пласти-наларни қирраларига ишлов бермасдан икки томонла-ма чок билан ва 10—12 мм қалинликдаги пластиналар-ни қирраларининг бир томонига ишлов бериб (лекин чок ўзатиш қайта суюқлантирмасдан), учма-уч пайвандла-шади. Чокни синишга синаш мумкин бўлиши учун чок-дан қайта суюқлантирилмайди.

Иш ўрниларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар электродлар дастасини пайвандланаётган пластиналар-га текислигига нисбатан вертикал тарзда ёки пайвандлаш-томонига 60—70° қиялантириб ушлашларига эътибор-бериш лозим (90-расм). Бундан ташқари, ўқувчилар пластиналарни горизонтга нисбатан 5—10° бурчак ос-ида ўрнатишларини кузатиб туриш ва бундай қиялик-бурчаги чок ичига шлак оқиб киришининг олдини олиш-ни ўқувчиларни айтиш керак. Бу ҳолда пайвандлаш «ўзи-ча томонга» усулида бажарилиши даркор, чунки бун-да пайвандлашнинг боришини кузатиш осон бўлади.

Контрол намуна ташқи кўринишига қараб баҳола-шади ва синишга синаб кўрилади.

Яқунловчи суҳбатда бу усулнинг афзалликларини-ни айтиб ўтиш лозим: меҳнат унумдорлиги тахминан 1,5-барабар ортади, пайвандлаш постидан фойдаланиш-коэффициенти ошади ва электр энергиясининг солиш-тири сарфи 20—30% камаяди (бунинг учун электрод-дан олинадиган қиздириб олинади). Электродларни тайёрлаш-қийинлиги бу усулнинг камчилигидир.

Бу ўринда диаметри 6—8 мм бўлган қалин қопла-мадан электродлар билан катта ток кучида пайвандлаш

юқори унумли усуллардан бири эканлигини таъкидлаш лозим. Бу электродлар билан валиклар тушириш ва пайвандлашни амалда кўрсатиш мақсадга мувофиқ.

Уйда чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашга доир материални такрорлаб келишни топириш керак.

Текшириш учун саволлар

1. Электродлар дастаси билан пайвандлашнинг моҳияти нимада?
2. Электродлар дастасини тайёрлаш техникаси қандай?
3. Электродлар дастаси билан пайвандлашнинг афзалликлари ва камчиликларини айтиб беринг.
4. Чоклар кўп қатламли қилиб қандай пайвандланади?
5. Иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларини айтиб беринг.


3-мавзуча. Ёй ёрдамида чуқур суюқлантириш усулида пайвандлаш

Кириш йўл-йўригини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; пластиналарни қирраларининг бир томонига ишлов бериб учма-уч пайвандлаш; пластиналарни қирраларига ишлов бермасдан бурчак остида пайвандлаш; пластиналарни устма-уст пайвандлаш.

Иш ўрнини ташкил қилиш ва меҳнат хавфсизлиги қоидалари ҳақида қисқа суҳбат ўтказгач, адабиётда бу усул баъзан электродни тақаб пайвандлаш ёки ультрақисқа ёй билан пайвандлаш деб аталишини ўқувчиларга эслатиш лозим. Бу усулнинг моҳияти электроднинг қийин эрийдиган материаллардан қилинган қопламаси электрод стерженига қараганда секинроқ суюқланиши натижасида электрод учидан козирёк ҳосил бўлишидан иборатлигини тушунтириш керак. Пайвандлаш вақтида электрод учи буюмга тақаллиб турганлиги ва ёй автоматик ёниб турганлиги, электродни ҳаракатлантириш зарур эмаслиги туфайли ўқувчилар бу усулни осонгина ўзлаштириб оладилар.

Пайвандлаш техникасини тушунтираётганда, одатдаги усул билан пайвандлашда ва чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашда электроднинг вазиятлари кўрсатилган плакатдан фойдаланган маъқул.

Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашнинг кўрсатилган бошлашдан олдин ўқувчиларга бунинг учун сифатли ҳар қандай электроддан фойдаланиш мумкинлиги.

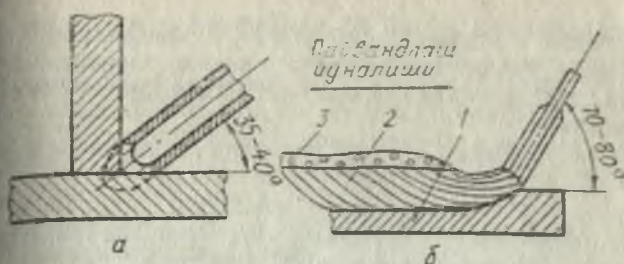

91-расм. Қия электрод билан чуқур суюқлантириш усулида бурчакли чокларни пайвандлаш схемаси:

а — кўндаланг қирқими, б — бўйлама қирқими; 1 — асосий металл, 2 — чок метали, 3 — шлак.

ия, лекин қалин қопламали электродлар яхшироқ патижа беришини эслатиш керак. Пайвандлаш пайтида ҳосил бўлган филофча электродни қисқа туташувдан сарфлашини тушунтириш ўринлидир.

Учма-уч пайвандлашни кўрсатишга киришганда 12 мм қалинликдаги пластиналар учун тўмтоқлаш қатлиги тахминан пластинна қалинлигининг ярмини ташкил этишига, патижада суюқлантириб қопланган металл миқдори камайишига ва меҳнат унумдорлиги ошишига ўқувчилар диққатини қаратиш лозим.

Бурчакли чокларни қия электрод билан пайвандлашни кўрсатаётганда (91-расм) электроднинг пластинна юзасига нисбатан қиялик бурчаги 70—80° бўлиши ва пайвандлаш йўналишида бўлиши ҳамда электрод асосий металлга зич босиб турилиши кераклигини ўқитиш даркор. Демак, пайвандлашда имкони борича энг қалта ёйдан фойдаланиш керак.

Ўқувчилар шуни тушуниб олишлари керакки, электрод буюмга босиб силжитилганда у гўё пружиналашди ва қоплама ҳамда асосий металл суюқланиб боргансари электрод кўндалангига тебранмаган ҳолда бир маромда олдинга сурилиб боради ва бу билан металлнинг чуқур суюқланишини таъминлайди. Энсиз чоклар ҳосил қилиш учун электрод қаттиқроқ босилишини, электрод чоклар ҳосил қилиш учун эса кучсизроқ босилишини таъкидлаш керак.

Барча машқларни кўрсатиб бўлгач, ўқувчилар мусулаланишга киришадилар.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўқитиш тавсия этилади: пластиналарни қирраларининг

бир томонига ишлов бериб учма-уч пайвандлаш; пластиналарни «қайиқча» усулида ва қия электрод билан бурчак остида пайвандлаш; пластиналарни устма-уст пайвандлаш.

Барча машқлар 10—12 мм қатлиликдаги кам угле-родли пўлат пластиналарда бажарилади.

Аввал ўқувчилар учма-уч чокларни пайвандлашни ўрганишади, кейин бурчакли чокларни пайвандлашга ўтишади. Пластиналарни қия электрод билан тавр шаклида ва устма-уст пайвандлаш энг қийин машқ ҳисобланади. Шунинг учун уларни текширув машқлари деб ҳисоблаш керак. Текширув намунасини прессда синдириш, синган жойига қараб суюқланиш чуқурлигини аниқлаш лозим. Суюқланиш чуқурлиги чокнинг бутун узунлигида бир хил бўлиши зарур.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда электроднинг учи пайвандланаётган пластиналар қирраларига тақалиб турганлигини, электрод эса пластиналар текислигига нисбатан 70—80° бурчак остида жойлашишини, ток кучи танланган электрод диаметри учун йўл қўйилган энг катта токка мос келишини, пайвандлаш тезлиги эса катта бўлишини кузатиш зарур. Пайвандлаш тезлиги энг катта бўлганда асосий металл яхшироқ суюқланади ва пластиналар тешилиб қолмайди.

Якунловчи суҳбатда машғулотларга якун ясалгандан кейин ўқувчиларга чуқур суюқлантириш усулида пайвандлаш қаерларда қўлланилишини ва бу усулнинг афзалликларини гапириб бериш керак. Уйда уч фаза-ли ёй билан пайвандлашга тааллуқли асосий саволларни такрорлаб келишни топшириш лозим.

Текшириш учун саволлар

1. Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашнинг моҳиятини айтиб беринг.
2. Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашга қирралар қандай тайсрланади?
3. Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашда электрод қандай вазиятда қўйилади?
4. Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашнинг асосий афзалликлари ва камчиликларини айтиб беринг.
5. Чуқур суюқлантириш усулида пайвандлашда иш ўринини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қондаларини айтиб беринг.

4-мавзуча. Уч фазали ёй билан пайвандлаш


Кириш йўл-йўригини ушбу режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; иккита ҳар хил туткичга маҳкамланган иккита электрод билан валиклар ҳосил қилиш; битта махсус туткичга маҳкамланган иккита параллел электрод билан валиклар ҳосил қилиш ва пластиналарни пайвандлаш.

Кириш йўл-йўригининг бошида ўқувчиларни иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидалари билан таништириш зарур. Дастаки усулда уч фазали ёй билан пайвандлаш вақтида бир фазали ёй билан пайвандлашда бўлгани каби меҳнат хавфсизлигининг барча талабларини бажаришдан ташқари, қўшимча чораларни кўришга ҳам тўғри келишини ўқитиш лозим. Уч фазали ёй билан пайвандлаётганда электрод жадал суюқланиб кўп миқдорда иссиқлик ва газ ажралиб чиқишини, шу сабабли ифлосланган ҳаво яхшироқ сўриб чиқарилиши учун пайвандланадиган пластиналарни вентиляция қурилмаларига яқинроқ жойлаштириш кераклигини эслатиш даркор. Уч фазали пайвандлаш ёйидан кўп миқдорда ёруғлик, ультрабинафша ранг ва инфрақизил нурлар ажралиб чиқишини ҳисобга олиб, ўқувчиларга ёруғликдан ҳимояловчи филтрларнинг ранги бир фазали ёй билан пайвандлашдагидан тўқроқ бўлиши лозимлигини эслатиш зарур.

Уч фазали ёй билан пайвандлашга мўлжалланган электрод туткичлар дастасининг пастки томонида пайвандлаш ёйидан чиқаётган учқунлар ва иссиқлик таъсиридан ҳимоялайдиган козирёк бўлиши кераклигига ўқувчилар диққатини қаратиш лозим.

Уч фазали ёй билан пайвандлашни кўрсатишга ўтганда уч фазали ёй билан дастаки усулда валиклар ҳосил қилиш ва пайвандлаш қуйидаги усулларда: иккита ҳар хил электрод туткичга маҳкамланган иккита электрод билан (92-расм, а) ва битта махсус туткичга маҳкамланган иккита параллел электрод билан (92-расм, б) бажарилишини ўқувчиларга эслатиш зарур. Иккала усулда ҳам учала пайвандлаш ёйи битта умумий пайвандлаш фокусига ёнади.

Иккита ҳар хил туткичга маҳкамланган иккита электрод билан пластинада валиклар ҳосил қилишни

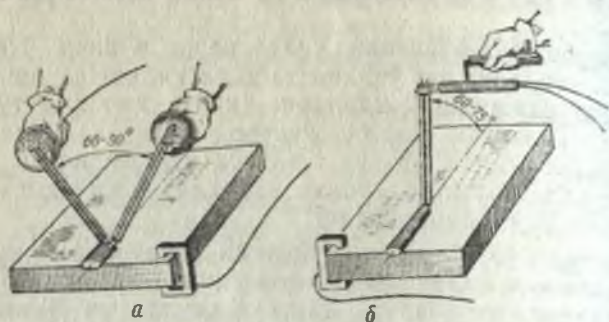


92- расм. Уч фазали ёй билан валик ҳосил қилиш усуллари.

кўрсатаётганда электродлар оралиғи 1,5—6 мм атрофида бўлганда ёй энг турғун ёнишини тушунтириш лозим. Бу оралиқ катталашганда ёй беқарор ёниши ва электродлар орасида ёйнинг узилиши оқибатида уч фазали ёй билан пайвандлаш икки ёй билан пайвандлашга ўтади. Электродлар орасидаги бурчак 60—90° бўлиши керак.

Битта махсус туткичга маҳкамланган иккита параллел электрод билан пластинада валиклар ҳосил қилиш техникасини кўрсатаётганда электродларнинг пластина юзасига нисбатан қиялик бурчаги 65—75° атрофида бўлиши кераклигини таъкидлаш даркор. Бу бурчак ҳаддан ташқари катта бўлганда суюқ шлак ва металл олдинга — пластинанинг суюқланмаган метали устига оқиб чиқади, натижада суюқланиш чуқурлиги камаяди. Қиялик бурчаги кичик бўлса, ёй суюқ шлак ва металлни орқага суради, бунинг оқибатида чокнинг шакли нотўғри чиқади ва суюқ металлнинг сачраши кўпаяди.

Электродлар билан кенгроқ валиклар ҳосил қилиш учун уларни кўндалангига тебранма ҳаракатлантириш зарур. Бўйламасига жойлаштирилган электродларни кўндалангига силжитиш эни электродлар диаметрдан икки мартадан ортиқ катта бўлмаслиги (93- расм, а), кўндалангига жойлаштирилган электродларники эса тўрт мартадан зиёд катта бўлмаслиги керак (93- расм, б).

Уч фазали ёй билан пайвандлаганда битта ёй ик-

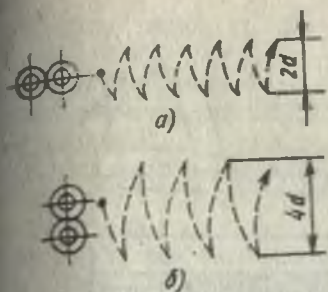

93-расм. Уч фазали ёй билан пайвандлаётганда электродни тебранма ҳаракатлантириши.

ли тармоқнинг ҳамма фазаларига бир текис нагрузка тушади.


Қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб, пластиналарни битта махсус туткичга қисиб қўйилган иккита параллел электрод билан кўп қатламли қилиб пайвандлашни кўрсатишга ўтганда чок ўзаги яхшироқ суюқланиши учун биринчи қатлам чок бўйлаб жойлаштирилган қўшалоқ электродлар билан (94-расм, а), кейинги қатламлар эса кўндаланг жойлаштирилган электродлар билан (94-расм, б) пайвандланишига қувчилар диққатини қаратиш керак.

Асосий чокни пайвандлашни кўрсатиб бўлгач, чок тагини пайвандлашни кўрсатиш лозим. Бунинг учун зубило ва пулат чўтка ёрдамида чокнинг орқасини шлак ва суюқ металл оқмаларидан тозалаш зарур. Чок ўзаги чуқур суюқланган бўлгани учун унинг тагини кесиб очиш шарт эмаслигини айтиш керак. Чок ўзатиши пайванд чокка кўндаланг жойлаштирилган 4—5 мм диаметрли электродлар билан қайта пайвандлаш лозим.

Пластиналарни устма-уст пайвандлашни кўрсатаётганда бу ҳолда электродлар чокка кўндаланг жойлаштирилиши кераклигини уқтириш даркор. Бунда электроднинг пайвандлаш йўналишига нисбатан қиялик бурчаци 70—75° (95-расм, а) ва пластиналарнинг юзасига нисбатан 50—60° (95-расм, б) бўлиши лозим. Пайвандлаётганда электродлар 2,5—3 диаметрига тенг амплитуда билан кўндалангига тебранма ҳаракатлантирилади.


Уқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўтатиш тавсия этилади: иккита ҳар хил туткичга маҳ-

кита ёй бир вақтда ёниши мумкинлигини уқувчиларга эслатиш лозим. Бунда кўп миқдорда иссиқлик ажралади, металлнинг суюқланиш тезлиги ортади, суюқланиш чуқурлиги ошади ва пайвандлаш унуми бир фазали ёй билан пайвандлашга нисбатан 50—60% ортади. Бундан ташқари, бу ҳолда уч фазали

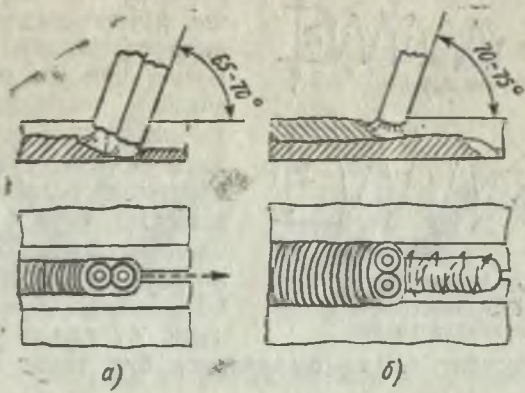

вандлашда электродларнинг вазияти:

94-расм. Уч фазали ёй билан учма-уч пай-
а — биринчи қатламни пайвандлаш, б — кейинги
қатламларни пайвандлаш.

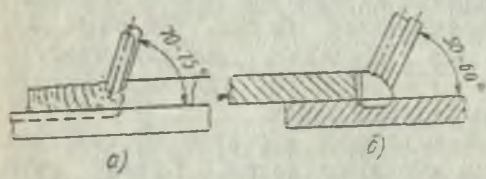

95-расм. Уч фазали
ёй билан устма-уст
пайвандлашда элек-
тродларнинг вазии-
яти.

камланган иккита электрод билан валиклар ҳосил қи-
лиш; битта махсус туткича маҳкамланган иккита па-
раллел электрод билан алоҳида валиклар ҳосил қи-
лиш; қирраларининг бир томонини қия қилиб кертиб,
пластиналарни иккита параллел электрод билан учма-
уч пайвандлаш; пластиналарни иккита параллел элек-
трод билан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни ик-
кита параллел электрод билан устма-уст пайвандлаш.

Алоҳида валиклар ҳосил қилишга онд иккала машқ
250×150×(10—12) мм ўлчамли пластиналарда бажа-
рилади.

Ўқувчилар иккита ҳар хил туткича маҳкамланган
иккита электрод билан алоҳида валиклар ҳосил қи-
лишларини кузатаётганда иккита электроднинг ўзаро
вазиятига, уларнинг пластиналар юзасига нисбатан
қиялик бурчагига, чокка кундаланг тебранма ҳаракат-
ларига ва, айниқса, ёйнинг ёппи зонасида уларнинг ора-
лиғига эътибор бериш зарур.

Иккита электрод билан валиклар ҳосил қилишга онд машқни бажаришда электродлар буйламасига ҳам, кундалангига ҳам жойлаштирилади. Энг яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга пластина юзасида туташ валиклар ҳосил қилишни топириш мумкин. Бу ўринда валиклар бир-бирини чок энининг $1/4$ ёки $1/5$ қисмини беркитадиган қилиб ҳосил қилинишини айтиш лозим.


Қирраларининг бир томонига ишлов бериб, пластиналарни пайвандлашга доир машқ 12 мм қаллиқдаги пластиналарда бажарилади. Бу ҳолда ҳам пластиналарнинг қирралари бир фазали ёй билан пайвандлашдагидек қия қилиб кертилади. Пластиналар икки қатламли қилиб пайвандланади.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда биринчи қатламни пайвандлаш йўналишига нисбатан $65-70^\circ$ қиялантириб пайванд чок буйлаб жойлаштирилган электродлар билан, қолган қатламларни эса $70-75^\circ$ қиялантириб пайванд чокнинг кундалангига жойлаштирилган электродлар билан пайвандлаш кераклигини ўқувчиларга эслатиш лозим.

Бундан ташқари, пайвандлашда калта ёйдан фойдаланиш кераклигини, чунки бунда иссиқлик исрофи ва электр энергиясининг солиштирма сарфи камайишини ҳам эслатиш даркор.

Пластиналарни устма-уст пайвандлашга доир машқ 10 мм қаллиқдаги пластиналарда бир ўтишда бажарилади. Бу машқдаги қийинчилик пастки листга суюқ металл оқиб тушиши мумкинлигидир, шунинг учун диаметри 4 мм дан кичик бўлган электроддан фойдаланиш керак. Текширув намуналари ташқи қурилишига қараб баҳолапади ва синишга синаб қурилади.

Якуновчи суҳбатда уч фазали ёй билан пайвандлаганда иссиқликнинг бир қисми атрофдаги бушлиққа тарқалишини айтиш лозим. Шу сабабли уч фазали ёй

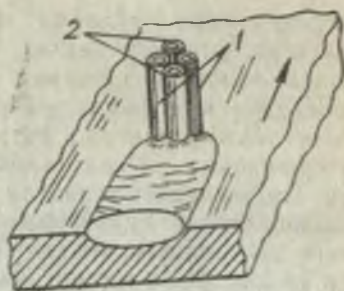

96-расм. Уч фазали ёй ёрдамида электродлар дастаси билан пайвандлаш схемаси:

1 — пайвандлаш токи берилганда қизиши ва суюқланиши аъзойетган электродлар, 2 — салт электродлар.

иссиқлигидан тўлароқ фойдаланиш ва пайвандлаш ишлари унумини анча ошириш мақсадида ёйнинг ёниш зонасига қўшимча пайвандлаш симлари бериш мақсадга мувофиқдир. Ўқувчиларга орасидан пайвандлаш токи ўтадиган актив электродларнинг иккита стерженидан ва салт электродларнинг битта ёки иккита стерженидан тузилган электродлар дастасини кўрсатиш керак. Ўқувчиларни бундай электродлар дастасини тайёрлаш техникаси билан таништиргач, пластинада валик ҳосил қилиш жараёнини (96-расм) кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Суҳбат охирида ўқувчиларга ўрганилган пайвандлашнинг юқори унумли усулларида ташқари, қолдиқсиз пайвандлаш (яъни электродларни қолдиқсиз ишлатиш), ботирилган ёй билан пайвандлаш, темир кукуни қопланган электродлар (масалан, ОЗС-3) билан пайвандлаш, ванна усулида пайвандлаш ва бошқа усуллар ҳам мавжудлигини айтиш лозим. Имкон бўлса, бу усуллардан бирини кўрсатиш зарур.


Текшириш учун саволлар

1. Уч фазали ёй билан пайвандлашнинг моҳияти нимада?
2. Уч фазали ёй билан пайвандлашда қандай таъминлаш манбаларидан фойдаланилади?
3. Иккита бир фазали трансформатор очиқ учбурчак усулида қандай уланади?
4. Уч фазали ёй билан пайвандлашни қандай усулларда амалга ошириш мумкин?
5. Чок ўзаги қандай қилиб қайта пайвандланади?
6. Уч фазали ёй билан пайвандлашда иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларини айтиб беринг.

5-мавзуча. Газ алангасида паррон ва қўшалок валиклар билан пайвандлаш


Кириш йўл-йўригини қуйидаги режа бўйича ўтказиш тавсия этилади: иш ўрнини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидалари; пластиналарни паррон валик билан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни қўшалок валик билан учма-уч пайвандлаш.

Кириш йўл-йўригининг бошида бу ҳолда иш ўрни пластиналарни газ алангасида вертикал чоклар билан пайвандлашдагидек ташкил қилинишини айтиш керак. Қўшалок валик билан пайвандлаш учун ҳар қайси иш ўрни иккитадан пайвандлаш горелкаси билан жиҳозланиши зарур.

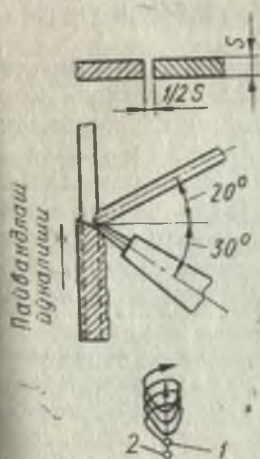

97-расм. Вертикал чокни паррон валик билан пайвандлаш схемаси:

1 — пайвандлаш сими, 2 — пайвандлаш горелкаси.

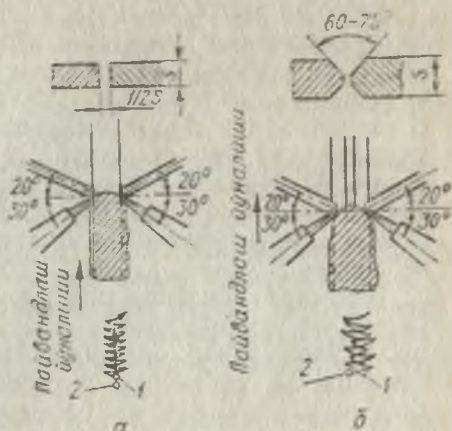

98-расм. Вертикал чокни икки пайвандчи иштирокида қўшалок паррон валик билан пайвандлаш схемаси.

а — металлнинг қалинлиги 6—12 мм бўлганда, б — металлнинг қалинлиги 12—20 мм бўлганда; 1 — пайвандлаш сими, 2 — пайвандлаш горелкаси.

Кейин 6 мм гача қалинликдаги металллар баъзан паррон валик ҳосил қилиб пайвандлаш усулида пайвандланилишини (97-расм) айтиш лозим. Паррон валик билан пайвандлаш техникасини кўрсатаётганда дастлаб чокда паррон тешик очиб олиш, кейин уш пастдан юқорига томон пайвандлаш материали билан тулдириш кераклигини тушунтириш даркор. Бунда пайванд чок бирикиш жойининг иккала томонида ҳосил бўлиб, анча зич ва мустаҳкам чиқишига ўқувчилар диққатини қаратиш керак.

Сўнгра икки пайвандчи иштирокида вертикал чокларни қўшалок валик ҳосил қилиб пайвандлаш техникасини кўрсатиш лозим (98-расм). Бунда биринчи пайвандчи ишнинг устанинг ўзи бажаради, иккинчи пайвандчи ишини эса ўқувчилардан бирига топшириш мумкин. Қўшалок валик билан пайвандлаш усули металлнинг қалинлиги 20 мм гача бўлганда қўлланилишини ва бунда иккала қирранинг икки томонига ишлов берилишини таъкидлаш зарур.

Ўқувчилар машқларини қуйидаги режа бўйича ўт-

казиш тавсия этилади: пластиналарни паррон валик билан учма-уч пайвандлаш; пластиналарни қўшалок валик билан учма-уч пайвандлаш.

Биринчи машқ 6—8 мм қалинликдаги пластиналарда, қирраларини қия қилиб кертмасдан, иккинчи машқ эса 12 мм қалинликдаги пластиналарда, қирраларининг икки томонини қия қилиб кертиб бажарилади. Қўшалок валик билан пайвандлаш ишларини ташкил қилишда ҳар бир иш ўрнига иккитадан ўқувчи қўйиш лозим. Пайвандлаш горелкалари қувватини, пайвандлаш сими диаметрини, шунингдек пайвандлаш алангасининг турини ўқувчилар мустақил танлашади ва белгилашади.

Вертикал чокларни одатдаги усулда пайвандлашнинг ўқувчилар илгари ўрганганлари учун иккала машқни тезда ўзлаштириб олишади. Иш ўринларини айланиб чиқаётганда ўқувчилар диққатини пайвандлаш горелкаси мундштуклари ва пайвандлаш симининг қиялик бурчагига, шунингдек сим ҳамда горелкани тўғри теб-ранма ҳаракатлантириш кераклигига алоҳида қаратиш зарур. Текширув намунаси яхши ташқи кўринишга эга бўлиши ва унда оқмалар бўлмаслиги лозим.

Текширув намунасини синишга синая кўриш даркор. Агар ўқув устахонасининг текширув жиҳозлари физик текширув методларини қўллашга имкон берса, бу мақсадда ультратовуш, магнитография ёки ёриштириш усулларида фойдаланган маъқул.

Яқунловчи суҳбатда ишга яқун ясагандан сўнг кейинги машғулотда ўқувчилар илгари ўрганилган ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашнинг турли усулларида пайвандлаш ишларини мустақил бажаришларини, шундан сўнг ишлаб чиқаришда ўрганишга ўтишларини айтиш керак. Суҳбат охирида ўтилган машғулотларга яқун ясаш ҳар бир ўқувчи ишини баҳолаш, ишнинг ижобий томонларини ва камчиликларини айтиш керак.

26- МАВЗУ. ЁЙ ЁРДАМИДА ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШНИНГ ҲАР ХИЛ ТУРЛАРИ БИЛАН ПАЙВАНДЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ

Бу мавзудан мақсад — ўқувчилар ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлаш ҳамда кесиш, шунингдек карбонат ангидрид газы, аргон муҳитида, кукун сим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан ярим автоматик пай-

вандлаш юзасидан олган кўникмаларини такомиллаштириш. Топшириқлар сифатида 2-разряд мураккаблигидаги пайвандлаш ишларини кўзда тутиш лозим. Бу мақсадда уста ЕТКС да келтирилган иш миқсоллари билан яна бир бор танишиб чиқиш зарур. Йиғиш ва пайвандлаш учун деталларга заготовкаларни база корхонадан олиш, бу ҳақда корхона (цех) раҳбарлари билан олдиндан келишиб олиш керак.

Ўқувчилар технологик ҳужжатларга қараб ишлашлари лозим. Шунинг учун бир ёки бир неча ўқувчига топшириқ билан бирга пайвандланадиган буюм чизмасини, уни йиғиш схемасини, йиғиш ва пайвандлашга доир операцион картани бериш зарур. Бундай ҳужжатлар олдиндан ҳозирлаб қўйилиши керак. Устахонада етарли миқдорда ГОСТ лар, маълумотномалар, дарсликлар ва ўқув қўлланмалари, шунингдек жадвал ва графиклар бўлиши даркор. Ўқувчилар улардан фойдаланиб, пайвандлаш режимларини танлашлари ва белгилашлари мумкин бўлади.

Устахонанинг имкониятларини ҳисобга олиб, дастаки усулда ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлаш ҳамда кесиш, шунингдек карбонат ангидрид газ, аргон муҳитида, кукун сим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан пайвандлаш учун иш ўринлари тайёрлаб қўйиш керак. Ўқувчиларни бригадаларга бўлиб чиқиш ва уларни бир иш ўрнидан бошқасига ўтказиш графикни тузиб қўйиш лозим. Ўқувчилар бир иш ўрнидан бошқасига ўтганларида йўл-йўриқ бериб, иш ўринини ташкил қилиш ва ишларни хавфсиз бажариш қоидаларини уларга эслатиш даркор.

Ўқувчилар топшириқни бажариб бўлишгач, чокларни яхшилаб тозалашлари ва ишини устага топширишлари керак. Уста ишини қабул қилиб олишда ва баҳолашда пайванд чокнинг сифатини, шунингдек ишни бажаришга кетган вақтни ҳисобга олиши шарт. Зарур бўлса, пайванд чокларни бузмасдан текширув усулларида бири билан синаб кўриши керак. Қабул қилиб олиш натижаларига кўра ишга баҳо қўйилади.

Бу мавзунинг ўтиш давомида ўқувчиларни пайвандлаш ишлари назоратчиси вазифаларини бажаришга ўргатиш лозим. Бу мақсадда ҳар кун 2—3 нафар ўқувчининг ажратиб, уларга ўқувчилар топширадиган пайвандлаб ясалган буюмларни қабул қилиб баҳолашни топшириш мумкин. Бунда буюмлар аввал уста иштиро-

кида, кейин унинг иштирокисиз қабул қилиб олинади. Аммо устанинг иштирокисиз қабул қилиб олинган ишларни кейинчалик уста текшириб кўриши шарт.

Мавзунинг ўрганиш охирида текшириш ишлари ўтказилади. Текшириш ишларининг энг муҳим элементи шундан иборатки, бу ишга уста жиддийлик ва талабчанлик билан ёндашиши шарт. Текшириш ишларига ўқувчилар олдиндан тайёргарлик кўришлари ва уларга билим юрти устахонасида ўрганиш давомида олган кўникмаларидан топириладиган имтиҳон сингари ёндашишлари зарур.

Текшириш ишлари тугагач, гуруҳни йиғиб, баҳоларни эълон қилиш, устахонадаги ишлаб чиқариш таълимини муваффақиятли тугаллаганлари билан ўқувчиларни табриклаш ва келгусида улар бевосита корхонада ўқишни давом эттиришларини айтиш керак.

КОРХОНАДА УҚИШ

27-МАВЗУ. КОРХОНА БИЛАН ТАНИШТИРИШ ВА МЕХНАТ МУҲОФАЗАСИ ҲАМДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИДАН ЙЎЛ-ЙУРИҚ БЕРИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларни мазкур корхонада амал қилинадиган меҳнат хавфсизлиги ва ёнгинг хавфсизлиги қондалари билан таништириш. Бундан ташқари, ўқувчилар жиҳозлар билан ва конструкцияларини пайвандлаб яшаш технологияси билан ҳам танишишлари зарур.

Меҳнат хавфсизлиги ва ёнгинг хавфсизлигидан йўл-йуриқни корхонанинг меҳнат муҳофазаси бўйича инженеринг ўтказиши керак, чунки у ишлаб чиқариш жараёнининг хусусиятларини аниқ билади, меҳнат муҳофазаси ва ёнгинг хавфсизлиги талабларига риоя қилмаслик нисоларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатадиган мисоллар келтира олади.

Корхона билан таништириш учун экскурсия уюштириш керак. Бундан олдин уста экскурсия ўтказиладиган кунни корхона ходимлари билан келишиб олиши ва экскурсия режасини тузиб, бориб кўриладиган ҳамма объектларни аниқлаб чиқиши зарур. Экскурсия арафасида кириш машғулоти ўтказиб, ўқувчиларга экскурсиянинг мақсади ва вазифасини тушунтириш, шунингдек корхонада интизомга қатъий риоя қилиш шартлигини айтиши лозим.

Экскурсия вақтида ўқувчилар электр-газ алангасида пайвандловчилар, электр пайвандчилар ярим автомат машиналарда бажарадиган ишлар билан, пайвандлаш ишлари назоратчилари бажарадиган ишлар билан танишадилар. Улар тайёрлов, йиғиш ва пайвандлаш техлари ёки участкаларига бориб, бу ерда чиқарилаётган маҳсулотлар билан танишадилар; пайвандчилар фойдаланадиган мосламалар, асбоблар билан, улар тайёрлайдиган типавий деталь ва узеллар билан беvosита иш ўринларида танишадилар.

Экскурсия давомида ўқувчиларни иш ўринларининг материаллар билан таъминланиши ва пайвандлаб ясалган буюмлар сифатини текшириш тартиби билан таништириш керак. Участка ва бригадаларда мусобақалар ташкил қилиниши ҳақида гапириб бериш, ўқувчиларни ишлаб чиқариш илғорлари билан таъинштириш, ишлаб чиқариш нормаларининг бажарилиши ва ошириб бажарилишига мисоллар келтириш мақсадга мувофиқдир.

Экскурсуяга ажратилган вақтнинг бир қисмини маълумоти электр-газ алангасида пайвандловчилар қандай ишлашларини ўқувчиларнинг мустақил кузатишларига бағишлаш мумкин. Кузатиш учун топшириқларни уста олдиндан бериб қўйиши керак. Бу топшириқларда ўқувчилар олдида муайян вазифа қўйиш, кузатиш тартибини белгилаш ва саволлар бериш зарур. Ўқувчилар бу саволларга кузатиш натижалари асосида жавоб беришлари керак.

Кузатишлар мажмуаси қуйидагича бўлиши мумкин: 1) бирор деталь заготовканини тайёрлашнинг технологик жараёнини кузатиш; 2) алоҳида узелни ёки бутун конструкцияни йиғиш ва пайвандлашнинг технологик жараёнини кузатиш; 3) дастаки усулда ёй ёрдамида вертикал, горизонтал ёки шип чокларни пайвандлаш техникасини кузатиш; 4) шлангли ярим автоматлар билан пайвандлаш техникасини кузатиш; 5) металлни кесиш техникасини кузатиш; 6) чўян ва рангметаллларни пайвандлаш техникасини кузатиш.

Ўқувчилар уйда экскурсия ҳақида ёзма ҳисобот тўзиб келишлари тавсия этилади. Ўқувчиларга ҳисоботнинг тахминий режасини, шунингдек экскурсияга алоқадор саволлар бериш керак. Ўқувчилар бу саволларга ўз ҳисоботларида жавоб қайтаришлари лозим.

Мавзудан мақсад — ўқувчиларга 3- разряд мураккаблигидаги пайвандлаш ва кесиш ишларини мустақил бажартириб, кўникмаларини такомиллаштириш.

Техник шартлар ва нормаларда белгилабган ишлаб чиқариш ишларини ўқувчилар бевосита корхонанинг тайёрлов, йиғиш ва пайвандлаш ишлари бажариладиган йиғиш-пайвандлаш цехларида ёки металл конструкциялар цехларида амалга оширишади. Металлларни пайвандлаш ва кесишнинг аниқ усуллари корхонанинг маҳаллий шароитларига қараб аниқланади.

Ёш мутахассисларни муваффақиятли тайёрлаш учун устанинг ўзи ишлаб чиқариш жараёни ва меҳнатни ташкил этишнинг қабул қилинган формасини ўрганиб чиқиши, энг маъқул иш ўринларини танлаши, турли-туман йиғиш-пайвандлаш ишларида керакли миқдорда танлаб олиши ҳамда уларни бажариш изчиллигини белгилаб олиши керак.

Иш ўринларини танлашда шунинг ҳисобга олиниши керакки, улар ишлаб чиқариш таълими дастурини тўлатувчи ўтишга, энг янги йиғиш-пайвандлаш жиҳозларини ўрганишга, пайвандлаш ва кесишнинг илғор технологик жараёнларини ўзлаштиришга, меҳнатни ташкил қилишнинг мукаммал формалари билан таъинишга имкон берадиган бўлиши.

Ўқув ишнинг ташкилий формаси ишлаб чиқаришнинг аниқ шароитларига қараб қуйидагича бўлиши мумкин:

мустақил ишлаб чиқариш участкасида шуғулланиш; алоҳида ўқувчилар бригадаларини тузиш.

Қорхона ажратиб берган ишлаб чиқариш участкасида шуғулланиш ўқитишнинг энг самарали формасидир, чунки бу ҳолда ўқув дастурини системали равишда ва изчиллик билан ўтказиш мумкин бўлади.

Мустақил ишлаб чиқариш участкасида ўқитишнинг ташкил қилишнинг имкони бўлмаганда алоҳида ўқувчилар бригадаларини тузиб, уларга мустақил ўқув-ишлаб чиқариш топшириқларини бажаришни топшириш мумкин. Ўқувчилар ҳамма ишларни устанинг кузатуви ва раҳбарлигида бажаришади.

Жуда муҳим пайвандлаш ишларини, шунингдек ўқув аҳамиятига эга бўлмаган айрим ишларни бажариш учун

Ўқувчилар бригадаларига юқори малакали пайвандчиларни бирктиб қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Ўқувчиларни турли-туман ишлар билан таништириш бригадаларни бир участкадан бошқасига ўтказиш амалда қўллаш лозим, бунинг учун эса ўтказиш графигини тузиш зарур.

Ўқитишнинг қабул қилинган формасидан қатъи назар, уста ўқувчиларга мунтазам равишда йўл-йўриқ бериб бориши, бунда меҳнат хавфсизлигига алоҳида эътибор бериши керак.

Вазифасига ва қасрда ўтказилишига қараб йўл-йўриқларнинг қуйидаги хиллари бўлиши мумкин: бутун тўғула ёки алоҳида бригада учун ўтказиладиган кириш йўл-йўриғи; иш ўрнида ўтказиладиган индивидуал йўл-йўриқ; якунловчи йўл-йўриқ (ёки якунловчи суҳбат).

Кириш йўл-йўриғи корхонада ўқитишда ўқувчиларнинг ўқув ишига раҳбарлик қилишнинг асосий формасидир. Унинг вазифаси бўлажак ишларни бажаришда ўқувчиларга ёрдам беришдан иборат. Кириш йўл-йўриғини қуйидаги схема бўйича ўтказиш тавсия этилади: қилинадиган ишнинг вазифалари ва характерини тушунтириш; техник ҳужжатлар (йиғиш ва пайвандлаш схемалари ва чизмалари, технологик карталар ҳамда йўл-йўриқ карталари ва ҳоказолар) ни кўриб чиқиш; тайёрлашга оид техник шартлар билан таништириш; пайвандлаш режимларини ўқувчиларнинг ўзига ҳисоблатиш ва танлатиш (лекин уста маслаҳат бериши ва назорат қилиб туриши керак), пайвандлашнинг технологик жараёнини бажариш юзасидан кўрсатмалар бериш; индивидуал топшириқлар бериш.

Иш ўрнида индивидуал йўл-йўриқ беришдан мақсад — ҳар бир ўқувчи пайвандлашнинг технологик жараёнини аниқ бажаришини таъминлаш, ишда пайдо бўлган қийинчиликларни енгилда ёрдам бериш ва ўқувчиларни тўғри ечимга ўз вақтида олиб келиш. Бунинг ҳисобга олиб, ўқувчиларнинг ўрнини мунтазам равишда айланиб чиқиши, пайвандлаш жараёнининг бажарилишини кузатиб бориши, кимга ва қасрда ёрдам бериш кераклигини аниқлаши, ўз вақтида ўқувчиларни бошқа иш ўринларига ўтказиши лозим.

Ўқувчини янги иш ўрнига ўтказганда унга аниқ вазифаларни тушунтириши, ишни қандай приёملар ва усуллар билан бажариш кераклигини эслатиши, брак ҳолатида огоҳлантириши ҳамда унинг олдини олиш усул-

ларини айтиши, шунингдек меҳнат хавфсизлигидан йўл-йўриқни бериш зарур. Шахсий йўл-йўриқ беришларни олдиндан тузилган режа асосида ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Бу режада иш ўринларини айланиб чиқиш ва ўқувчиларни бошқа иш ўринларига ўтказиш белгилаб қўйилган бўлади.

Яқунловчи йўл-йўриқдан мақсад — бажарилган муайян топшириқларга яқун яшаш. Бунда уста ўқувчилар билан савол-жавоб ўтказиб, бажарилган ишнинг ўзига хос хусусиятларини кўриб чиқади, ўқувчилар диққатини технологик жараёндан четга чиқишларга қаратади, ўқувчилар бажарган иш натижаларини малакали ишчиларнинг кўрсаткичлари билан таққослайди ва ҳоказо. Яқунловчи суҳбатда ҳамма ўқувчиларга тааллуқли бўлган масалаларнигина кўриб чиқиш керак. Айрим ўқувчиларга тааллуқли бўлган масалалар шахсий йўл-йўриқ вақтида кўриб чиқилади.

Ўқувчиларда иш қайфияти шаклланишида корхонада ишлаш даврида улар учун яратилган маиший шароитлар муҳим роль ўйнайди. Шу сабабли ўқувчилар учун тегишли мебель ва санитария техникаси қурилмалари билан жиҳозланган маиший хоналарни ажратиш ҳақида ўз вақтида ғамхўрлик қилиш зарур.

29- МАВЗУ. 3-РАЗРЯДЛИ ПАЙВАНДЛАШ ИШЛАРИ НАЗОРАТЧИСИ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ

Мавзудан мақсад — ўқувчиларда 3-разрядли пайвандлаш ишлари назоратчиси ишларини бевосита корхонада мустақил бажариш кўникмаларини ҳосил қилиш.

Мавзуга доир машғулотларни ўтказишга тайёрланиш жараёнида уста ЕТКС дан 2-разрядли (бошланғич разряд) ва 3-разрядли пайвандлаш ишлари назоратчисининг малака характеристикаларини яна бир бор ўрганиб чиқиши зарур. Ишлар характеристикасига пайвандлаш ишлари назоратчиси нима ларни қила олиши кераклигига алоҳида эътибор бериш лозим. Мавзунинг ўрганаётганда ҳам шунга амал қилиш даркор.

Иш ўринларини танлаётганда шунинг ҳисобга олиш керакки, улар ўқув дастурини тўла-тўқис бажаришга имкон берадиган бўлсин. Ўқувчилар бошланғич пайвандлаш материаллари техник шартларга мос келишини (сертификатлар борлигини, электрод флюслар-

ни қўриштириш ҳамда қиздириш сифатини, пайвандлаш сифатининг сирти тозаллигини ва ҳоказо) текширишни ўрганиб олишлари керак. Улар аввал оддий кам углеродли ва конструкцион пўлат конструкцияларни пайвандлашга йиғиш сифатини текширишни (қирралар сиртининг тозаллигини текшириш, қирралар сифатини андаза билан текшириш ва ҳоказо) ҳам билиб олишлари керак. Кейинчалик ўқувчилар углеродли ва кам углеродли пўлатлардан ишланган ўртача мураккабликдаги буюмлар, узеллар ва конструкцияларни пайвандлашда йиғиш сифатини текширишни ўрганиб олишлари лозим. Оддий конструкцияларни пайванд бирикмаларининг ташқи кўринишига қараб қабул қилиб олишни ўрганишлари даркор. Пайванд чокнинг зичлигини керосин билан ва вакуум усулида синаш техникасини билиб олишлари керак.

Маҳаллий шароитлар ва имкониятларни ҳисобга олиб, пайвандлаш материаллари назорат қилинадиган, пайвандлашга йиғиш сифати текшириладиган ва пайвандлаб фсалган тайёр конструкциялар қабул қилиб олиннадиган иш ўринларини ҳозирлаб қўйиш лозим. Ўқувчиларни бригадаларга бўлиб чиқиш ва уларни бир иш ўрнидан бошқасига ўтказиш графигини тузиш зарур.

Машғулотлар юқорида айтилган тартибда ўтказилади. Аввал кириш йўл-йўриғи берилади, кейин ўқувчилар мустақил машқлар бажаришади. машғулотлар охирида эса якунловчи суҳбат ўтказилади.

30- МАВЗУ. БИТИРИШ ОЛДИДАН ҚОРХОНАНИНГ ИШ ЎРИНЛАРИДА ЎТҚАЗИЛАДИГАН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ АМАЛИЁТИ

Битириш олдидан бўладиган ишлаб чиқариш амалиётини ўқувчилар билим юртини битирганларидан кейин ишга юбориладиган қорхоналарнинг иш ўринларида ўтказган маъқул. Амалиётдан мақсад — ўқувчилар металлларни пайвандлаш ва кесишдан олган кўникмаларнинг мустаҳкамлаш, уларни заводнинг кул тартибда кўниктириш ҳамда ишлаб чиқариш нормаларининг бажарилишига ва маҳсулот сифатига масъулиятини оширади.

Битириш олдидан ўтказиладиган ишлаб чиқариш амалиётида ўқувчилар замонавий пайвандлаш аппаратлари, мосламалардан фойдаланиб йиғиш-пайванд-

лашининг илғор технологиясини қўллаб, 3-разряд мураккаблигидаги металлларни пайвандлаш ва кесиш ишларини мустақил бажаришади. Бу ҳолда ўқув ишининг энг яхши ташкилий формаси ўқувчиларни малакали ишчилар бригадалари таркибига киритишдир.

Ўқувчиларни бригада таркибига киритишдан олдин уста бригадир ва мураббийлар билан учрашиб, ҳар бир ўқувчига характеристика бериши, гуруҳ ўқувчиларини бригадаларда алмаштириш графигини улар билан бирга оидинлаштириб олиши керак.

Бу даврда кириш йўл-йўриғини ўтказмаса ҳам бўлади ёки жуда қисқа ўтказиб, машгулотлардан кузланган мақсаднигина тушунтириб бериш мумкин. Топшириқни ёки қилинадиган ишларни тушунтиришни цех (участка) устаси ёки бригадир беради.

Ўқитишнинг бу даврида уста ўқувчилар учун ўқув мақсадларига жавоб берадиган иш ўринлари танлаши, ўқувчиларни топшириқлар, материаллар ва асбоблар билан таъминлаши, ўқувчилар иши сифатини ва ишлаб чиқариш нормаларини текшириши, ўқувчиларни янги техника, юқори унумли иш приёмлари билан таништириши лозим.

Иш ўринларини айланиб чиқаётганда, ўқувчилар фойдаланадиган пайвандлаш жиҳозлари, мосламалар ва асбобларнинг ҳолатини, иш ўринининг аҳволини ҳаммиша кузатиб бориш, ўқувчиларнинг иш билан таъминланишини, уларнинг ишлаб чиқариш нормаларини бажаришларини, кун тартиби ва меҳнат хавфсизлиги қондаларига амал қилишларини текшириб туриш керак.

Иш кунининг охирида ҳар кунни якунловчи суҳбат ўтказиш зарур. Якунловчи суҳбатда гуруҳнинг ҳамма ўқувчилари қатнашишлари лозим. Суҳбат давомида ўқувчилар бир иш кунинда бажарган ишларига якун ясаи, ишлаб чиқариш нормаларининг бажарилишини ва бажарилган ишлар сифатини муҳокама қилиш керак.

Ишлаб чиқариш амалиёти даврида ўқувчилар ишларини назорат қилиб туришни яхшилаш учун ўқувчиларга кундалик тутиш тавсия этилади. Бу кундалик оддий дафтардан иборат бўлиб, ўқувчилар унга ҳар кун қўйидаги маълумотларни ёзиб боришади: ишланган кун, йиғиш-пайвандлаш ишларининг номи, пайвандлаш режимлари, топшириқни бажаришга кетган вақт,

топшириқнинг бажарилиш фоиизи, бригадир ёки участка устаси қўйган баҳо. Кундаликка бригадир имзо чекади. Ишлаб чиқариш таълими устаси ишчи бригадаларида ишлаётган ўқувчилар олдига боради ва кундаликларини текшириб ўқувчиларнинг иш билан таъминланиши ва амалиётнинг бориши ҳақида маълумот олади.

Кундалик тутиш ўқув-тарбия нуқтани назаридан жуда фойдалидир. Ўқувчи ўзи қатнашаётган ишлаб чиқариш амалиётини ёзиб бориши ва таҳлил қилиши кераклигининг ўзиёқ уни ўз диққатини топшириқнинг бажарилишига қаратишга мажбур этади, ўз-ўзини назорат қилишга, бажарадиган мажбур этади, ўз-ўзини паритиш ва таҳлил қилишга ўргатади. Кундаликка ёзиб бориш ўқувчига меҳнат жараёнларини хотирада тутиб қилишга ёрдам беради.

Битириш олдидан ўтказиладиган ишлаб чиқариш жараёни тугагандан кейин битирув-малака имтиҳонлари ўтказилади.

АДАБИЕТ

- Горелов Б. С. Производственное обучение электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах. М., 1979.
- Рыбаков В. М. Дуговая и газовая сварка. М., 1981.
- Рыбаков В. М. Материалларни пайвандлаш ва кескиш. Т. 1980.
- Сергеев Н. П. Справочник молодого электросварщика. М., 1980.
- Соколов И. И. Газовая сварка и резка металлов. М., 1981.
- Фоминых В. П. Методика практического обучения сварщиков ручной дуговой сварки. М., 1979.
- Фоминых В. П., Яковлев А. П. Ручная дуговая сварка. М., 1981.
- Шебеко Л. П. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки. М., 1981.
- Шебеко Л. П. Производственное обучение электрогазосварщиков. М., 1979.

МУНДАРИЖА

1-мавзу. Кириш татлимини режалаштириш	3
2-мавзу. Кириш машгулоти	4
3-мавзу. Уқув устахоналаридаги меҳнат хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлиги	9
4-мавзу. Корхонага экскурсия	10
5-мавзу. Металлни пайвандлашга тайёрлаш	12
6-мавзу. Ёй ёрдамида пайвандлаш жиҳозларидан фойдаланишга оид машқлар	13
7-мавзу. Ёй ёрдамида валиклар ҳосил қилиш ва пластиналарни қопламали электродлар билан пастки, қия, вертикал ва горизонтал чокли қилиб пайвандлаш	32
8-мавзу. Газ алангасида пайвандлаш аппаратларидан фойдаланишга оид машқлар	37
9-мавзу. Газ алангасида суюқлантириб қоплаш ҳамда кам углеродли пулатдан ишланган пластиналарни пастки, вертикал ва горизонтал чоклар билан пайвандлаш	61
10-мавзу. Мураккабмас буюмларни пайвандлаб ясаш	68
11-мавзу. Металлни кислород алангасида кесиш	85
12-мавзу. Кислород-флюс ёрдамида кесиш	86
13-мавзу. Ёй ёрдамида кесиш	96
14-мавзу. Плазма-ёй ёрдамида кесиш	100
15-мавзу. Ёй ёрдамида ва газ алангасида кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплаш ҳамда пайвандлаш	113
16-мавзу. Ёй ёрдамида ва газ алангасида ҳалқасимон чокларни пайвандлаш	115
17-мавзу. Ёй ёрдамида ва газ алангасида валиклар ҳосил қилиш ҳамда пластиналарни шик чок билан пайвандлаш	134
18-мавзу. Пайвандлаш ва кесишга оид комплекс ишлар	143
19-мавзу. Механик ва металлографик синовлар	150
20-мавзу. Легирилган пулатларни пайвандлаш	152
21-мавзу. Чўяни пайвандлаш	160
22-мавзу. Рангли металл ва қотишмаларни пайвандлаш	168
23-мавзу. Қаттиқ қотишмаларни суюқлантириб қоплаш	179
24-мавзу. 2-разряд мураккаблигидаги ёй ёрдамида ва газ алангасида дастаки усулда пайвандлаш ва кесишга оид ишлар комплекси	189
25-мавзу. Ярим автоматлардан ҳимоя газини муҳитида, кукунсим ва ўзини ҳимоялайдиган сим билан суюқлантириб қоплаш ҳамда газ алангасида пайвандлаш	194
26-мавзу. Дастаки усулда ёй ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашнинг юқори ўнумли турларини ўзлаштириш	196

26- мавзу.	Ей ёрдамида ва газ алангасида пайвандлашнинг ҳар хил турлари билан пайвандлаш ишларини бажариш	234
27- мавзу.	Корхона билан таништириш ва меҳнат муҳофазаси ҳамда ёнғин хавфсизлигидан йўл-йўриқ бериш	236
28-мавзу.	3-разряд даражасида пайвандлаш ва кесилгача оид ишларини бажариш	237
29- мавзу.	3-разрядли пайвандлаш ишлари назоратчиси ишларини бажариш	240
30- мавзу.	Битириш олдида корхонанинг иш ўринларида ўтказиладиган ишлаб чиқариш амалиёти	241

ЛЕОНИД ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ШЕБЕКО

**ЭЛЕКТР-ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШГА
УРГАТИШ**

Методик қўлланма

Тошкент «Ўқитувчи» 1997

Таржимон С. Шарипов

Муҳаррирлар: Ш. Аъзамов, Д. Аббосова

Расмлар муҳаррири Ф. Насриддинбеков

Техник муҳаррир Ш. Бобоходова

Мусахҳиҳ А. Иброҳимов

ИБ № 7030

Ўқитувчи» берилди 31.05.96. Босишга рухсат этилди 23.04.97. Формат
1/32. Тип қоғози. Литературная гарнитураси. Кегли 10 шпонсиз. Юқо-
ридаги усулида босилди. Шарҳи б. л. 13,02. Шартли кр.-отг. 13,23 Нашр.
13,73. Тиражи 3000. Буюртма № 2382.

«Ўқитувчи» нашриёти. Тошкент, Навоий кўчаси, 30. Шартнома № 11—15—96.

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг 1-босма-
сида босилди. Тошкент, Сағбон 1-тор кўчаси, 2-уй, 1997.

34.641
Ш 38

Шебеко Л. П.

Электр-газ алангасида пайвандлашга
тиш: Ҳунар-техника билим юртлари учун
тодик қўлланма. — 2-нчи нашр. — Т.: Ўқиту
1997. — 248 б.

ББК 34.641я722

