

Xudovberdiev T.S., Qosimov K.
Igamberdiey O'R.

$$S_{\text{max}} = D_{\text{max}} - d_{\text{min}} = 20,016 \cdot 10^{-19}$$

METROLOGIYA
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZARO ALMASHINUVCHANLIK



$$S_{\text{max}} = D_{\text{max}} - d_{\text{min}} = EI - es;$$



388
DC-87

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV VA
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI


T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O.R. Igamberdiyev

METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

O'zbekiston Respublikasi Olyi va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomoniidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalarini uchun
o'quv qo'llanma sifatida tavsija etilgan

«TAFAKKUR-BO'STON»

TOSHKE NT - 200

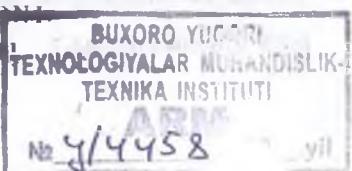

UDK: 006.9(575.1)(075)

30.10

X-87

Taqrizchilar: T. Almatayev — Andijon muhandislik-iqtisodiyot instituti «Transport vositalaridan foydalanish» kafedrasdi mudiri, dotsent;

Sh.M. Qurbanov — Andijon qishloq xo'jalik instituti «Qishloq xo'jalik texnikalari, foydalanish va ta'mirlash» kafedrasni dotsenti.

Ushbu o'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlarining «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta'limi (qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo'nalişidagi mutaxassisliklar, texnika va agrosanoat yo'nalişidagi kasb-hunar kollej-lari talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, «Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik» fanining yangi o'quv dasturi asosida tuzilgan. Mazkur o'quv qo'llanmada fan va texnikaning ilg'or yutuqlari hamda tajribalari umumlashtirilgan bo'lib, unda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan texnikalar sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy va tajriba mashg'ulotlarini o'tkazish usullari keng yorilgan.

O'quv qo'llanma ikki qisimdan iborat bo'lib, birinchi qism o'zaroalmashinuvchanlik bo'yicha talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash uchun asosiy tushunchalar va amaliy mashg'ulotlardan tashkil topgan. Ikkinci qism esa metrologiyadan tarixiy ma'lumotlar, asosiy tushunchalar, texnik o'lehash usullari, texnik o'lehash vositalari va universal o'lehash asboblarining tuzilishi hamda ularidan foydalanishni o'rganish bo'yicha tajriba mashg'ulotlariga bag'ishlangan.

O'quv qo'llanmaning ilova qisunida amaliy va tajriba mashg'ulotlarini o'tkazish uchun kerakli ma'lumotlarni jadvallari keltirilgan.

KIRISH

Mashinalarning sifati, puxtaligi, uzoq muddat ishlay olishi va samaradorligini oshirish texnik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda texnikaning rivojlanishiga turlari kamaytilrilgan va standartlashtirilgan detal, birikma va mexanizmlardan foydalanish, hamda ularning o'zaroalmauvchanligini ta'minlash orqaligina erishish mumkin.

Zamonaviy mashina va mexanizmlar ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanishni halqaro standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchaniksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati va samaradorligini oshirish ma'lum darajada detallarni tayyorlash aniqligini to'g'ri belgilashga bog'liq bo'ladi.

Bugungi kunda mashina ishlab chiqarish, undan foydalanish va ta'mirlash ishlari o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini qo'llashga asoslanadi. Ta'mirlash ishlarini o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlardan foydalanmasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Zamonaviy ishlab-chiqarish texnikasi doimiy ravishda mahsulotning sifatini oshirish bo'yicha talablar asosida rivojlanib boradi. Shu sababli, zamonaviy texnikalar yaratishga hamda ulardan ishlab chiqarishda foydalanishga tayyorlanayotgan yosh mutaxassislar mashinalarning tuzilishi va ularni tayyorlash texnologiyasi to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy mashina va mexanizmlarning sifat ko'sratkieblari (aniqligi, ishouchhligi, chidamlligi va boshq.) detallarni bir-biri bilan birikish xususiyatlariga, o'chawilar aniqligiga, yuzalarining shakli va bir-biriga nisbatan joylashuviga ko'p jihatdan bog'liqidir. Talabalar amaliy mashg'ulotlar chog'ida har xil birikmalarни optimal (maqbul) o'tqazishlarini tanlash, ma'lumotnomma adabiyotlaridan foydalana olish kabilarni o'rganadilar va bu masalalar bo'yicha malakalarini oshiradilar.

• Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik» fanidan o'quv qo'llanmada bajarilishi ko'zda tutilgan amaliy mashg'ulotlar oly o'quv yurtlarining «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta'limi (qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo'nalishidagi multuxassisliklari, texnika va agrosanoat yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalarini tomonidan bajariladi. Ushbu o'quv qo'llanmada amaliy mashg'ulotlarni bajarish tartibi, ishni bajarishdau ko'zda tutilgan maqsad, kerakli nazariy va qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan.

Fanning maqsadi: bo'ljak muhandislarga zamонавиё texnikalarni ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlashda umumtexnik standartlarning keng qamrovli tizimidan foydalanish va uuning talablariga amal qilish, aniqlik hisoblarini bajarish va metrologik ta'mirlash kabi bilim va amaliy malakalarini o'rgatishdan iborat.

Muhandis-mexaniklar ushbu fanni o'rganish natijasida va mutaxassislik xususiyatidan kelib chiqib quyidagilarni bilishi kerak:

- standartlashtirishning asosiy vazifalari, tushuncha va ta'rifi;
- davlat standartlashtirish tizimining ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini tezlashtirishdagi, ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishdagi, qishloq xo'jalik texnikalari sifatini oshirishdagi va undan foydalanishning iqtisodiy samarradorligini oshirishdagi o'mini;
- o'zaroalmashinuvchanlik va texnik o'lehash nazariyasining asosiy vazifalarini;
- konstruktorlik va texnologik hujjatlarda aniqlik me'yorlarini belgilash qoidalarini;
- mashina detallarining ko'p uchraydigan standart posadkalarini hisoblash va tanlash uslublarini;
- o'leham zanjirini hisoblashni;
- chiziqli va burehak kattaliklarini o'lehash vositalarining tuzilishini, ularni sozlashni, ulardan foydalanish qoidalarini va tanlash uslublarini.

Muhandis-mexanik orahsulot sifatini boshqarishning keng qamrovli tizimi haqida tushunchaga ega bo'lishi, shu bilan birga dopusk va posadkalarning yagona tizimi (DPYat) jadvallaridan aniqlik ko'rsatkichlariui amalda tanlashni bilishi kerak.

Fan orqali olingan bilmilar mutaxassislik fanlarini o'rganishda mustahkamlanadi, chunki mashinalar ishlab chiqarilishini tashkil etish, ulardan foydalanish va ta'mirlash standartlashtirishga, o'zaroalmashinuvchanlikka va ishonchli o'lehash vositalarini ishlatishga asoslanadi.

Fan bo'yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar

Standart — bu ko'pehilik manfaatdor tomonlar kelishivi asosida ishlab chiqilgan va ma'lum sohalarda eng maqbul darajali tartiblashtirishga yo'naltirilgan hamda faoliyatning har xil turlariga yoki natijalariga tegishli bo'lgan umumiy va takror qo'llaniladigan qoidalar, umumiy qonun-qoidalar, tavsiflar, talablar, usullar belgilangan va tan olingan idora tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatdir.

Standartlar fan, texnika va tajribalarning umumlashtirilgan natijalariga asoslangan va juniyat uchun yuqori darajadagi foydaga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Standartlar darajasiga qarab, halqaro, mintaqaviy, davlatlararo, milliy va korxona miqyosida faoliyat ko'rsatadi.

Davlat standartlari mahsulotni ishlab chiqish va uni ishlab chiqarishga qo'yish bosqichida yangi mahsulotlarning yuqori sifatlari turlarini yaratish va o'zlashtirishni tezlash tirishga, ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi va iste'molchi o'rtalaridagi munosabatlarni yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Standartlashtirish mayjud yoki bo'lajak masalalarga nisbatan umumiy va ko'p marta tatbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma'lum sohada eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo'naltirilgan ilmiy-teknikaviy faoliyatdir. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr etisbda va tatbiq qilishda namoyon bo'ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari, odatda, mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savlodagi g'ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy-teknikaviy hamkorlikka ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

Metrologiya — o'chovlar, ularning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab qilinadigan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan. Metrologiya o'chash haqidagi sandir.

O'chash — bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalanilganligi uchun o'chash texnik o'chash deb nomlanadi. Texnik o'chash ikki xilda — bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash va o'chash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish maqsadida bajariladi.

O'zaroalmashinuvchanlik — bu detallar, qismlar va agregatlarning yig'ishda, ular hech qanday qo'shimcha ishlovsiz mashinadagi o'z o'rnnini egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga mos ravishda bajara olish xususiyati.

Mashina — inson mehuati yoki faoliyatini yengillashtirishga mo'ljalangan texnik qurilma.

Birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik talablar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan *qo'zg'aluvchi* yoki *qo'zg'almas* qilib biriktiriladi. Shu bilan birga, birikmada bir detal ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Otverstiya — teshik yoki ikkinchi detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal.

Val — o'q yoki tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal.

Nominal o'cham — konstrukturlar tomonidan mustahkamlik shartlari asosida hisoblab topilgan va standartlashtirilgan sonlar qatoriga moslab qabul qilingan birikmaning o'chami. Mashinada umumiy birikuvchi yuzaga ega bo'lgan otverstiya va valning nominal o'chami bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni $D_1 = d_1$.

Haqiqiy o'cham — ishga yaroqli detalni ruxsat etilgan aniqlikdagi o'chov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'chash natijasida olingan o'chamidir.

Chegaraviy o'chamlar deb, shunday o'chamlarga aytildiği, haqiqiy o'chami ular oralig'ida bo'lган detal ishga yaroqli bo'ladi. Detal ishlab chiqarishda hamiu a sharoiti bir xil bo'lган bir xil o'chamli detallarning haqiqiy o'chawulari har doim har xil bo'ladi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi. O'chamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun o'chamlarning sochilish oralig'i eng katta va eng kichik chegaraviy o'chamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Dopusk — joizlik deb, chegaraviy o'chamlar farqiga aytildi. Dopusk bu — interval bo'lib, uning oralig'ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o'chamlari yotadi. U doimo mushbat kattalik bo'ladi.

Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'chamlarning algebraik ayirmasiga teng bo'ladi. Ular *yuqoriga* va *pastki* chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish — eng katta chegaraviy va nominal o'chamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Pastki chetlanish — eng kichik chegaraviy va nominal o'chamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Posadka — o'tqazish deb, ikki detalning bir-biri bilan birikish xususiyatiga aytildi. Ikki detal bir-biri bilan qo'zg'aluvechi yoki qo'zg'almas holda birikishi mumkun. Shuning uchun otverstiya va val o'chamlarining bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga qarab posadkalar zazorli yoki natyagli posadkalarga bo'linadi.

Zazorli (tirqishli) posadka. Qo'zg'aluvechi birikmalarda otverstiya o'chami val o'chamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'chamidan val o'chamining ayirmasi mushbat qiyamatga ega bo'ladi.

Natyagli (tarang) posadka. Qo'zg'almas birikmalarda val o'chami otverstiya o'chamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'chamidan otverstiya o'chamining ayirmasi mushbat qiyamatga ega bo'ladi.

Posadka dopuski — posadkaning eng katta va eng kichik chegaraviy qiyamatlarining ayirmasidir.

Dopusk maydoni — dopuskning grafik holdagi ifodasi.

Qabul qilingan belgilashlar

Belgililar		Belginining nomlanishi
d_n	$D_n = d_n$	Birikmaning nominal o'lehami
D	$D_n, D_{\max}, D_{\min}, D_h, D_{o'rt}$	Otversiya o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
d	$d_n, d_{\max}, d_{\min}, d_h, d_{o'rt}$	Val o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
L	$L_n, L_{\max}, L_{\min}, L_h, L_{o'rt}$	O'leham uzunligi (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
E	$ES, EI, E_h, E_{o'rt}$	Otversiya o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
e	$es, ei, e_h, e_{o'rt}$	Val o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
Δ	$\Delta S, \Delta I, \Delta_h, \Delta_{o'rt}$	O'lehamning chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
S	$S_{\max}, S_{\min}, S_h, S_{o'rt}$	Zazor (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
N	$N_{\max}, N_{\min}, N_h, N_{o'rt}$	Natyag (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
T	T_D, T_d, T_S, T_N, T_L	O'leham dopuski (otverstiya, val, zazor, natyag, uzunlik)
IT	$IT1, IT2, IT3$ va boshqalar	O'lehamning ma'lum kvalitetga mos dopuski

I QISM

O'ZAROALMASHINUVCHANLIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Mashina va asbob-uskunalarini aniq va sifatli tayyorlash, ularni mustahkam va uzoq muddat buzilmasdan ishlashini ta'minlash hozirgi zamон texnika taraqqiyotiniug asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu yo'nalishda texnikani rivojlantirish ularni tayyorlashda zamonaviy usullarni, o'zaroalmashinuvchanlik nazariyясини va o'lebosh-nazorat qilish qurollarini qo'llash yo'li bilan amalgalashiriladi. O'zaroalmashinuvchanlik faqat detal yoki birikma tayyorlashga qo'yilgan texnik talab bo'lmasdan, u mashinular konstruksiyasini yaratish, ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash haendir. Demak, zamonaviy mashinular ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash detallarning, yig'ma birikmalarning va agregatlarning o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillariga asoslanadi.

Detallar, qismlar va agregatlarни yig'ishda, ular hech qanday qo'shimicha ishblovsiz mashinadagi o'z o'rniui egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga asosan bajara olish xususiyatiga o'zaroalmashinuvchanlik deyiladi.

Yuqoridagidan bu detallar qandaydir qoidalarga, talablarga mos ravishda tayyorlangan yoki, boshqacha qilib aylganda, standartlashtirilgan bo'lishi kerakligi kelib chiqadi. Shuning uchuu o'zaroalmashinuvchanlik standartlashtirishiga asoslanadi va ishlab chiqarishni rivojlantirishning mubin qoidalardan biri hisoblanadi.

O'zaroalmashinuvchanlik hozirgi zamon mashinasozligida ishlab chiqarish madaniyatini oshirishning asosiy vositasidir. Yig'ish sexidagi kouveyering oxirida tayyor mashinaning yurib chiqib ketishi faqat o'zaroalmashinuvchanlik qoidalariiga amal qilinganligi uchungina mumkin bo'ldi. Bunday mutauosiblikka yig'ishda detallarga har qanday qo'shimicha ishlov berish ishlariga chek qo'yib, ya'ni yig'ishda to'la o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlar qo'llanilib erishiladi.

O'zaroalmashinuvchanlik mashinalardau foydalanishni soddalashtiradi. Mashinalarini ta'mirlashda ko'pincha singan yoki yeyilgan detallar boshqa o'zaroalmashinuvchi detalga almashiriladi. Bularning barchasi ishlar ni soddalashtiradi, ish unumini oshiradi va oqibatda yuqori iqtisodiy samara beradi.

O'zaroalmashinuvchanlikning bir necha turlari mavjud: to'la, to'la bo'lungan, tashqi, ichki va funksional.

To'la o'zaroalmashinuvchanlikda ishtirok etuvchi detallarning o'lchamlari aniq bajarilgan bo'lib, ular qo'shimicha ishlovsiz, tanlovsiz

yoki sozlanmasdan o'z o'mini egallaydi. Ko'plab ishlab chiqaruvchi zavodlar va korxonalar to'la o'zaroalmashinuvchanlik asosida ishlaydi.

To'la bo'limgan o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan detallar avval guruhi usulida tanlanadi, yoki sozlanadi, yoki turli qo'shimcha to'ldiruvchi kompensatorlar (qistirma, pon, shaybalar)dan foydalilanadi.

Tashqi o'zaroalmashinuvchanlik birikvchi yuzalarning o'chamlari va shaklini hamda undan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari (masalan, elektrovdvigatel uchun valning quvvati va aylanish chastotasi)ni xarakterlaydi.

Ichki o'zaroalmashinuvchanlik birikma, agregat yoki buyungaga kiruvchi detallarning o'chamlarini xarakterlaydi. Masalan, porshen barmog'i bilan shatuuning yuqorigi kallagi vtulkasi, gidrotaqsimlagich korpusi bilan zolotnigi ichki guruhi o'zaroalmashinuvchi qilib tayyorlanadi.

Funksional o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan yoki almashtirilayotgan detallar mashinadagi o'z o'mini egallabgina qolmasdan, iqtisodiy optimal ishlash vazifalarini hafni ta'minlashi talab etiladi. Masalan, mashina gidrotizimining nasosi biriktirilayotgan o'chamlarining aniqligidan tashqari, talab etilgan ish unumi, belgilangan moy bosimi va kerakli texnik mustahkamlikni ta'minlashi kerak.

To'la o'zaroalmashinuvchanlik biriuchi marta XVIII asrda o'q otish qurollarini ishlab chiqarishda qo'llauilgan. Bu yerda ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlariga nisbatan avvalroq ko'plab ishlab chiqarish vositalari tashkil etilgan. Buniug asosiy sababi — urush holatida texuikadan foydalanish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini amalga oshirishning ayuqsa qattiq talab etilganligi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillari umumiy mashinasozlikda dastgohlari va tikuv mashinalari ishlab chiqarishda keng qo'llanila boshlandi. Keyinchalik, xalq xo'jaligida texnikaning keskin rivojlanishi o'zaroalmashinuvchanlik sohasida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilishiga sabab bo'ldi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va mashinasozlik zavodlarida to'plangan tajribalar natijasida dopusk va posadkalarning tartibli tizimini ishlab chiqishga erishildi.

1932-yilda boshlab barcha davlatlar o'zaroalmashinuvchanlik sohasidagi standartlar va qo'shimchalarni «Xalqaro standartlashtirish tashkiloti» (ISO) lavsiyalarini hisobga olib tuza boshladilar. Xalqaro texnik-iqtisodiy aloqalarning keskin rivojlanishi ISO dopusk va posadkalar tizimiga o'tilishning asosiy sababi bo'ldi.

O'z DSt 1.7 da O'zbekistonda halqaro standartlarni to'g'ridan - to'g'ri qo'llanilishi belgilab qo'yilgan. Unga asosan qabul qilingan «O'z DSt 635-95 O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy me'yordari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» to'g'risidagi davlat standarti ISOning shu sohadagi standartlariga to'la mos keladi.

O'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini qo'llash ishlab chiqarish korxonalarini keng miqyosda ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash imkoniyatini beradi va natijada juda katta mehnat va mablag' tejaladi. Bunga yuqori ishunumiga ega bo'lgan maxsus dastgohlardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish natijasida erishiladi.

Zatunoviy traktor yoki avtomobil tayyorlashni zavodlarning kooperatsiyalashuviziz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qauday traktor yoki avtomobil ishlab chiqaruvechi zavod kooperatsiyalashuv orqali boshqa o'lab maxsus zavodlardan o'zaroalmashinuvchi detallar, birikma va agregatlarni oladi. Bunga misol qilib, respublikamizdag'i Asaka avtomobil zavodi, Toshkent traktor ishlab chiqarish birlashmasi kabilarni misol keltirish mumkin. Ular nafaqat respublikamizdag'i ishlab chiqarish korxonalaridan, balki bir necha o'nlab chet eldag'i zavodlardan ham butlovche qismlar oladi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida ishlatilayotgan yoki ta'mirlana-yotgan mashinalar uchun o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarni ixtisoslashtirilgan ta'mirlash korxonalaridan yoki zavodlaridan ehtiyyot qismlar tarzida olish mashinalarni tezda ishga tushirib yuborish in-konini beradi va katta iqtisodiy samara beradi.

Qishloq xo'jalik texnikasidan foydalanish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik juda muhim ahamiyat kasb etadi. Dalada ishlayotgan traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalarining biron-bir detalining ishdan chiqishi butun aggregatning bekor turib qolishiga olib keladi. Ta'mirlash ustaxonasidan tashqarida bunday nozoslikni bartaraf etishga faqat o'zaroalmashinuvchi ehtiyyot qismlardan foydalanibgina erishish mumkin. O'zaroalmashinuvchanlik tamoyilini buzish yoki shu joyning o'zida detalni «sozlash»ga majbur bo'lish mashinaning uzoq muddat bekor turib qolishiga, oqibatda esa dala ishlaringin cho'zilib ketishiga va katta iqtisodiy zarar ko'rinishiga olib keladi. Shuning uchun ham dala sharoitida o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarsiz mashina-traktor parkidan unumli foydalanib bo'lmaydi.

Qishloq xo'jalik texnikasini ta'mirlash ham saqat ixtisoslashgan zavodlarda yoki markazlashgan holda tayyorlangan o'zaroalmashinuvchi ehtiyyot qismlardan foydalangandagina iqtisodiy jihatdan samarali bo'ladi. Ta'mirlash korxonalarining ixtisoslashuvi va yeyilgan detallarni markazlashgan holda qayta tiklashni tashkil etish o'zaroalmashinuvchanlikning afzalliklaridan yana hain ko'proq foydalanish imkonini beradi.

Traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalari ayrim birikmalarini tayyorlash aniqligini oshirish bilan bir qatorda ularning konstruksiyasini yanada takomillashtirish, puxtaligi va ishlashtirish muddatini oshirish qishloq xo'jalik texnikalaridan foydalanishda o'zaroalmashinuvchanlikning ahamiyatini yanada orttiradi.

1- mashg'ulot

**Asosiy tushuncha va atamalar
(birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)**

Mashina va mexanizmlar bir qator detallardan tashkil topadiki, ular ishlash jarayonida bir-biriga nisbatan harakatda yoki tinch holatda bo'ladi. Ko'p hollarda mashina detallari tekis, silindriyon, konussimon va shu kabi oddiy yuzalar bilan chegaralangan geometrik shakllardan iborat bo'ladi. Buning asosiy sababi oddiy shakldagi yuzalarini hosil qilish kinematik va texnologik nuqtayi uazardan qulay bo'ladi. Detal hosil qiluvchi oddiy geometrik shakllar uning elementlari deb ataladi.

O'z DST 2.306-96 ga asosau konstrukturlik hujjatlarini rasmiylashtirishda quyidagi tushunchalardan foydalanish tavsiya etilgan.

Ma'lumki, xalq xo'jaligi ishlab chiqarishining barcha sohasini mashina va mexanizmlarsiz tasavvur qilib bo'lnaydi. Bu mashina va mexanizmlar bir nechtadan tortib to'o'n va yuz minglab turli shakl va o'chamlarga ega bo'lgan detallardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu mashinalardagi detallar bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashib birikma hosil qiladi.

Bunday detallar birikuvchi detallar, ularning birikuvchi elementlarining yuzalar esa birikuvchi yuzalar deb ataladi. Detallarning boshqa detallar elementlari bilan birikmaydigan elementlarining yuzalarini birikmaydigan yuzalar deb ataladi. Birikmalar birikuvchi yuzalarining geometrik shakli bo'yicha silindrik, tekis (yoki silliq), konussimon kabi turlarga bo'linadi.


Shunday qilib, birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytiladi. Mashinalarning texnik tabalilar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas qilib biriktiriladi. Shu bilan birga detallarning ba'zilari ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Ikkinci detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal otverstiya, tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal val deb ataladi.

Otverstiya va val tushunchalari shartli bo'lib, u faqatgina tekis silindrik birikmalar uchun tegishli emas. Masalan, shponkaning val bilan birikmasida shponka val bo'ladi, valdag'i shponka uyasi esa otverstiya bo'ladi (1-rasm).

Birikma hosil qiluvchi detallar o'chamlari bilan xarakterlanadi. O'cham-chiziqli kattalik (diametr, uzunlik, balandlik va h.k.)ning qabul qilingan birlikdagi sou qiymatidir. Mashinasozlikda o'chamlarni millimetrlarda belgilash qabul qilingan.

Otverstiyaga tegishli o'chamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan, valga tegishli o'chamlar esa kichik harflari bilan belgilanadi.

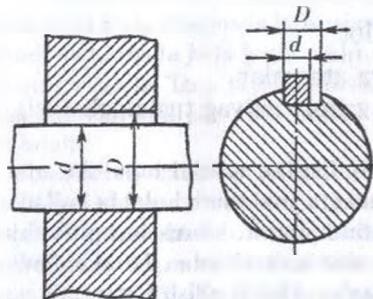

I-rasm. Ichki va tashqi yuzasi bilan birikuvchi detallarga misollar.

dagi o'lebov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'lehash natijasida olingan o'lehamidir. Detallar ishlab chiqarishda barcha sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'lehamli detallarning haqiqiy o'lehamlari har doim hat xil bo'ladи. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi.

O'lehamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun detallarni tayyorlashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yishga majbur bo'linadi. Bunda detalning ma'lum vaqt davomida mashinada buzilmay ishlashi kafolatlanadi. Shulardan kelib chiqib, detal o'lebularining sochilish oralig'ini eng katta va eng kichik chegaraviy o'lehamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Chegaraviy o'lehamlar D_{\max} ; D_{\min} ; d_{\max} ; d_{\min} deb, shunday o'lehamlarga aytildiki, haqiqiy o'lehami shu o'lehamlar oralig'ida bo'lgan detal ishgaga yaroqli bo'ladи.

Chegaraviy o'lehamlar farqiga dopusk (joizlik) T deyiladi:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad T_d = d_{\max} - d_{\min}.$$

Dopusk – bu interval bo'lib, uning oralig'ida ishgaga yaroqli detallarning haqiqiy o'lehamlari yotadi. U doimo musbat kattalik bo'ladи.

Chizmalarda chegaraviy o'lehamlar nominal o'lehamga nisbalan chegaraviy chetlanishlar ko'rinishida ifodalanadi. Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lehamlarning algebraik ayirmasiga teng bo'ladи. Ulар yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish ES , es – eng katta chegaraviy va nominal o'lehamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$ES = D_{\max} - D_n; \quad es = d_{\max} - d_n.$$

Pastki chetlanish EI , ei – eng kichik chegaraviy va nominal o'lehamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$EI = D_{\min} - D_n; \quad ei = d_{\min} - d_n.$$

Yuqoridagilardan dopusk yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarining algebraik ayirmasining absolut qiymatiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$T_D = ES - EI; \quad T_s = es - ei.$$

Chegaraviy o'lehamlar yoki chegaraviy chetlanishlar orqali o'rtacha o'leham yoki o'rtacha chetlanishlarini aniqlash mumkin:

$$D_{o\cdot r} = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2};$$

$$d_{o\cdot r} = \frac{d_{\max} + d_{\min}}{2};$$

$$E_{o\cdot r} = \frac{ES + EI}{2};$$

$$e_{o\cdot r} = \frac{es + ei}{2}.$$

Ma'lumki, birikmalarda detallar bir-biriga nisbatau qo'zg'aluvechi yoki qo'zg'almas bo'ladi. Ularning bunday birikishi posadka degan tushuncha orqali ifodalanadi.

Posadka(o'tqazish) deb, ikki detalning birikish xususiyatiga aytildi. Otverstiya va val o'lehamlarining bir-biriga nisbatan katta-kiebikligiga ko'ra, posadka zazorli (tirqishli) yoki natyagli (tarang) posadkalarga bo'linadi.

Qo'zg'aluvechi birikmalarda otverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadkani zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'lehami bilan val o'lehamining musbat ayirmasiga zazor S deb ataladi:

$$S = D - d.$$


Qo'zg'almas birikmalarda esa val o'lehami otverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lehami bilan otverstiya o'lehamining musbat ayirmasiga natyag N deb ataladi:

$$N = d - D.$$

Zazor va natyaglarning yuqoridaq ifodalaridan quyidagilar kelib chiqadi:

$$N = -S \text{ yoki } S = -N.$$

Otverstiya va vallar haqiqiy o'lehamlarining dopusk oralig'ida sochiliishi zazor va natyaglarning ham qiyatlarni ma'lum chegaralar oralig'ida sochilishiga olib keladi. Birikma xususiyatini tahlil qilish uchun zazor va natyaglarning bu chegara qiyatlarni bilish kerak bo'ladi. Zazor va natyaglarning chegara qiyatlari quydagiicha aniqlash mumkin:

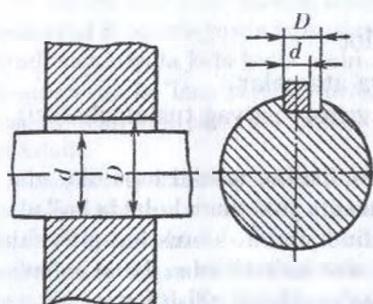

1-rasm. Ichki va tashqi yuzasi bilan birikuvchi detallarga misollar.

dagi o'lechov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'lehash natijasida olingan o'lechamidir. Detallar ishlab chiqarishda barcha sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'lechamli detallarning haqiqiy o'lehamulari har doim har xil bo'ladи. Chunki ularga oldindan hisob bga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi.

O'lechamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun detallarni tayyorlashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yishga majbur bo'linadi. Bunda detalning ma'lum vaqt davomida mashinada buzilmay ishlashi kafolatlanadi. Shulardan kelib chiqib, detal o'lehamularining sochilish oralig'i eng katta va eng kichik chegaraviy o'lechamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Chegaraviy o'lechamlar D_{\max} ; D_{\min} ; d_{\max} ; d_{\min} deb, shunday o'lechamlarga aytildiki, haqiqiy o'lehami shu o'lechamlar oralig'ida bo'lgan detal ishgaga yaroqli bo'ladи.

Chegaraviy o'lechamlar farqiga dopusk (joizlik) T deyiladi:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad T_d = d_{\max} - d_{\min}.$$

Dopusk – bu interval bo'lib, uning oralig'ida ishgaga yaroqli detallarning haqiqiy o'lechamlari yotadi. U doimo musbat kattalik bo'ladи.

Chizmalarda chegaraviy o'lechamlar nominal o'lehamga nisbalan chegaraviy chetlanishlar ko'rinishida ifodalanadi. Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng bo'ladи. Ular yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish ES , es – eng katta chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$ES = D_{\max} - D_n; \quad es = d_{\max} - d_n.$$

Pastki chetlanish EI , ei – eng kichik chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$EI = D_{\min} - D_n; \quad ei = d_{\min} - d_n.$$

Yuqoridagilardan dopusk yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarining algebraik ayirmasining absolut qiymatiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$T_D = ES - EI; \quad T_d = es - ei.$$

Chegaraviy o'lehamlar yoki chegaraviy chetlanishlar orqali o'rtacha o'leham yoki o'rtacha chetlanishlarni aniqlash mumkin:

$$D_{o\cdot r} = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2};$$

$$d_{o\cdot r} = \frac{d_{\max} + d_{\min}}{2};$$

$$E_{o\cdot r} = \frac{ES + EI}{2};$$

$$e_{o\cdot r} = \frac{es + ei}{2}.$$

Ma'lumki, birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvechi yoki qo'zg'almas bo'ladi. Ularning bunday birikishi posadka degan tushuncha orqali ifodalanadi.

Posadka(o'tqazish) deb, ikki detalning birikish xususiyatiga aytildi. Otverstiya va val o'lehamlarining bir-biriga nisbatan katta-kicbikligiga ko'ra, posadka zazorli (tirqishli) yoki natyagli (tarang) posadkalarga bo'linadi.

Qo'zg'aluvechi birikmalarda otverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadkani zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'lehami bilan val o'lehamining musbat ayirmasiga zazor S deb ataladi:

$$S = D - d.$$

Qo'zg'almas birikmalarda esa val o'lehami otverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lehami bilan otverstiya o'lehamining musbat ayirmasiga natyag N deb ataladi:

$$N = d - D.$$

Zazor va natyaglarning yuqoridaq ifodalaridan quyidagilar kelib chiqadi:

$$N = -S \text{ yoki } S = -N.$$

Otverstiya va vallar haqiqiy o'lehamlarining dopusk oralig'ida sochilishi zazor va natyaglarning ham qiymatlarini ma'lum chegaralar oralig'ida sochilishiga olib keladi. Birikma xususiyatini tahlil qilish uchun zazor va natyaglarning hu chegara qiymatlarini bilish kerak bo'ladi. Zazor va natyaglarning chegara qiymatlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = ES - ei;$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = EI - es;$$

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = es - EI;$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = ei - ES.$$

Posadka dopuski T_{Δ} eng katta va eng kichik zazor yoki natyaglarning ayrimasi orqali ifodalananadi:

$$T_{\Delta} = S_{\max} - S_{\min};$$

$$T_{\Delta} = N_{\max} - N_{\min}.$$

Bundan

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= S_{\max} - S_{\min} = (D_{\max} - d_{\min}) - (D_{\min} - d_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= N_{\max} - N_{\min} = (d_{\max} - D_{\min}) - (d_{\min} - D_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d \end{aligned}$$

ekanligi kelib chiqadi.

Bulardan posadka dopuski otverstiya va val dopuskleri yig'indisiga tengligi kelib chiqadi:

$$T_{\Delta} = T_D + T_d$$

Konstruktordar posadkalarni hisoblash hawda tanlashda zazor va natyaglarning chegaraviy qiymatlariniigina emas, balki ularning o'rtacha qiymatlarini ham hisoblab toishlari kerak bo'ladi:


$$S_{o'ret} = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2};$$

$$S_{o'ret} = E_{o'ret} - e_{o'ret};$$

$$N_{o'ret} = \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2};$$

$$N_{o'ret} = e_{o'ret} - E_{o'ret}.$$

Birikma detallarini grafik usulda ifodalash otverstiya va valning chegaraviy o'chamlari nisbatini oson o'rganish imkonini berib, dopusk, zazor yoki natyaglarning barcha qiymatlarini hisoblashni ancha soddalashtiradi (2-rasm). 2-a rasmidagi eng katta va eng kichik chegaraviy o'chamlar orasidagi shtrixlangan qism dopusk maydoni deb ataladi. Uning balandligi esa dopusk qiymatiga teng. 2-a rasmidagi sxema sodda bo'lishiga qaramay, nominal va chegaraviy o'chamlar bilan dopusk qiymatlari orasidagi farq juda kattaligi uchun uni ma'lum masshtab bilau chizib bo'lmaydi. Shuning uchun amalda ancha sodda bo'lgan dopusk maydonlari sxemasidan foydalilaniladi (2-b rasm). Bu sxemada hisob boshi sifatida nominal o'chamga

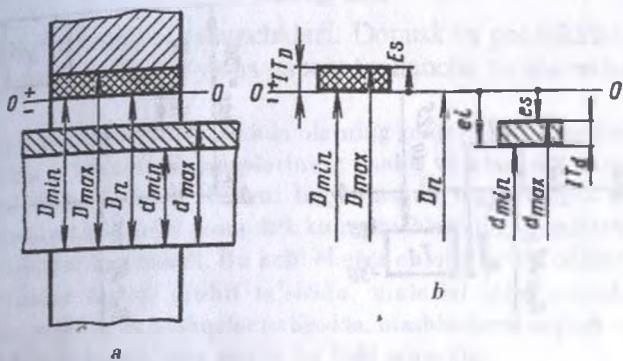

2-rasm. Birikma detallarining grafik usulda ifodalanishi:
a — birikma detallarining sxemasi; b — birikma detallari dopusk
maydonlarining joylashish sxemasi.

mos keluvchi nol chiziqdandan foydalanish qabul qilingan. Nol chiziqdandan qabul qilingan mashtab bo'yicha chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi. Chegaraviy chetlanishlarning qiymatlari musbat bo'lsa nol chiziqdandan yuqoriga, manfiy bo'lsa nol chiziqdandan pastga qo'yiladi. Bunday sxemada val va olverstiylarning chegaraviy o'lchamlari, dopusklari, zazor va natyagliar oson aniqlanadi.


3-a rasmida zazorli posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi misol tariqasida keltirilgan. Unda dopusk maydonlari chekkalarida chegaraviy chetlanishlarning millimetrlardagi qiymatlari yozilgan. Ushbu birikma uchun sxemadan quyidagilarni aniqlash mumkin:

$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,025 \text{ mm}; & T_D &= 25 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 25 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 49,975 \text{ mm}; & S_{\max} &= 75 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 49,950 \text{ mm}; & S_{\min} &= 25 \text{ mkm}. \end{aligned}$$


3-b rasmida yuqoridagi kabi natyagli posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi keltirilgan, unda:

$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,039 \text{ mm}; & T_D &= 39 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 39 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 50,109 \text{ mm}; & N_{\max} &= 109 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 50,070 \text{ mm}; & N_{\min} &= 31 \text{ mkm}. \end{aligned}$$

Chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda belgilash qoidasi O'z DST 635-95 da belgilangan. Unga ko'ra chegaraviy chetlanishlar nominal

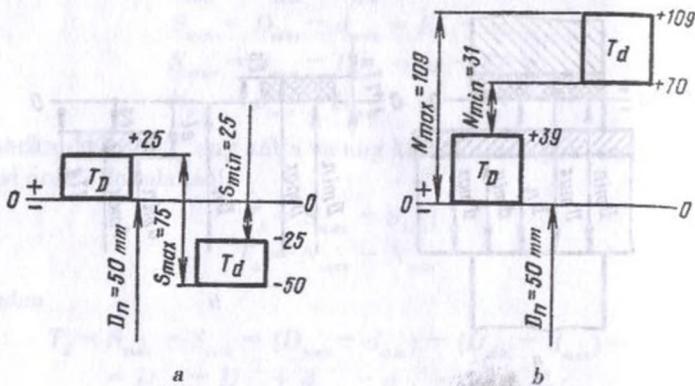

3-rasm. Dopusk maydonlarining joylashish sxemasi:
a — zazorli posadka; b — natyagli posadka.

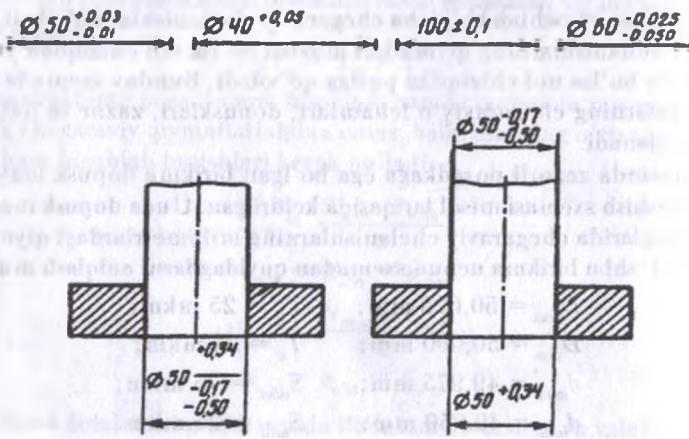

4-rasm. Yig'ma chizmalarda chegaraviy chetlanishlarning belgilanishi.

o'lehamdan keyin uning yoniga daraja ko'rsatkichi va indeks belgisi kabi yoziladi (4-rasin).

Yig'ma chizmalalarda detal o'lehamlarining chegaraviy chetlanishlari kasr ko'rinishida yoziladi. Unda nominal o'lehamdan so'ng kasr chizig'i chiziladi va uning suratiga otverstiyanuing chegaraviy chetlanishlari, maxrajiga esa valuing chegaraviy chetlanishlari yoziladi.

2- mashg'ulot

Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar


Mashina detallarini loyihalashda ularning geometrik ko'rsatkichlari elementlarining o'lchamlari, yuzalarining shakli va ularning o'zaro joylashish o'rni bilan beriladi. Ularni tayyorlashda tayyorlangan real detal bilan loyihadagi ideal detal geometrik ko'rsatkichlarining qiymatlari o'tasida chetga chiqishlar kuzatiladi. Bu kabi chetga chiqishlar xatoliklar deb ataladi. Xatoliklar tashqi muhit ta'sirida, material strukturasiagi ichki o'zgarishlar, yeyilish va boshqalar natijasida, mashinalarni saqlash va ulardan foydalananish jarayonida ham paydo bo'lishi mumkin.

Detallarning haqiqiy o'lchamlarini ideal o'lchamlariga yaqin kelish darajasi aniqlik deb ataladi. Aniqlik va xatolik tushunchalari o'zaro bog'liq bo'ladi. Detal qancha aniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha kichik bo'ladi, va aksincha, detal qancha noaniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha katta bo'ladi. Detallarning geometrik ko'rsatkichlari bo'yicha aniqligi keng ma'noli tushuncha bo'lib, ular quyidagi belgilari bilan farqlanadi:

- 1) elementlar o'lchamlari;
- 2) element yuzalarining shakli;
- 3) yuzalarning g'adir-budurligi;
- 4) elementlarning o'zaro joylashish o'rni bilan.

Konstruktordar xatoliklarning kelib chiqishi muqarrar bo'lganligi uchun xatoliklarning ma'lum oralig'ida detalni yasashda mashinalarni yig'ish va foydalananish talablariga javob berishi mumkin ekanligidan kelib chiqadilar. Chunki real tayyorlash va o'lchash sharoitida absolut aniqlikdagi ideal detal tayyorlab bo'lmaydi. Konstruktur xatolikka yo'l qo'yishga ruxsat berishda detalni boshidan ishga yaroqsiz holga kelib qolmasligi uchun xatolikni chegaralab qo'yishi kerak bo'ladi. Ushbu chegaralar detalning ishga yaroqlilik ko'rsatkichi bo'ladi. Detalning yaroqlilik chegarasiga ikki qarama-qarshi ko'rsatkich - aniqlik va iqtisodiy ko'rsatkichlar ta'sir etadi. Birin chegaralarning qisqarishini talab etsa, ikkinchisi kattalashini talab etadi. Shuning uchun ularning eng maqbul qiymatlarini aniqlash maslasini hal qilish kerak bo'ladi.

Xatoliklar bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelib, ular quyidagilarga bo'linadi: doimiy tizimiylar xatoliklar, o'zgaruvchi tizimiylar xatoliklar va tasodifiy xatoliklar. Ushbu xatoliklar matematik statistika va ehtiymollar nazariyasi, qoidalariiga asosan o'rGANILADI va detallarga dopusk bo'lganbelgilaslidagi hisobga olinadi.

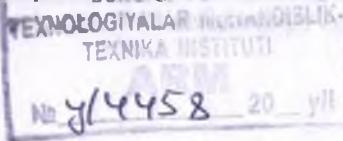

1. Birikmalar va uning turlari.

Tekis silindrik birikmalar vazifasiga ko'ra uchga bo'linadi:

- a) qo'zg'aluvchi birikmalar;
- b) qo'zg'almas birikmalar;
- d) o'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalar.

Qo'zg'aluvchi birikmalarda birikuvchi detallar bir-biriga nisbatan erkin harakatlanishi ta'minlangan bo'ladi. Bunday birikmalar garantiyalangan zazorga ega bo'ladi.

Qo'zg'almas birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan mustahkam birikkan bo'lib, bu mustahkamlik garantiyalaugan natyag va qo'shimcha biriktiruvchi detallar qo'llab ta'minlanadi.

O'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalarda birikuvchi detallarni markazlashtirish juda kichik zazor yoki natyag miqdori bilan ta'minlanadi.

2. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi. Detallarni ishlatalish talablariga javob beruvechi eng kam miqdordagi posadkalar sonini ta'minlash maqsadida dopusk va posadkalar tizimi ishlab chiqilgan.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimi tarkibiga atama va tushunchalar, nominal o'lehamlarning intervallari, dopusk va chetlanishlarning formula va son qiymatlari, dopusk maydoni va posadkalarni hosil qilish qoidalari va shartli belgilari kiradi.

Dopusk va posadkalar yagona tizimi deb standartlar ko'riunishida rasmiylashtirilgan va ma'lum qonuniyat asosida ishlab chiqilgan dopusk va posadkalar majmuyiga aytiladi. Standart dopusk va posadkalardan soydalanish o'zaroalmashinishni ta'minlab, katta iqtisodiy samara olish imkonini beradi. Hozirgi kundagi standartlar Xalqaro standartlashtirish qo'mitasiga asosan muvofiqlashtirilgan. Mashinasozlikda dopusk va posadkalarning standart tizimi 3150 mm o'leham uchun ishlab chiqilgan. Ammo traktor va avtomobilarning asosiy birikuvchi detallarining o'lehamlari 500 mm dan ortumasligi sababli, bu tizim 500 mm gacha va undan ortiq o'lehamlar uchun ikkiga bo'lib tayyorlangan. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi.

3. Dopusk va posadkalar yagona tizimining asosi – otverstiya va val tizimlari. Stardartda ikkita teng huquqli posadka tizimlari belgilangan. Otverstiya tizimida otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ($EJ = 0$).

Val tizimida val asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar valning o'lehamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Otverstiya tizimida otverstiyaning yuqorigi chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ($es = 0$).

Birikunalar ishiga dopusk va posadkalarni qaysi tizimda olinishi ta'sir etmaydi. U yoki bu tizimni tanlash detallarui tayyorlash va ularni yig'ish jarayonining murakkabligi hamda berilgan qismui tayyorlash tannarxi orqali aniqlanadi.

4. Dopusk birligi. Tajribalarning ko'rsatishicha, detal diametrining ortishi bilan ishllov berish xatoligi ham ortib boradi (kontakt yuzasi katta bo'lganligi sababli diametri katta detallar uzoqroq ishlaydi).

O'tkazilgan tajribalar asosida xatolikning diametrga bog'liqlik egri chizig'i qonuniyati aniqlangan:

$$V = e \sqrt{d}$$

bu yerda: $x = 2,5 \dots 3,5$; $c = 0,45$.

Shunga asosan dopusknuing diametrga bog'liqlik qonuniyati aniqlangan:

$$i = 0,45 \sqrt{d_{o,r}} + 0,001 d_{o,r}$$

bu yerda: $d_{o,r} = \sqrt{d_{max} \cdot d_{min}}$ – ma'lum intervaldagagi o'rtacha diametr; i – dopusk birligi.

Dopusk birligi detal tayyorlash murakkabligining diametrga bog'liqligini ko'rsatib, uni dopusk mashtabi deb atash mumkin.

5. Diametr intervallari. Dopusk miqdorining diametrga bog'liqlik qonuniyati bo'yicha, diametr ortishi bilan kichik va katta diametrlarning bir xil intervaliga har xil dopusklar to'g'ri keladi va, aksincha. Qonuniyatga asosan 1 dan 500 mm gacha bo'lgan diametr 13 ta intervalga bo'linib, ularda dopusk miqdorining doimiyligi ta'mulanadi.

Intervallarning ortib borishi geometrik progressiya tarzida bo'lib, maxraji 1,5 ga teng:

$$\underline{1\dots3}, \underline{3\dots6}, \underline{6\dots10}, \underline{10\dots18}, \underline{18\dots30}, \underline{30\dots50}, \underline{50\dots80}, \underline{80\dots120}, \\ \underline{120\dots180}, \underline{180\dots250}, \underline{250\dots315}, \underline{315\dots400}, \underline{400\dots500}.$$

Nominal o'chamlarning asosiy intervallaridan tashqari oraliq intervallari ham mavjud. 500 mm gacha va undan ortiq nominal o'chamlar uchun asosiy va oraliq intervallar 1-jadvalda keltirilgan.

Asosiy intervallar nominal o'chamga bog'liq holda bir tekis o'zgaruvchi tizimning barcha dopusklari va chegaraviy chetlanishlari uchun qo'llaniladi. Oraliq intervallar 10 mm dan ortiq nominal o'chamlar uchun kiritilgan bo'lib, ular asosiy intervalni ikki yoki uehta oraliq intervalga bo'ladi. Oraliq intervallar nominal o'cham bilan ancha keskin bog'lanishga ega bo'lgan chegaraviy chetlanishlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Bularga a dan cd gacha va r dan ze gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan vallar, hamda A dan CD gacha va R dan ZC gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan olvershiyalar kiradi.

500 mm gacha va undan ortiq nominal o'lchamlar uchun asosiy va oraliq intervallar

500 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
—	3	—	—
3	6	—	—
6	10	—	—
10	18	10	14
		14	18
18	30	18	24
		24	30
30	50	30	40
		40	50
50	80	50	65
		65	80
80	120	80	100
		100	120
		120	140
120	180	140	160
		160	180
		180	200
180	250	200	225
		225	250
250	315	250	280
		280	315
315	400	315	355
		355	400
400	500	400	450
		450	500

500 dan 10000 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
500	630	500	560
		560	630
630	800	630	710
		710	800
800	1000	800	900
		900	1000
1000	1250	1000	1120
		1120	1250
1250	1600	1250	1400
		1400	1600
1600	2000	1600	1800
		1800	2000
2000	2500	2000	2240
		2240	2500
2500	3150	2500	2800
		2800	3150
3150	4000	3150	3550
		3550	4000
4000	5000	4000	4500
		4500	5000
5000	6300	5000	5600
		5600	6300
6300	8000	6300	7100
		7100	8000
8000	10 000	8000	9000
		9000	10 000

Har bir nominal o'leham intervali uchun dopusk va chegaraviy chetlanishlarni hisoblash uming chegaraviy qiymatlarining o'rta geometrigi bo'yicha bajariladi:

$$D = \sqrt{D_{\min} \cdot D_{\max}}.$$

3 mm gacha bo'lgan birinchi interval uchun $D = \sqrt{3}$ deb qabul qilin-gan. Har bir nominal o'lehamning chegara intervallaridan faqat yuqorisigina ushbu intervalga kiradi. Pastki o'leham esa oldingi intervalga tegishli bo'ladi. Misol uchun, 6 mm dan 10 mm gacha intervalda pastki 6 mm li o'leham ushbu intervalga kirmaydi, 10 mm li o'leham esa ushbu intervalga kiradi.

6. Aniqlik klasslari (dopusklar qatori). DPYT ga ko'ra 19 ta aniqlik klassi mavjud bo'lib, ular kvalitet deb ataladi. Bu so'z fransuzcha bo'lib, «sifat» degan ma'noni anglatadi.

Kvalitet bu dopusklar majmuyi bo'lib, u nominal o'lehamga qarab o'zgarib horadi. Aniqlik darajasi barcha nominal o'lehamlar uchun bir xil bo'ladi.

Kvalitet diametrдан qat'iy nazar o'leham olish murakkabligini xarak-terlaydi. U 19 ta bo'lib, 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 kabi tarilib raqamlari bilan belgilanadi. Ma'lumi kvalitetdagi dopusk IT kabi lotin harflari bilan va kvalitet nomeri bilan belgilanadi. masalan, IT7 yozuvi 7-kvalitet bo'yicha dopuskni bildiradi. Shuning uchun aniqlik klasslari bo'yicha dopusklar IT01; IT0; IT1...IT17 kabi belgilana-di.

Dopusk miqdori aniqlik koefitsiyenti deb ataluvchi dopusk birligi soni a har bir kvalitet uchun o'zgarmas son orqali ifodalanadi:

$$IT = a \cdot i.$$

a soni bir kvaliteddan ikkinchisiga o'tishda maxraji 1,6 ga teng bo'lgan geometrik progressiya tarzida ortib horadi.

Kvalitellar quyidagi qo'llanish sohasiga ega:

tekis parallel yuzali o'lechovlarda — IT01, IT0, IT1

kalibrler va juda aniq detallarda — IT2 ... IT5

mashina va mexanizm birikmalarida — IT6 ... IT12

birikuaydigan detallarda — IT13 ... IT17

Berilgan kvalitet va nominal o'lehamlar intervali uchun barcha turdag elementlar (val, otverstiya, qo'yim va boshq.) o'lehamlari uchun dopusk miqdori o'zgarmas bo'ladi. Dopusklarning yana bir o'ziga xos tomoni shundaki, 5-kvaliteddan boshlab keyingisiga o'tishda dopusk miqdori 60% ga ortadi. Har besh kvalitetda dopusk miqdori 10 marta ortadi. Bu qoida mavjud kvalitetlardan ham noaniqroq kvalitetlar uchun dopusk belgilash imkonini beradi. Masalan: IT18 = 10 · IT13.

7. Asosiy chetlanishlar qatori. Dopusk va posadkalarning yagona tizi mida dopusk maydonining nominal o'lgancha ni ko'rsatuveli nol chiziqiga nisbatan yaqin turgan chegaraviy chetlanishi asosiy chetlanish deb qabul qilingan. Nol chiziqdau pastda joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun yuqorigi chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo'ladi va, aksincha, nol chiziqdau yuqorida joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun pastki chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo'ladi. Dopusk va posadkalar sonini chegaralash maqsadida otverstiya va vallar uchun 28 tadan asosiy chetlanishlar belgilangan bo'lib, ular bir yoki ikkita lotin harflari orqali ifodalanadi (5-rasm). Agar dopusk maydonining nol chiziqqa nisbatan joylashish o'rni asosiy chetlanish orqali ifodalansa, u holda:

1) asosiy chetlanish yuqorigi chegaraviy chetlanish bo'lsa, pastki chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } EI = ES - IT,$$

$$\text{val uchun: } ei = es - IT;$$

2) agar asosiy chetlanish pastki chetlanish bo'lsa, yuqorigi chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } ES = EI + IT.$$

$$\text{val uchun: } es = ei + IT \quad (6-a, b \text{ rasm}).$$

Shu bilan birga otverstiya tizimida asosiy otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ bo'lganligi uchun asosiy otverstiyaning chetlanishi H harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi va, aksincha, val tizimida asosiy valning chetlanishi h harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi, ya'ni:

a) asosiy otverstiyaning chetlanishi:


$$0 \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \boxed{H} \begin{array}{c} Es \\ Ei = 0 \end{array}$$

b) asosiy valning chetlanishi:


$$0 \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \boxed{h} \begin{array}{c} es = 0 \\ ei \end{array} 0$$

A dan H gacha bo'lgan chetlanishlar qo'zg'aluvchi birikmalar, J dan X gacha — o'zgaruvchi posadkalar, P dan ZC gacha bo'lgan chetlanishlar qo'zg'almas birikmalar olishga mo'ljallangan. Is va is dopusk maydonlari nol chiziqqa nisbatan simmetrik joylashgan.

Birikmlarda posadkalar soniui va turini kamaytirish maqsadida asosiy va yordamchi posadkalar turidan foydalanish tavsiya etiladi.

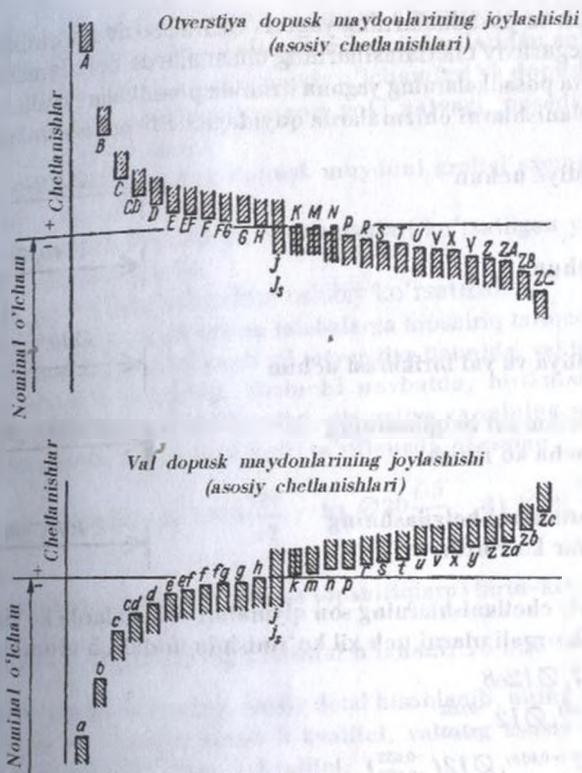

5-rasm. Otversiya va val' dopusk maydoularining asosiy cheflanishlar qatori.

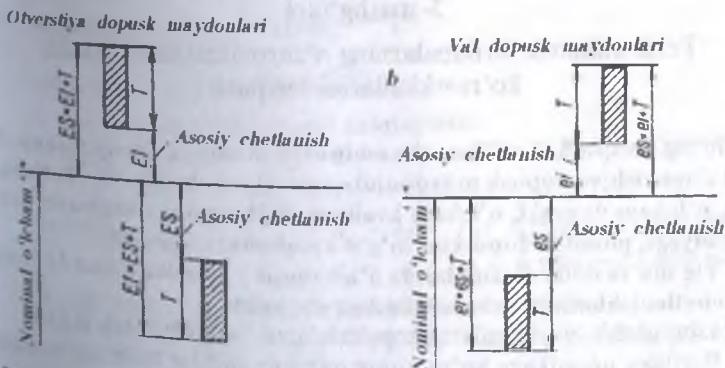


6-rasm. Otversiya va valning asosiy cheflanishlari ifodalangan sxemalar.


8. Dopusk va posadkalarining yagona tizimi asosida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarning chizmalarda belgilanishi.

Dopusk va posadkalarining yagona tizimida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda quyidagicha belgilash qabul qilingan.


1. Otverstiya uchun

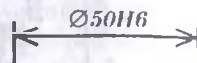

2. Val uchun

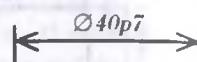


3. Otverstiya va val birikmasi uchun

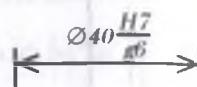

4. Shu birikmani belgilashning boshqacha ko'rinishi



5. Shu birikmani belgilashning yana bir ko'rinishi

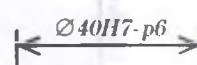

Chegaraviy chetlanishlarning son qiymatini chizmalarda ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik orqali ularni uch xil ko'rinishda ifodalash mumkin:

- a) $\varnothing 18H7, \varnothing 12e8$
- b) $\varnothing 18^{+0.018}, \varnothing 12_{-0.059}^{-0.032}$
- c) $\varnothing 18H7^{(+0.018)}, \varnothing 12(-0.059)^{-0.032}$

3- mashg'ulot

Tekis silindrik birikmalarining o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. 1. O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy tushunchalarini o'rganish va dopusk maydonining asosiy va chegaraviy chetlanishlarini, o'lcham dopuski, o'lcham kvaliteti, birikmaning chegaraviy zazon yoki natyagi, posadka dopuskini to'g'ri aniqlashni o'rganish.

2. Yig'ma va detal chizmalarida o'lchamning posadkasi hinda chegaraviy chetlanishlarini to'g'ri belgilashni o'rganish.

Mashg'ulotda quyidagilarni topshiriqlarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga ko'ra uning qaysi dopusklar tizimida berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lumotnomma jadvallaridan aniqlash.
3. Val va otverstiyaning chegaraviy o'chamulari va dopuskini aniqlash.
4. Birikmaning chegaraviy zazori yoki natyagi, posadka dopuski va posadka guruhini aniqlash.
5. Berilgan birikmaning dopusk maydoni grafigi sxemasini ixtiyoriy masshtabda chizish.
6. Birikmaniug dopuski va chetlanishlari ko'rsatilgan yig'ma chizma va detallar eskizini chizish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikmalar shartli belgilanishi bo'yicha uch xil (otverstiya tizimida, val tizimida hamda aralash) berilishi mumkun. Birinchi navbatda, birikmaning nominal o'chami, qaysi tizimda berilganligi, otverstiya va valuing asosiy chetlanishi hamda aniqlik klassi (kvaliteti) ta'riflanadi. Masalan:

variant bo'yicha: a) $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$; b) $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$; d) $\varnothing 40 \frac{H6}{g7}$ birikmalar

berilgan.

1-variautdag'i birikma bo'yicha topshiriqlarni birin-ketin bajaramiz:

1. $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ birikmaning nominal o'chami 75 mm bo'lib, otverstiya tizimida berilgan, otverstiya asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «II» bo'lib, aniqlik klassi 8-kvalitet, valuing asosiy chetlanishi «II» bo'lib, uning aniqlik klassi 7-kvalitet.

2. Ma'lumotnomma jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyalarining chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $\varnothing 75 H8 \left({}^{+0.046} \right)_0$;

val uchun: $\varnothing 75 s7 \left({}^{+0.089} \right)_{+0.059}$.

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 75 + 0,046 = 75,046 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 75 + 0 = 75,0 \text{ mm}$;

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 75 + 0,089 = 75,089 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 75 + 0,059 = 75,059 \text{ mm}$.

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 75,046 - 75,0 = 0,046 \text{ mm};$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 75,089 - 75,059 = 0,030 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, nalyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'almas birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 75,089 - 75,0 = 0,089 \text{ mm};$$


$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 75,059 - 75,046 = 0,013 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_A = N_{\max} - N_{\min} = 0,089 - 0,013 = 0,076 \text{ mm};$$

$$T_A = T_D + T_d = 0,046 + 0,030 = 0,076 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

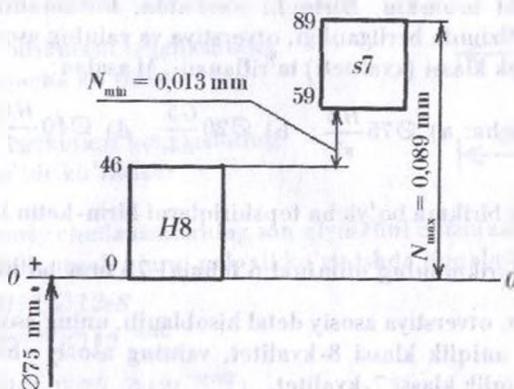

8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

9. Ba'zi ta'lif yo'nalishlarida kurs ishini bajarishda berilgan birikma detallari uchun tegishli o'lerov asbobini tanlash ham talab etiladi. Shuning uchun biz ham berilgan posadkaga mos o'lerov asobi tanlashni ko'rib chiqamiz.

O'lerov asbobini tanlash metrologik, konstruktiv va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Standartlarda o'lehamning dopuskiga ko'ra uni o'lehashda yo'l qo'yiladigan ruxsat etilgau xatolik qiymatlari $\pm \delta$ qilib belgilangan.

Bareha o'lerov asboblari detal o'lehamini o'lehashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yadi. O'lerov asbobini tanlashda uning xatoligi asosiy ko'rsatkich bo'lib, u detalning o'lehanayotgan o'lehamining aniqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

O'ichov asbobining chegaraviy xatoligi Δ_{lim} haqiqiy o'ichamni o'ichashda o'ichov asbobi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat hisoblanaadi. Ushbu chegaraviy xatolik o'ichov asbobining pasporti va shahodatnomasida qat'iy tarzda ko'rsatib o'tiladi.

Yuqoridagilarni bilgan holda, o'ichov asbobini tanlashda ularning chegaraviy xatoligi o'ichashning ruxsat etilgan xatolik qiymatiga teng yoki undan kichik bo'lishi, o'ichov asbobining metrologik ko'rsatkichi quyidagi shartni qanoatlan tirishi kerak:

$$\Delta_{lim} \leq \pm \delta$$

O'ichov asbobini tanlashda detalning o'chanayotgan yuzasining nominal o'ichami va dopusk qiymatiga ko'ra ma'lumotnuoma jadvallaridan (12- va 13- ilovalar) o'channing ruxsat etilgan xatolik qiymati $\pm \delta$ topiladi. O'ichamning ruxsat etilgan xatolik qiymati $\pm \delta$ ni bilgan holda, ma'lumotnomaning tegishli jadvalidan o'chanuga mos o'ichov asbobi turlanadi. O'ichov asbobini tanlashda aniqlangan ma'lumotlar 2-jadval ko'rinishida yoziladi.

2-jadval

Berilgan o'icham asosida o'ichov asbobi tanlash

№	O'channing xususiyatlari				O'ichov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopusk, m km	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm \delta$, m km	Nomi	O'ichash chegaralari, mm	O'ichash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm \Delta_{lim}$, m km
1	Otverstiyanining diametri	$\varnothing 75N8$	46	$\pm 12,0$	Indikator nutromer	0,002–0,01	0,002	$\pm 6,5$
2	Valning diametri	$\varnothing 75s7$	30	$\pm 9,0$	Richagli mikroinetr	0,002–0,01	0,002	± 5

10. Birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlarini belgilash. Buuning uchun avvalo aniqlik va xatolik bo'yicha nazariy ma'lumotlar qaytdan o'rganiib chiqiladi. So'ngra M yagkovning dopusk va posadkalar bo'yicha ma'lumotnuoma kitobining 2.07-jadvalidan birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlari tanlanadi.


Bizning misolimizdagi yuzalarga g'adir-budurlikning quyidagi qiymatlari lo'g'ri keladi:

a) otverstiyaning $\varnothing 75H8(0^{+0.046})$ o'chami uchun $R_s = 3,2 \text{ mkm}$;

b) valning $\varnothing 75s7(+0.080/-0.030)$ o'chami uchun $R_s = 1,6 \text{ mkm}$ /

Bunda detal shaklining dopuski o'cham dopuskiga nisbatan 60% olin
gan deb qabul qilinadi. Aniqlangan qiymatlar detallar eskizidagi tutashuv
chi yuzalariga qabul qilingan qoida bo'yicha qo'yiladi (1-a chizma).

$\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ posadkaning grafigi va birikmanining eskizi

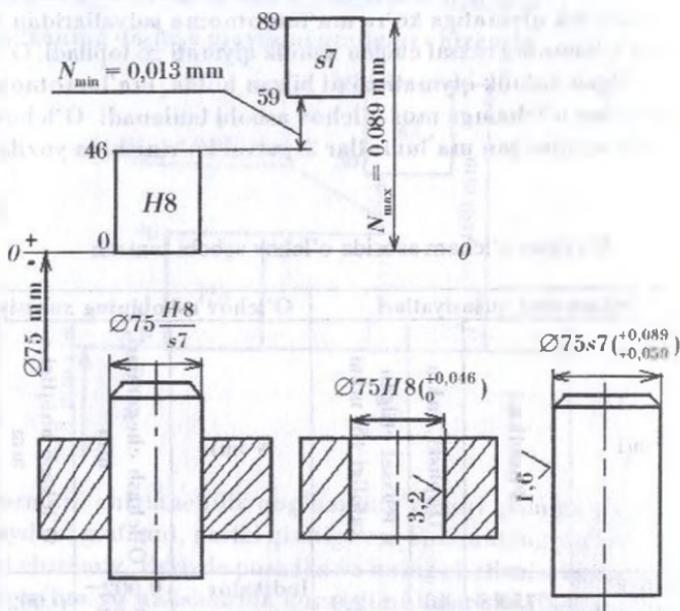

1-a chizma.

Endi 2-variant bo'yicha berilgan $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$ birikmani ko'rib chiqamiz

1. Birikma 20 mm nominal o'cham bilan val tizimida tayyorlangan
bo'lib, unda val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi
aniqlik klassi esa 4-kvalitetda, otversliyaning asosiy chetlanishi «G», aniqlik
klassi esa 5-kvalitetda.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiya
larning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\varnothing 20 G5^{(+0,016)}_{(-0,007)}$;

val uchun: $\varnothing 20 h4^{(0)}_{(-0,006)}$.

3. Chegaraviy o'lehamlarini aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 20 + 0,016 = 20,016 \text{ mm}$,

$$D_{\min} = D_n + EI = 20 + 0,007 = 20,007 \text{ mm};$$

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 20 + 0 = 20,0 \text{ mm}$,

$$d_{\min} = d_n + ei = 20 - 0,006 = 19,994 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 20,016 - 20,007 = 0,009 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 20,0 - 19,994 = 0,006 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini, qo'zg'ahmas (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiyatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20,016 - 19,994 = 0,022 \text{ mm}.$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 20,007 - 20,0 = 0,007 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_A = S_{\max} - S_{\min} = 0,022 - 0,007 = 0,015 \text{ mm},$$


$$T_A = T_D + T_d = 0,009 + 0,006 = 0,015 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

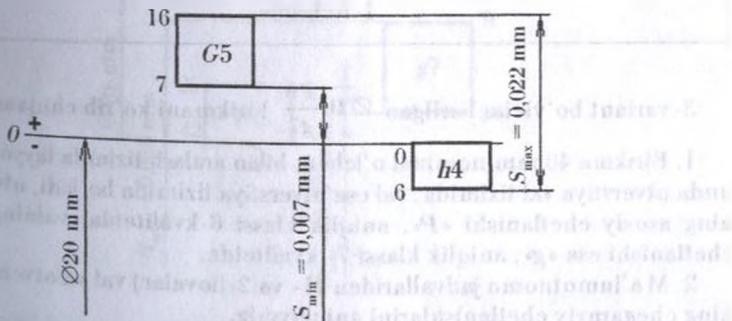

8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detallari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}20 \frac{G5}{h4}$ posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

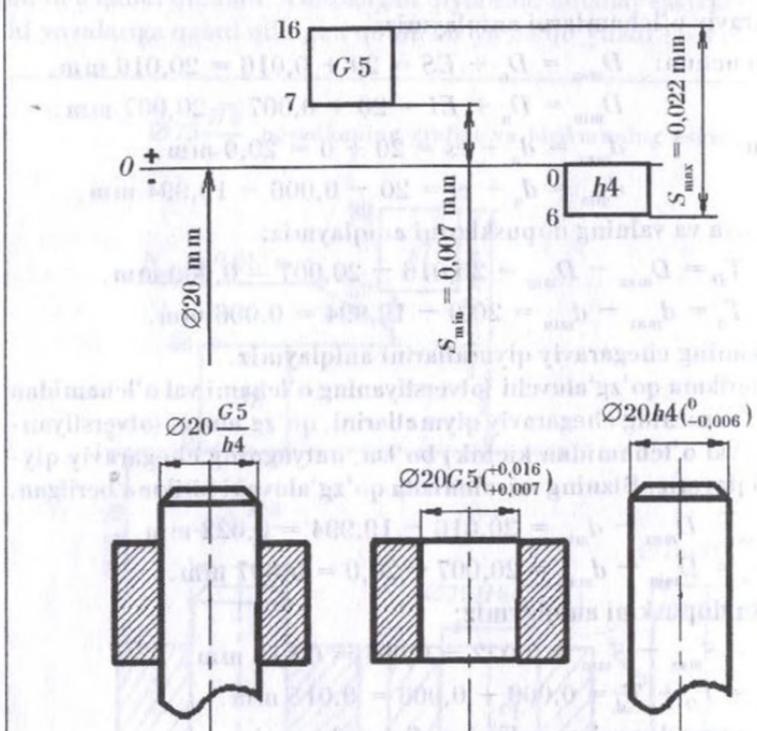

1- b chizma.

3-variant bo'yicha berilgan $\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$ birikmani ko'rib chiqaniz.

1. Birikma 40 mm nominal o'lcham bilan aralash tizimida tayyorlangan unda otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida bo'ladi, otverstiya ning asosiy chetlanishi «P», aniqlik klassi 6-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi esa «g», aniqlik klassi 7- kvalitetda.

2. Ma'lumotnomma jadvallaridan (1- va 2-ilovalar) val va otverstiylar ning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\text{Ø}40 P6 (-0.026, -0.042)$;

val uchun: $\text{Ø}40 g7 (-0.009, -0.034)$.

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

Otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 40 - 0,026 = 39,974 \text{ mm}$,

$$D_{\min} = D_n + EI = 40 - 0,042 = 39,958 \text{ mm};$$

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 40 - 0,009 = 39,991 \text{ mm}$,

$$d_{\min} = d_n + ei = 40 - 0,034 = 39,966 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va uning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 39,974 - 39,958 = 0,016 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 39,991 - 39,966 = 0,025 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvechi (otverstiyaning o'chami val o'chamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'chami val o'chamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda o'zgaruvechi posadkali birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 39,991 - 39,958 = 0,033 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 39,966 - 39,974 = -0,008 \text{ mm}$$


yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,008 \text{ mm}$.

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_\Delta = N_{\max} + S_{\max} = 0,033 + 0,008 = 0,041 \text{ mm},$$



$$T_A = T_D + T_d = 0,016 + 0,025 = 0,041 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz:

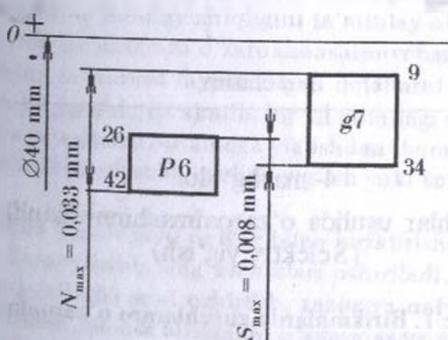

8. 11-formatli chizmachiлик qog'ozining yuqori qisimiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qisimiga esa birikmaning vig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$ posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

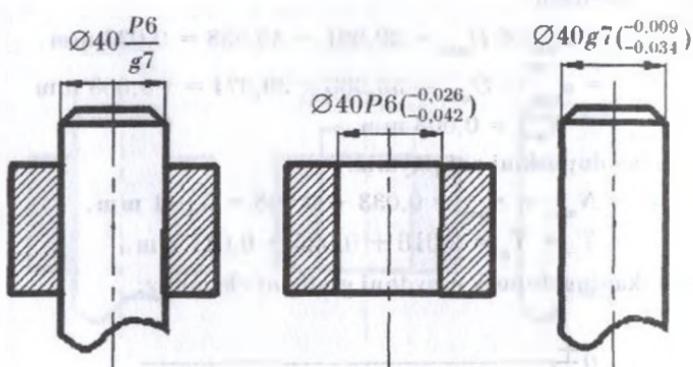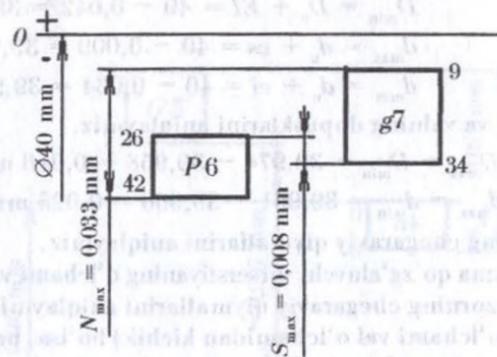

1- d chizma.

4- mashg'ulot

Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik
(Selektiv yig'ish)

Ishning maqsadi. 1. Birikmalarda guruhlararo o'zaroalmashinuvchanlik mohiyatini o'rganish.

2. Birikma detallarining har bir guruha kiruvechi chegaraviy o'lchamlarini, guruhlararo o'lbam dopusklarini, hamda guruhlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlashni o'rganish.

3. Birikma detallarini selektiv yig'ishda saralovchi xaritani tuzishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikning mazmuni va ahaniyi. Mashinalar puxtaligi va uzoq muddat ishlashiga qo'yiladigan talablar konstruktordarni ruxsat etilgan zazor va natyaglarni juda qattiq talablar asosida chegaralashga majbur qiladi. Bu esa detalgaga mexanik ishlov berish uchun shu qadar kichik miqdorda qo'yim belgilashga olib keladiki. Ualiada mavjud jihozlar yordamida bunday detalni tayyorlash mumkin bo'lmaydi yoki iqtisodiy samarasiz bo'lib qoladi. Masalan, yonilg'i nasosining plunjerg'iftining ishonechli va uzoq muddat ishlashi uchun plunjerg'ini bilan gilzasiga orasidagi zazor 1 dan 3 mkm gacha bo'lishi kerak. Posadka dopuskini topish formulasiga

$$S_{\max} - S_{\min} = T_D + T_d = 3 - 1 = 1 + 1$$

dan plunjerg'ini bilan gilzasiga mexanik ishlov berish uchun qo'yim 1 mkm ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Birikma nominal diametri 8.5 mm ekanligini hisobga olsak, dopusk birligi soni

$$a = \frac{T}{i} = \frac{1}{1} = 1$$


ga tengligi kelib chiqadi.

Bundan shu narsa kelib chiqadiki, plunjerg'ini bilan gilzasiga ishlov berish aniqligi 6-kvalitetga nisbatan 10 marta yuqori bo'lishi kerak ekan. Bugungi kunda qo'llanilib kelinayolgan texnologik jarayonlarning birortasi ham ishlov berishning bunday aniqligini ta'minlay oluraydi.

Shunday hollarda guruhlararo o'zaroalmashinuvchanlik usulidan foydalaniлади. Usulning mazmuni tayyorlangan detailarni ularning haqiqiy o'lehamlari bo'yicha guruhlarga ajratib, bir xil nomidagi o'leham guruhiiga kiruvechi o'tversiliya va vallarni birikmaga yig'ishdan iborat. Bunday yig'ish guruhli o'zaroalmashinuvchanlik usulida yig'ish yoki selektiv yig'ish deb ataladi.

Selektiv yig'ishda (zazor yoki natyag bilan biriktirishda) eng katta zazor va natyaglar kanaytirilib, eng kichiklari oshiriladi, bunda guruhlar bo'yicha navlash (sortlash) soni oshirilib, zazor va natyagning o'rtacha qiyinatiga yaqinlashadi, bu esa birikmani o'zgarmas va uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi.

Biz $T_D = T_d$ va guruhlar soni n ta bo'lgan holni ko'ramiz. Bu hol uchun bir guruhdan boshqa guruhga o'tganda ham guruhli zazor va natyag doimiy bo'lib qolishi xarakterlidir (7-rasm).

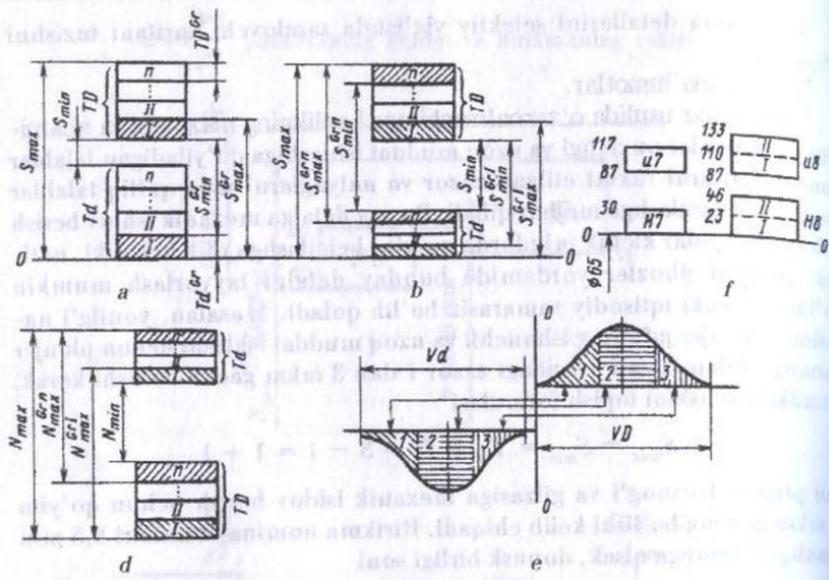

7-rasm. Guruhlar bo'yicha o'zaroalmashinuvchanlik.

2. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikni hisoblash. Guruhlar soni n quyidagi formulalardan hisoblab topiladi.

$$S_{\min}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad S_{\max}^{\text{gr}} = S_{\min}^{\text{gr}} + \frac{T_D + T_d}{n};$$

$$N_{\max}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad N_{\min}^{\text{gr}} = N_{\max}^{\text{gr}} - \frac{T_D + T_d}{n}.$$

Guruhli dopusk berilganda

$$T_D^{\text{gr}} \text{ va } T_d^{\text{gr}} \text{ lar } T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} \text{ va } T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} \text{ ga}$$

teng bo'ladi, bundan

$$n = \frac{T}{T^{\text{gr}}}; \quad n = \frac{T_D}{T_D^{\text{gr}}}; \quad n = \frac{T_d}{T_d^{\text{gr}}}.$$

$T_p > T_d$ bo'lganda guruhli zazor (yoki natyag) bir guruhdan ikkinchisiga o'tganda doimiy bo'lib qolmaydi, binobarin posadkaning bir xilliga ta'minlanmaydi, shuning uchun ham selektiv yig'ishni faqat $T_p = T_d$ bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiqidir.

Amalda $n_{\max} = 4 \dots 5$ bo'lib, podshipniklar ishlab chiqarish sanotida dumalash jismalarini sortlashda $n > 10$ deb olinadi.

Selektiv yig'ishni ko'plab va yirik serivali ishlab chiqarishlarda detal-larni yuqori aniqlikda biriktirish uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, detallarni guruhlar bo'yicha sortlash (navlash), markazlash, yig'ish va saqlashga ketadigan qo'shimcha xarajatlar buyumning yuqori sifatliligi hisobiga qoplanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni aniqlash talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga asosan uning qaysi dopusklar tizimida (tizimida) berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lumotnomaya jadvallaridan aniqlash.

3. Val va otverstiyaning chegaraviy o'chamlari va dopuskini aniqlash.

4. Birikma zazor yoki nayagining chegaraviy qiymatlarini aniqlash.

5. Val va otverstiyaning guruhlariiga tegishli dopusklarini aniqlash.

6. Berilgan birikma otverstiya va valining dopusk maydoni grafigi sxe-masini saralash uchun berilgan guruhlarni soniga bo'lib chizish.

7. Birikmaning guruhlaro chegaraviy zazor yoki nayaglarini aniqlash.

8. Saralovchi xaritani tuzish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikma detallarining nominal o'chhami, asosiy chetlanishlari, aniqlik klasslari va

saralash uchun guruhlarni soni beriladi. Masalan, variant bo'yicha $\text{Ø}100 \frac{G8}{h8}$ birikma va saralash uchun guruhlarni soni $n = 3$ berilgan.

Topshiriqning birinchi to'rtta bandini bajarish tartibi 3-mashg'ulotdagi kabi bajariladi.

1. Birikmaning nominal o'chhami 100 mm bo'lib, val tizimida berilgan, val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «h», otverstiyaning asosiy chetlanishi esa «G» bo'lib, ikkalasining ham aniqlik klassi 8-kvalitet.

2. Ma'lumotnomaya jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyalarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\text{Ø}100G8^{+0,066}_{+0,012}$,

val uchun: $\text{Ø}100h8^0_{-0,054}$.

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 100 + 0,066 = 100,066 \text{ mm.}$

$D_{\min} = D_n + EI = 100 + 0,012 = 100,012 \text{ mm.}$

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 100 + 0 = 100,0 \text{ mm.}$

$d_{\min} = d_n + ei = 100 - 0,054 = 99,946 \text{ mm.}$

4. Olverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 100,066 - 100,012 = 0,054 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 100,0 - 99,946 = 0,054 \text{ mm}.$$

5. Posadkaniug chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (olverstiyaning o'lchamini val o'lchamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (olverstiyaning o'lchami val o'lchamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 100,066 - 99,946 = 0,120 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 100,012 - 100,0 = 0,012 \text{ mm}.$$

6. Olverstiya va valning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash uchun detal dopuskini guruhlar soniga bo'lamiz.


$$T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

$$T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

ya'ni olverstiya va valning har bir o'lcham guruhiiga tegishli dopusklari o'zaro bir-biriga teng bo'ladi.

Grafik qismi.

1. Posadkaning dopusk maydoni grafigini qurib guruhlarga bo'lamiz, unga chegaraviy chetlanishlar va o'lchamlarni qo'yamiz (2-chizma).

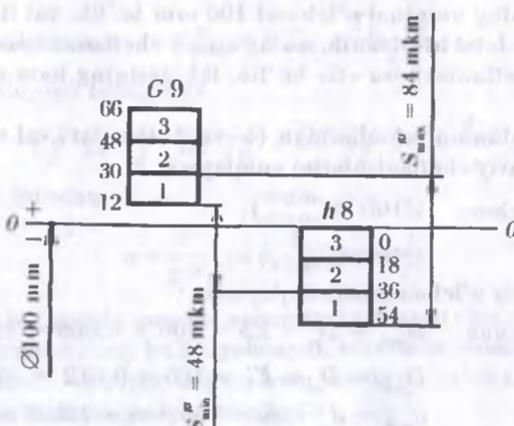

2- chizma.

2. Berilgan posadka bo'yicha tayyorlangan otverstiya va vallarni o'lehab guruxlarga ajratishni ayalga oshirish uchun saralovchi xaritasini tuzamiz.

O'leham guruhi tartibi	Detal o'lehamlari			
	Otverstiya		Val	
1	100.012	dan	99,946	dan
	100.030	gacha	99,964	gacha
2	100,030	dan	99,964	dan
	100.048	gacha	99,982	gacha
3	100.048	dan	99,982	dan
	100,066	gacha	100,0	gacha

5- mashg'ulot

Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Dumalash podshipnikli birikmalar uchun posadka turini to'g'ri tanlashni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Dumalash podshipniklarining vazifasi va turlari. Dumalash podshipniklaridan xalq xo'jaligining barcha sohalarida foydalaniladigan mashina, mexanizm va turli jihozlarda keng qo'llaniladi. Dumalash podshipniklari mashina va mexanizmlarning bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi detallari orasidagi ishqalanish ko'effitsiyentini keskin kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu bilan ishqalanish oqibatida detallarning tez yeyilib ishdan chiqishi bartaraf qilinadi. Dumalash podshipniklarining aksariyat ko'pi ichki va tashqi halqali bo'lib, ularning tashqi halqasi korpus bilan, ichki halqasi esa val bilan birikma hosil qiladi.

Dumalash podshipniklariga alohida vazifa yuklanganligi sababli, ularning 1000 dan ortiq standartlashtirilgan o'lehamlarga ega bo'lgan turlari mavjud. Ularning ichki diametrлари 0,6 mm dan 1600 mm gacha bo'лади. Dumalash podshipniklarining turlari, o'lehamlari va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar mashina detallari sanida o'rgatiladi.

Dumalash podshipniklarida yuzalarining shakli, o'zaro joylashishi, o'matiladigan o'lehamlarining aniqligi va halqalarining aniq aylanishini ifodalovechi beshta aniqlik klassi belgilangan. Aniqlik klasslari ortib borish tartibida quyidagicha belgilangan: 0; 6; 5; 4; 2. Ma'lum birikma uchun legishli podshipnikning aniqlik klassi mashina va mexanizmlarning ay-

lanish aniqligiga va ishslash sharoitiga qo'yilgan talablar asosida taulauadi. 0-klass aniqlikdagi podshipniklardan avtotraktor va boshqa qishloq xo'jalik mashinasozligida foydalaniladi. 6; 5; 4; 2-aniqlik klasslaridagi podshipniklardan yuqori aniqlik talab etiladigan asboblar tayyorlashda va statuksuzlikda foydalaniladi. 0-klassdagi podshipniklarning dopusk qiyamati 5- va 6-kvalitetlarda (*IT5* va *IT6*), yuzalarining notekisligi esa $R_s = 1,25 \dots 2,5$ mkm bo'ladi.


- Podshipnik tashqi halqasining dopusk maydoni asosiy val kabi — detal jismiga, ichki halqaning dopusk maydoni asosiy otverstiya kabi emas, balki u ko'proq asosiy chetlanishi «K» bo'lgani kabi — detal tashqarisiga belgilanadi. Bundan kelib chiqadiki, ichki halqa diametri (*d*)ga dopusk maydoni nominal o'chamiga nisbatan manfiy qisimda joylashgan. Tekis silindrik birikmalarda asosiy otverstiyaning dopusk maydoni mushat qisimda joylashgan bo'ladi. Shu bois, oraliq posadka uchun tayyorlangan vallarda natyagli posadka hosil bo'ladi.

2. Dimalash podshipniklarining yig'ishdagi aniqligi. Podshipniklarining buzilmasdan uzoq muddat ishlay olish ko'rsatkichi ularning birikmada qancha aylanishlar soniga bardosh bera olishi orqali baholanadi. Podshipnik bardosh bera oladigan aylanishlar soni uning konstruksiyasiغا, turiga, biriktirish sharoitiga va yuklanish turiga bog'liq bo'ladi. Podshipnik halqalariniug bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchanligini ta'minlash maqsadida halqalarining ichki yuzalari bilan uning dumalash elementi (sharik yoki rolik kabilar) orasiga ichki zazor belgilanadi. Bu zazor radial va o'q bo'yicha bo'ladi. Radial zazor podshipnikning aylanish o'qiga nisbatan perpendikular tekislikda, o'q bo'yicha zazor esa aylanish o'qi bo'yicha aniqlanadi.

Ichki zazor, o'z navbatida, boshlang'ich, o'rnatishdagi va ishechi zazor larga ajratiladi. Ishlab chiqarish korxonasida podshipnik boshlang'ich zazor bilan ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi halqalarning detallar bilan biriktirilishida deformatsiyalanishi natijasida podshipnikning o'rnatishdagi ichki zazori ko'pincha boshlang'ich zazordan kichikroq bo'ladi. Podshipnikning ichki ishechi zazorini birikuvchi yuzalardagi g'adir-budurliklarning ezilishi hisobiga o'rnatishdagi zazordan biroz kattaroq bo'ladi. Podshipnikning uzoq muddat ishlashi, asosan, ichki ishechi zazor qiyamati qo'yilganda bog'liq bo'ladi. O'q bo'yicha zazor podshipnik dumalash elementlarini foydalanish davrida o'q bo'ylab qisilib qolishdan saqlaydi.

3. Dimalash podshipniklarining yuklanishi. Podshipnikning uzoq muddat ishslashini ifodalovchi ichki ishechi zazor qiyamati unga ta'sir etayotgan kuch jadalligiga va halqalarining yuklanish turiga bog'liq holda belgilanadi.

Podshipnik halqalari asosan uch xil yuklanishda bo'ladi: mahalliy, aylanma va tebramma.

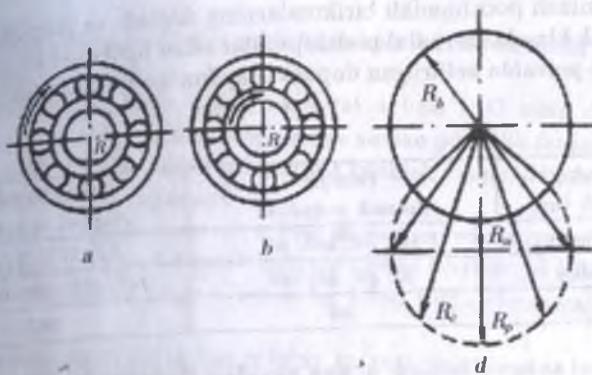

8-rasm. Podshipnik halqalarining yuklanish turlari:

- a) tashqi halqa aylanma, ichki halqa mahalliy yuklangan;
- b) tashqi halqa mahalliy, ichki halqa aylanma yuklangan;
- d) tebranna yuklanish sxemasi.

Mahalliy yuklanishdagи halqa qо'zg'almas holatda bo'ladi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli u yukni halqaning ma'lum bir qismida qabul qiladi.

Ayluma (sirkulatsion) yuklanganda halqa biriktirilayotgan detal bilan birga aylanadi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli halqa yukni butun aylanasi bo'ylab ketma-ket navbat bilan qabul qiladi.

Tebranna yuklanishda halqaga ta'sir etayotgan bir xil yo'nalishdagи doimiy kuch miqdor jihatdan undan kichikroq bo'lgan aylanma radial kuch bilan qо'shibi ta'sir etadi. Bunda teng ta'sir etuvechi kuch halqaning ma'lum bir qismida xuddi tebranayotganday o'zgarib turadi (8-rasm).

Mahalliy yuklangan halqa detal bilan kichik miqdordagi zazor bilan biriktiriladi. Radial yo'nalgan kuch ta'sirida podshipniuning ma'lum bir qismida uning dumalash elementlari halqlar orasidan qisilib o'tadi va natijada dumalash elementlarining har biri mahalliy yuklangan halqani turtib o'tadi. Mahalliy yuklangan halqa bilan detal orasidagi kichik miqdordagi zazor halqaga ta'sir etayotgan kuchning turtishi ta'sirida uni juda seklinlik bilan o'z o'qi atrosida aylanishini ta'minlaydi. Bu esa halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis yeyilishiga olib keladi. Yoki bo'lmasa, qо'zg'almas halqaning kichik bir qismining yeyilishini halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis taqsimlab yuboradi.

Ayluma yuklangan halqa detal bilan qо'zg'almas posadka bilan biriktiriladi. Bu qо'zg'almas posadka halqa tomonlarining butun aylanasi bo'ylab teng va bir tekis yeyilishini ta'minlaydi.

4. Dimalash podshipnikli birikmalarining dopusk va posadkalari.
0-aniqlik klassidagi radial podshipniklar bilan birikuvchi val va otverstiylalarga 3-jadvalda keltirilgan dopusk maydonlari tavsiya etiladi.

3-jadval

Halqaning yuklanish turi	Valuing dopusk maydoni	Otverstiyaning dopusk maydoni
Aylanma	is6; k6; m6; n6	K7; M7; N7; P7
Mahalliy	f6; g6; h6; is6	Is7; H7; H8; H9; C7
Tebrannia	is6	Is7

Posadkani aniqroq tanlash uchun quyidagi ifodadan foydalauiladi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A,$$

bu yerda: R — radial kuch, N; B — podshipnik halqasining eni, mm; K_p , F , F_A — podshipnikning turli ko'rsatkichlarini hisobga oluvchi koefitsiyentlar.

Yuqoridagi ifoda orqali hisoblab topilgan yuklanish jadalligining qiyamati asosida 4-ilovadan dopusk maydoni belgilanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan birikmaning ishlash xususiyatiga qarab podshipnik halqlarining yuklanish turi aniqlanadi.

2. Podshipnikning asosiy o'chamulari aniqlanadi.

3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishchi yuzasidagi radial yuk jadalligi hisoblanadi.

Bu hisoblash quyidagi ifoda orqali amalga oshiriladi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r) \cdot 10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A, \text{ kN/m},$$

bu yerda: R — podshipnik halqasiga ta'sir etuvchi radial reaksiya kuchi, kN; B — podshipnik halqasining eni, mm; r — podshipnik balqasi qirrasining egrilik radiusi, mm; K_p — dinamik koefitsiyent bo'lib, u podshipnik halqasining yuklanish xarakteriga bog'liq bo'ladi (unasalan, agar harakat bir tegis tebranishlarsiz va yuklauuvchanligi 150% gacha bo'lsa, $K_p = 1,0$ bo'ladi; agar harakat siltanish va tebranishlar bilan, yuklauuvchanligi 300% gacha bo'lsa, $K_p = 1,8$ bo'ladi); F — val konstruksiyasini hisobga oluvchi koefitsiyent (agar val ichi to'la va bo'shilqlarsiz bo'lsa, $F = 1,0$ bo'ladi); F_A — detal o'qi bo'ylab yo'nalgan yuklanishni hisobga oluvchi koefitsiyent (agar o'q bo'ylab yo'nalgan kuch bo'imasada, $F_A = 1,0$ bo'ladi).

4. Aylanna yuklangan halqa va detal uchun radial yuklanish jadalligiga qarab posadka tanlanadi.

5. Mahalliy yuklangan halqa va detal uchun ISO ning dopusk va posadkaiarning yagona tiziui tavsiyalariga asosan posadka tanlanadi.

6. Dumlalash podshipniyli birikmaning birikish diametrlari uchun chegaraviy chetlanishlar aniqlanadi.

7. Birikmaning ikkala diametri uchun dopusk maydoni grafigi chiziladi.

8. Birikmaning va podshipnik halqlari bilan birikuvchi ikkala detalning eskizi chiziladi va unga o'chamlar bilan birga chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida variant bo'yicha №1 birikma chizmasidagi №206 podshipnik va unga ta'sir etuvchi $R = 4500$ N ga teng radial reaksiya kuchi beriladi.

1. Birikma detallarining vazifasiga ko'ra podshipniy halqalarining yuklanish turini belgilaymiz. Bizning misolimizda podshipnikning ichki halqasi aylanna yuklanishda, tashqi halqasi esa mahalliy yuklanishda bo'лади.

2. Ushbu qo'llanmaniug 3-ilovasidan podshipnikning asosiy o'chamlarini auiqlaymiz:

podshipnikning ichki diametri — $d = 30$ mm.

podshipnikning tashqi diametri — $D = 62$ mm.

podshipnik halqasining eni — $B = 16$ mm.

podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi — $r = 1,5$ mm.

3. Aylanna (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishehi yuzasidagi radial yuk jadalligini hisoblaymiz:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A = \frac{4500}{(16-2 \cdot 1,5)10^{-3}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \\ = 346000 \frac{\text{N}}{\text{m}} = 346 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

4. Aylanna yuklangan ichki halqaga biriktirilayotgan val yuzasidagi radial yuk jadalligi ($P_R = 346\text{kN/m}$)ga qarab o'quv qo'llanmaniug 4-ilovasidan posadka tanlaymiz:

val diametri uchun — $d = 30k6$

5. Mahalliy yuklangan tashqi halqaga biriktirilayotgan otverstiya uchun DPYS tavsiyasiga binoan posadka tanlaymiz (3-jadval):

otverstiya diametri uchun — $D = 62H7$.

6. Dumlalash podshipnigi uchun birikish diametrlarining chegaraviy chetlanishlarini tanlaymiz:

a) ichki halqa va val posadkasi uchun:

ichki halqa $\varnothing 30_{-0.012}$ (5-ilova),


val $\varnothing 30 k_6^{(+0.018)}_{(+0.002)}$ mm (1- va 2- ilovalar);

b) tashqi halqa va korpus o'tverstiysi posadkasi uchun:


tashqi halqa $\varnothing 62_{-0.013}$ (5-ilova)

korpus o'tverstiysi $\varnothing 62 H_7^{(+0.030)}$ (1- va 2- ilovalar).


Grafik qismi. Biriktirilayotgan diametrлар uchun dopusk maydoni grafиги va birikma chizmasi hamda detallarini alohida chizib, chegaraviy chetlаб ishlар va o'лчамларини qo'yamiz (3-chizma).

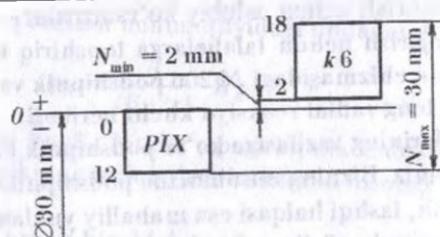

a) Ichki halqa-val birikmasining posadkasi

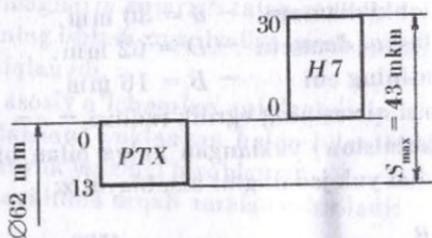

b) Tashqi halqa-korpus birikmasining posadkasi

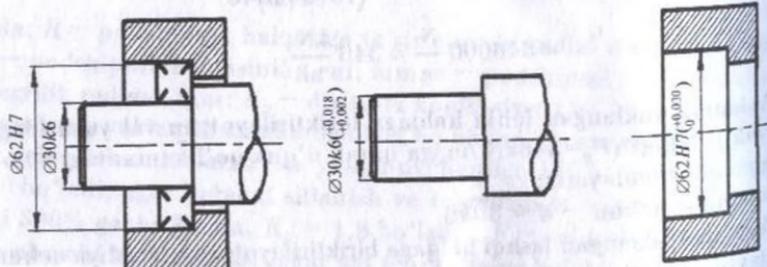

Birikmaning eskizi

3-chizma. Podshipnikning biriktiriladigan o'lchamlari uchun dopusk maydoni grafiklari va birikmaning eskizi.

6- mashg'ulot

Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shponkali birikmalar uchun posadkalarni to'g'ri tashui o'rGANISH.

Nazariy ma'lumotlar. Shponkali va shlitsali birikmalar tishli g'ildi-raklarni, muftalarni, shkivlarni, yulduzchalarни va boshqa detallarni val bilan biriktirish uchun xizmat qiladi. Ularning asosiy vazifasi birikuvechi detallarni aniq markazlashtirish va aylantiruvechi momentni uzatishdir. Lekin shponkali birikmalarlardagi qiyshayish, val va teshikli detallarning o'yiglari uatijasida mustahkam ligining kamayishi aniq markazlashtirishni va katta aylantiruvechi momentni uzatishni ta'miulay olmaydi. Shu bois buuday maqsadlarda shlitsali birikmalaridan foydalaniladi. Shlitsali birikmalarlarda yuklanish val va shlitsali vtulkada bir tekis taqsimlanadi, shuning uchun ular aucha mustahkam, puxla va katta aylantiruvechi momentni uzatishni taminlaydi.

Avtotraktor va qishloq xo'jaligi mashinalarida turli konstruksiyadagi shponkalardan eng ko'p prizmasimon va segmentli shponkalar qo'llaniladi.

Prizmasimon shponkali birikmalar standart bo'yicha belgilanadigan o'lehamlarga ega. Shponkali birikmalarda yagona tutashuvchi o'leham - bu shponka, valdag'i shponka uyasining va vtulkadagi shponka uyasining eni - b - dir. Ana shu o'lehamga cheklangan dopusk va posadkalar belgilanadi (4-jadval). Qolgan o'lehamlar tutashmaydigan hisoblanadi va ularga quyidagi dopusklar belgilanga (9-rasm):

h - shponka balandligi - $h11$;

l - shponka uzunligi - $h14$;

l_1 - valdag'i shponka uyasining uzunligi - $H15$;

l_2 - vtulkadagi shponka uyasining uzunligi - $H15$;


l_3 - valdag'i shponka uyasining chuqurligi - $h12$;

l_4 - vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi - $h12$.

Standart bo'yicha prizmasimon shponkalarniug valdag'i va vtulkadagi shponka uyalari bilan uch xilda birikishi belgilangan: erkin (yo'naltiruvchi shponkalar uchun); me'yori (ko'plab ishlab chiqarishga) va zich (donalab ishlab chiqarishga). Shponkalar kengligi faqat $h9$ joizlik maydoni bo'yicha tayyorlanadi.

Shponka - val (vtulka)dag'i shponka uyası birikmaları uchun tavsiya etilgan dopusk maydonlari 4-jadvalda keltirilgan.

Erkin birikmada asosan zazorli posadka hosil bo'lib, u vtulkaning valda siljishini ta'minlaydi; me'yori birikma asosan oraliq posadka hosil qiladi;

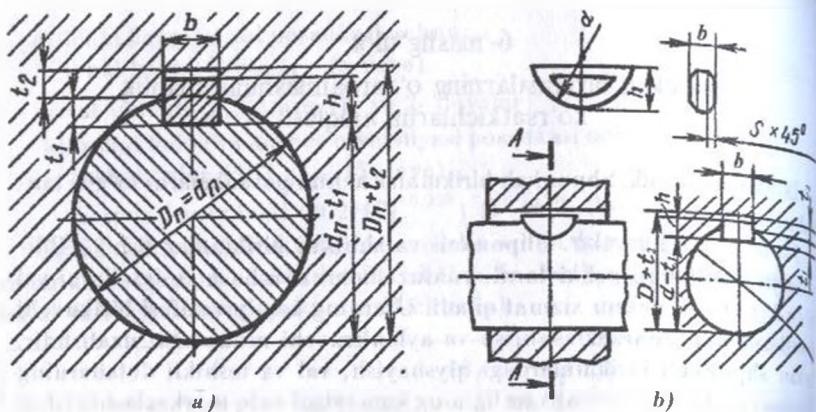

9-rasm. Prizmasimon (a) va segmentli (b) shponkali birikmalarning belgilanishi.

zich birikma ham oraliq posadka hosil qiladi va u kam ajratiladigan birikmalarda foydalaniлади.

Segmentli shponkali birikmalar aylantiruvchi moment uzatish va detal elementlarini qaydlash uchun qo'llaniladi. Standartda segmentli shponkalar uchun ikki xil (me'yori va zich) birikma belgilangan. Ularning dopusk maydonlari prizmatik shponka dopusk maydonlari kabi: shponki kengligi (h 9), valdag'i shponka uyasi (me'yori — N 9, zich — R 9), vtulkadagi shponka uyasi (me'yoriy — Is 9, vtulkadagi shponka uyasi — R 9) belgilanadi. Segmentli shponkaning diametri d uchun $h12$ dopusk maydoni belgilangan. Valdag'i shponka uyasining diametri uchun $H14$ va $H15$ dopusk maydonlari to'g'ri keladi. Shunday qilib, shponka o'lchainlari yuqorida keltirilgan standartlar bo'yicha val diametriga qarab olinadi. Tulashtuvchi yuzalarining «b» bo'yicha dopusk maydoni birikish turiga qarat yuqorida keltirilgan jadvallardan olinadi. Avtotractor va qishloq xo'jalig korxonalarida shponkali birikma detallari chekli kalibrler yordamida urorat qilinadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan val diametriga ko'ra shponkali birikmaning asosiy o'lchainlari tanlash.

2. Shponka enining valdag'i shponka uyasi eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasi eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgan tavsiyano'malari ga asosan posadka tanlash.

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan chegaraviy chetlanishish aniqlash.

4-jadval

Shponka-val (vtulka)dagи shponka uvasining birikmalari uchun tavsiya etilgan dopusk maydonlari

Birikish turi va ishlab chiqarish xususiyati	Tavsiya etilgan dopusk maydonlari		
	Shponkaning eni uchun	Valdagи shponka uyasining eni uchun	Vtulkadagi shponka uyasining eni uchun
Aniq markazlashhtirishdagi zinch birikmalar (donalab ishlab chiqarishda)	h9	P9	P9
Me'yori birikmalar (ko'plab ishlab chiqarishda)	h9	N9	Is9
Erkin birikma (yo'naltiluvchi shunkalar)	h9	H9	D9

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini (1-topshiriq kabi) hisoblash.

5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lehamlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilash va ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlash.

6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini qurish.

7. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'lehamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha diametri 40 mm bo'lgan val va donalab ishlab chiqarishdagi birikma uchun prizma shaklidagi shponka konstruksiyasi berilgan.

1. Variant bo'yicha berilgan diametri $d = 40$ mm bo'lgan val va prizma shaklidagi shponka konstruksiyasiga asosau 6-ilovadan shponkali birikmaning asosiy o'lehamlarini aniqlaymiz.

Shponka eni $b = 12$ mm; shponkaning balandligi $h = 8$ mm; shponkaning uzunligi $l = 80$ mm; valdagи shponka uyasining chuqurligi $t_1 = 5.0$ mm; vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi $t_2 = 3.3$ mm.

2. Shponka enining valdagи shponka uyasini eki birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasini eki birikmasi uchun ISO ning Dopusk va posadkalarning yagona tizimi^a uchun ishlab chiqilgan tavsiyanomalariga asosan 4-jadvaldan posadka taulaymiz.

^{a)} Shponka eni bilan valdagи shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9};$$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun

$$b = 12 \frac{P9}{h9}.$$

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan (1- va 2- ilovalar) chegaralishlarni aniqlaymiz:

shponka eniga: $b = 12h9(-0,043)$, mm.

valdag shponka uyasining eniga: $b = 12P9(-0,018)$, mm.

vtulkadagi shponka uyasining eniga: $b = 12P9(-0,018)$, mm.

4. Posadkalaruning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabibi shponka uchun: $d_{\max} = d_n + es = 12 + 0 = 12,0$ mm,

$$d_{\min} = d_n + ei = 12 - 0,043 = 11,957 \text{ mm},$$

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,957 = 0,043 \text{ mm};$$

valdag shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm};$$

vtulkadagi shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz.

a) shponka eni bilan valdag shponka uyasining eni birikmasi uchun

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm};$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm}.$

5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'chamlari uchun asos chetlanishlarni belgilab, ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

shponkaning balandligi:

$$h = 8h11(-0,090), \text{ mm};$$

valdag shponka uyasining chuqurligi:


$$t_l = 5,0H12(+0,120), \text{ mm}.$$

vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi: $t_2 = 3,3H12(0^{+0,120})$, mm;


shponkaning uzunligi: $l = 80h14(0^{-0,740})$, mm;

valdag'i shponka uyasining uzunligi: $l_{val} = 80H15(0^{+1,200})$, mm.

6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

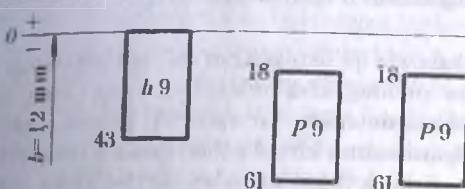

Shponkali birikmaning dopusk maydoni grafigi

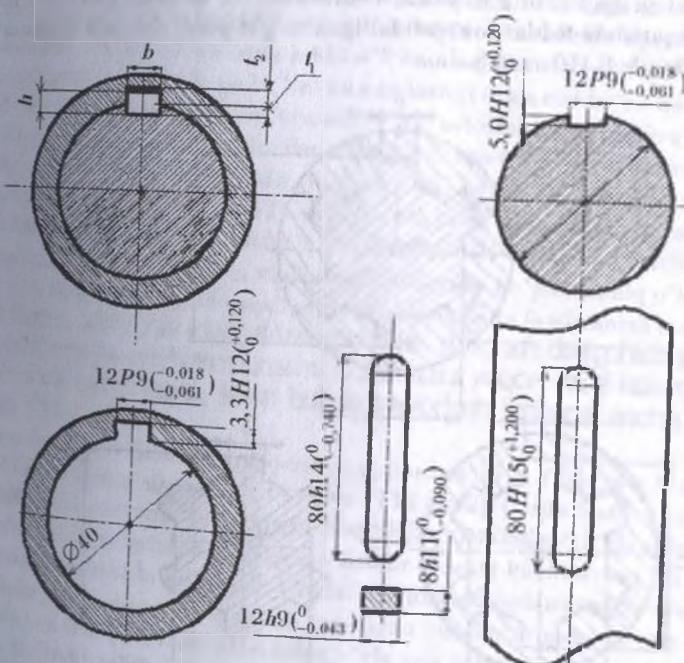

Shponkali birikmaning eskizi

4-chizma.


7- mashg'ulot

Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarini o'qishni, jadvallardau chegaraviy chetlanishlarni topish va ishchi chizmalarda o'lcham va posadkalarni to'g'ri belgilashni o'rganishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar.

Qishloq xo'jaligi texnikalarida qo'llaniladigan shlitsali birikmalar shponkali birikmalarga nisbatan quyidagi afzallikkлага ega: eng yaxshi markazlashtirish va val bilan birikkan detallarni yo'naltirish; yuqori mustahkamlik va puxtalikka ega bo'lgani uchun bir xil gabaritlarda ham katta aylanuvchi momentni uzata olishi va tishining balandligi bo'yicha yuklanishning bir tekisda taqsimlanishi. Silindrik shlitsali birikmalar tish profilining shakliga ko'ra: to'g'ri yonli, evolventali va uchburchakli bo'ladi. Ishlab chiqarishda tishlar soni juft bo'lgan to'g'ri yonli shlitsali birikmalar keng qo'llaniladi (10-rasm).

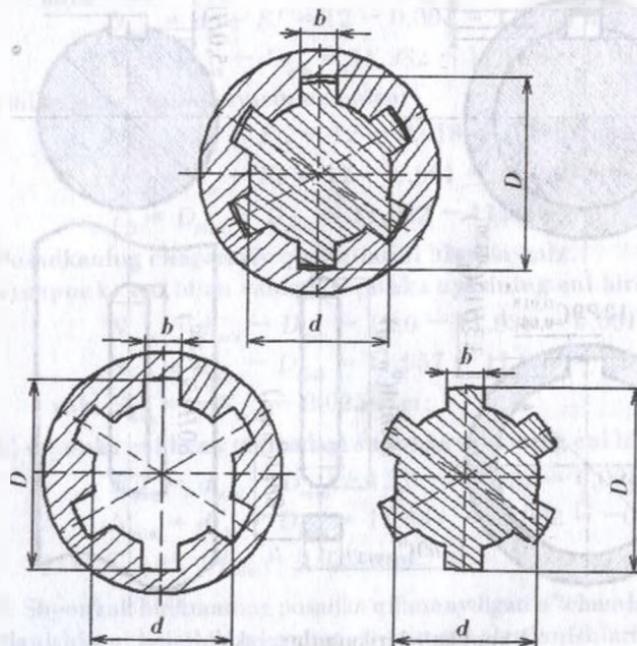

10-rasm. To'g'ri yonli shlitsali birikma banda uning vtulka va valining ko'ndalang kesimlari.

Foydalanish sharoti bo'yicha to'g'ri yonli shlitsali birikmalar uchun guruhga bo'linadi: yengil, o'rta va og'ir. Yengil seriyadagi birikmalar kichik balandlikka va eng kam tishlar soniga ega bo'lib, qo'zg'almas kichik yuklanishda ishlaydigan birikmalar uchun tavsiya etiladi. O'seriyadagilar yengil seriyadagiga nisbatan kattaroq balandlikka va ko'p tishlar soniga ega bo'lib, o'rta yuklanishlarda ishlaydigan birikmalar uchun tavsiya etiladi. Og'ir seriyadagilar eng katta balandlikka va eng ko'p tishlar soniga ega bo'lib, og'ir sharoitda ishlaydigan birikmalarda ishlataladi. Shlitsali birikmalar qo'zg'aluvchi (avtomobil, traktor, kombayn va boshqalar) uzatish qutisining tishli g'ildiraklari va qo'zg'almas birikmalarga bo'linadi.


Konstruktiv va texnologik talablarga bog'liq holda val bilan vtulkani o'qdoshligiga bog'liq bo'lgan aniqlikka quyidagi markazlashtirish usullari dan birini qo'llab erishish mumkin. To'g'ri yonli shlitsali birikmalar uch xil usulda markazlashtirish amalga oshiriladi.

Tashqi diametr «D» bo'yicha markazlashtirish vtulkaga issiqlik bilan (termik) ishlov berilmaganda va uning materiali sidirish operatsiyasini bajarishga hamda shlitsaning ichki o'lehamlarini aniq hosil qilishga kon berganda tavsiya etiladi. Val bunda tashqi diametri bo'yicha silliq qilinadi. Bu usul ancha sodda va tejamli bo'lib, avto traktor va qishloq xo'jaligi mashinasozligida keng qo'llaniladi. Tashqi diametr bo'yicha dopusk maydonlari IT7, IT8 kvalitetlarda, tishining eni bo'yicha IT8, IT9 va ichki diametri bo'yicha IT11, IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-a rasm).

Ichki diametr «d» bo'yicha markazlashtirish vtulka materiali yuqori qattiqlikka ega bo'lganda va vtulka ichki diametri bo'yicha aniq o'lehamni ichki tomonagi sillqlash orgali analga oshirilganda foydalanish maqsadiga muvofigdir. Val ichki diametrining shlitsali sillqlash dastgohida silliq aniq o'lehamiga erishish mumkin. Ushbu usul yuqori aniqlikda markazlashtirishni ta'minlaydi, lekin bunda tayyorlash tannarxi ancha yuqor boladi (11-b rasm).

Bunda ichki diametrga dopusk maydonlari IT7, IT8, you tomoni IT8, IT9 va tashqi diametrga IT11 va IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi.

Shlitsa tishlarining yon tomoni b bo'yicha markazlashtirish aniq markazlashtirishni ta'minlamaydi, lekin tishlar orasida kuchlarning bir tekida taqsimlanishini ta'minlaydi. Ushbu usulni katta aylantiruvechi momentda uzatishda yoki ishoralari o'zgarib turadigan yuklanishlarda (revers harakatlarda) va tish yon tomonlari bilan o'yiq you tomoni orasida eng kichik tirkish bo'lishi talab qilinganda (masalan, traktor va avtomobil kardvallaridagi qo'zg'aluvchan shlitsali birikmalarda) qo'llash tavsiya etiladi. Tishining yon tomoni bo'yicha dopusk maydonlari IT7 va IT8 kvalite larda hosil qiliuadi (11-d rasm).

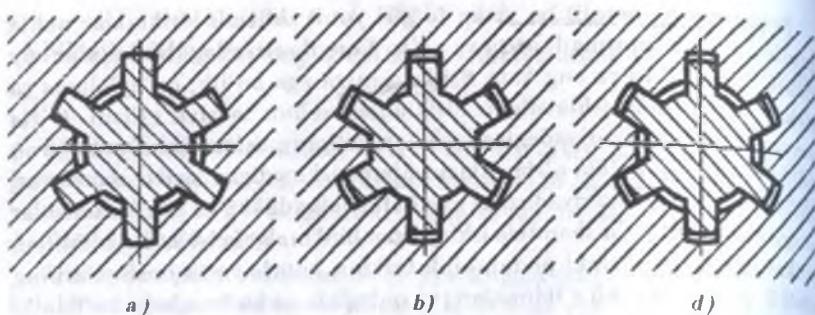

11-rasm. Shlitsali birikmalarning tashqi (a), ichki (b) va tishining yon tomoni (d) bo'yicha markazlashtirishni ifodalovchi sxemalari.

Tajribada shunday holat bo'ladiki, yuqori kinematik aniqlikdan tashqari ishoralar o'zgaruvchan yuklanishlarga yuqori qarshilikni, aylanish yo'naliishi o'zgarganda shovqning kamayishini ta'minlashi lozimi bo'lgan uzatmalar talab qilinadi. Bunday holatlarda yon tomon va diametrler bo'yicha markazlashtirishni qo'llash mumkin.

Shlitsali birikma posadkalar o'tverstiya tiziunda amalga oshiriladi. Shlitsali birikma elementlari diametrleri uchuu dopusk maydonlari xuddi silliq silindrik birikma diametrlariga o'xshash bo'ladи.

To'g'ri yonli shlitsali birikmlar chizmalarda quyidagicha belgilanadi:

1) ichki diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$d = 8 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{h9},$$

bu yerda: d — markazlashtirish diametri; $z = 8$ — tishlar soni; $d = 32$ — ichki diametr; $D = 36$ — tashqi diametr; $b = 6$ — tishining eni.

Ushbu birikma vtulkasining belgilanishi: $d = 8 \times 32 f7 \times 36 a11 \times 6 b9$; valning belgilanishi: $d = 8 \times 32 f7 \times 36 a11 \times 6 b9$;

2) tashqi diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$D = 8 \times 32 \times 36 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{f8};$$

3) tishining eni bo'yicha markazlashtirish:

$$b = 8 \times 32 \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}.$$

Shlitsali birikmalarning yig'iluvchanligini ta'minlash uchun val va vtulka larni kompleks hamda elementlari bo'yicha nazorat qilish lozimi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarini o'qiy olish.

2. Doṣadkalarga chegaraviy chetlanishlarni tanlash.
 3. Avval markazlashtirilaydigan o'lcamlar uchun, keyin markazlashtirilmaydigan o'lcamlar uchun poṣadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblash (1-topshiriq kabi bajariladi).

4. Shlitsali birikmaning markazlashtirilaydigan o'lcamlari pusk maydoni grafigini qurish.

5. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alobida chizish hamda ularga o'lcamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha quyidagi to'g'ri tomonli shlitsali birikma berilgan:

$$d = 6 \times 26 \frac{H7}{e8} \times 32 \times 6 \frac{D9}{f8}.$$

1. Berilgan shlitsali birikma ichki diametri d bo'yicha ($d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$) va shlitsa tishining eni b bo'yicha ($b = 6 \frac{D9}{f8}$) markazlashtirilgan. Shlitsa tish-

larining soni 6 ta. Shlitsa valining ichki diametri $d = 26$ mm, otverstiya tizimida tayyorlangan, otverstyaning asosiy chetlanishi $H7$ -kvalitetda valning asosiy chetlanishi $e8$ -kvalitetda. Shlitsa tishining eni $b = 6$ mm, aralash tizimida tayyorlangan, otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida, otverstyaning asosiy chetlanishi $D9$ -kvalitetda, valning asosiy chetlanishi fesa 8 -kvalitetda kelgan.

Shlitsa valining tashqi diametri makazlashtirilmaydigan o'lcam bo'lib, uning diametri $D = 32$ mm. Markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun quyidagi posadka belgilangan: $D = \varnothing 32 \frac{H12}{a11}$.

Izoh: agar markazlashtirilmaydigan o'lcam ichki diametr d bo'lsa, u holda uning otverstiysi uchun $H11$, vali uchun esa d_1 olinadi (8- ilova). Bunda valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi O ga, pastki chegaraviy chetlanishi esa $d = d_1$ ayirmanning natijasiga teng qilib olinadi (d_1 uning qiymati 7- ilovadan olinadi).

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlar tanlaymiz:

ichki diametrga: otverstiya uchun $d = \varnothing 26 H7 ({}^{+0.021}_{-0})$,

val uchun $d = \varnothing 26 e8 ({}^{-0.040}_{-0.073})$;

shlitsa tishining eniga: otverstiya uchun $b = 6 D9 ({}^{+0.060}_{-0.030})$,

val uchun $b = 6 f8 ({}^{-0.010}_{-0.028})$;

markazlashtirilmaydigan diametrغا:

$$\text{otverstiya uchun } D = \varnothing 32H12(^{+0,250})_n,$$

$$\text{val uchun } D = \varnothing 32a11(^{-0,310})_{-0,470}.$$

... va markazlashtiriladigan o'chamilar uchun, so'ugra markazlashtirilmaydigan o'chamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

a) ichki diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 26 + 0,021 = 26,021 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 26 + 0 = 26,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 26,021 - 26,0 = 0,021 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 26 - 0,040 = 25,960 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 26 - 0,073 = 25,927 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 25,960 - 25,927 = 0,033 \text{ mm};$$

b) shlitsa tishining eni uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 6 + 0,060 = 6,060 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 6 + 0,030 = 6,030 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 6,060 - 6,030 = 0,030 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 6 - 0,010 = 5,990 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 6 - 0,028 = 5,972 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 5,990 - 5,972 = 0,018 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 32 + 0,250 = 32,250 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 32 + 0 = 32,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 32,250 - 32,0 = 0,250 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 32 - 0,310 = 31,690 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 32 - 0,470 = 31,530 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 31,690 - 31,530 = 0,160 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz:

a) ichki diametr uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 26,021 - 25,927 = 0,094 \text{ mm}.$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 26,0 - 25,960 = 0,040 \text{ mm};$$

b) shiltsa tishining eni uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 6,060 - 5,972 = 0,088 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 6,030 - 5,990 = 0,040 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:


$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 32,250 - 31,530 = 0,720 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 32,0 - 31,690 = 0,310 \text{ mm}.$$

4. Markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun dopusk maydoni grafiklarini quramiz:

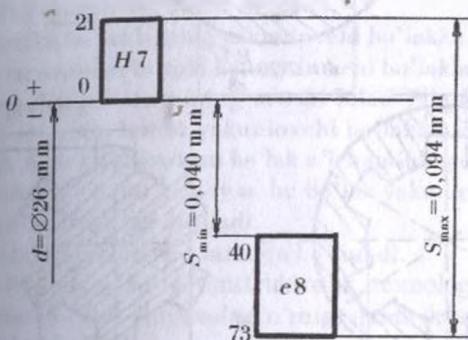

a) $d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

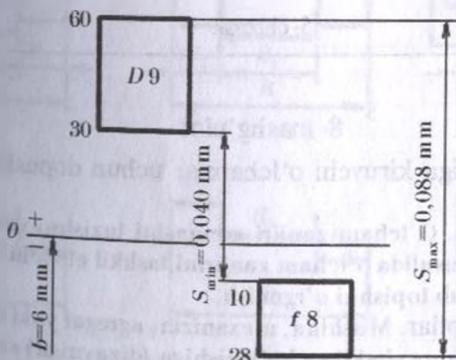

b) $d = \emptyset \frac{D9}{f8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

markazlashtirilmaydigan diametriga:

$$\text{otverstiya uchun } D = \varnothing 32H12(^{+0,250}_{-0,100}),$$

$$\text{val uchun } d = \varnothing 32a11(^{+0,310}_{-0,470}).$$

... va markazlashtiriladigan o'lcamlar uchun, so'ngra markazlashtirilmaydigan o'lcamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

a) ichki diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 26 + 0,021 = 26,021 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 26 + 0 = 26,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 26,021 - 26,0 = 0,021 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 26 - 0,040 = 25,960 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 26 - 0,073 = 25,927 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 25,960 - 25,927 = 0,033 \text{ mm};$$

b) sblitsa tishining eni uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 6 + 0,060 = 6,060 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 6 + 0,030 = 6,030 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 6,060 - 6,030 = 0,030 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 6 - 0,010 = 5,990 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 6 - 0,028 = 5,972 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 5,990 - 5,972 = 0,018 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 32 + 0,250 = 32,250 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 32 + 0 = 32,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 32,250 - 32,0 = 0,250 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 32 - 0,310 = 31,690 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 32 - 0,470 = 31,530 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 31,690 - 31,530 = 0,160 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz:

a) ichki diametr uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 26,021 - 25,927 = 0,094 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 26,0 - 25,960 = 0,040 \text{ mm};$$

b) shiltsa tishining eni uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 6,060 - 5,972 = 0,088 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 6,030 - 5,990 = 0,040 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:


$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 32,250 - 31,530 = 0,720 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 32,0 - 31,690 = 0,310 \text{ mm}.$$


4. Markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun dopusk maydoni grafiklarini quramiz:

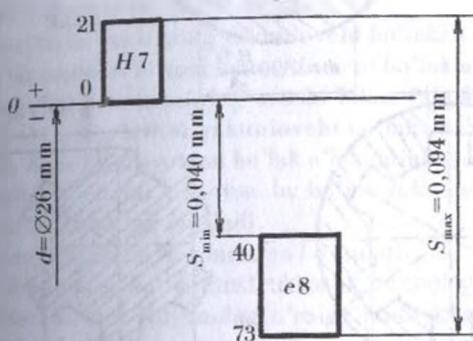

a) $d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

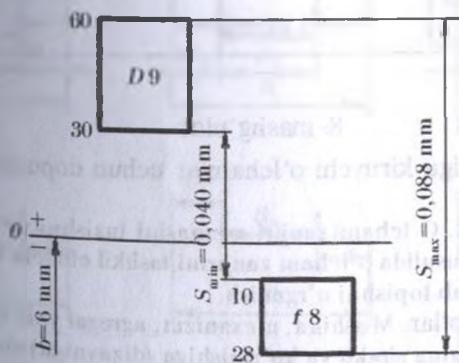

b) $d = 6 \frac{D9}{f8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

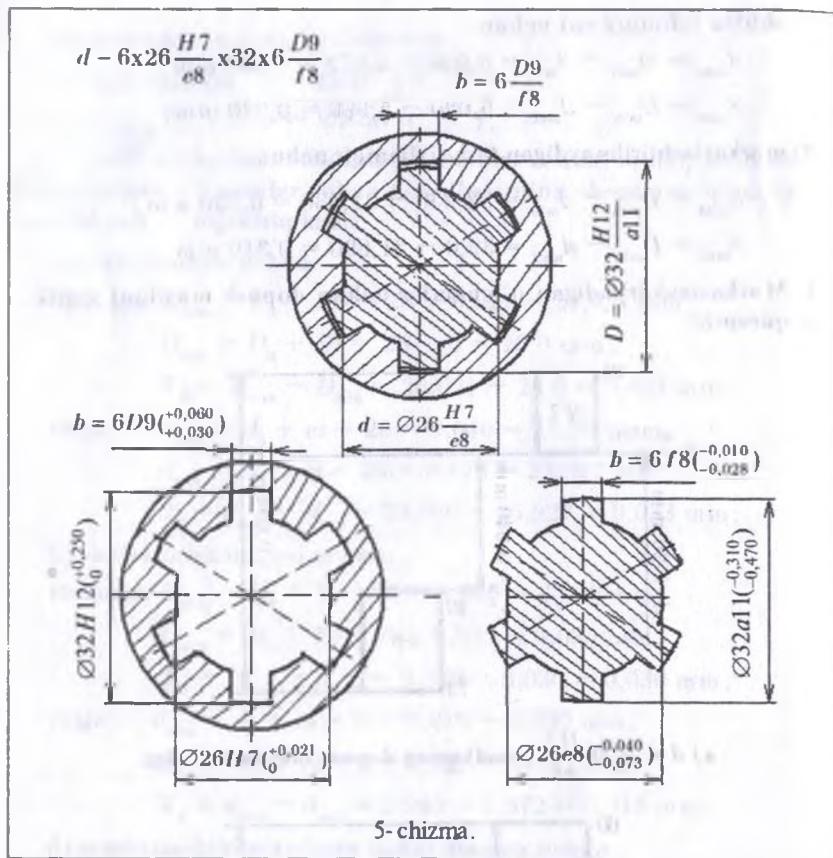

5-chizma.

8-mashg'ulot

O'lcham zanjiriga kiruvchi o'lchamlar uchun dopusklar hisobi

Ishning maqsadi. O'lcham zanjiri sxemasini tuzishni va to'la o'zaro-almasliuvchanlik usulida o'lcham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklarini hisoblab topishni o'rGANISH.

Nazariy ma'lumotlar. Mashina, mexanizmi, agregat yoki birikma yaratishda, avvalo, ularning shakli va ko'rinishiga (dizayniga) alohida e'tibor beriladi. Belgilangan shakli yoki ko'rinishga erishish uchun esa tashkil etuvchi detallarning o'lchamlarini unga moslash kerak bo'ladi. Buning uchun o'lchamlar tahlil qilinadi. Mashinularni tashkil etuvchi detallar-

ning o'zaro bog'langan chekli chiziqli o'lehamlarining munosabatini aniqlasbga o'leham tahlili deyiladi. O'leham tahlilini o'tkazish uchun o'leham zanjiri tuziladi.


O'leham zanjiri deb, shunday o'lehamlar to'plamiga aytildik, bunda ular detal, mexanizm yoki butun mashinani tashkil etishda qatnashuvchi o'qlar va yuzalarning o'zaro joylashish o'mini aniqlashda ishtirot etadi va o'lehamlarning yopiq zanjirini hosil qiladi.

O'leham zanjirini tashkil etgan o'lehamlarga bo'laklar deyiladi. Detal tayyorlashda yoki ularni yig'ishda mexanizmning texnik talab asosida normal ishlashini ta'minlovchi va o'leham zanjirida asosiy bo'lgan o'lehamga yakunlovchi bo'lak deyiladi. O'leham zanjiriga kiruvchi boshqa barcha bo'laklar tashkil etuvchi bo'laklar deyiladi.


Tashkil etuvchi bo'laklarning yakunlovchi bo'lakka ta'sir etish xususiyatiga qarab ular orttiruvchi yoki kamaytiruvchi bo'laklarga bo'linadi. Agar ko'rilyolg'an bo'lak o'lehamining ortishi bilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami ham ortsa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan orttiruvchi bo'lak deyiladi. Agar ko'rilyolg'an bo'lak o'lehamining ortishi bilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami kamaysa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan kamaytiruvchi bo'lak deyiladi.

O'leham zanjirlari bir qator turlarga bo'linadi.


Qo'llanilish sohasiga ko'ra konstrukturlik, texnologik va o'lehashdag'i o'leham zanjirlari bo'ladi. Buyumdag'i o'miga qarab detaldagi va yig'ishdag'i o'leham zanjirlari bo'ladi.

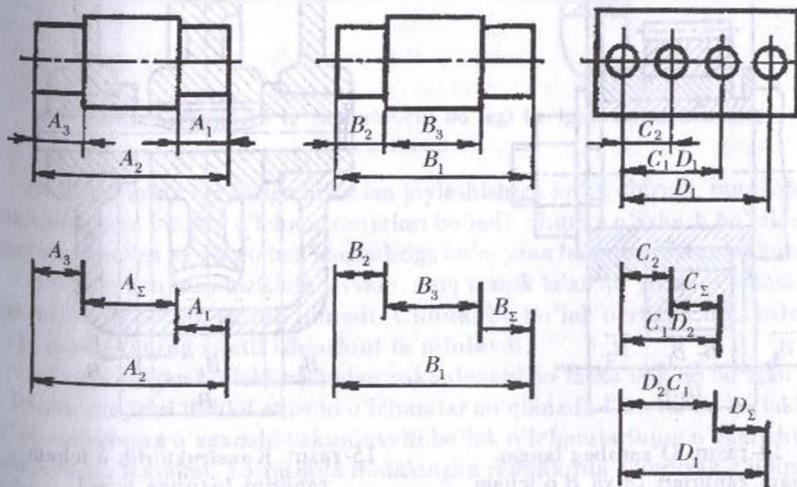

12-rasm. Detaldagi o'leham zanjirlari.

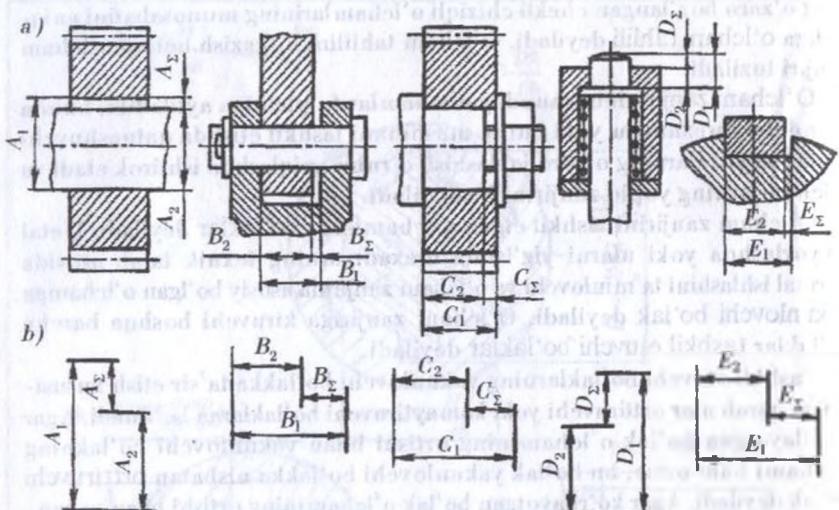


13-rasm. Yig'ishdagи o'cham zanjirlari:
a) birikim alarning o'zida ifodalangan o'cham zanjirlari; b) birikinadan alohida sxema shaklida ifodalangan o'cham zaujirlari.

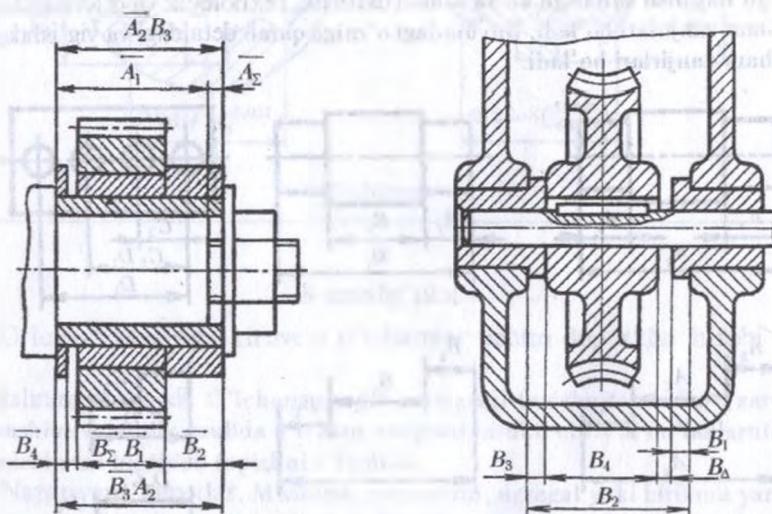

14-rasm. O'zarobog'langan
o'cham zanjirlari (A va B o'cham
zanjirlaridagi A_2 va B_2 bo'laklar
bitta o'chamni ifodalaydi).

15-rasm. Konstrukturlik o'cham
zanjirini tuzishiga misol.

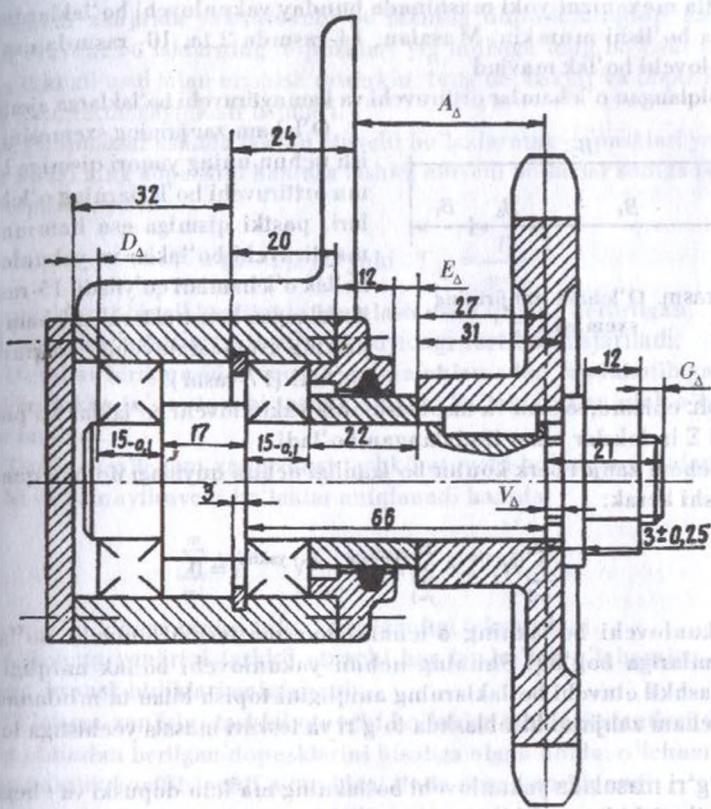

16-rasm. Tarkibida 5 ta yakunlovchi bo'lagi bo'lgan mexanizmning chizmasi.


Bo'laklarining bir-biriga nisbatan joylashishiga ko'ra chiziqli, burchakli, tekislikdagi va fazoviy o'cham zanjirlari bo'ldi. Shunga o'xshash bo'laklarning xususiyatiga va o'zaro bog'langanligiga ko'ra yana boshqa turlarga bo'linadi.

O'cham zanjirini tuzishda, avvalo, aniq texnik talab qo'yilgan o'chamu — yakunlovchi bo'lak ajratib olinadi. Chunki bu bo'lak berilgan mexanizm yoki mashinaning sifatli ishlashini ta'minlaydi.

So'ngra qolgan bo'laklar ichidan yakunlovchi bo'lakka bog'liq bo'lgan va o'chamu zanjirini tashkil etuvchi o'chamlar aniqlanadi. Chunki bu bo'laklar o'chamlarining o'zgarishi yakunlovchi bo'lak o'chamlarining o'zgarishiga olib keladi. Masalan, 15-rasmda ifodalaangan reduktorda chervyak g'ildiragi bilan chervyak o'qi tayanch vtulkasi orasidagi zazor — B_{Δ} yakunlovchi bo'lak, B_1 , B_2 , B_3 , B_4 o'chamlar esa tashkil etuvchi bo'laklar bo'ldi.

Bitta mexanizm yoki mashinada bunday yakunlovchi bo'laklardan bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, 14-rasmda 2 ta, 16-rasmda esa 5 ta yakunlovchi bo'lak mavjud.

Aniqlangan o'lehamlar orttiruvchi va kamaytiruvchi bo'laklarga ajratiladi.

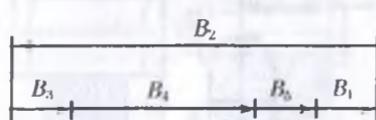

17-rasm. O'leham zanjirining sxemasi.

O'leham zanjirining sxemasini tuzish uchun uning yuqori qismiga hamma orttiruvchi bo'laklarning o'lehamlari, pastki qismiga esa hamma kamaytiruvchi bo'laklar va yakunlovchi bo'lak o'lehamlari qo'yiladi. 15-rasmda ifodalangan konstrukturlik o'leham zanjirining sxemasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi (17-rasm).

Izoh: chizma, sxema va hisoblashlarda yakunlovchi bo'laklar ko'pincha Δ yoki Σ indekslar bilan ifodalangan bo'ladi.

O'leham zanjiri berk kontur bo'lganligi uchun quyidagi ifodani qanoatlanтиrishi kerak:

$$\sum_{i=1}^n N_i^{\text{otp}} - \sum_{j=1}^m N_j^{\text{kam}} - N^{\text{yakun}} = 0,$$

Yakunlovchi bo'lakning o'lehami har bir tashkil etuvchi bo'laklar o'lehamlariga bog'liq. Shuning uchun yakunlovchi bo'lak aniqligi har qaysi tashkil etuvchi bo'laklarning aniqligini topish bilan ta'minlanadi.

O'leham zanjirini hisoblashda to'g'ri va teskari masala yechishga to'g'ri keladi.

To'g'ri masalada yakunlovchi bo'lakning ma'lum dopuski va chegaraviy chetlanishidan tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masalada tashkil etuvchi bo'laklarning ma'lum dopusklari va chegaraviy chetlanishlaridan yakunlovchi bo'lakning dopuski va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masaladan, ko'pincha, to'g'ri masala bo'yicha ishlaniib topilgan tashkil etuvchi bo'laklar dopusklari va chegaraviy chetlanishlarining to'g'ri tayinlanganligini tekshirish uchun foydalaniladi. Ikkala masalaning ham asosiy maqsadi yakunlovchi bo'lakni kerakli aniqlikka yetkazishdir. Bunga turli usullar bilan erishish mumkin: to'la o'zaroalmashish, to'la bo'limgan o'zaroalmashish, guruhlararo o'zaroalmashish, sozlash va qo'shimcha ishlov berish.

To'la o'zaroalmashish ta'minlanishi kerak bo'lgan o'leham zanjirlarida dopusklar maksimum-minimum usulida hisoblanadi. Bu usulda hisoblanganda o'leham zanjirining faqat cheraviy chetlanishlariga hisobga olinadi.

O'leham zanjirida yakuulovchi bo'lakning dopusk miqdori hamma tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bunga ikki xil usul bilan erishish mumkin: teng dopusklar va dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usullari.

Teng dopusklar usulida tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yakunlovchi bo'lakning dopuskini hamma tashkil etuvchi bo'laklar soniga bo'lish bilan topiladi, ya'ni:

$$T = (n - 1)T_A \text{ yoki } T_A = \frac{T}{n-1}.$$

Dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usuli quyida keltirilgan.

Mashg'ulotda berilgan topshiriq quyidag tartibda bajariladi.

1. Detallar birikmasidan iborat yig'ma chizmada foydalaniib yakuulovchi bo'lakka ta'sir etuvchi tashkil etuvchi bo'laklarni aniqlab o'leham zanjiri tuziladi.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo'laklar ichidan orttiruvechi va kamaytiruvechi bo'laklar aniqlanadi hauda

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{ort}} - N_{\Delta} = 0$$

ifoda orqali o'leham zanjiri to'g'ri tuzilgawligi tekshiriladi.

3. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bar bir bo'lak o'lehamiga ko'ra ularning dopusk birliklari aniqlanadi.

4. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning oldindan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda, o'leham zanjirining aniqlik koefitsiyenti a quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$a = \frac{T_{N_{\Delta}} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x}.$$

bu yerda: $T_{N_{\Delta}}$ — yakuulovchi bo'lakning dopuski, mkm; $\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}$ — o'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi chegaraviy chetlanishlari avvaldan aniq berilgan detallarning dopusklari yig'indisi, mkm;

$\sum_{x=1}^q i_x$ — tashkil etuvchi bo'laklarning dopusk birliklari yig'indisi (i z o h : chegaraviy chetlanishlari avvaldan aniq berilgan detallarning dopusk birliklari aniqlanmaydi va ushbu yig'indiga kiritilmaydi); q — dopuski aniqlanayotgan bo'laklar soni.

5. Hisoblab topilgan aniqlik koefitsiyentiga binoan tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik klassi (kvaliteti) belgilanadi.

6. Belgilangan kvalitetga binoan tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi. Bunda orttiruvchi bo'laklar asosiy olverstiya kabi olinib, uning pastki chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi, kamaytiruvchi bo'laklar esa asosiy val kabi olinib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari esa uning o'chhami va yuqorida belgilangan kvalitetga binoan aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

7. Dopusklarning to'g'ri belgilanganligi quyidagi shart bo'yicha tekshiriladi:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_i = T_{N_\Delta},$$

bu yerda: $\sum_{i=1}^{n+m} T_i$ — tashkil etuvchi barcha bo'laklar dopusklarining yig'indisi;
 T_{N_Δ} — yakunlovchi bo'lakning dopuski.

8. Agar yuqoridagi tenglik bajarilmasa, u holda tashkil etuvchi bo'laklardan biri tenglashtiruvchi bo'lak sifatida tanlanadi. Tanlangan tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlari quyidagicha hisoblab topiladi:

a) agar tenglashtiruvchi bo'lak orttiruvchi bo'lak bo'lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$ES_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{kam}}} + es_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{ort}}},$$

$$EI_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m cs_{N_j^{\text{kam}}} + ei_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}};$$

b) agar tenglashtiruvchi bo'lak kamaytiruvchi bo'lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:


$$es_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n EI_{N_i^{\text{opt}}} - ei_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} es_{N_j^{\text{kam}}},$$

$$ei_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n ES_{N_i^{\text{opt}}} - es_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} ei_{N_j^{\text{kam}}}.$$

Izoh. Yuqoridagi ifodalar orqali tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlarini aniqlashda uning avval aniqlangan chegaraviy chetlanishlari hisobga olimmaydi.

9. Tenglashtiruvechi bo'lakning dopusk maydoni grafigi quriladi.
10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo'laklarning nominal o'lehamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlari jadvalga kiritiladi.
11. Grafik qismida berilgan birikmaning chizmasi va unga bog'liq hol-da o'leham zanjirining sxemasi chiziladi.
- Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.
1. Variant bo'yicha detallar birikmasidan iborat 1-sonli yig'ma chizma (11-ilova) va yakunlovchi bo'lak $G_{\Delta} = 4^{+1,2}_{-0,8}$ mm berilgau.

Berilgan yakunlovchi bo'lakka ta'sir etuvchi tashkil etuvchi bo'laklarni aniqlab, o'leham zanjirini tuzamiz:

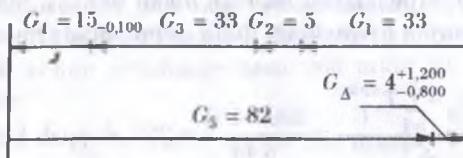

O'lehamlar oraliq'idagi detallarning nomlarini birinchi bo'lakdan boshlab strelna yo'nalishi bo'yicha yozamiz:

shayba — yulduzcha stupitsasi;
yulduzcha stupitsasi — himoya halqasi;
himoya halqasi — barabau stupitsasi;
barabau stupitsasi — podshipnik;
podshipnik — val stupitsasi;
val stupitsasi — zazor (yakunlovchi bo'lak);
zazor — shayba.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo'laklar ichidan orttiruvechi va kamaytiruvechi bo'laklarni aniqlaymiz: o'leham zanjirining yuqori qismida joylashgan G_1 , G_2 , G_3 , G_4 bo'laklar orttiruvechi bo'laklar, o'leham zanjirining pastki qismida yakunlovchi bo'lak bilan bir qatorda joylashgan G_5 bo'lak esa kamaytiruvechi bo'lak bo'ladi.

O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning nominal o'lehamlari to'g'ri olinganligini quyidagi ifoda orqali tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0,$$

$$(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) - G_5 - G_{\Delta} = 0,$$

$$(33 + 5 + 33 + 15) - 82 - 4 = 0.$$

3. O'icham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'ichamiga binoan 9-ilovadan ularning dopusk birliklarini aniqlaymiz:

$$\begin{array}{ll}
 G_1 = 33 \text{ mm} & i_{G_1} = 1,71 \\
 G_2 = 5 \text{ mm} & i_{G_2} = 0,83 \\
 G_3 = 33 \text{ mm} & i_{G_3} = 1,71 \\
 G_4 = 15_{-0,100} \text{ mm;} & \text{dopuski berilgan standart detal;} \\
 G_5 = 82 \text{ mm;} & i_{G_5} = \text{mm} = 2,20
 \end{array}$$

$$\sum_{x=1}^q i_x = 6,45$$

4. O'icham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning avvaldan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda o'icham zanjirining aniqlik koefitsiyenti a ni quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz:

$$a = \frac{T_{N\Delta} - \sum_{j=1}^n T_{Nj}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x} = \frac{2000-100}{6,45} = 295 \text{ dopusk birligi soni,}$$

bu yerda: $T_{N\Delta} = T_{G_1} = (+1,200) = 2000 \text{ mkm};$

$$\sum_{j=1}^n T_{Nj}^{\text{aniq}} = T_{G_4} = (0_{-0,100}) = 100 \text{ mkm.}$$

5. Hisoblab topilgan aniqlik koefitsiyentiga binoan 10-ilovadan o'icham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik darajasi bo'lgan 13-kvalitetni tanlaymiz.

6. Belgilangan 13-kvalitetga ko'ra tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

Bunda orttiruvchi bo'laklarni asosiy olverstiya kabi olib, uning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ deb olamiz, kamaytiruvchi bo'laklarni esa asosiy val kabi olib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi $es = 0$ deb olamiz. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari ES va ei lar esa uning o'ichami va yuqorida belgilangan kvalitetga ko'ra aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

$$G_1 = 33_0^{+0,390} \text{ mm;}$$

$$G_2 = 5_0^{+0,180} \text{ mm;}$$

$$G_3 = 33_0^{+0,390} \text{ mm;}$$

$$G_4 = 15_{-0,100}^0 \text{ mm};$$

$$G_5 = 82_{-0,540}^0 \text{ mm}.$$

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = 1,6 \text{ mm} = 1600 \text{ mkm}$$

7. Dopusklarning to'g'ri belgilanganligini quyidagi shart bo'yicha tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = T_{N_A},$$

$$1600 \neq 2000.$$

8. Teuglik bajarilmadi. Shuning uchun tashkil etuvchi bo'laklardan biri bo'lgan $G_1 = 33$ mm bo'lakni tenglashtiruvchi bo'lak sifatida taulab olamiz. Tenglik uchun yetishmayotgan 400 mkm ni uning dopuskiga qo'shib qo'yamiz:

$$T_{G_1} = 390 + 400 = 790 \text{ mkm}.$$

Tanlangan tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlarini hisoblab topamiz.

Tenglashtiruvchi bo'lak orttiruvchi bo'lak bo'lganligi uchun uning chegaraviy chetlanishlarini quyidagi ifoda orqali hisoblab topamiz:

$$ES_{N_{\text{teug}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{km}}} + es_{N_A} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{ort}}},$$


$$EI_{N_{\text{teug}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m cs_{N_j^{\text{km}}} + ei_{N_A} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}},$$

$$ES_{G_1} = -540 + 1200 - (180 + 390) = 90 \text{ mkm},$$

$$ES_{G_1} = 0 + (-800) - (-100) = -700 \text{ mkm}.$$

Shunday qilib, $G_1 = 33_{-0,700}^{+0,090}$ bo'ladi, ya'ni $T_{G_1} = 790 \text{ mkm}$.

9. Tenglashtiruvchi bo'lakning dopusk maydoni grafigini quramiz.

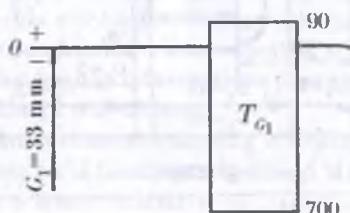


10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo'laklarning nomina o'lehamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlarini jadvalga kiritamiz.

5-jadva

G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_{Δ}
$33^{+0,090}_{-0,700}$	$5^{+0,180}_0$	$33^{+0,390}_0$	$15^{+0}_{-0,100}$	$82^{+0}_{-0,540}$	$4^{+1,200}_{-0,800}$

11. Grafik qismida berilgan birikmanning chizmasi va unga bog'liq holda o'leham zanjirining sxemasini chizamiz (6-chizma).

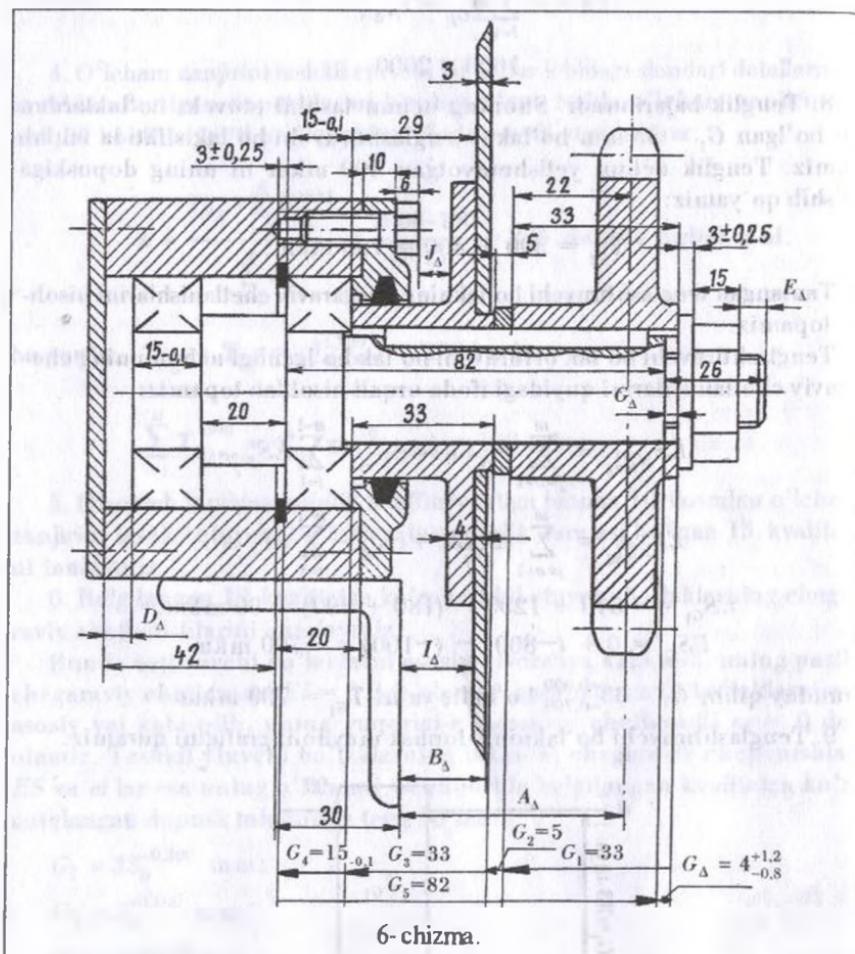

II QISM

Tarixiy ma'lumotlar. Inson kundalik faoliyat davomida turli masoqalarini chamlashiga, o'chashiga to'g'ri kelad.

Biror-bir kattalikui o'lehash uning buyumga qo'yamiz va uning buyumga etuna-ket necha marta yotilishini aniqlaymiz. Olingan son buyumning omigli bo'ladi.

Agar eslasangiz, bir multfilmda bir to'liq uzunligini qanday o'lehash mumkinligini amalga oshiradi. Ilonning uzunligi 35 to'iga, 5 maymunga, 1,5 fil bolasiga to'g'li. Ushbu multfilmda uzunlik birligi sifatida har qanday narsa olishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardagi masofalar uchun uzunliklarini o'chash uchun angstrom, millimetr, santimetr, metr, kilometr, ming kilometr, yorug'lik yili kabi maxsus o'chov birliklari tushadi.

O'lehash odam zodning tabiiy ehtiyoji u bilan birga paydo bo'lgan. Bunga sabab, odamlar o'zlariga qishda, uy qurishda, kiyim tikishda, masofani belgilasbda o'lebasti aug'ullanishga to'g'ris, balki o'z tanalari- lar (masalan, qarich, odamning tana a'zolari boshqa odamnikida atida xizmat qilgan bir turli kelishmovchiliklarga olib kelgan.

Keyinchalik o'zaro munosabatlarning yoshi natijasida yagona o'lechov vositalari paydo bo'la boshlagan. Qai etnomnologlarini qurishda yog'ochdan bo'lgan o'lechov vositalari qo'llig'i tarixdan ma'lum.



18-chizma. Masofani o'lehash sxemasi

Hozirda qo'llaniladigan o'lechov birliklari inson tana a'zolarining o'lechovlaridan olingan. Masalan, yard birligi sisafida Angliya qiroli burnining uchidan yon tomonga cho'zilgan va kaftini musht holida ushlab turgan qo'lining barnog'idagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa olingan, fut esa tovondan oyoq panjasining uchigacha bo'lgan masofaga tengdir. Inglizlarda yana milya, duym kabi uzunlik birliklari mavjud bo'lgan. 1 milya 1852 m ga teng bo'lib, u taximidan Yer meridianining 1 minutiga teng. 1 duym esa 2,54 sm ga teng bo'lib, u o'rta yoshdag'i odam bosh barnog'inining kengligiga teng.

Rossiyada Pyotr I zamonda bir qancha uzunlik birliklari mavjud bo'lgan: chig'anoq — Pyotr I ning qo'l chig'anog'idan qo'lidagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa; sajen — quloch, ya'ni ikki yon tomonga cho'zilgan qo'llar uehlarigacha bo'lgan masofa; kiya sajen — chap oyoq uchidan yuqoriga cho'zilgan o'ng qo'l uchigacha bo'lgan masofa. Arshin, vershoklar yuqoridagi uzunlik birliklaridan hosil qilingan hosila uzunlik o'lechovlari bo'lib xizmat qilgan.

XV—XVI asrlarda buyuk ajdodimiz Zahiriddiu M uhammad Bobur zamonda yurtdoshlarimiz uzunlikni o'lehashda «yig'och» deb ataluvchi o'lechov asbobidan foydalanganlar. O'rta Osiyoda, shuningdek, qarich, qadam, tir-sak, quloch, chaqiriui kabi uzunlik o'lechovlaridan ham keng foydalanilgan.

Fransuzlarda uzunlik o'lechov birligi bo'lib «tuaz» xizmat qilgan. Tuaz — juft qadam orasidagi masofaga teng. Yuqoridagilardan ko'riuib turibdiki, uzunlik o'lechov birligi turli jamiyat, shahar, qishloq, o'lka va davlatlarda har xil bo'lgan. Jamiyatning rivojlanishi, sanoat va texnika taraqqiyoti, jamoalararo, shaharlararo, o'lka va davlatlararo aloqalarining rivojlanishi o'lechov birligi va uning aniqligiga bo'lgan talabning rivojlanishiga olib keldi. Yagona o'lechov birligi joriy qilishga chtiyoj tug'ilashadi. Avvaliga bir o'lechov birligidan ikkinchisiga o'tish jadvallari tuzildi (misol uchun, 1 sajen = 3 arshin = 7 fut = 84 duym kabi).

O'lehashda amal qilib kelinayotgan qoidani o'zgartirish bo'yicha birinchi revolusion o'zgarishni fransuzlar amalga oshirdilar. Bunda ular o'lechov birligini inson tana a'zolarining uzunligidan emas, balki tabiatdan olishni taklif etdilar. 1790-yilda o'tkazilgan Fransiya milliy majlisи komissiya tuzdi va unda o'zlarining milliy o'lechov birligini tuzish haqida qaror qabul qilindi. Bu komissiya Parij meridianini o'lehashni amalga oshirdi. Bunda tuaz o'lechov birligidan foydalanildi. 1799-yili uzunlik birligi qilib Parij meridiani uzunligining $\frac{1}{40000000}$ qismi olinib, u metr deb ataldi.

Metrni hosil qilishda 1795-yilda Konvent tomonidan taklif qilingan o'nlik sanoq sistemasiidan foydalanildi. Mikrometr, millimetrr, santimetrr, detsimetr, kilometr kabilar metning o'nga kartali bo'laklaridan hosil qilindi.

Bir vaqtning o'zida og'irlik birligi qilib 1 sm³ distillangan suvning og'irligi olindi va u gramm deb ataldi.

XVIII va XIX asrlarda butun dunyoda va, ayniqsa, Yevropada sanoat iadal rivojlandi. Bu davr savdo sohasidagi xalqaro aloqlarda keskin burilishlar davri bo'ldi. Buning natijasida yagona o'lchov birligiga o'tishga bo'lgan ehtiyoj vujudga keldi va metrning boshqa o'lchovlardan afzalligi o'z isbotini topdi.


1870-yilda bir qancha davlatlar ishtirokida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Unda yagona uzunlik o'lchov birligi sifatida metr qabul qilindi. Metrni barcha davlatlarda joriy qilish bo'yicha vazifalar belgilandi va tashkiliy komissiya tuzildi.

1875-yilda xalqaro «metrik» konvensiya o'tkazildi. Unda xalqaro va bir davlat uchun metr prototipi joriy qilindi. Ishtirokchi davlatlar soniga qarab asosiy etalon metrga mos ravishda qator birlamchi va guvoh etalonlar tayyorlandi. Qur'a tashlash yo'li bilan ular qatnashchi davlatlarning vakillariga tarqatildi. Masalan, bu konvensiyada Rossiyanidan vakil bo'lib buyuk rus olim D.I. Mendeleyev qatnashib, o'z yurtiga 28-sonli birlamchi va 11-sonli guvoh etalonlarini olib kelgan.

Birlamchi etalon davlatning uzunlik birligini ta'minlovchi va saqlovchi vosita hisoblanadi. Guvoh etalon esa birlamchi etalonni to'g'ri saqlanayotganligini tekshirib turish uchun va u ishdan chiqqan yoki yo'qolgan taqdirda o'miga qoladigan nusxasi hisoblanadi.

1-sonli metr etalonini Fransyaning poytaxti Parij yaqinidagi Sevr shahrida saqlanadi. Metr etalonini platina va iridiy qotishmasidan tayyorlangan bo'lib, uzunligi 1020 mm ga teng va ko'ndalang kesimi ma'lum shaklda bo'lib, uning jilolangan yuqorigi chuqurchasi yuzasiga uzunligi bo'yicha ikki chekkasiga yaqin joyiga orasidagi masofa 0,5 mm ga teng uchtadan ingichka shtrix chiziqlar chizilgan. Shtrixlar o'rtaсидаги chiziqlar orasidagi masofa 1 metrga teng (19-rasm).

Shundan so'ng ko'pgina davlatlar o'z milliy o'lchov birliklari bilan bir qatoriда metrдан ham foydalana boshladilar. Keyinchalik ma'lum bo'lib qoldiki, Yer shari ham odam tanasi kabi doimiy o'zgarishda bo'lar ekan. Shuning uchun Parij meridianining keyingi o'lchashlar har xil natija berdi va Parij meridiani uzunligining bo'lagi metr uchun o'zgarmas birlik bo'la olmasligi aniqlandi. Shuning uchun uzunlik birligini saqlovchi yangi o'zgarmas ko'rsatkich topish zarurati tug'ildi.

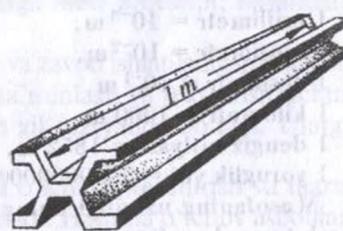

19-rasm. 1-sonli metr etalonining sxemasi.

1956-yili kripton-86 izotopining vakuumdagi $1650763,73$ ta to'lqin uzunligi 1 metr birligi qilib olindi. Zamonaviy ta'rifga ko'ra, metr — bu yorug'likning bo'shliqda sekundning $\frac{1}{299792458}$ ulushida o'tgan masofasıdir.

1960-yilda o'tkazilgan Xalqaro o'lechov birliklari II konferensiyasida «Xalqaro birliklar tizimi» qabul qilindi. Butun dunyo bo'yicha yagona metr birligi qabul qilinib, har bir davlat bu tizimga o'tish uchun ma'lum muddat olgan, masalan, Angliya 5 yil, AQSH 10 yil va h.k. 1975-yilga kelib ko'p davlatlar bu tizimga o'tib bo'ldilar.

Bu davr ichida metrdan farqli o'lechov birligi asosida tayyorlangan butun adabiyotlar, ma'lumotnomalar jadvallari kabilardan tortib ishlah chiqarishda foydalaniildigan jihozlar, qurilmalar, asbob- uskunalar yangilanadi.

Hozirgi zamonda neft barrelarda, olmos karatlarda, tezlik quruqlikda km/soatda, dengizda esa uzellarda o'lechansada, birliklarning katta qismi universal bo'tib qoldi.

Xalqaro birliklar tizimi (SI) barcha fizik kattaliklar uchun yagona masshtab beradi. Fan va teknikauing turli sohalarida hamda turli mamlakatlarda qabul qilingan har qanday maxsus o'lechov birliklari shu mashtabga keltirish munkiu.

SI sistemasida asosiy birliklar qilib quyidagi uchta ko'rsatkich qabul qilingan:

- 1) uzunlik birligi — metr;
- 2) vaqt birligi — sekund,
- 3) massa birligi — kilogramm.

Uzuunlikning hosila birliklari 1 metrning o'nga karrali qismlari orqali ifodalanadi:

$$\begin{aligned}1 \text{ angstrom} &= 10^{-10} \text{ m}, \\1 \text{ mikrometr} &= 10^{-6} \text{ m}, \\1 \text{ millimetrr} &= 10^{-3} \text{ m}, \\1 \text{ santimetr} &= 10^{-2} \text{ m}, \\1 \text{ desimetr} &= 10^{-1} \text{ m}, \\1 \text{ kilometr} &= 1000 \text{ m}, \\1 \text{ dengiz miliyasi} &= 1852 \text{ m}, \\1 \text{ yoruglik yili} &= 3000000000 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \approx 946,08 \cdot 10^{15} \text{ m}.\end{aligned}$$

Masofaning uzunligi uning o'lehamiga qo'yilgan aniqlik darajasiga qarab tayyorlanadigan, maxsus o'lechov asboblari yordamida o'lehanadi. Atomlarning o'lehamilari elektron mikroskop yordamida, detallarning yuqori aniqlikdagi mikrometrik o'lehamilari optimetr va minimetr kabilarda, detallarning jilvirlangan yuzalarining o'lehamilari shtangensirkul va mikro-

metr kabilarda, chizmachilikda chizg'ichlarda, matolarning uzunligi metrli chizg'ichlarda, yerni o'lchash o'lchov tasmasi (ruletka) va xakka (dala sirkuli) kabilarda (20-rasm), shaharlar orasidagi masofa spidometrlarda, fazoviy masofalar binokllar va teleskoplarda o'lcha-nadi.

Demak, metr o'lchov birligi bugungi kun-da butun dunyo xalqlari uchun masofa va uzunlikning yagona o'lchov birligi bo'lib xizmat qilmoqda.

Metrologiya bo'yicha asosiy tushunchalar.

Metrologiya. O'lchashlar, ularning usullari va birliligini ta'minlovchi vositalar hamda kerakli aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan metrologiya deb ataladi. Demak, metrologiya o'lchash haqidagi fan ekan.

O'lchash – bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalanilganlik uchun o'lchash texnik o'lchash deb nomlanadi. Texnik o'l-chash ikki xil maqsadda bajariladi: bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash hmda o'lchash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish.

Texnik o'lchash vositalarining turlari. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda o'lchashning qabul qilingan yagona tizimi va o'lchash aniqligi katta ahamiyatga ega.


«Davlat texnik o'lchash tizimi» bo'yicha barcha o'lchash jihozlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Eatalonlar* – yuqori aniqlikda o'lchash, o'lchov birligini saqlash va ta'minlash uchun xizmat qiladi. Eatalonlarga metr prototipi, birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi etalonlar kiradi.

2. *Namunaviy o'lchovlar* – laboratoriya va zavod ishlatiladigan o'lchash asboblarini tayyorlash, ularning birligini ta'minlash va tekshirish uchun xizmat qiladi. Namunaviy o'lchovlar uch xil razryyadda bo'ladi. Ularga tekis parallel o'lchash jihozlari kiradi.

3. *Sex o'lchov asboblari* – buyumlarni o'lchash, tekshirish va ularni ishga yaroqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Hamma o'lchov asboblari o'zidan yuqori darajadagi va aniqlikdagi o'lchov asboblari yordamida tekshiriladi va sozlanadi.

O'lchashni bevosita amalga oshirish uchun quyidagi o'lchash vositalaridan foydalaniлади:

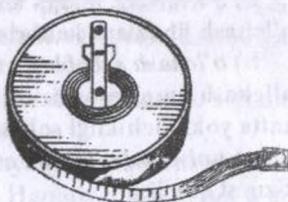

20-rasm. Uzunlik o'lchov asboblaridan ruletka va dala sirkuli.

a) o'lechovlar, ularga tekis parallel uzunlikni o'lehash jihozlari, burchak o'lehash jihozlari, kalibrler kirdi;

b) o'lehash asboblari va priborlari, ular bilan uzunlik birligiga nisbatan o'lehash amalga oshiriladi yoki o'lehab uni uzunlik birligidan qanchaga katta yoki kichikligi solish tiriladi;

d) universal o'lehash asboblari, ular turli o'lehamlarni o'lehash uchun xizmat qiladi;

e) maxsus o'lehash vositalari, ular tekislik, profil, rezba, qadam va boshqalarini o'lehashga mo'ljallangan bo'ldi;

f) o'lehash qurilmalari, ular o'lehashni amalga oshirish va uniug qiyatini aniqlashni osoulashtirishga mo'ljallangan o'lechov asboblari va qo'shimcha jihozlardan tashkil topgan bo'ldi.

f) o'lehash sistemalari, ular o'lehash qurilmalariga nisbatan takomillashgan bo'lib, olingan natijalarni avtomatik qayta ishlash, uzoq masofaga uzatish va avtomatik ravishda boshqarish kabi qo'shimcha qurilmalardan tashkil topgan bo'ldi.

O'lechov asboblarining asosiy metrologik ko'rsatkichlari. O'lehash uchun bajarish uchun o'lechov asboblarini tanlashda quyidagi metrologik ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega.

1. Ko'rsatkich chegarasi – o'lechov asbobi shkalasining boshi va oxiri orasidagi qiymati.

2. O'lehash chegarasi – o'lechov asbobining ruxsat berilgan o'lehash chegarasi.

3. Shkala bo'lagining uzunligi – o'lechov asbobi shkalasiniug ikkita yonma-yon shtrix chizig'i orasidagi masofa.

4. Shkala bo'lagining qiymati – o'lechanayotgan kattalikning o'lechov asbobi shkalasining bir bo'lagi ko'rsatgan qiymati yoki o'lechov asbobi shkalasi bir bo'lagining millimetrlardagi qiymati (salmog'i).

5. O'lehash aniqligi – o'lehash natijasida o'lechov asbobi ta'minlay oladigan aniqlik qiymati.

6. Sezgirlik – o'lehash asbobining ko'rsatkichini o'zgartira oladigan o'lehash yuzasining eng kichik siljishi.

7. Uzatish soui – bu shkala bo'lagining uzunligi bilan uning qiymati orasidagi qiymat.

8. O'lehash asbobining xatoligi – o'lehash asbobining ko'rsatkichi bilan haqiqiy o'lehash orasidagi farq.

9. O'lehash xatoligi – xatolikni keltirib chiqaruvchi barcha ko'rsatkichlar (ko'z xatoligi, o'lehash asbobining xatoligi, o'rnatishdagi xatolik, o'lehash-dagi xatolik, temperatura ta'sirida hosil bo'lувчи xatolik va boshqalar)ning yig'indi xatoligi.

O'lhash usullari. O'lhash qoidalariga amal qilgan holda o'lhash jihozlaridan foydalanishga o'lhash usullari deyiladi. O'lhash usullariga quyidagilar kiradi:

1. *Absolut usul* — bunda o'lehanayotgan miqdorning qiymati o'lhash asbobining shkalasidan to'g'ridan-to'g'ri aniqlanadi.

2. *Nisbiy usul* — bunda o'lefov asbobi o'lehanayotgan miqdorni ma'lum bir o'lehamidan qanchaga farq qilishini ko'rsatadi. Haqiqiy o'leham ma'lum o'lehamga o'lefov asbobi shkalasining ko'rsatkichi qiymatini algebraik qo'shish natijasida aniqlanadi.

3. *To'g'ridan-to'g'ri aniqlash usuli* — bunda detalning har bir o'lehami uni o'lefov asbobi yordamida to'g'ridan-to'g'ri o'lhash yordamida aniqlanadi.

4. *Chetdan aniqlash usuli* — bunda detalning biror-bir o'lehami uning boshqa o'lehamlarini aniqlab, so'ng matematik hisoblash yo'li bilan topiladi. Masalan, detal aylana uzuunligi uning diametrini o'lehab, bu diametrni $I = \pi D$ ifodadagi D ning o'rniغا qo'yib hisoblab topiladi.

5. *Kontaktli usul* — bunda detalning o'lehanadigan yuzasi bilan o'lefov asbobining o'lhash yuzasi bir-biriga tegib turishi natijasida o'lhash bajariladi.

6. *Kontaktsiz usul* — bunda o'lhash o'lefov asbobini o'lhash yuzasi ga tekkazmasdan bajariladi.

7. *Differensial (elementlari bo'yicha o'lhash) usuli* — bunda detalning har bir elementi alohida o'lehanib, u haqida umumiy xulosa qilinadi.

8. *Kompleks usul* — bunda detalning bir necha asosiy o'lehamlari maxsus o'lefov asboblari bilan jihozlangan qurilma orqali bir vaqtning o'zida o'lehanib, u haqida darhol umumiy xulosa qilinadi.


9- mashg'ulot

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari

Ishdan maqsad. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining turlari, aniqligi, vazifasi va ulardan foydalanishni o'rganishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari silindrik sterjen yoki to'g'ri burehakli parallelepiped plita shaklida bo'лади. Bu o'lefov asboblarining katta anqlikda tayyorlangan ikki parallel tekis yuzalari orasidagi masofa ishechi o'lehami hisoblanadi.

Silindrik sterjeular kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Ulardan, asosan, aniq o'lehamni belgilashda foydalaniлади (masalan, mikrometrlar uchun). Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari toblangan po'latdan tayyorlanadi va jilvirlanadi, so'ngra jilolanib aniq o'lehamga keltiriladi. Nati-

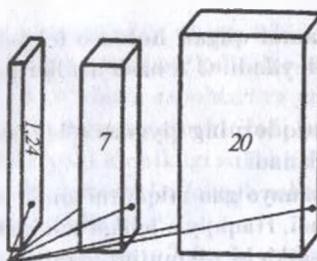


21-rasm. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash plitalarining o'lhash yuzalari.

jada katta aniqlikdagi parallel va minimal g'adir-budurlikdagi yuza hosil qilinadi. Shuning uchun bu plitalarning biri ikkinchisiga yopishish xususiyatiga ega bo'ladi. Ularning bir-biriga yopishishini molekular tortishish va yuzaning toza benzin bilan yuvib, mato bilan artilganda ham saqlanib qoluvchi yupqa moy qatlami (0,002) hisobiga yuz berishi bilan tushu-intirish mumkin. Shunday qilib, kerakli aniq o'lchamni plitalarning bir nechta-sini bir-biriga yopishtirib hosil qilish mumkin (21-rasm).

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari mashinasozlikda o'lchov birligini saqlovchi qurol hisoblanib, ularning yordamida boshqa pribor va o'lchov asboblari tekshiriladi hamda xatoliklari tuzatiladi. Buning uchun namunali plitalardan foydalaniлади. Detallarni o'lhash uchun esa ishchi plitalar qo'llaniladi.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari beshta aniqlik sinfi bo'yicha tayyorlanadi, bular: 00; 0; 1; 2; 3. Bu asboblarni avval ishlatalib, keyin foydalanishdan chiqarilgandan so'ng, ularidan yana boshqa maqsadlarda qo'shimcha ravishda foydalanish uchun qo'shimcha ikkita — 4 va 5 sinflar ham belgilangan. O'lhash aniqligini orttirish maqsadida namunaviy plitalar uchun beshta (1; 2; 3; 4; 5) razryadlar belgilangan.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari vazifasiga va eng kam sondagi plitalardan kerakli o'lchamni hosil qilish imkoniyatiga qarab qulay bo'lishi uchun to'plamlar ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shunday to'plamlardan 14 ta standart to'plam mavjud.

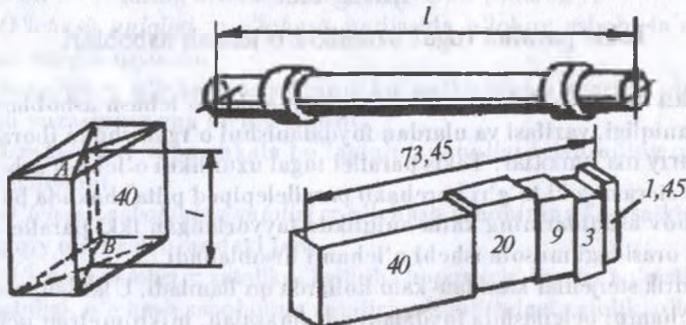


22-rasm. Uzunlikning tekis parallel tugal o'lchovlariga namunalar.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining to'plamlaridan biri 83 ta plitadan iborat bo'lib, quyidagi o'lchamlardan tashkil topgan, mm larda: $1,005 - 1$ dona, $1,01 \div 1,49$ (har $0,01$ mm da) — 49 dona, $1,6 \div 1,9 - 4$ dona, $0,5 \div 9,5$ (har $0,5$ mm da) — 19 dona, $10 \div 100$ (har 10 mm da) — 10 dona.

Kerakli o'lchamni hosil qilish uchun yopishtirib hosil qilinadigan to'plamda eng kam sondagi plitalar bo'lishi uchun o'lcharming o'ng tomonidagi bir yoki ikki xonali sonni yo'qotishdan boshlash kerak.

Masalan, 73,45 mm o'lchamli to'plam tuzish quyidagicha amalga oshiriladi (23-rasm):

<u>73,45 mm</u>	1-plita
<u>1,45 mm</u>	
<u>72,00 mm</u>	2-plita
<u>3,00 mm</u>	
<u>69,00 mm</u>	3-plita
<u>9,00 mm</u>	
<u>60,00 mm</u>	4-plita
<u>20,00 mm</u>	
<u>40,00 mm</u>	5-plita
<u>40,00 mm</u>	

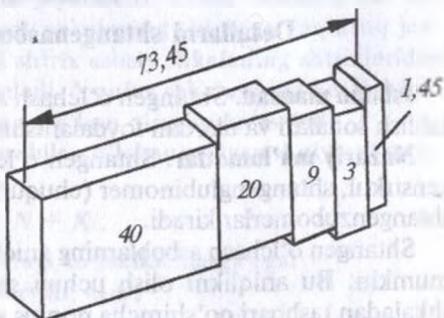

23-rasm. Beshta plitadan iborat tekis parallel tugal o'lchovlar to'plami.

Shunday qilib, to'plam ($1,45+3,00+9,00+20,00+40,00 = 73,45$ mm) beshta plitadan iborat bo'ladi.

Xatolik ortib ketmasligi uchun to'plamda plitalar soni beshtadan ortmasligi kerak.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining qo'llanish sohasini orttirish uchun bir necha xil moslamalardan foydalilanildi. Ular yordamida ichki va tashqi diametrlarni o'lhash, chizg'ich tayyorlash va boshqa ishlarni bajarish mumkin.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblaridan biri bo'lib shchuplar hisoblanadi. Shchuplarning aniqligi ancha past bo'ladi, ularning №1, №2, №3, №4 li to'plamlari mavjud bo'lib, uzunligi 50, 100, 200 mm va qalinligi 0,02 mm'dan 1 mmgacha bo'ladi. Shchuplardan porshen va silindr, klapan bilan koromislo yoki tokni uzib ulovchi taqsimlagich kontakti orasidagi va boshqa zazorlarni o'lhashda foydalilanildi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Tekis tugal uzunlikni o'lhash asboblari (83 plitali to'plam).
2. Har xil turdag'i shchuplar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Tekis parallel tugal uzunlikni o'chash asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.
2. Plitalarning ishchi yuzalari tozalanib, ularni bir-biriga yopishtirish mashq qilinadi.
3. Har bir talabaga topshiriq bo'yicha berilgan o'chamni hosil qilish uchun kerakli plitalar hisoblab topiladi va ulardan to'plam yig'iladi.
4. Bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot yoziladi.

10-mashg'ulot

Detallarni shtangenasboblar bilan o'chash

Ishdan maqsad. Shtangen o'chash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalanishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shtangen o'chash asboblariga, asosan, shtangensirkul, shtangenglubinomer (chuqurlik o'chagich), shtangenreysmus, shtangenzubomerlar kiradi.

Shtangen o'chash asboblarning aniqligi $i = 0,1; 0,05; 0,02 \text{ mm}$ bo'lishi mumkin. Bu aniqlikni olish uchun shtangen o'chash asboblar asosiy shkaladan tashqari qo'shimcha nonius shkalasi bilan jihozlangan bo'ladi.

Nonius shkalasi. Nonius shkalasi yordamida asosiy shkala bir bo'lagining ma'lum kichik bir miqdoriga teng qismlari aniqlanadi.

Nonius shkalasining bo'laklari intervali B asosiy shkala bo'laklari intervali C dan i qiymatga kichik bo'ladi. Bunda nonius moduli $\gamma = 1$ bo'ladi. Agar nonius moduli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasi bo'laklarining intervali b asosiy shkala bo'laklari intervalining ikkitasidan i qiymatga kichik bo'ladi.

Ko'satishchilar	Shkalaning nol holati	O'chashga misollar
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,90;$ $i=0,1 \text{ mm};$ $n=10; \gamma=2$	a)	b)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,95;$ $i=0,05 \text{ mm};$ $n=20; \gamma=2$	d)	e)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=0,98;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=50; \gamma=1$	f)	g)
$a=0,5 \text{ mm};$ $a'=0,48;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=25; \gamma=1$	h)	i)

24-rasm. Nonius shkalasini o'rganish uchun sxemalar.

Nol holatda asosiy va nonius shkalalarining nol shtrixlari bir-biriga mos keladi, bunda nonius shkalasining oxirgi shtrixi asosiy shkalaning L masofadagi shtrixiga mos keladi. L masofa nonius shkalasining uzunligi deyiladi.

Detalni o'lehash vaqtida nonius shkalasi asosiy shkulaga nisbatan siljiydi va nonius shkalasi nol shtrixining vaziyatiga qarab asosiy shkalaning detal o'lehamini ko'rsatuvchi qiymati N olinadi.

Agar nonius shkalasining nol shtrixi asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashib qolsa, u bolda nonius shkalasining keyingi shtrixlari ham asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashadi. Lekin ularning har biri o'zidan oldingisiga qaraganda asosiy shkalaning shtrixiga yaqinroq joylashadi va ulardan ma'lum bitta K shtrix asosiy shkalaning shtrixlaridan biriga mos keladi yoki eng yaqin keladi. Nonius shkalasining bu K shtrixi asosiy shkala bo'laklari intervalining ma'lum qismiui ko'rsatadi.

Shunday qilib, shtaugen asboblari bilan o'lehanayotgan A qiyamat quyidagicha topiladi:

$$A = N + Ki.$$

Asosiy va nonius shkalalari quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

C — asosiy shkala bo'laklari intervali, mm;

B — nonius shkalasi bo'laklari intervali, mm;

i — o'lehash aniqligi, mm;

n — nonius shkalasining bo'laklari soni;

L — nonius shkalasining uzunligi, mm;

γ — nonius shkalasining moduli (masshtabi).

Bu qiyamtalar quyidagi ifodalar orqali o'zaro boglangan:

a) o'lehash aniqligi: $i = C/n$;

b) nonius shkalasi bo'laklari intervali: $B = C \cdot \gamma - i$;

d) nonius shkalasining uzunligi: $L = B \cdot n$ yoki $L = C(\gamma n - 1)$, bu yerda $\gamma=1; 2; 3; 4; 5$ bo'lishi mumkin.

Misol. Shtaugen asbob asosiy shkala bo'laklari $C = 1$ mm, o'lehash aniqligi $i = 0,02$ mm va nonius shkalasining moduli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasining ko'rsatkichlari topilsin.

Yechish: a) nonius shkalasi bo'laklari intervali B :

$$B = C \cdot \gamma - i = 12 - 0,2 = 1,98 \text{ mm};$$

b) nonius shkalasining bo'laklari soni n :

$$n = C/i = 1/0,02 = 50 \text{ ta};$$

d) nonius shkalasining uzunligi L :

$$L = Bn = 1,98 \cdot 50 = 99 \text{ mm} \text{ yoki}$$


$$L = C(\gamma n - 1) = 1(2 \cdot 50 - 1) = 99 \text{ mm}.$$

Shtangen asboblarining tuzilishi va ishlatalish sohalari.


A) *Shtangensirkullar* o'lehash qisqichlarining shakli bo'yicha uch turغا bo'lindi: III, II, I - 1.

I - turdag'i shtangensirkullarda (25-rasm) o'lehash qisqichlari ikki tomonlama joylashgan bo'lib, pastki qisqichlar justi ichki yuzlarini o'lehashga xizmat qilsa, yuqorigi qisqichlar justi esa tashqi yuzlarni o'lehashga va razmetka ishlarini bajarishga mo'ljallangan.

Shtangensirkullar uch xil aniqlikda ishlab chiqariladi: $i = 0,1 \text{ mm}$; $0,05 \text{ mm}$ va $0,02 \text{ mm}$. Turiga qarab o'lehash uzunligi 0 dan 125 mm gacha haunda 125 dan 250 mm gacha boradi. Ammo shtangensirkullarning shunday turlari mayjudki, boshlang'ich nuqtasi noldan farq qilgau holda o'lehash uzunligi bir necha metrgacha borishi mumkin. Shtangensirkullar moslashitirilganligiga qarab tashqi va ichki o'lehamlarni, shu bilan birga churlikni ham o'lehashga moslashgan bo'lishi mumkin.

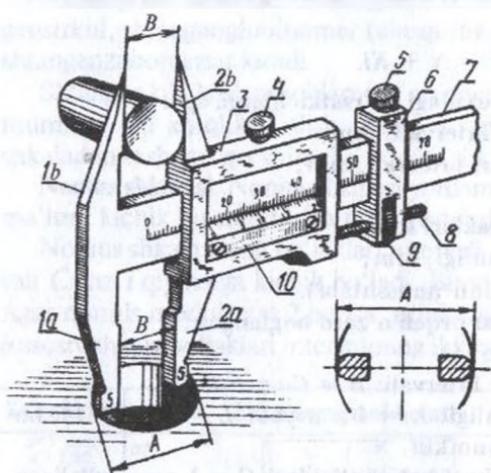

25-rasm. Shtangensirkul:
1 - qo'zg'almas tovon;
2 - qo'zg'aluvechi tovon;
3 - raiinka;
4, 5 - stopor vintlari;
6 - xonut;
7 - shtanga;
8 - mikrovint;
9 - mikrovint gaykasi;
10 - nonius plastinkasi;
11 - lineyka.

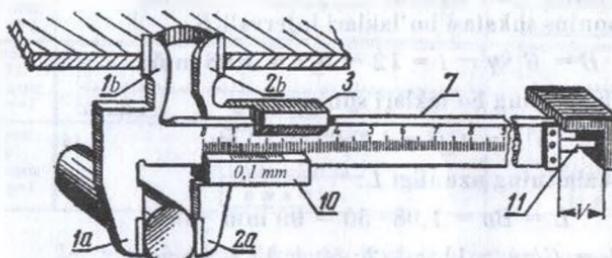


B) Shtangenglubinomeler yordamida balandlik va chuqurliklar o'chanadi (26-rasm). Mikrometrik uzatish vintining bir uchi ramkaga mahkamlangan bo'ldi. Rantkaning yon tomonida joylashgan bo'shlinqning bir qisusiga nonius shkalasi chizilgan plastinka mahkamlanadi. Shtangenglubinomer bilan o'chanashda uuing asosi o'chanayotgan detalning yuzasiga kuch bilan bosib o'rnatiladi va uchi chuqurlikuning ostiga tekkuncha shtanga siljtiladi.


D) Shtangenreysmusrler yordamida razinetka plitasi ustida detallarning balandligini o'chanash va razmetka ishlari bajariladi (27-rasm). Asosning ostki yuzasi bilan belgilash uchun qo'yilgan oyoqcha uchigacha bo'lgan masofa asosiy va nonius sbkalasi orqali aniqlanadi. Shtangenreysmusrlerning o'chanash aniqligi $i = 0,01; 0,05$ va $0,02$ mm va o'chanash chegarasi $0-250, 40-400, 60-630$ va $100-1000$ mm bo'lgan turlari ishlab chiqariladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Shtangenasboblar.
2. O'chanash uchun detallar.
3. Razmetka stoli va unga moslamalar.

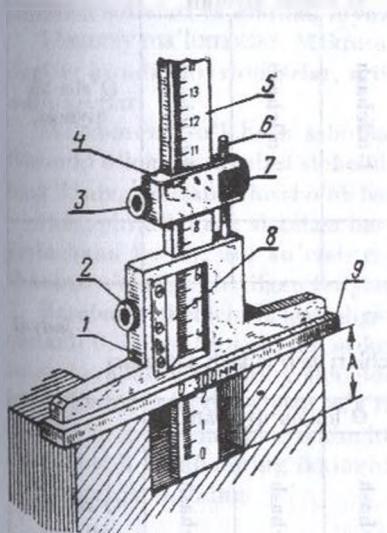

26-rasm. Shtangenglubinomer:
1 — ramka; 2, 3 — stopor vintlari;
4 — xomut; 5 — shtanga; 6 — mikro-
vint; 7 — sozlash gaykasi; 8 — nonius
plastinkasi; 9 — asos.

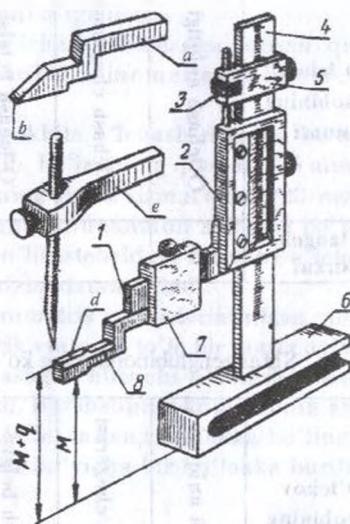

27-rasm. Shtangenreysmus:
1 — qo'zg'aluvchi tovon; 2 — ramka;
3 — mikrovint gaykasi; 4 — shtanga;
5 — xomut; 6 — asos; 7 — qoshimcha
xomut; 8 — almashinuvchi oyoqcha.

Ishni bajarish tartibi.

1. Shtangenasboblarning turlari va tuzilishi o'rgauiladi.
2. Nonius shkalasining tuzilishi va ishlatalishi o'rganilib, berilgan top-shiriqqa asosan nonius shkalasining hisobi bajariladi.
3. Berilgan shtangensirkulni ishlatish o'rganiladi va berilgan pog'onali valning barcha o'lehamlari uch martadan o'lehanib, natijalar 6-jadval shakli, dagi jadvalga kiritiladi.
4. Shtangenglubinomerni ishlatish o'rganiladi va berilgan silindrik detalning chuqurlashirilgan ichki qismi pog'onalaridan har birining chuqurligi uch martadan o'lehanadi va natijalar 7-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
5. Shtangeneysmusrni ishlatish o'rganiladi va berilgan shatum bo'yinchasi markazining val o'qiga nisbatan aylanish radiusi hisoblab topilib, natijalar 8-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

6-jadval

Shtangensirkulning ko'rsatkichlari va o'lehash natijalari

O'lehov asbobining nomi	O'lehash aniqligi	O'lehash chegarasi	O'lehash belgisi	O'leham qiyamati			O'rtacha qiyamat
				1-o'lehash	2-o'lehash	3-o'lehash	
Shtangen-sirkul							

7-jadval

Shtangenglubinomerning ko'rsatkichlari va o'lehash natijalari

O'lehov asbobining nomi	O'lehash aniqligi	O'lehash chegarasi	O'lehash belgisi	O'leham qiyamati			O'rtacha qiyamat
				1-o'lehash	2-o'lehash	3-o'lehash	
Shtangenglubinomer							

Shtangenreysmusning ko'rsatkichlari va o'lchash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lchash aniqligi	O'lchash chegarasi	O'lchash belgisi	O'lcham qiymati			O'rtacha qiymat
				1-o'lchash	2-o'lchash	3-o'lchash	
Shtangen-reysnus			*				

11-mashg'ulot

Mikrometrik o'lchash asboblari

Ishdan maqsad. Mikrometrik o'lchash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatish sohalari va ulardan foydalanishni o'rGANISH.

Umumiy ma'lumotlar. Mikrometrik o'lchash asboblarga, asosan, quydagilar kiradi: mikrometrler, mikrometrik glubinomerlar, mikrometrik nutromerlar.

Mikrometrik o'lchash asboblarning ikkita o'lchash shkalasi bo'ladi. Birinchi o'lchash shkalasi stebelida bo'lib, bo'lagining qiymati 0,5 mm ga teng. Uning ko'rsatuvchisi bo'lib barabauning qirrasi xizmat qiladi (29-rasmi).

Ikkinci o'lchash shkalasi barabauning konussimon aylanasi bo'ylab joylashgan bo'lib, uni ko'rsatuvchisi bo'lib stebeldagi birinchi o'lchash shkalasi o'rtasiga chizilgan bo'ylama chiziq xizmat qiladi.


Barabau stebel ichida joylashgau mikrometrik vintga biriktirilgan, uning qadaiui 0,5 mm. Shu sababli mikrometrik vintning to'la bir marta aylanishiiga barabau qirrasining stebela joylashgan birinchi o'lchash shkalasi bo'yicha bir bo'lakka siljishi to'g'ri keladi. Barabauning konussimon aylanasi bo'yicha joylashgan ikkinchi shkala 50 ta teng bo'lakka bo'lingan. Shu sababli barabauning ikkinchi shkala bo'yicha bir bo'lakka burilishi mikrometrik vintning

$$i = \frac{c}{n} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

Qiyuralgaga bo'ylama siljishiga teng bo'ladi.

Demak, mikrometrning o'lchash aniqligi $i = 0,01 \text{ mm}$ ga teng.

Mikrometrik o'lchash asboblari yordamida o'lchashda, o'lcham qiymati ikkala shkala bo'yicha olinib, so'ug ular jamjanadi.

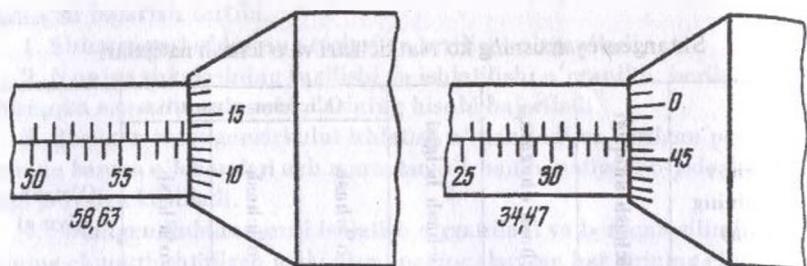

28-rasm. Mikrometrda o'lehamni olish sxemasi.

Mikrometrda o'lehamni aniqlash 28-rasmida ko'rsatilgan.

Rasmdan ko'riniib turganidek, birinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'leham $N = 58,5 \text{ mm}$, ikkinchi shkala bo'yicha esa $K = 13$. Mikrometr bilan o'lehanayotgan o'leham qiymati quyidagicha topiladi:

$$A = N + K \cdot i = 58,5 + 13 \cdot 0,01 = 58,63 \text{ mm}.$$


Ikkinci shaklda birinchi shkala bo'yicha o'leham $N=34 \text{ mm}$, ikkinchi shkala bo'yicha $K=47$. Mikrometr bilan o'lehanayotgan o'leham qiymati yuqoridagidek topiladi:

$$A = N + K \cdot i = 34 + 47 \cdot 0,01 = 34,47 \text{ mm}.$$

Mikrometrik vintning xatoligi ortib ketmasligi uchun uning ishchi uzunligi 25 mm ga teng qilib tayyorlangan. Shuning uchun ham mikrometrik o'lehash asboblari shkalasining o'lehash uzunligi 25 mm ga teng.

Mikrometr. Mikrometrlar tashqi o'lehamlarni o'lehashga mo'ljallanib, o'lehash intervallari har xil bo'lib, ular skobaning o'lehamiga, o'lehash sterjenining uzunligiga, uzaytirgichning o'lehamiga bog'liq bo'ladi. Mikrometrlarning o'lehash intervallari: $0\dots25 \text{ mm}$, $25\dots50 \text{ mm}$, $50\dots75 \text{ mm}$, ..., $275\dots300 \text{ mm}$, shu bilan birga mikrometrlarning 300 dan 600 mm gacha bo'lgan o'lehash intervallarini olishga qo'zg'almas tovonni almashtirish yoki ularni siljittish bilan amalga oshiriladi.

Har o'lehashdan avval mikrometr tekshiriladi. Buning uchun mikrometr komplektiga kiruvchi kalibr o'lehangauda baraban qirrasi 50 mm ni ko'rsatuvchi shtrixga, barabanning nol chizig'i esa stebchining bo'yilma chizig'i ustiga kelishi kerak. Agar ko'rsatilgandek joylashmasa, mikrometr sozlanadi. Buning uchun o'lehash sirtlari orasiga qo'yilgan kalibr treshetka yordamida ($3-5$ marta burab) asta siqiladi. Kalibrni chiqarmay turib, mikrometrik vint aylanib ketmasligi uchun stopor vint yordamida qotiriladi. So'ngra barabanni aylanib ketmasligi uchun chap qo'l bilan ushlab,

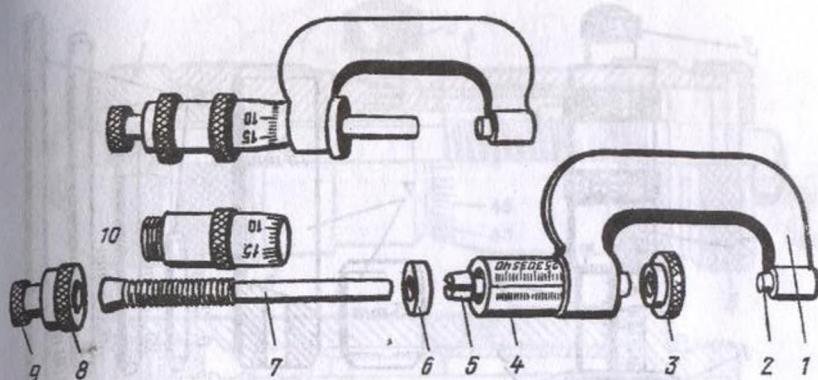

29-rasm. Mikrometr.

1 — skoba; 2 — qozg' almas tovon; 3 — stopor; 4 — stebel; 5 — mikrometrik vintiga ulanadigan qo'zg' aluvchi tovon; 6 — gayka; 7 — mikrometrik vint; 8 — kolpachok; 9 — treshetka; 10 — baraban.


o'ng qo'l bilan kolpachok bo'shatiladi. Baraban mikrovintdan ajralgandan keyin uni kerakli joyga, ya'nii barabanning nol shtrixi stebeldagi millimetr shkalasidagi bo'ylama chiziqqa aylantirib to'g'rilanadi.

Barabanni shu holatda chap qo'l bilau ushlab turib, o'ng qo'l bilan kolpachok asta burab mahkamlanadi. Baraban va mikrometrik vint kolpachok yordamida mahkamlangandan keyin, qaytadan mikrometrda kalibr o'chish tekshiriladi. O'chash chegarasi 0—25 mm bo'lgan mikrometrларни tekshirish uchun o'chash sirtlarini bir-biriga tekkunga qadar treshetka ni burab, to'g'ri hisoblayotgani auiqlanadi.

Mikrometrik glubinomer. Asosining ostki qismi va o'chash sterjeninining oxiri bu asbobning o'chash sirtlari hisoblanadi. O'chash oralig'ini orltirish uchun glubinomerlar almashinuvchi o'chash sterjenlari bilan ta'minlangan. Glubinomerlarning o'chash oralig'lari 0—100 va 0—150 mm ga teng bo'ladi (30-rasm).

O'chash sterjeni 0—25 mm ga teng bo'lgan glubinomerlarni nolga sozlash uchun ularni tekshirish plitasiga o'rnatiladi. Buning uchun asbobning asosi plitaga qisiladi, keyin ikkinchi o'chash sirti plitaga tekkunga qadar mikrometrik vint treshetka yordamida aylantiriladi. O'chash sterjenini stopor vintidan mahkamlab, asbob nolga o'rnatiladi. Qolgan o'chash sterjenlari ishlatalganda glubinomer nolga sozlash o'chovlari yordamida nolga o'rnatiladi.

Mikrometrik nutromer. Mikrometrik nutromer mikrometr golovkasidan va uzaytirgichlar to'plamidan iborat (31-rasm). Mikrometr golovkasini

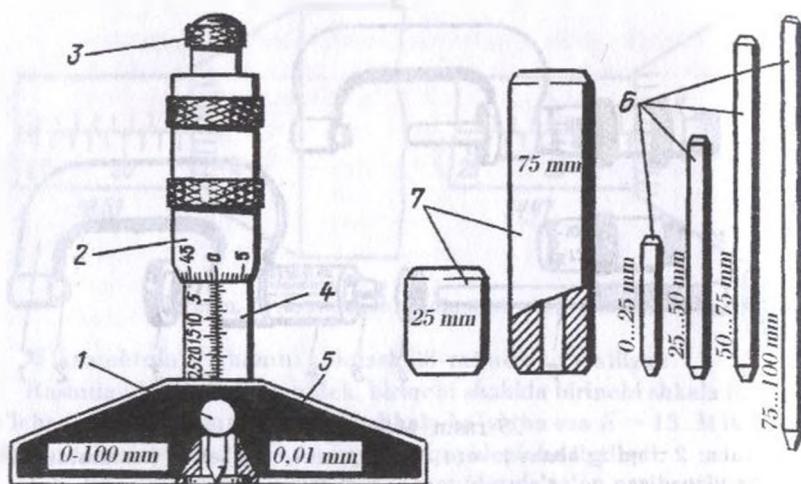


30- rasm. Mikrometrik glubinomer:

1 – stopor; 2 – baraban; 3 – tresshetka; 4 – stebel; 5 – asos; 6 – almashinuvchi o’lhash sterjenlari; 7 – nolga sozlash o’lchovlari.

hisoblash moslamasi xuddi mikrometrnikidek bo‘ladi. Mikrometrik vintning H2 (H) oxiri va asbob korpusiga burab qo‘yiladigan uzaytirgich sterjeniuning oxiri nutromerning o’lhash sirtlari hisoblanadi. Nutromerlarda o’lhash kuchini chegaralovchi moslama yo‘q. O’lehanayo‘gan otverstiyyaga o’lhash sirtlari taxminan siqiladi, shuning uchun hisoblash aniqligi bir xil — 0,01 mm bo‘lishidan qat’iy uazar, nutromerlardagi o’lhash xatoligi mikrometrarda o’lhashdagiga nisbatan birmuncha katta bo‘ladi.

Nutromerlar skoba shaklida tayyorlangan bo‘lib, ichki o’lhash sirtlari oraliqlari aniq masofani o’rnatish o’lchagichida tekshiriladi. Agar nutromer ko’rsatkichi aniq masofaga teng bo‘lsa, u nolga o’rnatiladi. Buning uchun nutromerui o’ruatish o’lchagichidan chiqarmasdan mikrometrik vintni stopor vint bilan qotiriladi. Keyin barabanni ushlab turib mikrovintni barabandan ajratish uchun kolpachok burab bo‘shatiladi. Barabanni kerakli holatga qo‘yib, uni mikrovint bilan biriktirish uchun kolpachok burab qotiriladi. Nutromerning to‘g’ri sozlanganligi o’rnatish o’lchagichidan foydalanib qayta tekshiriladi.

Uzaytirgich sterjen va sterjenni nutromerga biriktirish uchun mo‘ljalangan trubkadan tuzilgan. Trubkada uzaytirgich sterjenining uzunligi ko’rsatiladi. Uzaytirgich nutromerga burab qo‘ylganda prujina sterjenni nutromerning o’lhash sirtiga zinch qisadi.

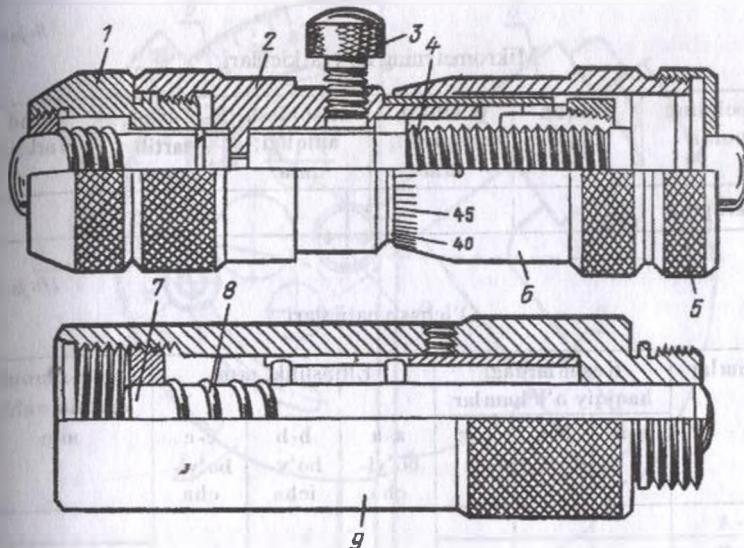

31-rasm. Mikrometrik nutromer.

1 – uzaytirgich uchligi; 2 – korpus; 3 – stopor vinti; 4 – mikrometrik vint; 5 – qopqoq; 6 – baraban; 7 – uzaytirgich sterjeni; 8 – pruijua; 9 – truba.

Mikrometrik nutromerlarning o‘lchash intervallari: 75...175, 75...600, 150...1260 va 600...2500 mm bo‘ladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Har xil uzunliklarni o‘lchashga mo‘ljallangan mikrometrik o‘lchash asbobllari.

2. O‘lchash uchun tirsaklı val, stakan shaklidagi detallar, gilzalar.

3. Mikrometrik o‘lchash asbobllarini sozlash uchun kalibrlar va tekis parallel tugal uzunlikni o‘lchash asbobllari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Mikrometrik o‘lchash asbobllarining turlari va tuzilishi o‘rganiladi.

2. Tekis mikrometr yordamida berilgan detal (tirsaklı val) o‘lchanib, jadvallar to‘ldiriladi va shu detalning bo‘ylama hamda ko‘ndalang kesimlaridagi yeyilishining geometrik shakli sxema tarzida ko‘rsatiladi.

3. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

Izoh. Yuqorida to‘ldirish talab etilgan jadvallar 9, 10-jadvallar ko‘rinishda bo‘ladi. Jadvallar tepasida o‘lchanayotgan detal eskizi beriladi.

Olingan natijalar asosida detal o‘lchamining to‘g‘ri geometrik shakli dan cheflanish grafiklari chiziladi.

9-jadval

Mikrometrning ko'rsatkichlari

Ashbobning nomi	Aniqlik klassi	O'lchash chegarasi, mm	Hisoblash aniqligi, mm	Zavod tartib raqami	Zavod markasi
Mikrometr					

10-jadval

O'lchash natijaları

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'lchamlar			Ellipsislik, mm			Konussim onlik egarsimonlik, mm
	a-a	b-b	c-c	a-a bo'yicha	b-b bo'yicha	c-c bo'yicha	
A-A							
B-B							

12-mashg'ulot


Burchak o'lchash asboblari

Ishdan maqsad. Burchak o'lchash asboblarining turlari, tuzilishi, ishlatishi sohalari va ulardan foydalananishni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Kontakt usulida ishlaydigan burchak o'lchash asboblarining ikki xili bo'lib, ular transportir shaklidagi va universal burchak o'lchash asboblariga bo'linadi.

1. Transportir shaklidagi burchak o'lchash asbobi Kushnikov konstruksiyasi asosida tayyorlangau bo'lib, u qiyinati $0\dots180^\circ$ oralig'ida bo'lgan tashqi burchaklarini o'lchashiga mo'ljallangan (32-rasm).

Asosiy shkalaning bo'laklari $1\dots5'$ ga, nonius shkalasining bo'laklari esa $2\dots5'$ ga teng. Bu burchak o'lchash asbobining asosi yarimdoira shaklidagi disk bo'lib, unga aylanasi bo'ylab 120° li asosiy shkala chizilgan. Diskka lineyka mahkanlangan. Siljuvchi lineyka nonius shkalasi bilan birga A o'q atrofida aylanadi. Nonius sektori mikrovint bilan mahkanlanadi. Siljuvchi lineykaga xomut yordamida 90° li ugolnik mahkanlanadi va bunda 0° dan 90° bo'lgan burchaklar o'lehanadi. 32-rasmida berilgan ashbobning ko'rsatkichi lineyka bilan ugolnik orasidagi α burchakka mos keladi. 90° dan katta bo'lgan burchaklarni o'lchash uchun ugolnik olib tashlanadi. Bunda burchakni o'lchashda ashbobning ko'rsatkichiga $90^\circ + \alpha$ qo'shib ($90^\circ + \alpha$)

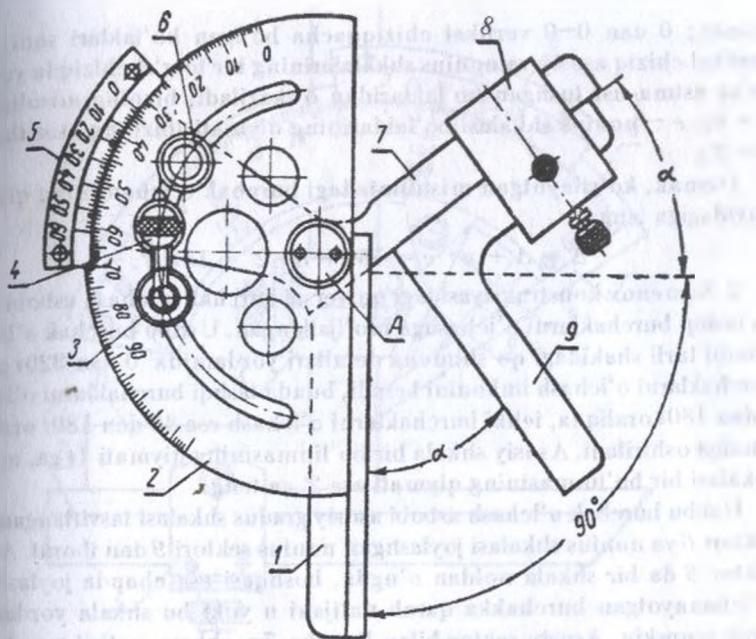


32-rasm. Transportir shaklidagi burchak o'chash asobi:

1 — lineyka; 2 — asos sektor; 3 — mikrovint stopori; 4 — mikrovint; 5 — nonius sektori; 6 — stopor; 7 — siljuychi lineyka; 8 — xomut; 9 — burchagi 90° bo'lgan ugolnik.

hisoblanadi. Nonius shkalasi bo'yicha ko'rsatkichni o'qish shlangenaboblar nonius shkalasini o'qish bilan bir xil anvalga oshiriladi. Furqi shundaki, nonius shkalasiniug ko'rsatkichi uzunlik birligida emas, balki burchak birligida o'qiladi. Masalan, agar burchak o'chash asobining ko'rsatkichi 33-rasmida tasvirlangandek bo'lsa, u holda shkalaning ko'rsatkichi quyidagi foddan hisoblab topiladi:

$$\Delta = A + n \cdot e,$$

bu yerda: Δ — o'chanayotgan burchakning haqiqiy qiymati; A — asosiy shkalaning ko'rsatkichi (bizning misolimizda $A = 15^\circ$); n — nonius shka-

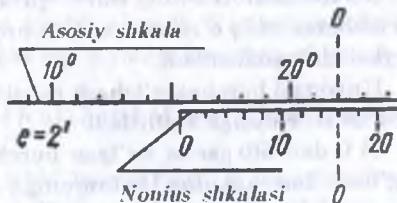

33-rasm. O'chanayotgan burchak qiymatini aniqlash sxemasi.

lasining 0 dan 0–0 vertikal chiziqqacha bo'lgan bo'laklari soni (0–0 vertikal chiziq asosiy va nonius shkalalarining bir to'g'ri chiziqdagi yotgan ya'ni ustma-ust tushgan bo'laklaridan o'tkaziladi, bizning misolimizda $n = 8$); e – nonius shkalasi bo'laklarining qiymati (bizning misolimizda $e = 2'$).

Demak, ko'rileyotgan misolimizdagi burchak o'lechamining qiymati quyidagiga teng:

$$\Delta = A + n \cdot e = 15 + 8 \cdot 2' = 15,16'.$$

2. Semenov konstruksiyasidagi universal burchak o'lehash asbobi ichki va tashqi burchaklarui o'lehashiga mo'ljallangau. Ushbu burchak o'lehash asbobi turli shakldagi qo'shimcha detallari yordamida 0 dan 320° gacha burchaklarni o'lehash imkonini beradi, bunda tashqi burchaklarni o'lehash 0 dan 180° oraliqda, ichki burchaklarni o'lehash esa 40 dan 180° oraliqda amalga oshiriladi. Asosiy shkala bir bo'linmasining qiymati 1 ga, nonius shkalasi bir bo'linmasining qiymati esa 2' ga teng.


Ushbu burchak o'lehash asbobi asosiy gradus shkalasi tasvirlangan asos sektori 6 va nonius shkalasi joylashgan nonius sektori 9dau iborat. Asosiy sektor 6 da bir shkala uoldau o'ngda, boshqasi esa chapda joylashgan. O'lehanayotgan burchakka qarab natijani u yoki bu shkala yordamida olish mumkin. Asosiy sektor bilau lineyka 7 mahkam qotirilgan. Asosiy sektorni nonius shkalasi atrofida osongina o'rnatish va mahkamlagich 8 yordamida qotirish mumkin. Nonius sektori 9 plastinkasiga xomut 4 yordamida ugolnik 3 birlashtiriladi. Juda tor joylarni o'lehashda asbobini o'rnatish qulay bo'lishi uchun almashinuvchi lineyka 2 ning bir uchi qiya qirgilgan.

Nonius sektori 9 ning ishechi qirrasini asos lineykasining ishechi yuzasiga nisbatan aniq o'rnatish uchun orqa tomonda joylashgan mikrometrik gaykadan foydalanimadidi.

Universal burchak o'lehash asbobi tashqi burchaklarni o'lehash uchun uch xil ko'rinishga keltiriladi:

a) 0 dan 50° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun asbob to'la yig'iladi, burchakning bir tomoniga asos lineyksi qo'yiladi, ikkinchi tomoniga almashinuvchi lineyka 2 qo'yiladi. Burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b) 50° dan 140° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun ugolnik olib tasblanib, almashinuvchi lineyka xomut 4 ga mahkamlanadi. Natijada o'lehanayotgan burchak 90° ga ortib qoladi. Shuning uchun 50° dan 90° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda chap shkaladan foydalanimadi. 90° dan 140° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda esa o'ng shkaladan foydalainiladi;

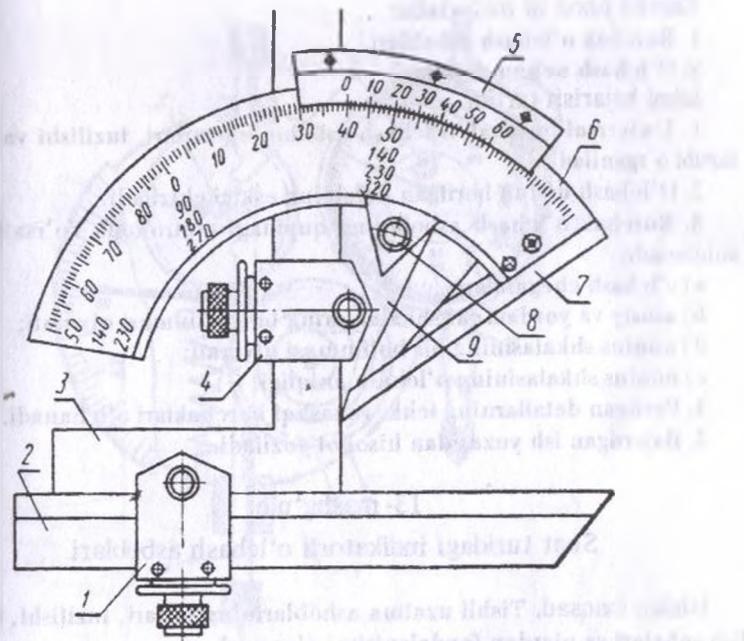

34-rasm. Universal burchak o'lehash asobi:

1 va 4 — lineyka va ugolniklarni mahkamlash uchun xomutlar; 2 — almashinuvchi lineyka; 3 — ugolnik; 5 — nonius shkalasi; 6 — asos sektori; 7 — lineyka;
8 — mahkamligich; 9 — nonius sektori.

d) 140° dan 180° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun lineyka xomut 1 bilan birgalikda ugolnikdan ajratib olinadi. Natijada o'lehash burchagi yana 90° ga ortadi. Burchakning qiymati esa chap shkaladan o'qiladi.

Universal burchak o'lehash asobi ichki burchaklarni o'lehash uchun ikki xil ko'rinishga keltiriladi:

a) 180° dan 130° gacha bo'lgan ichki burchaklarni o'lehash uchun burchak o'lehash asbobining yuqorida keltirilgan d bolatdan foydalilanildi. Bunda burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b) 130° dan 40° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda xomutlar 1 va 4 ga mahkamlangan ugolnik va almashinuvchi lineyka olib tashlanadi. Bunda o'lehash qirralari sifatida lineyka 7 va nonius sektori plastinkasining qirrasidan foydalilanildi. Buning natijasida ular orasidagi tashqi burchak 90° ga, ya'ni uning qiymati 230° dan 320° oralig'ida bo'ladi, bu esa ichki burchakning 130° dan 40° gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatiga mos keladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Burchak o'lehash asboblari.

2. O'lehash uchun detallar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Universal burchak o'lehash asbobining turdari, tuzilishi va ishlash tartibi o'r ganiladi.

2. O'lehash uchun berilgan detalning eskizi chiziladi.

3. Burebak o'lehash asbobining quyidagi metrologik ko'rsatkichlari aniqlanadi:

a) o'lehash chegaralari;

b) asosiy va yordamchi shkalalarning bir bo'linmasi qiymati;

d) nonius shkalasining bir bo'linmasi qiymati;

e) nonius shkalasining o'lehash aniqligi.

4. Berilgan detallarning ichki va tashqi burchaklari o'chanadi.

5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

13- mashg'ulot

Soat turidagi indikatorli o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Tishli uzatma asboblarining turdari, tuzilishi, ishlash sohalari va ulardan loydanishni o'r ganish.


Umumiy ma'lumotlar. Tishli uzatma asboblariga, asosan, soat turidagi indikator bilan ta'mulangan o'lehash asboblari – chuqurlik, qalinlik o'lehangichlar, stanok shpindelining radial urishini (tepishini) tekshiradigan qurilmalar, indikatorli skobalar, indikatorli metromerlar kiradi.

Soat turidagi indikatorlar tishli justlardan iborat bo'lgan mexanizmli asbob hisoblanadi.

O'lehash sterjeni o'rta qisini idagi qirqilgan reya orqali tishli g'ildirak bilan tishlanadi. O'lehash sterjening siljishi tijji g'ildirak orqali asbobning strelkasiga uzatiladi. Tishli g'ildiraklarning lust tolasimou spiral prujina va tishli g'ildirak yordamida yo'qotiladi. Prujinaning ikkinchi uchi asbob korpusiga mahkamlangan bo'ladi. Asbobda ikkita shkala mayjud bo'lib, ulardau kattasi bo'yicha millimetning bo'liklari, kichigi bo'yicha esa butuu qiymatlar hisoblanadi. O'lehash sterja 1 mm ga siljiganda katta shkaladagi strelka bir marta aylanadi. Agar shkala 100 ta bo'linmagaga teng bo'lsa, u holda katta shkala bo'linmalari qiymati 0,01 mm ga teng bo'ladi.

Soat turidagi indikatorlar quyidagi 4 xil turda islab chiqariladi:

1. Gardishining diametri 68 mm va o'lehash chegarasi 0...6 mm hamda 0...10 mm bo'lgan normal o'lehamli indikatorlar.

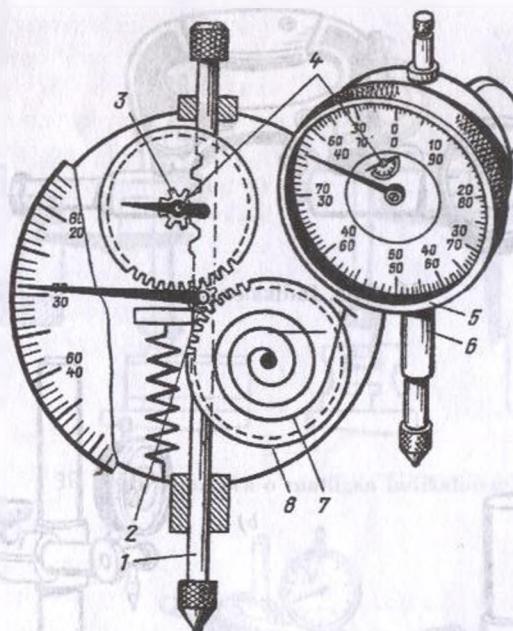

35-rasm. Soat turidagi indikator va uning sxemasi:

1 — o'chash sterjeni; 2 — tribka; 3 — juft tishli g'ildirak; 4 — kichik strelka; 5 — tashqi qopqoq; 6 — gilza; 7 — tolasimon spiral prujina; 8 — tishli g'ildirak.

2. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan kichik gabaritli indikatorlar.


3. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan toreslarni o'chaydigan indikatorlar.

4. Gardishining diametri 90 mm va o'chash chegarasi 0...5 mm (bo'linmalarining qiymati 0,01 mm) hamda o'chash chegarasi 0...10 mm (bo'linmalarining qiymati 0,1 mm) bo'lgan kattalashtirilgan shkalali indikatorlar.

Bundan tashqari, o'chash chegarasi 25...50 mm bo'lgan indikatorlar ham ishlab chiqariladi.


Indikatorlarda saqat bitta o'chash uchi bo'ladi, xolos. Shuning uchun ulardan foydalauishda turli xil moslamalardan foydalauiladi. Masalan, detal-larning tashqi o'chamlarini o'chashda indikator skobadan foydalaniladi.

Si turidagi indikatorli skobalar 0 dan 1000 mm gacha bo'lgan turli o'chash chegaralarida (0...50, 50...100, so'ng har 100 mm dan keyin, bundan tashqari, 600 mm dan keyin almashinuvchi tovonli bo'ladi) tashqi o'chamlarni o'chash uchun ishlab chiqariladi (36-rasm). Skobalar

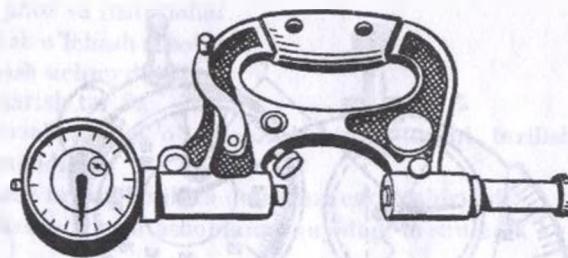

36-rasm. Indikator skoba.

- 1) dialska
- 2) yordamli va yordamli
- 3) murobbi shakhsiyatli
- 4) murobbi shakhsiyatli
- 5) tizilishni detalning
- 6) Mayarligan sifariş uchun

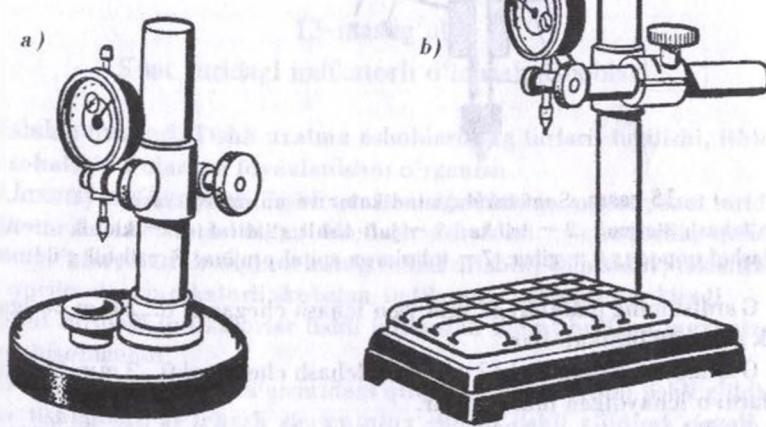


37-rasm. Doiraviv (a) va kvadrat (b) stolga o'rnatilgan indikatorlar.


bo'limmalarining qiymati 0,01 mm dan bo'lgan va o'lehash chegarasi 0...5 yoki 0...10 mm bo'lgan soat turidagi indikatorlar bilan jihozlanadi.

Kichik o'lehamli detallarni o'lehashda doiraviv stolli stoykaga (o'lehami 80 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan va kvadrat stolli stoykaga (o'lehami 125 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan indikatorlardan foydalilaniladi (37-rasm).

Stoykaga o'rnatilgan indikatorlar va indikator skobalar tekis parallel tugal o'lehash asboblari yordamida nolga o'matiladi.

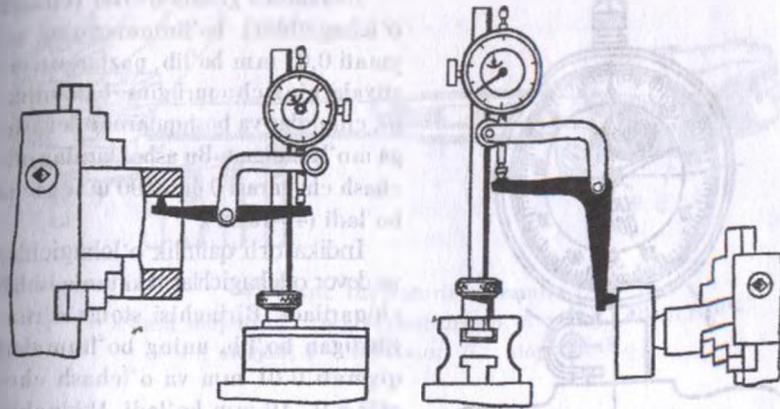


38-rasm. Stanokka o'rnatilgan indikatorlar.

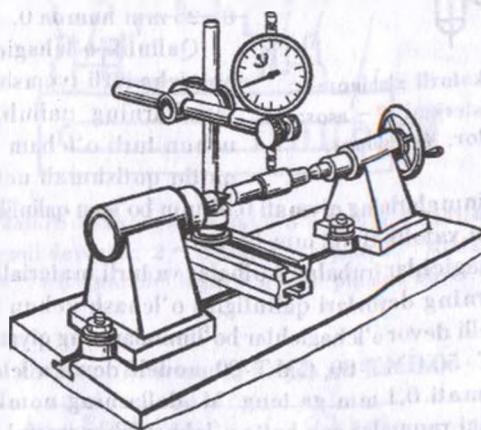

39-rasm. Detallarning radial urishini aniqlashga moslangan indikator.

Bundan tashqari, soat turidagi indikatorlardau kengroq soydalanish uchun bu indikatorlar uchun qo'shimcha qurilmalar va har xil tekshirish ishlari bajarish uchun tegishli moslamalar ishlab chiqariladi. Bu moslamalarga maxsus burchakli va to'g'ri richagli qisish qurilmalari, buriladigan tutqichili mustalar va boshqalar kiradi. Bu qurilmalar stanoklarning to'g'ri ishlashini tekshirishga, detallar tashqi va ichki yuzalarining shakldan chetga chiqishini, radial urishini aniqlashga, o'chash qiyin bo'ladigan turli joylarini o'chashga imkon beradi (38, 39-rasmilar).

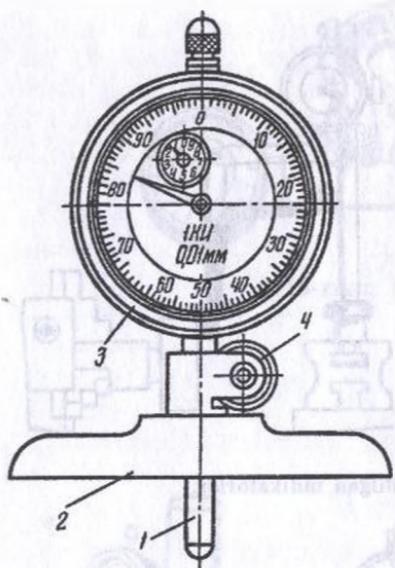

40-rasm. Indikatorli glubinomer:
1 — o'lehash sterjeni; 2 — asos;
3 — indikator; 4 — slopor.

hozlanadi. Bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan qalinlik o'lehashichlarda yo'l qo'yiladigan xatolik $\pm 0,02$ mm bo'лади.

Devor o'lehashichlar trubalar, kolbalar va turli materiallardau yasalgan boshqa detallarning devorlari qalinligini o'lehash uchun ishlataladi. C-2 va C-10A modelli devor o'lehashichlar bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga, C-10B, C-25, C-50 CMT-60, CMT-90 modelli devor o'lehashichlar bo'linmalarining qiymati 0,1 mm ga teng. Modellarning nomlanishidagi harf belgilari yonidagi raqamlar eng katta o'lehash chegarasini ko'rsatadi.


Indikatorli nutromerlar. Detallarning ichki diametrлари 6 mm dan 1000 mm gacha bo'lgan o'lechamlari indikator nutromerlarda o'lehanadi. Amaliyotda bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan indikatorli nutromerlar keng tarqalgan.

Indikatorli nutromerda o'lehash sterjenining siljishi teng yelkali richag va sterjen orqali indikatorga uzatiladi. Otverstiyalarning diametrini o'lehashda markazlashtirish ko'prichasi kuehli prujinalarda o'rnatilganligi sababli o'lehash sterjeni detal diametriga markazlashishga moslashgan. Almaschinuchi sterjen yordamida nutromer kerakli o'lehamga qo'yiladi. Buning uchun tekis parallel fugal uzunlikni o'lehash asbobidan foydalaniлади.

Indikatorli glubinomerlar (chuqur o'lehashichlar) bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lib, pazlar, otverstiyalarning chuqurligini, balandlikni, chiqiqlar va boshqalarni o'lehashga mo'ljallangan. Bu asboblarning o'lehash chegarasi 0 dan 100 mm gacha bo'лади (40-rasm).


Indikatorli qalinlik o'lehashichlar va devor o'lehashichlar ikki turda ishlab chiqariladi. Birinchisi stolga o'rnatiladigan bo'lib, uning bo'linmalari qiymati 0,01 mm va o'lehash chegarasi 0...10 mm bo'лади. Ikkinchisi dastaki bo'lib, bo'linmalarining qiymati 0,1 mm va o'lehash chegarasi 0...25 mm hamda 0...50 mm bo'лади.

Qalinlik o'lehashichlar buyurtma bo'yicha turli (yumshоq, qattiq) materiallarning qalinligini tekshirish uchun turli o'leham va shakklardagi qattiq qotishmali uchliklar bilan ji-

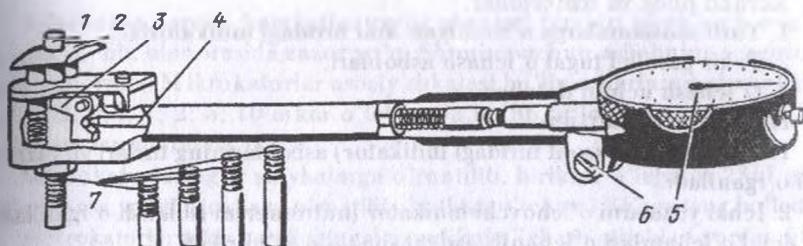

41-rasm. Indikatorli nutromer:

1 — o'lehash sterjeni; 2 — markazlashtirgich; 3 — teng yelkali richag;
4 — sterjen; 5 — indikator; 6 — stopor vinti.

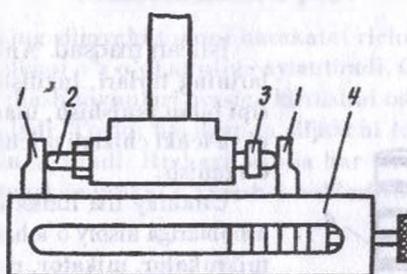

42-rasm. Indikatorli nutromerni kerakli o'lehamga o'rnatish moslamasi:

1 — tekis yuzali devorlar; 2 — o'lehash sterjeni; 3 — sozlash gaykasi;
4 — tekis parallel tugal o'lehash plitalari bloki.

11-jadval

Indikator nutromerlar haqida ma'lumotlar

O'lehash chegaralari, mm	Eng katta o'lehash chuqurligi, mm	O'lehash sterjenining siljish kattaligi, \pm mm	Xatoligi, mm
6—10	50	0,6	0,015
10—18	130	0,8	0,015
18—50	150	1,5	0,015
50—100	200	4	0,02
100—160	300	4	0,02
160—250	400	4	0,02
250—450	500	6	0,025
450—700		8	0,025
700—1000		8	0,025

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli moslamalarga o'rnatilgan soat turidagi indikatorlar.
 2. Tekis parallel tugal o'lehash asboblari.
 3. O'lehash uchun detallar.
- Ishni bajarish tartibi.
1. Tishli uzatma (soat turidagi indikator) asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.
 2. Ichki yuzalarini o'lechovchi indikator (nutromer)ni ishlatalish o'rganiladi va detal o'lehamlari o'lechanib, jadval shaklida to'ldiriladi.
 3. Berilgan detallarning o'lehamlarini o'lehash o'rganiladi.

14- mashg'ulot


Aniq o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Aniq o'lehash asboblarining turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishish, ular yordamida tashqi va ichki chiziqli o'lehamlarni aniqlashni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Aniq o'lehash asboblariga nishbiy o'lehashga mo'ljallangan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr va boshqa bir qator o'lechov asboblari kiradi. Ular tuzilishi bo'yicha ancha sodda va ishlatalishga qulay bo'lib, o'lehash aniqligi 0,001 mm gacha bo'ladi.

Mikrokator va mikator. Bu ikkala o'lehash asbobning ishlash prinsipi bir xil bo'lib, ular bir-biridan og'ir yoki yengil stoykaga o'rnatilishi bilan farq qiladi.

Mikrokatorning o'lehash sterjeni prujinasimon diskka va gorizontal joylashgan prujinasimon ugolnikka o'rnatilgan bo'ladi. Sterjening yuqoriga yoki pastga harakatlari natijasida sezgir prujina harakallanib, strelnani u yoki bu youngu buradi (43-rasm).

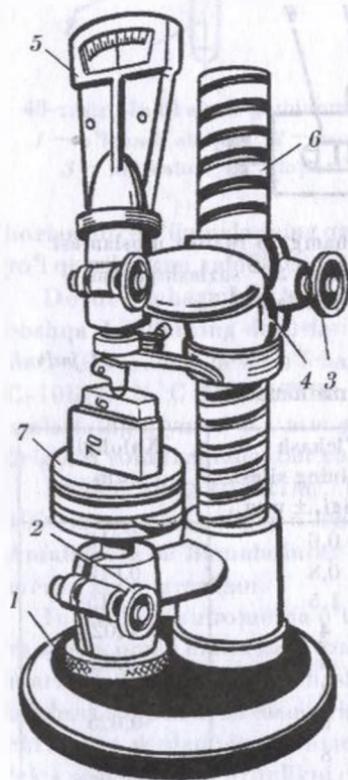

43-rasm. Mikrokator:

1 — mikrovint; 2, 3 — stopor vintlari; 4 — kronshteyn; 5 — mikrokator; 6 — o'lehash stoykasi; 7 — o'lehash stoli.


Ashobning barcha harakatlanuvchi qismalari bir-biri bilan zinch bog'janigan bo'lib, ular orasida zazor yo'q. Shuning uchun ashobning sezgirligi juda yuqoridir. Mikrokatorlar asosiy shkalasi bo'linmalarining qiymatlari 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 mm o'lehamda bo'lib, o'lehash chegarasi ± 30 bo'linmada u iborat bo'ladi.

Mikrokatorlar og'ir stoykalarga o'matilib, birikish o'lehami 28h7 ga, mikator esa yengil stoykaga o'matilib, birikish o'lehami 8h7 ga teng bo'ladi.

Mikrokatorlar tekis parallel tugal uzuulikni o'lehash ashoblari yordamida o'lehamga moslanadi.


Richagli skoba. Ular 6 xil turda ishlab chiqariladi. Richagli skobalar 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150 mm o'lehash chegaralarida va shkala bo'linmasining qiymati 0,002 mm ga teng qilib tayyorlanadi.

Richagli skobaning siljuvchi tovon barakatni richag orqali tishsimon sektoriga uzatib, strelkani o'z o'qi atrofida aylantiradi. O'lechanayotgan detalni ashobning o'lehash tovonlari orasiga kiritishni osonlashtirish uchun tortqidan foydalaniлади. Tortqi bosilganda siljuvchi tovon orqaga qaytib tovonlar orasini kengaytiradi. Richagli skoba har bir yangi o'lehashdan oldin tekis parallel tugal uzuulikni o'lehash ashoblari yordamida o'lehamga moslanadi.

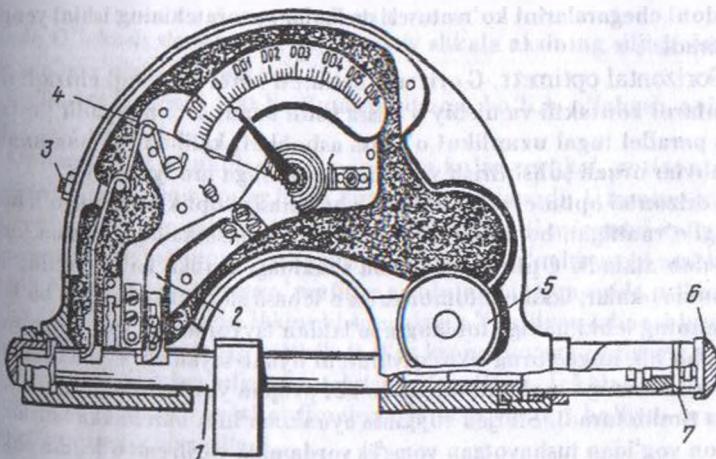

44-rasm. Richagli skoba:

- 1 — siljuvchi tovon; 2 — richag; 3 — tortqi; 4 — strelka va uning asosi;
- 5 — stopor vinti; 6 — himoya qopqog'i; 7 — mikrometrik vint.

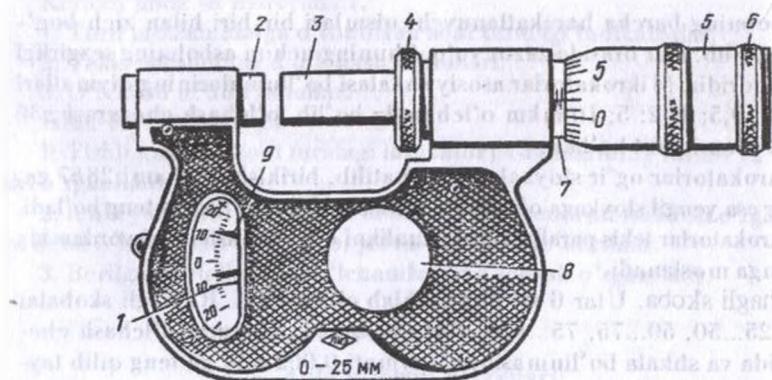

45-rasm. Richagli mikrometr:

1 — richag mexanizmiga ulangan strelka; 2 — qo'zg'almas tovon; 3 — qo'zg'aluvchi tovon; 4 — stopor vinti; 5 — baraban; 6 — himoya qopqog'i; 7 — stebel; 8 — sozlash joyining qopqog'i; 9 — dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalar.


Richagli mikrometr. Richagli mikrometrning asosiy ishechi qismi od-diy mikrometr kabi ishlaydi.

Barabandagi asosiy shkala ko'rsatkichiga richag mexanizmiga ulangan qo'shimucha strelkaning ko'rsatkichi o'z ishorasi bilan qo'shiladi. Dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalar nazoratchining ishini yengil-lashтиради.

Gorizontal optimetr. Gorizontal optimetr ichki va tashqi chiziqli o'lechamlarni kontaktli va nisbiy o'lehash usuli bilan, 4—5 razryadli (toifali) tekis parallel tugal uzuulikni o'lehash asboblari, kalibrler va namunaviy o'lebovlar orqali solishtirish yo'li bilan aniqlashga mo'ljallangan.

Gorizontal optimetrning o'lehash moslamasiga optik-mexanik o'lehash kallagi o'rnatilgan bo'ladi. Optik-mexanik o'lehash kallagi, odatda, *optimetr* deb ataladi. Optimetr Г-simon shakldagi trubka bo'lib, uning bir tomonida okular, ikkinche tomonida esa o'lehash sterjeni joylashgan bo'ladi. Sterjening ichki uebiga toblangan po'latdan tayyorlangan sharcha o'rnatilgan bo'lib, unga yorug'likni qaytaruvchi oynak tayanadi. Oynakning bir tomoni sharniriga mahkamlangan bo'lib, prujina yordamida doimo sharchaga tiralib turadi. Sterjen siljiganda oynak ma'lum burchakka buriladi.

Yon yog'idan tushayotgan yorug'lik yordamida yoritilan o'lehash shkala sining aksi optik prizma va linzalar orqali o'lehash sterjeniga tayangan oynakka borib qaytadi va asosiy shkala yonida parallel ravishda ko'rindadi. O'lehash sterjenining biroz siljishi qaytaruvchi oynakni ma'lum burchakka buradi va natijada okulardan ko'rindigan shkala aksining siljishiga olib

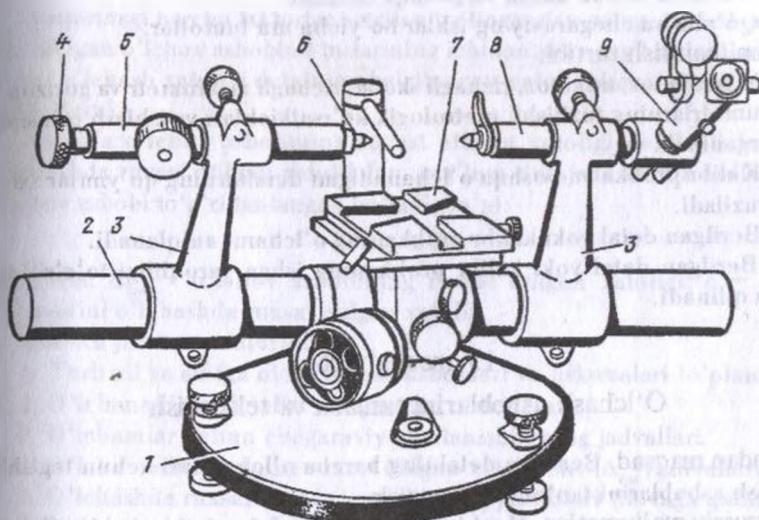

46-rasm. Gorizontal optimetr:

1 – optimetrning asosi; 2 – yo‘naltiruvchi; 3 – harakatlanuvchi kronshteyn; 4 – mikrovint; 5 – pinol; 6 – almashinuvchi uchlik; 7 – stol; 8 – trubka; 9 – optik moslama.

keladi. O‘lhash sterjenining siljishi asosiy shkala aksining siljish darajasi ma’lum nisbatda mos keladi.

Optimetr shkalasi 100 bo‘linmadan iborat bo‘li, b o‘lhash aniqligi 0,001 mm ga teng.

Optimetr o‘zi o‘rnataladigan moslamaga ko‘ra vertikal, gorizontal va boshqa qo‘shimcha nomlar bilan birgalikda nomlanadi. Ularning ichida gorizontal optimetr universal hisoblanadi (46-rasm). Gorizontal optimetrning asosiga harakatlanuvchi kronshteyn o‘rnatilgan yo‘naltiruvchi mahkamlangan. Chap kronshteynga o‘rnatilgan pinolning bir tomonida mikrovint bo‘lib, uning yordamida ikkiuchi tomoniga o‘rnatilgan almashinuvchi o‘lhash uchligi harakaiga keltiriladi. O‘ng kronshteynga optimetr o‘rnatilgan bo‘ladi. O‘lchanadigan detal stolga o‘rnatiladi. Ichki o‘lchamlarni o‘lhash uchun gorizontal optimetrga o‘lhash yoylari bo‘lgan maxsus richagli moslama o‘rnatiladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Aniq o‘lhash asboblaridan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr.
2. Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblari.

3. O'lehash uchun kalibr va boshqa detallar.

4. Qo'yim va chegaraviy og'ishlar bo'yicha ma'lumotlar.
Ishni bajarish tartibi.

1. Mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr va gorizontal optimetrlarning tuzilishi, metrologik ko'rsatkichlari va ishlash prinsiplari o'rganiladi.

2. Kalibr probka va boshqa o'lehanadigan detallarning qo'yimlar sxemasi tuziladi.

3. Berilgan detal yoki kalibr probkaning o'lehami aniqlanadi.

4. Berilgan detal yoki kalibr probkaning ishga yaroqliligi to'g'risida xulosa qilinadi.

15- mashg'ulot

O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish

Ishdan maqsad. Berilgan detalning barcha o'lehamlari uchun tegishli o'lehash asboblarini taushashni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Mashinasozlikda detalning ixtiyoriy bir o'lehamini o'lehash uchun duch kelgan birinchi o'lebor asbobidan foydalanish mumkin emas. Aniq bir o'lebor asbobini tanlash ishlab chiqarish ko'lamiga, nazorat qilishning qabul qilingan tashkiliy- texnik shakliga, detalning konstruksiyasi va materialiga, anqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Mashinasozlikda ishlab chiqarish ko'lamiga ko'ra ko'plab, seriyalab va dononalab (yakka) ishkab chiqarish turlariga bo'linadi.

Ko'plab ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilgan texnologik jarayonga nazorat ishlari ham kirib, u yuqori ish unumiga ega bo'lgan mexanizatsiyalashgan va avtomatlash tirilgan o'lehash hamda nazorat qilish qurollarini o'z ichiga oladi. Bu yerda universal o'lebor asboblaridan kam foydalaniлади.

Seriyalab ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan mashinasozlik zavodlarida, ta'mirlash zavodlarida va yirik mutaxassislash tirilgan ta'mirlash korxonalarida detallarning ishga yaroqliligini nazorat qilishda chegaraviy kalibrlardan, shablondan, maxsus nazorat moslamalaridan foydalaniлади. Bu yerda sharoitga qarab universal o'lebor asboblaridan ham foydalaniш mumkin.

Yakka tartibda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan ta'mirlash ustaxonalari kabi kichik korxonalarda universal o'lebor asboblaridan foydalaniлади.

O'lehash asboblarini taushashda detalning o'lehamlariни, massasini, shaklini va tanlangan o'lehash asbobi bilan ushbu o'lehamini o'lehash mumkin yoki mumkin emasligi kabi faktorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Detalning materiali, bikrлиgi, yuzasining g'adir-budurligiga qarab o'lehash kuchi belgilanadi va uning asosida o'lebor asboblarining turi aniqlanadi.

Yuqoridagi barcha faktorlar belgilanib olingandan so'ng, tanlash mumkini bo'lgan o'chov asboblari turlarining ichidan shunday biri tanlanadi. Uning o'lehash xatoligi detalning belgilangan aniqlik darajasini ta'minlay olishi kerak.

Amalda o'chov asbobining ruxsat etilgan xatoligi detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolikdan ma'lum darajada kichik bo'lsagina o'chov asbobi to'g'ri tanlangan bo'ladi, ya'ni:


$$\Delta_{lim} \leq \delta$$

bu yerda: Δ_{lim} — o'chov asbobining ruxsat etilgan xatoligi; δ — detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolik.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli xil va sinfga oid o'lehash asboblari va uskunalarini to'plami.
2. O'lechanadigan detallar va ularning chizmalarini.
3. O'lechamlar uchun chegaraviy chetlanishlarning jadvallari.
4. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallari.
5. O'lehashda ruxsat etilgan xatoliklar (δ) jadvallari (ilovaga qarang).

Quyida misol tariqasida detalning ba'zi o'lechamlari uchun o'chov asbobi tanlashga misol keltirilgan.

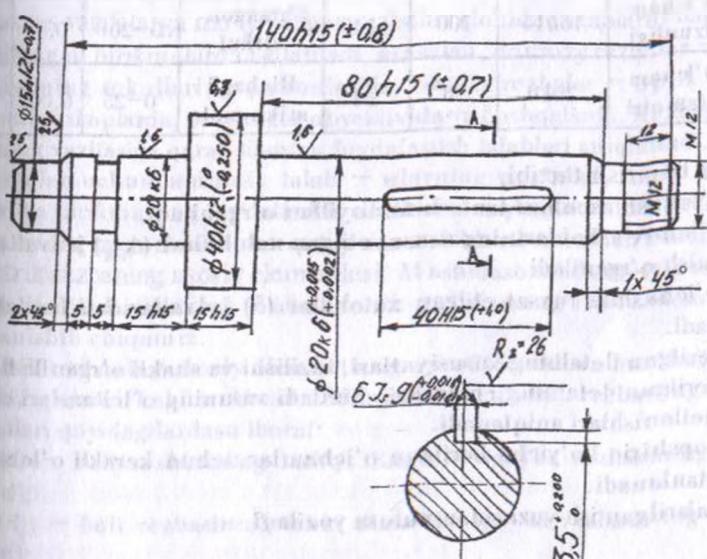

47-rasm. O'chov asbobi tanlash uchun berilgan detalning chizmasi.

Berilgan o'cham asosida tanlangan o'chov asboblari

№	O'chamning xususiyatlari				O'chov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopustki, mkm	Ruxsat etilgan xatoligi δ , mkm	Nomi	O'chash chegaralari, mm	O'chash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi Δ_{lim} , mkm
1	Valning uzunligi	140h15	1600	± 160	Shtangen-sirkul	0-200	0,05	± 100
2	Shponka pazining uzunligi	40h15	1000	± 100	Shtangen-sirkul	0-200	0,05	± 100
3	O'cham diametri	40h12	250	± 25	Mikrometr	25-50	0,01	± 10
4	O'cham uzunligi	15h15	700	± 140	Shtangen-sirkul	0-200	0,05	± 100
5	O'cham diametri	20k6	13	± 4	Richagli mikrometr	0-25	0,002	± 3

Ishni bajarish tartibi.

1. O'chash asbobini tanlash tamoyillari o'rganiladi.
2. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallaridan foydalanish o'rganiladi.
3. O'chashda ruxsat etilgan xatoliklar (δ) jadvallaridan foydalanish o'rganiladi.
4. Berilgan detalning xususiyatlari, tuzilishi va shakli o'rganiladi.
5. Berilgan detalning chizmasi chiziladi va uning o'chamlari chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.
6. Topshiriq bo'yicha berilgan o'chamular uchun kerakli o'chov asboblari tanlanadi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan xulosa yoziladi.

16- mashg'ulot

Metrik rezba o'lchamlarini differensial usulda o'lchash va rezba turini aniqlash

Ishdan maqsad. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlarini o'rghanish.

Umumiy ma'lumotlar. Rezbali birikmalar mashinasozlikning barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Vazifasiga ko'ra rezbalar umumiy qo'llaniladigan va maxsus turlarga bo'linadi.

Umumiy qo'llaniladigan rezbalarga quyidagilar kiradi:

1. Mabkamlash (metrik, duymli) rezbalar.
2. Kinefmatik (trapetsial va to'g'ri burchakli) rezbalar.
3. Trubali va armaturali (trubali silindrsimon, konussimon va metrik konussimon) rezbalar.

Metrik rezbalar ikki guruhga bo'linadi: mayda qadamli va yirik qadamli. Mayda qadamli rezbaniing har bir diametriga har xil qadam to'g'ri kelishi mumkin. Mayda qadamli rezbalar o'z-o'zidan buralib ketmasligi ta'minlanadigan birikmalarda qo'llaniladi. Yirik qadamli rezbalarni esa o'zgarmas yuklanishlarda, zarbsiz va tebranishlarsiz ishlaydigan birikmalarда qo'llash tavsiya etiladi.

Maxsus vazifalarga mo'ljallangan rezbalar alohida vazifalarini bajarishga mo'ljallangan birikmalarda ishlataladi, masalan, doiraviy rezbalar — elektr lampalarining sokollari va patronlarida, okular rezbalar — optik asboblarda, mikroskoplarda, protivogaz obyekтивida va boshqalarda. Rezbali birikmalarning vazifasiga qarab ularidan foydalanish talablari aniqlanadi. Hamma rezbalar uchun umumiy talab — ularning puxtaligi, uzoq muddat ishlashi va birikmaning foydalanish sifatlarini saqlagan holda, rezbaning qanday usulda tayyorlanishidan qat'iy nazar, ishlov bermasdan buralishidir.


Metrik rezbaning asosiy elementlari. Mashinasozlikda metrik rezbalar keng qo'llauiladi. Shuning uchun metrik rezbalarning asosiy elementlari bilan tanishib chiqamiz.

Metrik rezbaning asosiy elementlariga profil shakli va burchagi, diametrleri, qadami kabilari kiradi. Silindrsimon metrik rezbaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

D (d) — bolt rezbasining tashqi diametri (gayka rezbasining ichki diametri);

D_1 (d_1) — bolt rezbasining ichki diametri (gayka rezbasining tashqi diametri);

D_2 (d_2) — bolt va gayka rezbasining o'rta diametri, u rezba kanalchasi kengligi qadamining yarmiga teng bo'lgan nuqtalardan o'tadi. Rezbaning

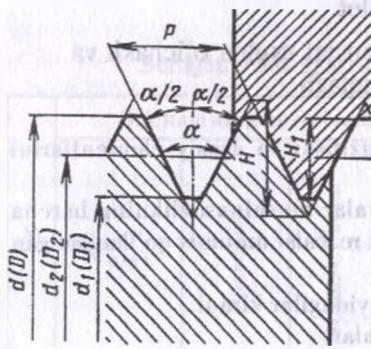

48-rasm. Metrik rezbaning profili va asosiy elementlari.

$\alpha/2$ — rezba profilining yarim burchagi, profilning bir tomoni bilan uning o'rasisidan o'tkazilgan perpendikular orasidagi burchak.

ψ — rezbaning ko'tarilish burchagi, u rezbaning o'rta diametri orqali o'tgan viutsimon chiziqa o'tkazilgan uriuma bilan rezba o'qiga perpendikular tekislik orasidagi burchak. Bu burchak rezbaning tormozlanishini belgilab, uni o'z-o'zidan bo'shab ketmasligini ta'minlaydi. Rezbaning ko'tarilish burchagi quyidagicha aniqlanadi:


$$\operatorname{tg} \psi = \frac{P}{\pi \cdot d_2}$$

Rezba ishlab chiqarishda ikki xil o'lchov asboblaridan keng qo'llaniladi. Yuqori aniqlik talab qilinmaydigan hollarda oddiy rezba mikrometridan foydalaniлади. Yuqori aniqlik talab qilinadigan hollarda esa uch sim usulida o'lehashga moslashtirilgan mikrometridan foydalaniлади. Boshqa hollarda rezbalar kalibrilar, shablolar va rezba indiktorlari bilan o'lchab tekshiriladi (49—53-rasmlar).

Uch sim usuli rezbaning o'rta diametrini aniqroq o'lehash imkonini beradi (54-rasm). O'lchash simining diametri shunday tanlanadiki, simning rezba profiliga tegib turgan nuqlasi rezbaning o'siq va o'yiq qismlari kengliklarining bir xil bo'lishini ta'minlashi kerak. Mikrometr yordamida o'lchangan tashqi M diametr orqali rezbaning o'rta diametri quyidagicha aniqlanadi:


$$d_2 = M - 3d + 0,866P,$$

bu yerda: d_2 — rezbaning o'rta diametri; M — o'lchangan tashqi diametr; d — simning diametri; P — rezba qadami.

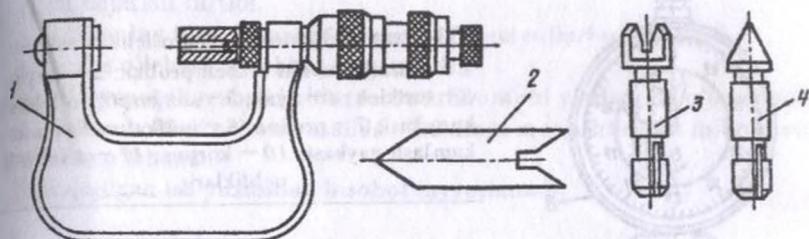


49-rasm. Rezba mikrometri:


- 1 — mikrometr; 2 — mikrometrnii nolga keltirish uchun maxsus uchlik;
- 3 — mikrometrning qo‘zg’almas loyoniga o‘rnataladigan maxsus prizmasimon almashinuvchi moslama; 4 — mikrometrning qo‘zg’aluvchi tovoniga o‘rnataladigan maxsus konussimon almashinuvchi moslama.

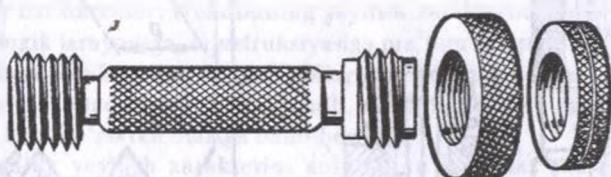

50-rasm. Rezba kalibri.

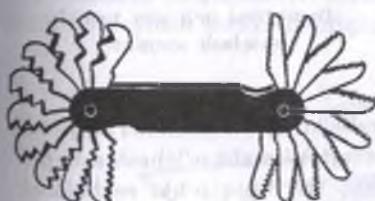


51-rasm. Rezba shabloni.

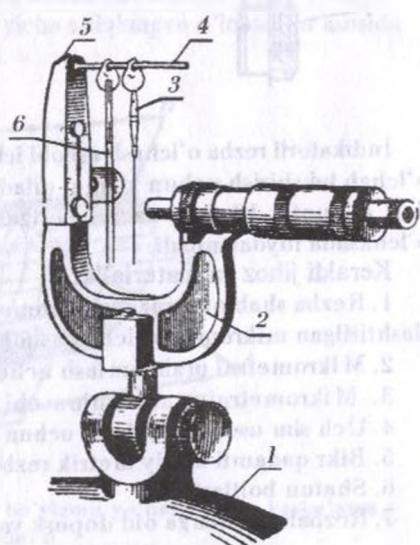


52-rasm. Uch sim usulida o‘lehashga moslashtirilgan mikrometr:

- 1 — mikrometrnii ushlab turish moslamasi; 2 — mikrometr; 3 — sim; 4 — simni ilish uchun moslama; 5 — plita
- 6 — bir-biriga bog’langan simlar.

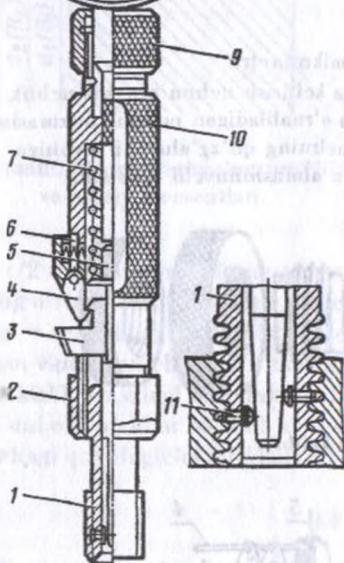

53-rasm Indikatorli rezba o'lehash asbobi:
1 – almashinuvchi rezbali probka; 2 – gayka;
3 – turtkich; 4 – ilgak; 5 – sterjen; 6 – o'lehash
knopkasi; 7 – prujina; 8 – indikator; 9 – mah-
kamlash gaykasi; 10 – korpus; 11 – o'lehash
uchliklari.

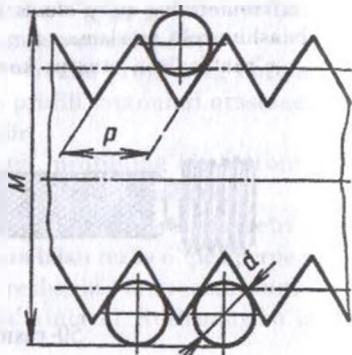

54-rasm Rezbaning o'rta
diametriti uch sim usulida
aniqlashi sxemasi.

Indikatorli rezba o'lehash asbobi ichki rezbalarni o'rta diametri bo'yicha o'lehab tekshirish uchun xizmat qiladi. Indikatorli rezba o'lehash asbobi dan diametri 16 mm gacha bo'lgan ochiq va yopiq ichki rezbalarni o'lehashda foydalilanildi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Rezba shabloni, rezba mikrometri, uch sim usulida o'lehashga moslashtirilgan mikrometr o'lechov ashobları.
2. Mikrometrni mahkamlash uchun stoyka.
3. Mikrometrning almashinuvchi uchliklari.
4. Uch sim usulida o'lehash uchun simlar.
5. Bikr qadamli oddiy metrik rezbali boltlar.
6. Shatun boltlari.
7. Rezbali detallarga oid dopusk va posadkalar jadvallari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlari o'rganiladi.
2. Rezba o'lhash asboblari o'rganiladi.
3. Oddiy metrik rezbali boltlar rezba mikrometri yordamida o'lchanadi.
4. Shatun boltlari uch sim usulida o'lhashga moslashtirilgan mikrometr yordamida o'lchanadi.
5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

17- mashg'ulot


Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lhash usullari (mikrometraj)

Ishdan maqsad. Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash uchun o'lhash usullarini o'rganish.


Umumiy ma'lumotlar. Detallarning yeyilish xarakterini o'rganish ularning texnologik jarayoniga, konstruksiyasiga ma'lum o'zgartishlar kiritishga imkon beradi. Shu bilan birga detallarning yeyilish darajasini vaqt va kesimlar bo'yicha taqsimlanishi aniqlanib, detalning ishlash muddati, material sifati kabi ko'rsatkichlariga baho beriladi.

Detallarning yeyilish xarakterini aniqlashda kesimlar usulidan keng tuydalaniлади. Bu usulda detal ishqalanish yuzasi o'qiga ko'ndalang va bo'ylam a yo'nalishlarda kesimlarga bo'linadi (55-rasm).


Detalning belgilangan kesimlardagi o'lchamlari tegishli o'lchov asboblari yordamida aniqlanadi. Kesimlar bo'yicha aniqlangan o'lchamlar asosida detalning yeyilish xarakteri auiqlanadi.

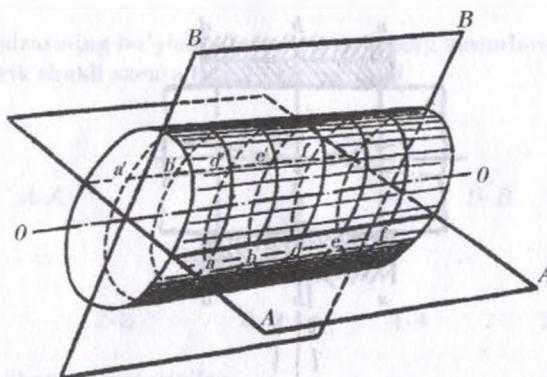

55-rasm. Detalni o'qiga ko'ndalang va bo'ylam a yo'nalishlarda kesimlarga bo'lish sxemasi.

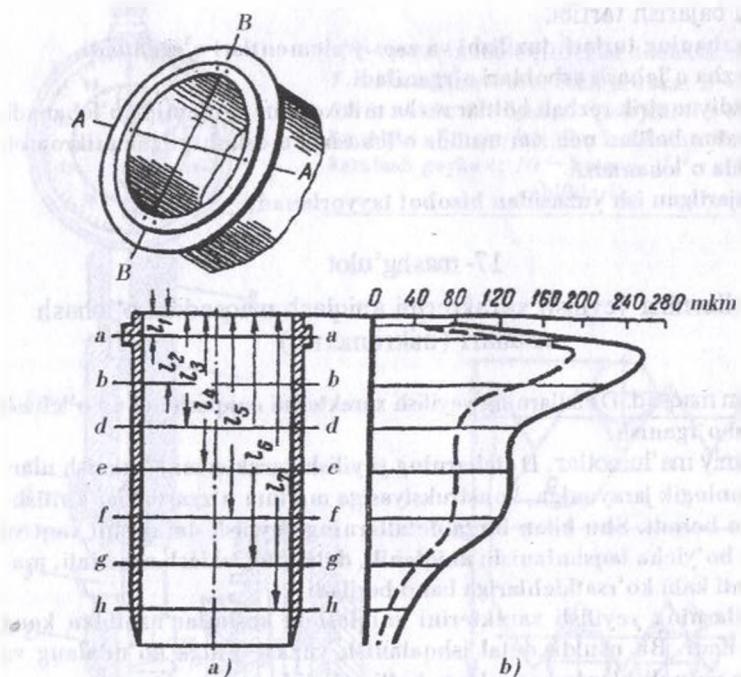

56-rasm. Silindr gilzasini mikrometraj qilish sxemasi:
a) silindr gilzasini kesimlarga ajratish sxemasi; b) gilzaning yeyilish xarakteri ifodalangan egri chiziqlar.

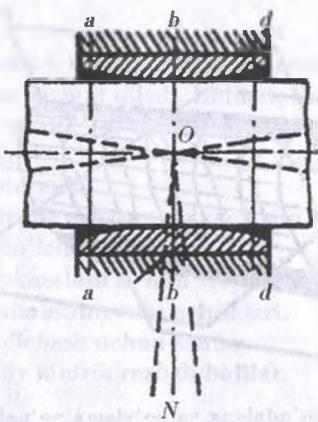

57-rasm. Shatun yuqori kallagi vtulkasining yeyilish xarakteri.

Kesimlar orasidagi masofa ixtiyoriy belgilanadi, lekin ular qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, uatija shuncha aniq bo'ladi. Ayrim hollarda bu masofalar detal uzunligi va kengligi bo'yicha ta'sir qilayotgan kuchlarning xarakteriga qarab belgilanadi.

13-jadval

Ichki yuzalarni o'lchovchi indikatorli nutromerning ko'rsatkichlari

T/r.	Asbobning nomi	Aniqlik klassi	O'lchash chegarasi, mm	Hisoblash aniqligi, mm	Zavod nomeri	Zavod markasi

Detal eskizi va o'lchanayotgan o'lchamlari.

Silindr gilzasining nominal o'lchami ... mm.

14-jadval

O'lchash natijalari

Kesimlar	Kesimlardi haqiqiy o'lchamlar					Illova
	1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	
A-A						
B-B						

Silindr gilzasining bo'ylama hamda ko'ndalang kesimlaridagi yeyilishning geometrik shakli sxema tarzida ko'rsatiladi.

Bo'ylama kesim:

A-A

B-B

Ko'ndalang kesim:

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

Kerakli jihoz va materiallar.

- Indikatorli nutromer, bolg'a, kerner.
- Yangi va ishlataligan silindr gilzalari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Detallarni mikrometraj qilish usullari o'rganiladi.
2. O'lhashni boshlashdan oldin kerner yordamida gilzaning blokdagi holati belgilab olinadi.
3. Blokdan chiqarib olingan gilza shatunning chayqalish tekisligi va unga perpendikular tekislik bo'ylab kesimlarga ajratiladi.
4. Belgilangan kesimlarning o'lchanmlari indikatorli nutromer yordamida o'lchanadi.
5. Aniqlangan o'lchanlar bo'yicha gilzning yeyilish egri chizig'i chiziladi va undan eng ko'p yeyiladigan uchastkalar hamda ularni keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlanadi.
6. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

ILOVALAR

1-ilova

1 dan 500 mm gacha o'lchamlar uchun dopusk qiymatlari

O'lcham intervallari, mm	Kvalitetlardagi dopusk qiymatlari, mkm larda														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 gacha	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	
3 dan 6 gacha	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	
6 dan 10 gacha	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	
10 dan 18 gacha	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	
18 dan 30 gacha	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	
30 dan 50 gacha	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	
50 dan 80 gacha	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	
80 dan 120 gacha	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	
120 dan 180 gacha	12	18	25	40	63	100	160	250	400	660	1000	1600	2500	4000	
180 dan 250 gacha	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	
250 dan 315 gacha	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	
315 dan 400 gacha	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	
400 dan 500 gacha	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	

Asosiy chetlanishlarning qiymatlari

O'cham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, mkm larda								
	+A	+B	+C	+D	+E	+F	+G	+H	+Is
	-a	-b	-c	-d	-e	-f	-g	-h	-is
3 gacha	±270	±140	±60	±20	±14	±6	±2	0	
3 dan 6 gacha	±270	±140	±70	±30	±20	±10	±4	0	
6 dan 10 gacha	±280	±150	±80	±40	±25	±13	±5	0	
10 dan 18 gacha	±290	±150	±95	±50	±32	±16	±6	0	
18 dan 30 gacha	±300	±160	±110	±65	±40	±20	±7	0	
30 dan 40 gacha	±310	±170	±120	±80	±50	±25	±9	0	
40 dan 50 gacha	±320	±180	±130	±80	±50	±25	±9	0	
50 dan 65 gacha	±340	±190	±140	±100	±60	±30	±10	0	
65 dan 80 gacha	±360	±200	±150	±100	±60	±30	±10	0	
80 dan 100 gacha	±380	±220	±170	±120	±72	±36	±12	0	
100 dan 120 gacha	±410	±240	±180	±120	±72	±36	±12	0	
120 dan 140 gacha	±460	±260	±200	±145	±85	±43	±14	0	
140 dan 160 gacha	±520	±280	±210	±145	±85	±43	±14	0	
160 dan 180 gacha	±580	±310	±230	±145	±85	±43	±14	0	
180 dan 200 gacha	±660	±340	±240	±170	±100	±50	±15	0	
200 dan 225 gacha	±740	±380	±260	±170	±100	±50	±15	0	
225 dan 250 gacha	±820	±420	±280	±170	±100	±50	±15	0	
250 dan 280 gacha	±920	±480	±300	±190	±110	±56	±17	0	
280 dan 315 gacha	±1050	±540	±330	±190	±110	±56	±17	0	
315 dan 355 gacha	±1200	±600	±360	±210	±125	±62	±18	0	
355 dan 400 gacha	±1350	±680	±400	±210	±125	±62	±18	0	
400 dan 450 gacha	±1500	±760	±440	±230	±135	±68	±20	0	
450 dan 500 gacha	±1650	±840	±480	±230	±135	±68	±20	0	

Barhassida chetgariviy chetlanishlarning nol chiziqqa simmetrik joylashishi yoki ±17/2

O'cham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, m km larda						
	$+k$		$+m$		$+n$		
	$-K$		$-M$		$-N$		
3 gacha	0	0	0	± 2	± 2	± 4	± 4
3 dan 6 gacha	+1	0	0	+4	+4	+8	+8
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-4+\Delta$	-4	$-8+\Delta$	0
6 dan 10 gacha	+1	0	0	+6	+6	+10	+10
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-6+\Delta$	-6	$-10+\Delta$	0
10 dan 18 gacha	+1	0	0	+7	+7	+12	+12
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-7+\Delta$	-7	$-12+\Delta$	0
18 dan 30 gacha	+2	0	0	+8	+8	+15	+15
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-8+\Delta$	-8	$-15+\Delta$	0
30 dan 50 gacha	+2	0	0	+9	+9	+17	+17
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-9+\Delta$	-9	$-17+\Delta$	0
50 dan 80 gacha	+2	0	0	+11	+11	+20	+20
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-11+\Delta$	-11	$-20+\Delta$	0
80 dan 120 gacha	+3	0	0	+13	+13	+23	+23
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-13+\Delta$	-13	$-23+\Delta$	0
120 dan 180 gacha	+3	0	0	+15	+15	+27	+27
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-15+\Delta$	-15	$-27+\Delta$	0
180 dan 250 gacha	+4	0	0	+17	+17	+31	+31
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-17+\Delta$	-17	$-31+\Delta$	0
250 dan 315 gacha	+4	0	0	+20	+20	+34	+34
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-20+\Delta$	-20	$-34+\Delta$	0
315 dan 400 gacha	+4	0	0	+21	+21	+37	+37
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-21+\Delta$	-21	$-37+\Delta$	0
400 dan 500 gacha	+5	0	0	+23	+23	+40	+40
	$-5+\Delta$	$-5+\Delta$	-	$-23+\Delta$	-23	$-40+\Delta$	0
Kvalitetlar	4 dan 7 gacha	8	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta

O'kcham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, m km larda									
	+p -P	+r -R	+s -S	+t -T	+u -U	+v -V	+x -X	+y -Y	+z -Z	
3 gacha	±6	±10	±14	-	±18	-	±20	-	±26	
3 dan 6 gacha	±12	±15	±19	-	±23	-	±28	-	±35	
6 dan 10 gacha	±15	±19	±23	-	±28	-	±34	-	±42	
10 dan 14 gacha	±18	±23	±28	-	±33	-	±40	-	±50	
14 dan 18 gacha	±18	±23	±28	-	±33	±39	±45	-	±60	
18 dan 24 gacha	±22	±28	±35	-	±41	±47	±54	±63	±73	
24 dan 30 gacha	±22	±28	±35	±41	±48	±55	±64	±75	±88	
30 dan 40 gacha	±26	±34	±43	±48	±60	±68	±80	±94	±112	
40 dan 50 gacha	±26	±34	±43	±54	±70	±81	±97	±114	±136	
50 dan 65 gacha	±32	±41	±53	±66	±87	±102	±122	±144	±172	
65 dan 80 gacha	±32	±43	±59	±75	±102	±120	±146	±174	±210	
80 dan 100 gacha	±37	±51	±71	±91	±124	±146	±178	±214	±258	
100 dan 120 gacha	±37	±54	±79	±104	±144	±172	±210	±254	±310	
120 dan 140 gacha	±43	±63	±92	±122	±170	±202	±248	±300	±365	
140 dan 160 gacha	±43	±65	±100	±134	±199	±228	±280	±340	±415	
160 dan 180 gacha	±43	±68	±108	±146	±210	±252	±310	±380	±465	
180 dan 200 gacha	±50	±77	±122	±166	±236	±284	±350	±425	±530	
200 dan 225 gacha	±50	±80	±130	±180	±258	±310	±385	±470	±575	
225 dan 250 gacha	±50	±84	±140	±196	±284	±340	±425	±520	±640	
250 dan 280 gacha	±56	±94	±158	±218	±315	±385	±475	±580	±710	
280 dan 315 gacha	±56	±98	±170	±240	±350	±425	±525	±650	±790	
315 dan 355 gacha	±62	±108	±190	±268	±390	±475	±590	±730	±900	
355 dan 400 gacha	±62	±114	±208	±294	±430	±530	±660	±820	±1000	
400 dan 450 gacha	±68	±126	±232	±330	±490	±595	±740	±920	±1100	
450 dan 500 gacha	±68	±132	±252	±360	±540	±660	±820	±1000	±1250	
Kvalitetlar	7-kvalitetgacha P dan Z gacha o'tverstiya chetlanishlari +Δ ga orttirib olinadi									

2-illovaning davomi

O'cham intervallari, mm	Kvalitetlardagi Δ ning qiymatlari, mkm larda					
	Kvalitetlar					
	3	4	5	6	7	8
3 gacha	—	—	—	—	—	—
3 dan 6 gacha	1	1	1	3	4	6
6 dan 10 gacha	1	1,5	2	3	6	7
10 dan 18 gacha	1	2	3	3	7	9
18 dan 30 gacha	1,5	2	3	4	8	12
30 dan 50 gacha	1,5	3	4	5	9	14
50 dan 80 gacha	2	3	5	6	11	16
80 dan 120 gacha	2	4	5	7	13	19
120 dan 180 gacha	3	4	6	7	15	23
180 dan 250 gacha	3	4	6	9	17	26
250 dan 315 gacha	4	4	7	9	20	29
315 dan 400 gacha	4	5	7	11	21	32
400 dan 500 gacha	5	5	7	13	23	34

o'stimlarning surʼati

1	11	65°	01	100
2,1	21	75°	21	100
2,1	21	85°	31	200
2,1	31	75°	41	300
2	21	85°	40	300

Radial sharikli podshipniklarning asosiy o'lgchamlari

Radial sharikli podshipniklarning shartli belgisi	Ichki diametri, mm	Tashqi diametri, mm	Halqaning kengligi, mm	Halqa qirrasining egrilik radiusi, mm
1	2	3	4	5
Yengil seriyalilar				
200	10	30	9	1
201	12	32	10	1
202	15	35	11	1
203	17	40	12	1,5
204	20	47	14	1,5
205	25	52	15	1,5
206	30	62	16	1,5
207	35	72	17	2
208	40	80	18	2
209	45	85	19	2
210	50	90	20	2
211	55	100	21	2,5
212	60	110	22	2,5
213	65	120	23	2,5
214	70	125	24	2,5
215	75	130	25	2,5
216	80	140	26	3
217	85	150	28	3
218	90	160	30	3
219	95	170	32	3,5
220	100	180	34	3,5
O'rta seriyalilar				
300	10	35	11	1
301	12	37	12	1,5
302	15	42	13	1,5
303	17	47	14	1,5
304	20	52	15	2

3-ilovaning davomii

1	2	3	4	5
312	60	130	31	3,5
313	65	140	33	3,5
314	70	150	35	3,5
315	75	160	37	3,5
316	80	170	39	3,5
317	85	180	41	4
318	90	190	43	4
319	95	200	45	4
320	100	215	47	4

Og'ir seriyalilar

405	25	80	21	2,5
406	30	90	23	2,5
407	35	100	25	2,5
408	40	110	27	3
409	45	120	29	3
410	50	130	31	3,5
411	55	140	33	3,5
412	60	150	35	3,5
413	65	160	37	3,5
414	70	180	42	4
415	75	190	45	4
416	80	200	48	4
417	85	210	52	5
418	90	225	54	5

4- ilova

Podshipnik halqalarining yuklanish jadalligiga binoan ular bilan
birikuvchi val va korpus detallari uchun dopusklar

Podshipnik ichki halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Vallar uchun tavsya etilgan dopusklar			
dan	gacha	is6	k6	m6	n6
18	80	300 gacha	300...1400	1400...1600	1600...3000
~ 80	180	600 gacha	600...2000	2000...2500	2500...4000
180	360	700 gacha	700...3000	3000...3500	3500...6000
360	630	900 gacha	900...3400	3400...4500	4500...8000
Podshipnik tashqi halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Korpus uchun tavsya etilgan dopusklar			
dan	gacha	K7	M7	N7	P7
50	180	800 gacha	800...1000	1000...1300	1300...2500
180	360	1000 gacha	1000...1500	1500...2000	2000...3300
360	630	1200 gacha	1200...2000	2000...2600	2600...4000
630	1600	1600 gacha	1600...2500	2500...3500	3500...5500

5- ilova

Podshipnik halqalarining chetlanishlari

Nominal diametrlar, mm		Podshipnik ichki halqasining chetlanishlari, m km		Nominal diametrlar, mm		Podshipnik tashqi halqasining chetlanishlari, m km	
dan	gacha	yuqorigi	pastki	dan	gacha	yuqorigi	pastki
10	18	0	-8	-	18	0	-8
18	30	0	-10	18	30	0	-9
30	50	0	-12	30	50	0	-11
50	80	0	-15	50	80	0	-13
80	120	0	-20	80	120	0	-15
120	180	0	-25	120	150	0	-18
180	250	0	-30	150	180	0	-25
250	315	0	-35	180	250	0	-30
				250	315	0	-35
				315	400	0	-40
				400	500	0	-45

6- ilova

Prizmasimon shponkali birikmalarining
asosiy o'lchamlari, mm larda

Val diametri, d	O'lchamlari, $bS h$	Uzunlik intervallari, l		Shponka uyasining chuqurligi	
		dan	gacha	valdag'i, t_1	vtulkadagi, t_2
12 dan 17 gacha	5S 5	10	56	3,0	2,3
17 dan 22 gacha	6S 6	14	70	3,5	2,8
22 dan 30 gacha	8S 7	18	90	4,0	3,3
30 dan 38 gacha	10S 8	22	110	5,0	3,3
38 dan 44 gacha	12S 8	28	140	5,0	3,3
44 dan 50 gacha	14S 9	36	160	5,5	3,8
50 dan 58 gacha	16S 10	45	180	6,0	4,3
58 dan 65 gacha	18S 11	50	200	7,0	4,4
65 dan 75 gacha	20S 12	56	220	7,5	4,9
75 dan 85 gacha	22S 14	63	250	9,0	5,4
85 dan 95 gacha	25S 14	70	280	9,0	5,4
95 dan 110 gacha	28S 16	80	320	10,0	6,4

6a- ilova

Segmentsimon shponkali birikmalarining
asosiy o'lchamlari, mm larda

Val diametri, d	O'lchamlari, $bS hS d$	Shponka uyasining chuqurligi	
		valdag'i, t_1	vtulkadagi, t_2
16 dan 18 gacha	5S 6,5S 16	4,5	2,3
18 dan 20 gacha	5S 7,5S 19	5,5	2,3
20 dan 22 gacha	5S 9S 22	7,0	2,3
22 dan 25 gacha	6S 9S 22	6,5	2,8
25 dan 28 gacha	6S 10S 25	7,0	3,3
28 dan 32 gacha	8S 11S 28	8,0	3,3
32 dan 38 gacha	10S 13S 32	10,0	3,3

**Shlitsaning ichki diametri markazlashtirilmaganda
 d_1 ning o'lchamlari**

zS	dS	D	d_1	zS	dS	D	d_1
Yengil seriyada					8S 32S 38		29,4
					8S 36S 42		33,5
6S 23S 26		22,1		8S 42S 48			39,5
6S 26S 30		24,6		8S 46S 54			42,7
6S 28S 32		26,7		8S 52S 60			48,7
8S 32S 36		30,4		8S 56S 65			52,2
8S 36S 40		34,5		8S 62S 72			57,8
8S 42S 46		40,4		10S 72S 82			67,4
8S 46S 50		44,6		10S 82S 92			77,1
8S 52S 58		49,7		10S 92S 102			87,3
8S 56S 62		53,6		10S 102S 112			9
8S 62S 68		59,8		Og'ir seriyada			
10S 72S 78		69,6		10S 16S 20			14,1
10S 82S 88		79,3		10S 18S 23			15,6
10S 92S 98		89,4		10S 21S 26			18,5
10S 102S 108		99,9		10S 23S 29			20,3
10S 112S 120		108,8		10S 26S 32			23,0
O'rta seriyada				10S 28S 35			24,4
6S 11S 14		9,9		10S 32S 40			28,0
6S 13S 16		12,0		10S 36S 45			31,3
6S 16S 20		14,5		10S 42S 52			36,9
6S 18S 22		16,7		10S 46S 56			40,9
6S 21S 25		19,5		16S 52S 60			47,0
6S 23S 28		21,3		16S 56S 65			50,6
6S 26S 32		23,4		16S 62S 72			56,1
6S 28S 34		25,9		16S 72S 82			65,9

8- ilova

Shitsali birikmalarda markazlashtirilmagan o'chamlar uchun
tavsiya etilgan dopusk maydonlari

Markazlashtirilmagan o'cham	Markazlashtirish turi	Dopusk maydoni	
		valga	vtulkaga
d	$D \text{ va } b$	d_1 ning qiyuati 7- ilovadan olinadi	H11
D	$d \text{ va } b$	a11	H12

9- ilova

Turli o'cham intervallari uchun
dopusk birligining qiymatlari


O'cham intervallari, mm	Dopusk birligi, mkm
3 gacha	0,63
3 dan 6 gacha	0,83
6 dan 10 gacha	1,00
10 dan 18 gacha	1,21
18 dan 30 gacha	1,44
30 dan 50 gacha	1,71
50 dan 80 gacha	1,90
80 dan 120 gacha	2,20
120 dan 180 gacha	2,50
180 dan 250 gacha	2,90
250 dan 315 gacha	3,38
315 dan 400 gacha	3,60
400 dan 500 gacha	4,00

10- ilova

5 dan 17 gacha kvalitetlar uchun
dopusk birligi sonining qiymatlari


Kvalitetlar	Dopusk birligi soni
5	7
6	10
7	16
8	25
9	40
10	64
11	100
12	160
13	250
14	400
15	640
16	1000
17	1600

O'lcham zanjirini hisoblash uchun chizmalar

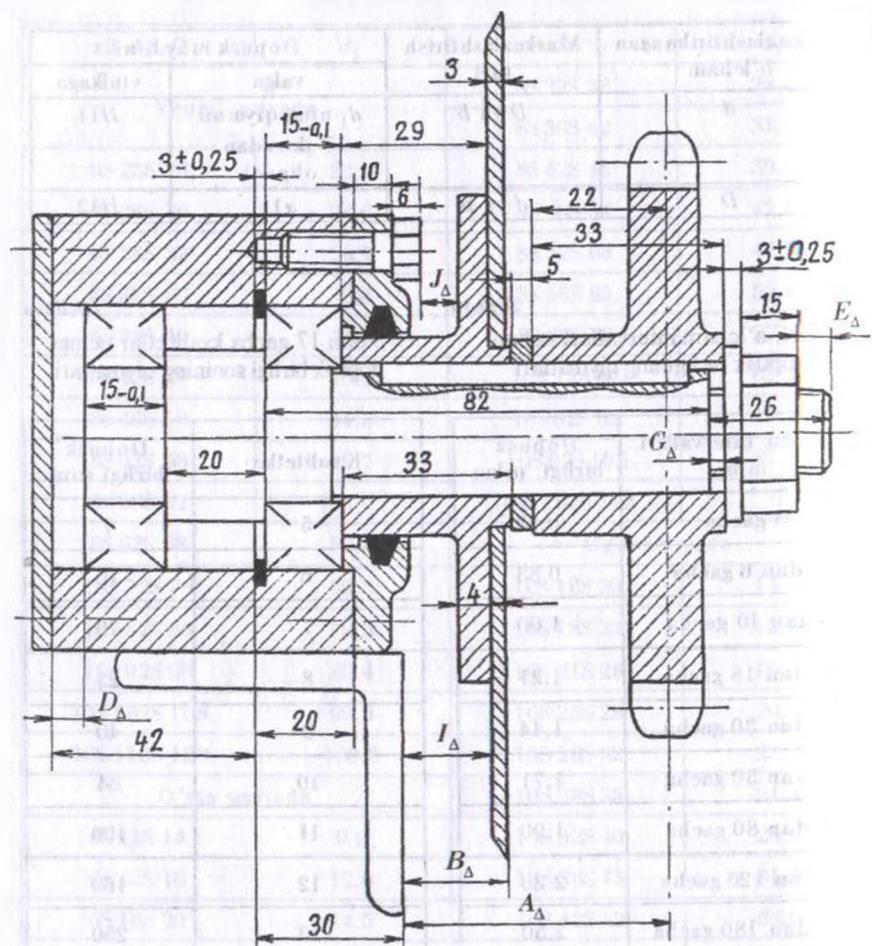


1-chizma.

11 - ilovaning davomi

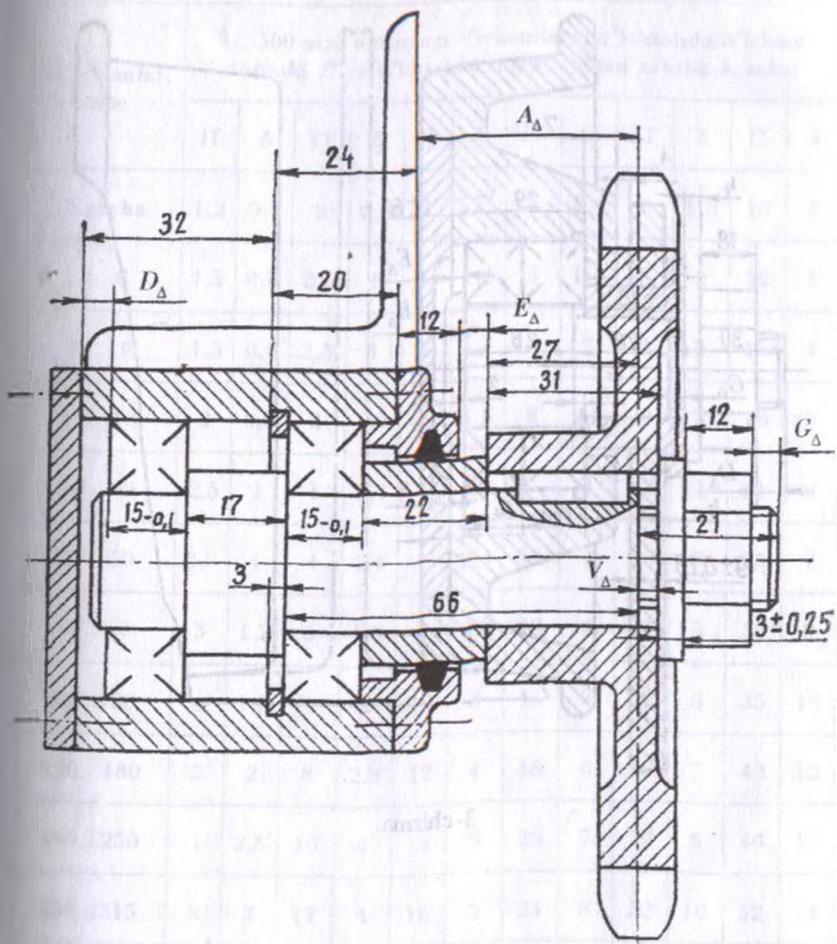

2-chizma.

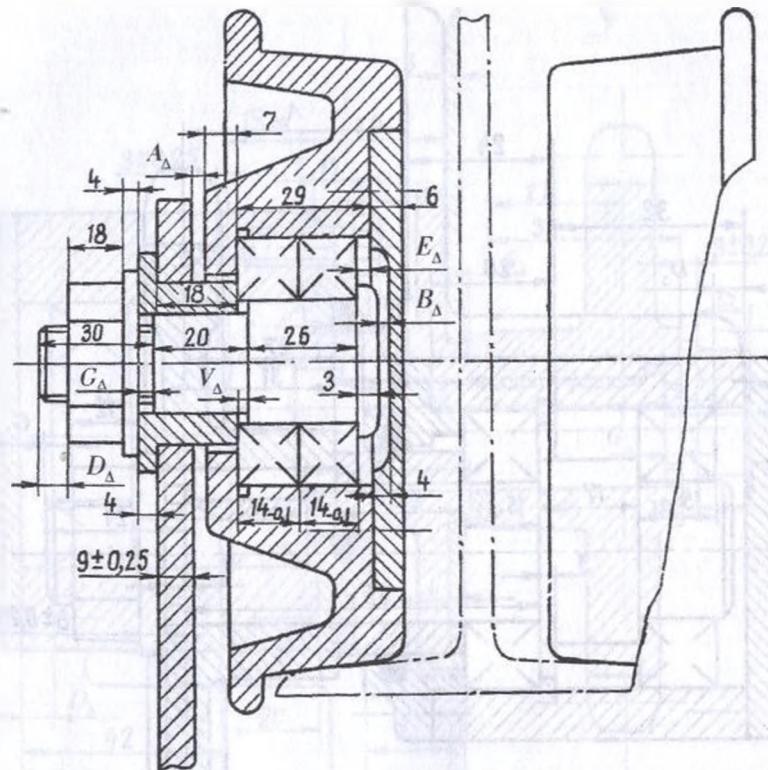

3- chizma.

12- ilova

Chiziqli o'chamni o'chiashda ruxsat etiladigan xatoliklar

O'chamlar, mm	1...500 mm orliqdagi o'chamlarni o'chiashda o'cham dopuski IT va o'chiashda ruxsat etilgan xatolik δ, mm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	1,2	0,4	2	0,8	3	1	4	1,4	6	1,8	10	3
3...6	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	5	1,6	8	2	12	3
6...10	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	6	2	9	2	15	4
10...18	2	0,8	3	1,2	5	1,6	8	2,8	11	3	18	5
18...30	2,5	1	4	1,4	6	2	9	3	13	4	21	6
30...50	2,5	1	4	1,4	7	2,4	11	4	16	5	25	7
50...80	3	1,2	5	1,8	8	2,8	13	4	19	5	30	9
80...120	4	1,6	6	2	10	3	15	5	22	6	35	10
120...180	5	2	8	2,8	12	4	18	6	25	7	40	12
180...250	7	2,8	10	4	14	5	20	7	29	8	46	12
250...315	8	3	12	4	16	5	23	8	32	10	52	14
315...400	9	3	13	5	18	6	25	9	36	10	57	16
400...500	10	4	15	5	20	6	27	9	40	12	63	18
Kvalitetlar	2	3		4		5		6		7		

O'lehamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'lehamlarni o'lehashda o'leham dopuski IT va o'lehashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	14	3	25	6	40	8	60	12	100	20	140	30
3...6	18	4	30	8	48	10	75	16	120	30	180	40
6...10	22	5	36	9	58	12	90	18	150	30	220	50
10...18	27	7	43	10	70	14	110	30	180	40	270	60
18...30	33	8	52	12	84	18	130	30	210	50	330	70
30...50	39	10	62	16	100	20	160	40	250	50	390	80
50...80	46	12	74	18	120	30	190	40	300	60	460	100
80...120	54	12	87	20	140	30	220	50	350	70	540	120
120...180	63	16	100	30	160	40	250	50	400	80	630	140
180...250	72	18	115	30	185	40	290	60	460	100	720	160
250...315	81	20	130	30	210	50	320	70	520	120	810	180
315...400	89	24	140	40	230	50	360	80	570	120	890	180
400...500	97	26	155	40	250	50	400	80	630	140	970	200
Kvalitetlar	8		9		10		11		12		13	

12- ilovaning davomi

O'lchamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'lchamlarni o'lchashda o'lchain dopuski IT va o'lchashda ruxsat etilgan xatolik δ, m km							
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	250	50	400	80	600	120	1000	200
3...6	300	60	480	100	750	160	1200	240
6...10	360	80	580	120	900	200	1500	300
10...18	430	90	700	140	1100	240	1800	380
18...30	520	120	840	180	1300	280	2100	440
30...50	620	140	1000	200	1600	320	2500	500
50...80	740	160	1200	240	1900	400	3000	600
80...120	870	180	1400	280	2200	440	3500	700
120...180	1000	200	1600	320	2500	500	4000	800
180...250	1150	240	1850	380	2900	600	4600	1000
250...315	1300	260	2100	440	3200	700	5200	1100
315...400	1400	280	2300	460	3600	800	5700	1200
400...500	1550	320	2500	500	4000	800	6300	1400
Kvalitetlar	14		15		16		17	

13- ilovaning davomi

O'ichov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'ichov asbobining klassi	Detallarning turli o'icham intervallarini (mm) o'ichashda universal o'ichov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
11. Indikator, ИЧ ва ИТ turliari, o'ichash aniqligi 0,01 mm: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	6	6	6	7	10	10	10	10	10
Strelkaning bir marta aylanishida: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Strelkaning ikka va undan ortiq aylanishida: yengil stoykada	C-III C-IV	4 5	10 11	10 11	10 11	10 12	10 13	11 14	11 14	12 17	13 20
shtativda	III	5	20	20	20	20	20	20	20	20	25
12. Indikator, МИГ тuri: o'ichash aniqligi 0,01 mm	C-II	3	3	3	3	3,5	4	4	4	4,5	4,5
o'ichash intervali ± 1 mm	C-III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
o'ichash aniqligi 0,02 mm	C-II	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
o'ichash intervali ± 2 mm	C-III	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5

128

13- ilovaning davomi

O'ichov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'ichov asbobining klassi	Detallarning turli o'icham intervallarini (mm) o'ichashda universal o'ichov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
13. Mikator, ИПМ тuri, o'ichash aniqligi 0,01 mm: o'ichash intervali $\pm 0,05$ mm	C-II va C-III	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
o'ichash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
14. Mikromer, ИГ тuri: o'ichash aniqligi 0,001 mm	C-II va C-III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
o'ichash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5
o'ichash aniqligi 0,002 mm	C-II va C-III	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
o'ichash intervali $\pm 0,1$ mm	III	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6
15. Mikrokator, ИГИ тuri: o'ichash aniqligi 0,001 mm, o'ichash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
o'ichash aniqligi 0,002 mm, o'ichash intervali $\pm 0,06$ mm	C-III	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
o'ichash aniqligi 0,005 mm, o'ichash intervali $\pm 0,15$ mm	C-II C-III	4 3	5 3	5 3	5 3	6 3	6 3	6 3	7 3	9 5	9 5
o'ichash aniqligi 0,01 mm, o'ichash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	4	6	6	6	7	7	7	8	10	10

129

13- ilovaning davomi

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
16. Optimetr, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm va optikator, o'lchash intervali $\pm 0,125$ mm va $\pm 0,25$ mm, o'lchash aniqligi 0,001 mm	C-II	0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	0,8	1,2	1,0
		1	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1,4	1,0	1,8	1,4
		2	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,5	1,4	2,5	2,0
o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,025$ mm	C-I	3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5		2,0		3,0
		2-razryad	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
17. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,01 mm: butun shkala bo'ylab shkalaning 0,1 mm qismida		НИ-4 yoki mikrometr	-	15	15	15	20	20	25	25	25
shkalaning 0,1 mm qismida			-	10	10	10	10	10	15	15	15
18. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,01 mm yoki 0,02 mm: shkalaning 0,1 mm qismida		НИ-1 yoki kolso	-	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	6,5	6,5	7,5
shkalaning 0,1 mm qismida			-	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	6,5
19. Indikatorli skoba, o'lchash aniqligi 0,01 mm	Qo'lda	5	15	15	15	15	15	15	20	20	20
	Stoyka-da	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10

130

13- ilovaning davomi

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
20. Indikatorli glubinomer, o'lchash aniqligi 0,01 mm	ГИ	O'rnatish o'chovi	-	20	20	20	20	20	20	20	-
		3	5	5	5	5	5	5	5	5	-
		4	5	5	5	5	5	10	10	10	-
21. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,001 mm	НИ	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	-
22. Richagli skoba, o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,14$ mm	Qo'lda CP	3 3	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	5 4	10 5	10 5	20 10
tekis va chiziqli kontaktda	CP	3 2	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3,5 3,5	3,5 3,5	- -	- -
nuqtaviy kontaktda	CP	4 3	4 2,5	4 2,5	4 2,5	4 2,5	4 2,5	4 2,5	5 3	5 4	8 6,5
23. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm: chiziqli kontaktda	Vertikal	0 1 2 3	0,3 0,4 0,4 0,4	0,3 0,4 0,5 0,7	0,4 0,5 0,5 0,7	0,5 0,6 0,7 1,0	0,5 0,6 0,8 1,0	0,6 0,6 0,8 1,0	0,6 0,8 1,0 1,3	0,7 1,0 1,3 1,6	0,7 1,2 1,6 1,8

131

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
24. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm: sferik va chiziqli kontaktda	Gorizontal	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
		1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2
		2	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6
		3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8
nuqtaviy kontaktda			3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
25. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,06$ mm, otverstiyalarni o'lchashda	Gorizontal	0	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,4
		1	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,8
		2	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
		3	-	-	-	1,5	1,5	1,5	2,2	2,5	5,0
26. MMI asbobsozlik mikroskopni, chiziqli o'lcham			-	5	5	5	5	5	5	10	10
			2	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	-

132

Kurs ishini bajarish uchun topshiriqlar

14-ilova

Variantlar	1-topshiriq					2-topshiriq					3-topshiriq					4-topshiriq					5-topshiriq					6-topshiriq								
	Tekis siindirik birikmalar					Selektiv yig'ish					Podshipoliklil birikma					Shponkali birikma					Shlitsali birikma					O'lcham zanjiri								
	Dopusk maydoni		Nominal o'lcham			Dopusk maydoni		Nominal o'lcham			O'tversiya		Val			Guruhlar soni		Podshipnik nomeri		Chizma nomeri		Radial yaklanish		Val diametri		Shponka konstruksiyasi		Birkma turi		Shlitsali birikma belgisi		Chizma nomeri		Yakundovchi bo'lak o'lchami va belgisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.	H12	H11	d10	120	H9	p9	3	205	1	2500	36	Segment	Me'yorli	$D = 6 \times 23 \times 26 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{d9}$		1	A _λ =48±0,6																	
2.	30	D8	h7	70	P7	h7	3	206	1	3000	45	Prizma	Erkin	$d = 6 \times 26 \frac{H7}{e8} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$		1	A _λ =48±0,8																	
3.	54	H8	s7	24	H9	k9	4	207	1	3500	25	Segment	Zich	$D = 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{F8}{f8}$		1	A _λ =48±1,0																	
4.	18	N7	h6	40	P10	h10	4	208	1	3800	80	Prizma	Me'yorli	$d = 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$		1	A _λ =48±1,2																	
5.	160	E9	h8	50	H8	d8	3	209	1	4500	45	Segment	Me'yorli	$D = 8 \times 36 \times 40 \frac{H9}{f8} \times 8 \frac{D9}{d9}$		1	A _λ =48±0,7																	
6.	10	H8	r7	75	H10	s10	4	210	1	5000	90	Prizma	Erkin	$d = 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D9}{f8}$		1	B _λ =20±0,5																	

133

14- ilovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	180	F10	h9	30	M10	h10	3	211	1	5400	20	Segment	Zich	$D = 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{D9}{f7}$	1	$B_A = 20 \pm 0,7$
8.	8	H11	d10	120	H8	k8	3	212	1	5600	48	Prizma	Me'yorli	$d = 8 \times 52 \frac{H7}{e8} \times 56 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F10}{S7}$	1	$B_A = 20 \pm 1,2$
9.	65	D11	h11	18	H8	d8	3	213	1	6000	30	Segment	Erkin	$D = 8 \times 56 \times 62 \frac{H7}{i6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	1	$B_A = 20 \pm 1,8$
10.	36	H8	f7	60	D11	h11	5	214	1	6500	110	Prizma	Zich	$d = 8 \times 62 \frac{H7}{n6} \times 68 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F10}{f9}$	1	$G_A = 4 \pm 1,4$
11.	130	N7	h6	40	H10	d10	5	215	2	7000	40	Segment	Me'yorli	$D = 10 \times 72 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 0,8$
12.	28	H7	r6	126	E9	h9	4	216	3	8900	26	Prizma	Erkin	$d = 10 \times 82 \frac{H6}{g5} \times 88 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F8}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,0$
13.	75	E9	h8	24	H8	e8	3	217	1	6700	26	Segment	Zich	$D = 10 \times 92 \times 98 \frac{H8}{e8} \times 14 \frac{D9}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,6$
14.	100	H8	is7	52	D11	h11	5	218	2	9000	80	Prizma	Me'yorli	$d = 10 \times 102 \frac{H7}{e8} \times 108 \times 16 \frac{F10}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,2$
15.	105	P7	h6	36	H8	d8	3	219	3	9100	24	Segment	Erkin	$D = 10 \times 112 \times 120 \frac{H8}{h7} \times 18 \frac{D9}{h8}$	1	$D_A = 10 \pm 1,2$
16.	16	H8	f7	140	B10	h10	4	220	3	10000	58	Prizma	Zich	$d = 6 \times 11 \frac{H7}{g6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{k7}$	1	$D_A = 10 \pm 1,4$
17.	140	H7	f7	24	F9	h9	4	308	1	12000	84	Prizma	Me'yorli	$d = 6 \times 16 \frac{H7}{n7} \times 20 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{k8}$	1	$E_A = 4 \pm 1,0$
18.	48	E9	h10	90	H8	c8	3	309	2	15000	50	Segment	Erkin	$b = 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{k7}$	1	$E_A = 4 \pm 1,5$

134

14- ilovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	78	F6	h9	140	H9	p9	4	311	1	4500	44	Segment	Me'yorli	$b = 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{f8}$	1	$E_A = 4 \pm 2,5$
20.	120	H12	d11	60	P8	h8	2	312	2	18000	68	Prizma	Erkin	$D = 6 \times 21 \times 25 \frac{H7}{h7} \times 5 \frac{F10}{h9}$	1	$J_A = 7 \pm 0,6$
21.	20	R7	h6	95	H11	b11	5	313	3	19000	19	Segment	Zich	$b = 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{d9}$	1	$J_A = 7 \pm 1,0$
22.	52	H11	d10	110	D9	h9	3	314	1	18500	120	Prizma	Erkin	$D = 6 \times 23 \times 28 \frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$	1	$J_A = 7 \pm 1,3$
23.	33	N6	h6	180	H10	e10	4	315	2	19500	46	Segment	Zich	$D = 6 \times 26 \times 32 \frac{H8}{e7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$J_A = 7 \pm 1,8$
24.	6	H6	r6	84	H9	h9	3	316	3	8000	36	Prizma	Me'yorli	$d = 6 \times 28 \frac{H7}{n6} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$I_A = 17 \pm 0,45$
25.	105	K7	h6	36	H10	m10	4	317	1	18000	24	Segment	Erkin	$D = 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$I_A = 17 \pm 0,6$
26.	180	H7	k6	24	B11	h11	5	318	2	15000	72	Prizma	Me'yorli	$b = 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{f8}$	1	$I_A = 17 \pm 0,9$
27.	150	H11	d10	8	S7	h7	3	407	1	13500	100	Prizma	Erkin	$D = 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F8}{f8}$	1	$I_A = 17 \pm 1,4$
28.	15	D10	h11	75	H10	d10	4	408	2	9000	22	Segment	Me'yorli	$d = 8 \times 42 \frac{H7}{e8} \times 48 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{H8}{h7}$	1	$I_A = 17 \pm 1,5$
29.	120	H7	s6	40	D11	h11	5	409	3	17500	60	Prizma	Zich	$D = 8 \times 46 \times 54 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{F8}{e8}$	2	$A_A = 43 \pm 0,8$
30.	40	K8	h7	100	H10	c10	2	410	1	16000	36	Segment	Erkin	$b = 10 \times 72 \times 78 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$A_A = 43 \pm 0,3$

135

136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	16	H7	f6	140	F8	h8	3	411	2	14000	100	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 82 \times 92 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{f8}$	2	$A_A = 43 \pm 0,5$
32.	125	N7	h5	25	H9	f9	4	412	3	12000	44	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	2	$A_A = 43 \pm 1,0$
33.	14	H8	f7	96	F11	h11	5	413	1	19000	46	Prizma	Erkin	$d - 8 \times 56 \frac{H7}{g6} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	$A_A = 43 \pm 1,2$
34.	100	A11	h10	69	H7	u7	3	414	2	17500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 92 \times 102 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D10}{d8}$	2	$V_A = 2 \pm 0,8$
35.	8	H12	b11	120	F8	h8	3	417	3	17000	90	Prizma	Mc'yorli	$d - 6 \times 26 \frac{H6}{g5} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F8}{f8}$	2	$V_A = 2 \pm 0,9$
36.	170	N8	h7	16	H11	a11	5	412	1	16000	20	Segment	Zich	$D - 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{D9}{h8}$	2	$V_A = 2 \pm 1,2$
37.	145	H5	s6	30	K9	h9	2	411	2	12000	40	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$V_A = 2 \pm 1,5$
38.	14	G9	h8	125	H8	g8	3	410	3	15000	33	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_A = 2 \pm 2,0$
39.	28	H6	h7	84	C11	h11	4	409	1	12500	45	Prizma	Zich	$D - 8 \times 36 \times 40 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$G_A = 4 \pm 0,6$
40.	48	B11	h10	100	H10	p10	5	408	2	11000	48	Segment	Erkin	$b - 15 \times 62 \times 72 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f8}$	2	$G_A = 4 \pm 1,0$
41.	66	H7	t6	160	F9	h9	2	407	3	8000	85	Prizma	Mc'yorli	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{F10}{f8}$	2	$G_A = 4 \pm 1,3$
42.	90	T7	h6	24	H8	e8	3	406	1	10500	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{n6} \times 9 \frac{D9}{h8}$	2	$G_A = 4 \pm 2,0$

137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.	128	H11	d10	36	K6	h6	4	318	2	15000	106	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 56 \times 65 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{f8}$	2	$G_A = 4 \pm 2,4$
44.	160	K6	h5	60	H10	c10	5	317	3	18000	46	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 52 \frac{H7}{n6} \times 58 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	$D_A = 3 \pm 0,25$
45.	120	H9	x8	20	D10	h10	2	316	1	19000	64	Prizma	Zich	$D - 8 \times 56 \times 62 \frac{H8}{h7} \times 10 \frac{F10}{f7}$	2	$D_A = 3 \pm 0,4$
46.	42	N7	h5	10	H9	k9	3	315	2	14000	22	Segment	Erkin	$b - 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{f8}$	2	$D_A = 3 \pm 0,8$
47.	114	H7	g6	82	H9	r9	3	314	3	15000	42	Segment	Erkin	$D - 8 \times 62 \times 68 \frac{H7}{f7} \times 12 \frac{F10}{h9}$	2	$D_A = 3 \pm 1,0$
48.	28	N7	h6	65	S7	h7	3	313	2	14000	98	Prizma	Zich	$d - 10 \times 12 \frac{H7}{g5} \times 78 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{D9}{k7}$	2	$D_A = 3 \pm 1,3$
49.	56	H8	f7	20	H9	m9	4	312	1	11500	38	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 46 \times 56 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{e8}$	2	$E_A = 8 \pm 0,6$
50.	20	D11	h11	48	R10	h10	4	310	3	12500	27	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 78 \times 88 \frac{H7}{g6} \times 12 \frac{D9}{h8}$	2	$E_A = 8 \pm 1,0$
51.	140	H11	d10	32	H8	m8	3	309	1	11000	25	Segment	Zich	$d - 10 \times 92 \frac{H7}{e8} \times 98 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{e8}$	2	$E_A = 8 \pm 1,2$
52.	12	F11	h9	72	H10	s10	2	308	2	9500	88	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	$E_A = 8 \pm 1,5$
53.	170	H8	r7	24	M10	h10	3	307	1	8600	34	Segment	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 108 \frac{H7}{h6} \times 16 \frac{D9}{f7}$	2	$E_A = 8 \pm 1,8$
54.	7	F9	h8	110	H8	k8	3	306	3	9000	72	Prizma	Zich	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	2	$E_A = 8 \pm 2,0$

14- ilovaning davomi

138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55.	68	N7	h6	15	H8	f8	3	305	2	8000	50	Segment	Me'yorli	$D - 10 \times 112 \times 120 \frac{H7}{n6} \times 18 \frac{D9}{e8}$	55.	68
56.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$d - 6 \times 11 \frac{H7}{h6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{f9}$	56.	38
57.	144	D8	h7	42	H10	r10	5	218	3	8300	33	Segment	Zich	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{a9}$	57.	144
58.	26	H11	d10	140	V9	h9	4	217	2	7000	102	Prizma	Me'yorli	$D - 6 \times 23 \times 28 \frac{H8}{h7} \times 6 \frac{F10}{e9}$	58.	26
59.	12	N5	h6	72	H10	is10	3	216	3	7000	40	Segment	Zich	$b - 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$A_\Delta = 2 \pm 1,5$
60.	26	H6	s5	94	R12	h12	5	215	1	9000	66	Prizma	Erkin	$D - 6 \times 26 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F10}{h9}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,25$
61.	34	F9	h8	156	H12	x12	4	208	2	5000	27	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{f8}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,4$
62.	55	H10	h9	16	B11	h11	5	214	3	10000	87	Prizma	Zich	$d - 6 \times 28 \frac{H6}{g5} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{k7}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,7$
61.	82	Is7	h6	148	H10	k10	4	213	1	8500	38	Segment	Erkin	$D - 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{g6} \times 6 \frac{F10}{f7}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 1,0$
62.	96	H11	k10	22	X8	h8	3	212	2	7800	90	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{e9}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 1,5$
63.	128	S7	h6	13	H10	e10	2	211	3	8300	50	Segment	Me'yorli	$D - 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{n6} \times 7 \frac{D9}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,2$

14- ilovaning davomi

139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.	164	H12	c11	52	U7	h7	3	210	1	7200	44	Prizma	Zich	$D - 8 \times 42 \times 48 \frac{H8}{e8} \times 8 \frac{F8}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,4$
65.	9	U9	h8	88	H11	d11	4	209	2	9000	44	Segment	Erkin	$d - 8 \times 46 \frac{H7}{n6} \times 54 \frac{H12}{a11} \times 9 \frac{D9}{k7}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,6$
66.	6	H12	b11	105	G10	h10	5	207	3	4500	102	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{d9}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 1,0$
67.	15	K7	h5	54	H9	f9	2	206	1	6800	28	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{D9}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,8$
68.	7	H5	js6	110	F9	h9	3	205	2	4000	84	Prizma	Zich	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,35$
69.	27	Z7	h6	65	H10	d10	4	206	3	5000	36	Segment	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{f7} \times 10 \frac{D9}{h8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,45$
70.	17	H9	m8	48	T7	h7	5	207	1	6000	48	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 56 \frac{H6}{g5} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F9}{k7}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,6$
71.	39	K6	h5	150	H9	k9	2	208	2	4500	24	Segment	Zich	$b - 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{f8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,8$
72.	58	H10	d9	18	N8	h8	3	209	3	8300	72	Prizma	Me'yorli	$D - 8 \times 62 \times 72 \frac{H7}{g6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 1,0$
73.	78	U8	h7	9	H9	d9	4	210	1	9800	20	Segment	Me'yorli	$D - 10 \times 72 \times 82 \frac{H7}{n6} \times 12 \frac{F8}{f8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 1,3$

14. ilovaning davomni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74.	86	H12	b11	24	B11	h11	5	211	2	12000	I12	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{d8}$	3	$D_\Delta = 4 \pm 0,4$
75.	135	E9	h9	32	H10	f10	2	212	3	6800	18	Segment	Zich	$b - 6 \times 23 \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	3	$D_\Delta = 4 \pm 0,6$
76.	5	H8	k6	75	C10	h10	3	213	1	9000	95	Prizma	Zich	$D - 10 \times 82 \times 92 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	3	$D_\Delta = 4 \pm 0,9$
77.	64	P7	h6	140	H9	d9	4	214	2	11500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{k7}$	3	$D_\Delta = 4 \pm 1,2$
78.	180	H11	d10	6	D11	h11	5	215	3	10000	100	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 112 \frac{H8}{h7} \times 16 \frac{D9}{f7}$	3	$D_\Delta = 4 \pm 1,5$
79.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$d - 8 \times 32 \frac{H6}{g5} \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f9}$	3	$E_\Delta = 1 \pm 0,2$
80.	8	H10	f9	75	G8	h8	2	217	2	7800	64	Prizma	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	3	$E_\Delta = 1 \pm 0,4$
81.	33	D7	h8	95	H9	f9	3	305	3	11000	22	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	3	$E_\Delta = 1 \pm 0,5$
83.	46	E10	h9	88	H8	d8	3	307	2	5800	50	Segment	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H7}{e8} \times 42 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{f8}$	3	$E_\Delta = 1 \pm 0,3$
84.	11	H7	r6	82	C10	h10	5	308	3	4500	56	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 0,6$

140

14. ilovaning davomni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85.	76	F10	h8	l30	H9	p9	4	309	1	9000	42	Segment	Erkin	$D - 10 \times 12 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 0,8$
86.	118	H11	d10	56	P8	h8	2	310	2	8200	68	Prizma	Zich	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 0,9$
87.	20	S7	h6	90	H11	b11	5	311	3	12000	19	Segment	Erkin	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{F8}{e9}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 0,7$
88.	54	H11	d9	105	D9	h9	3	312	1	11000	120	Prizma	Zich	$D - 6 \times 16 \times 20 \frac{H7}{f7} \times 4 \frac{F8}{f8}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 0,8$
89.	35	N6	h5	160	H10	f10	4	313	2	10000	44	Segment	Me'yorli	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{d9}$	1	$E_\Delta = 4 \pm 0,8$
90.	100	H8	r7	84	R9	h9	3	405	3	12000	25	Segment	Erkin	$D - 8 \times 62 \times 68 \frac{H7}{h6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	1	$E_\Delta = 4 \pm 1,2$
91.	26	N7	h6	64	T7	h7	3	406	1	18600	36	Prizma	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H8}{e8} \times 40 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$G_\Delta = 4 \pm 0,7$
92.	36	H8	s7	68	G11	h11	5	407	2	16200	44	Segment	Me'yorli	$b - 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{d8}$	1	$D_\Delta = 10 \pm 0,25$
93.	35	D8	h9	100	H9	f9	3	307	3	9500	22	Segment	Zich	$D - 6 \times 13 \times 16 \frac{H7}{g6} \times 3,5 \frac{F10}{f7}$	1	$E_\Delta = 4 \pm 1,0$
94.	10	H11	f9	80	G8	h8	2	306	2	7500	64	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 18 \times 23 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F8}{f8}$	1	$D_\Delta = 10 \pm 1,0$

141

14- ilovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96.	12	H6	r6	85	C10	h10	5	310	3	11000	56	Prizma	Zich	$D - 6 \times 18 \times 22 \frac{H8}{e8} \times 5 \frac{D9}{d9}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 2,0$
97.	66	N7	h6	18	H8	d8	3	173	1	4080	110	Prizma	Zich	$D - 8 \times 32 \times 28 \frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 0,5$
98.	26	N7	h6	150	H7	m7	2	406	3	12000	50	Segment	Zich	$b - 16 \times 56 \times 65 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{e8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 1,2$
99.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{h6} \times 10 \frac{F10}{k9}$	1	$E_{\Delta}=1 \pm 0,4$
100.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 112 \times 120 \frac{H7}{h6} \times 18 \frac{G9}{e8}$	3	$A_{\Delta}=2 \pm 0,6$

142

3-mashq' ulotni uch xil ko'rinishda bajarish uchun qo'shimcha topshiriqlar

15-ilova

Variant tartib raqami	Birikmaning nominal o'lchamini	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi	Birikmaning nominal o'lchamini	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi	Birikmaning nominal o'lchamini	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi	Birikmaning nominal o'lchamini	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60	H9	d9	65	S7	h6	70	K7	is7			
2	25	H8	e8	35	R7	h6	55	F8	ii7			
3	65	H7	r6	90	IS8	h7	130	G7	f5			
4	32	H7	i7	65	IS7	h6	90	S8	ii7			
5	70	H8	n6	42	M7	h6	125	K7	u8			
6	35	H7	g6	60	K8	h7	95	N7	m6			
7	25	H6	i8	80	N8	h5	35	T7	p8			
8	40	H8	d9	62	M8	h7	85	157	t7			
9	45	H7	is6	55	E9	h8	90	P8	k6			
10	28	H7	p6	35	B9	h8	55	K7	g6			
11	15	H7	g6	65	P8	h8	95	F8	r6			
12	75	H7	e8	16	N5	h4	40	P8	u8			
13	25	H6	k5	75	S7	h6	90	F9	e8			
14	55	H7	g6	65	M7	h6	25	P7	s6			
15	20	H6	n5	85	U8	h7	70	G7	t7			

143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
17	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
18	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
19	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
20	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
21	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	c11
22	105	H9	e9	65	R7	b6	40	K7	g8
23	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
24	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
25	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
26	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
27	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
28	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
29	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
30	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
31	55	H8	u7	45	C8	h6	100	T7	u9
32	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
33	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

15-ilovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
35	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
36	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
37	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
38	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
39	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	e11
40	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
41	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
42	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
43	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
44	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
45	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
46	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
47	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
48	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
49	55	H8	u7	45	C8	h6	100	T7	u9
50	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
51	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

15-ilovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	40	H7	is6	20	F6	h5	60	T7	r7
53	60	H8	f7	25	N6	h5	45	S8	r8
54	45	H7	m6	70	R7	h6	95	F8	g7
55	75	H8	d8	40	K8	h7	100	R8	s7
56	55	H8	is7	15	F6	h5	40	P9	t7
57	110	H9	e9	75	N8	h7	25	P8	s7
58	65	H8	m7	45	C8	h6	110	N8	p8
59	12	H6	m5	20	S6	h5	55	D11	c11
60	140	H10	d10	35	P7	h6	65	K7	g8
61	35	H7	s6	55	IS7	h6	90	F7	f6
62	70	H8	u7	40	D8	h6	105	M8	g7
63	200	H11	b11	12	K6	h5	75	U9	r8
64	60	H8	k7	85	E8	h6	35	R7	s6
65	160	H11	d11	45	K7	h6	70	M6	n6
66	65	H9	t9	25	F6	h5	95	H9	h9
67	45	H8	f6	65	N8	h7	100	P6	s6
68	90	H10	s10	40	C8	h6	60	G8	n9

15.-ilovanię davom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	55	H 6	f8	20	S6	h5	85	H10	h10
70	35	H 7	n6	55	P7	h6	110	D9	e8
71	55	H 7	e8	35	IS7	h6	90	R8	f7
72	25	H 7	f6	12	K6	h5	75	N7	p7
73	15	H 6	k5	45	T7	h6	90	F8	g7
74	40	H 7	g6	20	K6	h5	65	P7	k6
75	20	H 6	n5	85	U8	h7	150	D10	c9
76	85	H 8	d9	70	K8	h7	40	M6	n6
77	75	H 7	is6	40	S6	h5	25	E6	d7
78	125	H 8	f7	90	N8	h7	35	R7	s6
79	95	H 7	m6	150	R8	h6	20	N7	m6
80	160	H 8	d8	15	IS7	h6	85	T7	p8
81	70	H 8	is7	55	P7	h6	150	D10	c10
82	200	H 9	e9	75	T7	h7	45	IS7	k6
83	45	H 8	m7	65	D8	h6	95	P8	k7
84	25	H 6	m5	110	U7	h7	55	G7	f6
85	100	H 10	d10	25	K7	h6	65	N7	u8

15- ilovaning davomti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	35	H7	k6	95	E8	h6	60	U7	p7
87	55	H8	u7	45	N8	h7	100	F9	g8
88	150	H11	b11	20	M6	h5	75	R7	t6
89	85	H8	k7	70	S7	h6	125	C9	b10
90	65	H11	d11	35	IS6	h5	85	S8	n9
91	110	H8	n7	65	A8	h7	40	T7	s6
92	60	H7	f7	15	K6	h5	110	U8	p7
93	90	H8	e8	60	T7	h8	35	M7	g6
94	140	H9	d9	40	M7	h6	70	N8	r7
95	40	H7	n6	25	F6	h5	130	P8	m8
96	70	H11	a11	40	N6	h6	55	R7	t7
97	45	H7	r6	55	G8	h7	90	IS9	k8
98	95	H9	r9	45	K7	h6	60	S7	u8
99	110	H11	c11	20	M6	h5	45	T7	s6
100	75	H8	m7	85	U7	h7	150	F8	e7

ADABIYOTLAR

1. «Standartlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
2. «Metrologiya to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
3. «Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
4. *Aripov A. V. O‘zaroalmashinuvchanlik , standartlashtirish va texnik o‘lchovlar. T., «O‘qituvchi», 2001-y.*
5. Standartlashtirish va metrologiya bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining O’zDSt 1.7, O’zDSt 635-95, O’zDSt 2.306-96 kabi va xalqaro ISO standartlari.
6. *Серий И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М., «Агропромиздат», 1987 г.*
7. *Igamberdiyev O‘R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash fanidan ma’ruzalar matni». Andijon, 1997-y.*
8. *Igamberdiyev O‘R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash» fanidan kurs ishlarini bajarish uchun o‘quv qo‘llanma. Andijon, 1997-y.*
9. *Мягков В.Д. Допуски и посадки // Справочник. М., Машиностроение, 1988 г.*
10. *Иванов А.И., Полещенко П.В. Практикум по взаимозаменяемости, стандартизации и техническим измерениям. М., «Колос», 1977 г.*

MUNDARIJA

Kirish	3
Fan bo'yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar	4
Qabul qilingan belgilashlar	7
I QISM. O'ZAROALMA SHINUVCHANLIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMITYATI	
<i>1-mashg'ulot.</i> Asosiy tushuncha va atamalar (birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)	11
<i>2-mashg'ulot.</i> Aniqlik va xatolik tushunchalari. Doplus va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar	17
<i>3-mashg'ulot.</i> Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	24
<i>4-mashg'ulot.</i> Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik (Selektiv yig'ish) ...	32
<i>5-mashg'ulot.</i> Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	37
<i>6-mashg'ulot.</i> Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	43
<i>7-mashg'ulot.</i> Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	48
<i>8-mashg'ulot.</i> O'leham zanjiriga kiruvechi o'lehamlar uchun dopusklar hisobi	54
II QISM. METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH	
<i>9-mashg'ulot.</i> Tekis parallel tugal uzunligni o'lehash asboblari	65
<i>10-mashg'ulot.</i> Detallarni shtangenasboblar bilan o'lehash	71
<i>11-mashg'ulot.</i> Mikrometrik o'lehash asboblari	79
<i>12-mashg'ulot.</i> Burchak o'lehash asboblari	84
<i>13-mashg'ulot.</i> Soat turidagi indikatorli o'lehash asboblari	88
<i>14-mashg'ulot.</i> Aniq o'lehash asboblari	94
<i>15-mashg'ulot.</i> O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish	98
<i>16-mashg'ulot.</i> Metrik rezba o'lehamlarini differensial usulda o'lehash va rezba turini aniqlash	101
<i>17-mashg'ulot.</i> Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lehash usullari (mikrometraj)	105
Ilovalar	109
Adabiyotlar	149

T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev

METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalarini uchun
o'quv qo'llanma sifatida tavsya etilgan

«TAFAKKUR-BO'STONI»
Toshkent - 2011

Bosh muharrir	<i>M. Saparov</i>
Muharrir	<i>A. Rahimqorijev</i>
Musahibih	<i>F. Safaraliyeva</i>
Rassom	<i>D. O'rinoval</i>

15.07.2011 chop etishga ruxsat etildi. Bichimi 60S 84¹/₁₆.
«Times» garniturasi. 10,0 kegl. Ofset bosma usulida chop etildi.
Bosma t. 9,5. Adadi 500. Buyurtma № 22/05.

«Tafakkur-bo'stoni» nashriyoti. Toshkent sh., Yunusobod 9-13.

«Tafakkur» nashriyoti bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 1-uy.

Xudoyberdiyev, T.S.

Metrologiya. standartlashtirish va o'zaroalmashinuv-chalik: (o'quv qo'l.)/ T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'.R. Igamberdiyev; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi. — T.: «Tafakkur-bo'stoni», 2011. — 152 b.

I. Qosimov, K. II. Igamberdiyev, O'.R.

BBK 30.10ya73+ts

Litsenziya № AI 190. 10.05.2011 y.

12662 c