



**D.M.SHOMURODOVA,
M.I.ABDURAXMONOVA**

«AVTOMATIKA ASOSLARI»





664.658
3/2-78

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**


O'RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

**D.M.SHOMURODOVA,
M.I.ABDURAXMONOVA**

«AVTOMATIKA ASOSLARI»

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

BUXORO - 2011

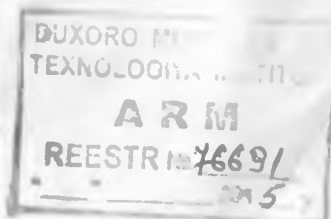

"Avtomatika asoslari" o'quv qo'llanmasida avtomatika asoslarining asosiy bo'limlari metrologiyani asosiy tushunchalari, texnologik kattaliklar o'zgartgichlari, texnologik kattaliklar, nazorat qilish usullari va asboblari, avtomatika elementlaridan kuchaytirgichlar va relelar hamda masofadan turib o'lchash sistemalari to'g'risida umumiy ma'lumotlar berilgan. O'quv qo'llanma asosan kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga mo'ljallangan bo'lib, undan shu soha bo'yicha tahsil oluvchi talabalar, ilmiy va muhandis texnik xodimlar foydalanishlari mumkin.

TAQRIZCHILAR:

Texnika fanlari doktori, professor A.Artikov
Texnika fanlari nomzodi, dotsent O.Yodgorov

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan
nashrga tavsiya etilgan.**

(C) Buxoro "Texno-tasvir" 2011

234-11 b

KIRISH

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mamlakatimizdagi sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarishni jadallashtirish, moddiy texnika bazasini yaratish hamda texnikani taraqqiy ettirishda asosiy yo'nalish hisoblanadi.

Avtomatlashtirish vositalarini ishlab chiqarishda qo'llash mehnat unumdorligini oshirib, ishlab chiqariladigan mahsulot sifatini, mehnat sharoitini yaxshilaydi. Shu bilan bir qatorda ishlab chiqarishning yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Zamonaviy texnika hamda o'lchash, rostlash va boshqarish elementlari bilan jihozlangan texnologik tizimlarni ishlatish yuqori saviyali muhandislar zimmasiga yuklanadi. Ta'lim sistemasini tubdan o'zgartirishni ko'zda tutgan «Milliy dastur»ga ko'ra mualliflar oldiga o'quvchi-talabalar uchun fanlarning turli sohalari bo'yicha zamon talabiga javob beradigan darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish vazifalari qo'yilgan. Mazkur «Avtomatika asoslari» fanidan tayyorlangan o'quv qo'llanma kasb-hunar kollejlari talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, undan ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan muhandislar, nazorat o'lchov asboblari hamda avtomatlashtirish vositalariga xizmat ko'rsatadigan kichik mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin. Har qanday texnologik jarayonda ma'lum bir yoki bir necha texnologik kattalik ishtirok etib, ular jarayonning borishida hamda mahsulot sifatini o'zgarishida asosiy o'rin egallaydi. Bu kattaliklarni esa nazorat o'lchov asboblari yordamida nazorat qilinadi, rostlagichlar yordamida rostlanadi va ijrochi mexanizmlar yordamida boshqariladi. «Avtomatika asoslari» fani bu asboblarning ishlashi, tuzilishi hamda turlarini o'rganib, ularni ishlab chiqarishda qo'llanish yo'llarini o'rgatadi.

1 - Bo'la METROLOGIYA VA O'LCHOV TEXNIKASINING ASOSIY TUSHUNCHALARI

1.1 O'LCHASH TO'G'RI SIDA UMUMIY MA'LUMOT.

Xamir - ishlov yoki yarim fabrikatni tayyor mahsulotga aylantirish uchun yo'naltirilgan ta'sirlar to'plamiga texnologik jarayon deb ataladi. Texnologik jarayon va tayyor mahsulot sifatini xarakterlaydigan har xil fizik kattaliklarga texnologik kattalik deb ataladi.

Har qanday texnologik jarayon quyidagi elementlardan tuzilgan:

- 1) oddiy ishchi jarayonlar;
- 2) boshqarish operatsiyalari;
- 3) nazorat operatsiyalari.

Oddiy ishchi jarayon o'z ichiga haqiqiy ishchi jarayon, o'rnatish operatsiyalari, transport operatsiyalari va xizmat ko'rsatish operatsiyalarini oladi.

Masalan, non ishlab chiqarishda oddiy ishchi jarayon xamir bo'laklash mashinasida xamir zuvalalarini olish bo'lsa, o'rnatish operatsiyasi esa mashina ishchi organlarini aniq mahsulot yoki yarim fabrikat olishga mo'ljallab o'rnatishdir.

Transport operatsiyasida xamir zuvalalarini keyingi ishlov berish uchun (masalan xamir lo'ndalash mashinasiga) uzatiladi.

Mashina yoki agregatlarni tozalash va moylash xizmat ko'rsatish operatsiyasi bilan bajariladi.

Boshqarish operatsiyasi 2 turga bo'linadi:

a) jarayonni normal boshqarish - alohida jarayonlarni sifat va son ko'rsatkichlarini hamda ularni umumiy ishlab chiqarishda koordinatsiyasini boshqarish:

b) berilgan talab bo'yicha mashina va mexanizmlarni sozlash va o'rnatish.

Nazorat operatsiyasi o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- a) jarayon natijalarini berilgan talab bilan taqqoslash operatsiyasi;
- b) jarayon borishini himoyalash operatsiyasi (avariya holatida).

Nazorat qilinadigan kattaliklarga masalan, uzunlik, massa, hajm, harorat va bosimni kiritish mumkin. Har bir kattalik aniq qiymatga ega bo'lishi mumkin. Texnologik kattalikni o'lchash orqali texnologik jarayon qaysi tomonga oqayotganligini aniqlash mumkin.

Texnologik kattaliklarni qiymati berilgan qiymatdan o'zgarishi olinadigan mahsulotni sifat va son ko'rsatkichini o'zgarishiga olib keladi. Texnologik jarayonni borishi va natijada olinadigan mahsulot ko'rsatkichlarini aniqlash nazorat orqali amalga oshiriladi. Masalan, texnologik jarayonni to'g'ri borishi hamda ishlov berish jarayonida ko'pgina moddalarni holati bosimga bog'liqdir. Bosimni o'zgarishiga qarab, texnologik jarayonda qatnashuvchi gaz, bug' va suyuqliklarni

ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bug' qozonidagi bug'ning bosimi qurilmalarni xavfsiz ishlashini ta'minlab, qolmasdan, qozon pechiga berilayotgan issiqlikni avtomatik rostdlash uchun ham asosiy texnologik kattalik bo'lib hisoblanadi.

Bosimni avtomatik nazorat qilish presslash, bug'latish, uzluksiz ishlov berish jarayonlarida olib boriladi Oziq-ovqat sanoati texnologik jarayonlarida o'z vaqtida haroratni nazorat qilish chiqariladigan mahsulotni sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, taralarni yuvish, tomat mahsulotlarini vakuum apparatda qaynatish va hokazo. Ko'pgina uzluksiz jarayonlar har xil materiallarni keyingi ishlov berish uchun jixozlarda yig'ish bilan olib boriladi. Shuning uchun yig'ilgan materiallarni o'z vaqtida nazorat qilmaslik texnologik jarayonni buzilishiga olib keladi. Materiallarni hisobga olishni eng tarqalgan usuli sathni o'lchashdir. Masalan, har xil qabul qiluvchi bunkerlarda, sig'implarda, achitish apparatlarda, qaynatish qozonlarida, baklarda, vakuum - bug'latish qurilmalarda va hokazo. Moddalarning kimyoviy tarkibini o'zgarishi bilan (masalan, uzum sharbatini rangi va tiniqligi, tomat mahsulotini konsentratsiyasi, xonani nisbiy namligi, melassani konsentratsiyasi) jarayon natijasida olinadigan mahsulotni sifat ko'rsatkichlarini o'lchash kerak bo'ladi. Oziq-ovqat sanoatini kompleks avtomatlashtirishda konsentratsiya, qovushqoqlik, namlik, pH-muhit va boshqa kattaliklarni o'z vaqtida o'lchash texnologik jarayonlarni optimal kechishini zaruriy shartlaridan biridir. Ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik quvurlarida bug', siqilgan havo, gaz va achitqilarini sarf va miqdorini o'lchash uchun ishlatiladigan sarf hamda miqdor o'lchagichlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirish omillaridan biri.

O'lchash, o'lchash usullari, o'lchash turlari.

Biror kattalikni o'lchash - uni birlik sifatida qabul qilingan shunga o'xshash boshqa kattalik bilan taqqoslash demakdir.

Natijalar olish usuli bo'yicha o'lchashlar bevosita, bilvosita to'plamli va birgalikda o'lchash turlariga ajratiladi.

Bevosita o'lchashda o'lchanadigan kattalik bevosita o'lchaydigan asbob ko'rsatkichi bo'yicha yoki o'lchash vositasi orqali aniqlanadi (masalan, haroratni termometr yordamida o'lchash, uzunlik ni chizgich yordamida o'lchash);

Bilvosita o'lchashda aniqlanayotgan kattalik u bilan funksional bog'langan bir nechta kattaliklarni o'lchash orqali topiladi va funksional bog'langan tenglamalar yechiladi. Masalan (bir jinsli jism zichligini uning massa va geometrik razmerlari orqali aniqlash);

To'plamli o'lchashda aniqlanayotgan kattalik tenglamalar sistemasini yechish orqali topiladi. Ko'rinishi aniq bo'lgan tenglamalar sistemasiga kiritiladigan kattaliklarni qiymati bevosita o'lchash orqali aniqlanadi (masalan, issiqlikdan chiziqli kengayish koeffitsienti).

Birgalikda o'lchash. Ikki yoki bir nechta har xil kattaliklar bir vaqtda o'rtaqidagi bog'lanishni aniqlash orqali topiladi (masalan, gaz havo sarfi muvofiqligini o'lchash).

"Avtomatika asoslari" o'quv qo'llanmasida avtomatika asoslarining asosiy bo'limlari metrologiyani asosiy tushunchalari, texnologik kattaliklar o'zgartirgichlari, texnologik kattaliklar, nazorat qilish usullari va asboblari, avtomatika elementlaridan kuchaytirgichlar va relelar hamda masofadan turib o'lchash sistemalari to'g'risida umumiy ma'lumotlar berilgan. O'quv qo'llanma asosan kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga mo'ljallangan bo'lib, undan shu soha bo'yicha tahsil oluvchi talabalar, ilmiy va muhandis texnik xodimlar foydalanishlari mumkin.

TAQRIZCHILAR:

Texnika fanlari doktori, professor A.Artikov
Texnika fanlari nomzodi, dotsent O.Yodgorov

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan
nashrga tavsiya etilgan.

(C) Buxoro "Texno-tasvir" 2011

214.11.11

KIRISH

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mamlakatimizdagi sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarishni jadallashtirish, moddiy texnika bazasini yaratish hamda texnikani taraqqiy ettirishda asosiy yo'nalish hisoblanadi.

Avtomatlashtirish vositalarini ishlab chiqarishda qo'llash mehnat unumdorligini oshirib, ishlab chiqariladigan mahsulot sifatini, mehnat sharoitini yaxshilaydi. Shu bilan bir qatorda ishlab chiqarishning yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Zamonaviy texnika hamda o'lchash, rostlash va boshqarish elementlari bilan jihozlangan texnologik tizimlarni ishlatish yuqori saviyali muhandislar zimmasiga yuklanadi. Ta'lim sistemasini tubdan o'zgartirishni ko'zda tutgan «Milliy dastur»ga ko'ra mualliflar oldiga o'quvchi-talabalar uchun fanlarning turli sohalari bo'yicha zamon talabiga javob beradigan darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish vazifalari qo'yilgan. Mazkur «Avtomatika asoslari» fanidan tayyorlangan o'quv qo'llanma kasb-hunar kollejlari talabalarini uchun mo'ljallangan bo'lib, undan ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan muhandislar, nazorat o'lchov asboblari hamda avtomatlashtirish vositalariga xizmat ko'rsatadigan kichik mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin. Har qanday texnologik jarayonda ma'lum bir yoki bir necha texnologik kattalik ishtirok etib, ular jarayonning borishida hamda mahsulot sifatini o'zgarishida asosiy o'rin egallaydi. Bu kattaliklarni esa nazorat o'lchov asboblari yordamida nazorat qilinadi, rostlagichlar yordamida rostlanadi va ijrochi mexanizmlar yordamida boshqariladi. «Avtomatika asoslari» fani bu asboblarning ishlashi, tuzilishi hamda turlarini o'rganib, ularni ishlab chiqarishda qo'llanish yo'llarini o'rgatadi.

1.1 O'LG'ACHIV TO'G'IRISIDA UMUMIY MA'LUMOT.

Xom - ishchi yoki yarim fabrikatni tayyor mahsulotga aylantirish uchun yo'naltirilgan tushunchalar to'plamiga texnologik jarayon deb ataladi. Texnologik jarayon va tayyor mahsulot sifatini xarakterlaydigan har xil fizik kattaliklarga texnologik kattalik deb ataladi.

Har qanday texnologik jarayon quyidagi elementlardan tuzilgan:

- 1) oddiy ishchi jarayonlari;
- 2) boshqarish operatsiyalari;
- 3) nazorat operatsiyalari.

Oddiy ishchi jarayon o'z ichiga haqiqiy ishchi jarayon, o'rnatish operatsiyalari, transport operatsiyalari va xizmat ko'rsatish operatsiyalarini oladi.

Masalan, non ishlab chiqarishda oddiy ishchi jarayon xamir bo'laklash mashinasida xamir zuvalalarini olish bo'lsa, o'rnatish operatsiyasi esa mashina ishchi organlarini aniq mahsulot yoki yarim fabrikat olishga mo'ljallab o'rnatishdir.

Transport operatsiyasida xamir zuvalalarini keyingi ishlov berish uchun (masalan xamir lo'ndalash mashinasiga) uzatiladi.

Mashina yoki agregatlarni tozalash va moylash xizmat ko'rsatish operatsiyasi bilan bajariladi.

Boshqarish operatsiyasi 2 turga bo'linadi:

a) jarayonni normal boshqarish - alohida jarayonlarni sifat va son ko'rsatkichlarini hamda ularni umumiy ishlab chiqarishda koordinatsiyasini boshqarish;

b) berilgan talab bo'yicha mashina va mexanizmlarni sozlash va o'rnatish.

Nazorat operatsiyasi o'z ichiga quyidagilarni oladi:

a) jarayon natijalarini berilgan talab bilan taqqoslash operatsiyasi;

b) jarayon borishini himoyalash operatsiyasi (avariya holatida).

Nazorat qilinadigan kattaliklarga masalan, uzunlik, massa, hajm, harorat va bosimni kiritish mumkin. Har bir kattalik aniq qiymatga ega bo'lishi mumkin. Texnologik kattalikni o'lg'ach orqali texnologik jarayon qaysi tomonga oqayotganiligini aniqlash mumkin.

Texnologik kattaliklarni qiymati berilgan qiymatdan o'zgarishi olinadigan mahsulotni sifat va son ko'rsatkichini o'zgarishiga olib keladi. Texnologik jarayonni borishi va natijada olinadigan mahsulot ko'rsatkichlarini aniqlash nazorat orqali amalga oshiriladi. Masalan, texnologik jarayonni to'g'ri borishi hamda ishlov berish jarayomda ko'pgina moddalarni holati bosimga bog'liqdir. Bosimni o'zgarishiga qarab, texnologik jarayonda qatnashuvchi gaz, bug' va suyuqliklarni son

ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bug' qozonidagi bug'ning bosirni qurilmalarni xavfsiz ishlashini ta'minlab, qolmasdan, qozon pechiga berilayotgan issiqlikni avtomatik rostlash uchun ham asosiy texnologik kattalik bo'lib hisoblanadi.

Bosimni avtomatik nazorat qilish presslash, bug'latish, uzluksiz ishlov berish jarayonlarida olib boriladi. Oziq-ovqat sanoati texnologik jarayonlarida o'z vaqtida haroratni nazorat qilish chiqariladigan mahsulotni sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, taralarni yuvish, tomat mahsulotlarini vakuum apparatda qaynatish va hokazo. Ko'pgina uzluksiz jarayonlar har xil materiallarni keyingi ishlov berish uchun jixozlarda yig'ish bilan olib boriladi. Shuning uchun yig'ilgan materiallarni o'z vaqtida nazorat qilmaslik texnologik jarayonni buzilishiga olib keladi. Materiallarni hisobga olishni eng tarqalgan usuli sathni o'lchashdir. Masalan, har xil qabul qiluvchi bunkerlarda, sig'imlarda, achitish apparatlarda, qaynatish qozonlarida, baklarda, vakuum - bug'latish qurilmalarda va hokazo. Moddalarning kimyoviy tarkibini o'zgarishi bilan (masalan, uzum sharbatini rangi va tiniqligi, tomat mahsulotini konsentratsiyasi, xonani nisbiy namligi, ni classani konsentratsiyasi) jarayon natijasida olinadigan mahsulotni sifat ko'rsatkichlarini o'lchash kerak bo'ladi. Oziq-ovqat sanoatini kompleks avtomatlashtirishda konsentratsiya, qovushqoqlik, namlik, pH-muhit va boshqa kattaliklarni o'z vaqtida o'lchash texnologik jarayonlarni optimal kechishini zaruriy shartlaridan biridir. Ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik quvurlarida bug', siqilgan havo, gaz va achitqilarini sarf va miqdorini o'lchash uchun ishlatiladigan sarf hamda miqdor o'lchagichlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirish omillaridan biri.

O'lchash, o'lchash usullari, o'lchash turlari.

Biror kattalikni o'lchash - uni birlik sifatida qabul qilingan shunga o'xshash boshqa kattalik bilan taqqoslash demakdir.

Natijalar olish usuli bo'yicha o'lchashlar bevosita, bilvosita to'plamli va birgalikda o'lchash turlariga ajratiladi.

Bevosita o'lchashda o'lchanadigan kattalik bevosita o'lchaydigan asbob ko'rsatkichi bo'yicha yoki o'lchash vositasi orqali aniqlanadi (masalan, haroratni termometr yordamida o'lchash, uzunlik ni chizgich yordamida o'lchash);

Bilvosita o'lchashda aniqlanayotgan kattalik u bilan funksional bog'langan bir nechta kattaliklarni o'lchash orqali topiladi va funksional bog'langan tenglamalar yechiladi. Masalan (bir jinsli jism zichligini uning massa va geometrik razmerlari orqali aniqlash);

To'plamli o'lchashda aniqlanayotgan kattalik tenglamalar sistemasini yechish orqali topiladi. Ko'rinishi aniq bo'lgan tenglamalar sistemasiga kiritiladigan kattaliklarni qiymati bevosita o'lchash orqali aniqlanadi (masalan, issiqlikdan chiziqli kengayish koeffitsienti).

Birgalikda o'lchash. Ikki yoki bir nechta har xil kattaliklar bir vaqtda o'rtalaridagi bog'lanishni aniqlash orqali topiladi (masalan, gaz havo sarfi muvofiqligini o'lchash).

Birgalikda va to'plamli o'lchash asosan ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladi. Bevosita o'lchash quyidagi o'lchash usullari yordamida olib boriladi.

1. Bevosita baholash usuli.
2. Differensial usul.
3. Kompensatsion yoki nolga keltirish usuli.
4. Solishtirish usuli.

Bevosita baholash usuli o'lchanadigan kattalikni bevosita o'lchash asbobini chiqish signaliga aylantirishga asoslangan. Bu usul oddiy va tezkorligi bilan sanoat o'lchov asboblari keng tarqalgan (masalan, stol uzunligini chizgich yordamida o'lchash, bosimni manometr bilan o'lchash).

Differensial usulda o'lchanadigan kattalik boshqa aniq kattalik bilan tenglashtirib o'rtasidagi farq o'lchanadi. Bu usul moddalarni tarkibi va xossalarni o'lchashda ishlatiladi.

Solishtirish usulida o'lchanadigan kattalik va o'lchash vositasi bir vaqtda solishtirish asbobiga ta'sir qilib, o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi (masalan, avtomatik tarozilar).

Kompensatsion usulda o'lchanadigan kattalik va aniq kattalik bir - biri bilan solishtirilib, o'rtasidagi farqi nolga keltiriladi (masalan, avtomatik muvozanat ko'priklar va avtomatik potensimetrlar).

Asosiy metrologik tushunchalar.

Texnologik jarayonlarni boshqarish, nazorat qilish va rostdash mahsulot sifatini va ob'ektning texnologik kattaliklarini maqsadga muvofiq o'zgarishi to'g'risidagi va shuningdek energiya hamda moddiy resurslarning miqdor o'zgarishlari to'g'risidagi ko'p sonli o'lchov axborotlariga ishlov berish asosida olib boriladi. Ishlab chiqarish jarayonlari borishida texnologik kattalik (harorat, bosim, og'irlik, zichlik, namlik, mexanik ko'chish, kuchlanish, tezlik va boshqalar) o'zgarishi to'g'risidagi axborot o'lchov asboblari yordamida olinadi. Shu tufayli avtomatlashtirishda o'lchash usullari, texnik vositalar va o'lchash texnikasi to'g'risidagi qonunlarga amal qilib, o'lchash aniqliklarini oshirishga katta e'tibor beriladi. Texnologik jarayon kattaliklarini o'lchash uning qay darajada borishi to'g'risida to'la ma'lumot olish imkonini beradi. Bu ma'lumot va kattaliklarning o'zgarishi esa o'lchov asboblari yordamida olindi.

O'lchash vositalari, usullari va o'lchov birliklari haqidagi fanga metrologiya deyiladi.

Belgilangan metrologik tavsifga ega bo'lib, o'lchashda qo'llaniladigan texnik vositalar - o'lchash vositalari deyiladi.

Namunaviy sifatida tasdiqlanib, boshqa o'lchash vositalarini tekshirish uchun xizmat qiladigan o'lchash vositalari - namunaviy o'lchash vositalari deyiladi.

O'lchash o'zgartgichlari, o'lchash asboblari, o'lchov qurilmalari va o'lchash sistemalari - o'lchash vositalarining asosiy turlari hisoblanadi. Standart namunalar va

namunaviy narsalar - o'lchov hisoblanib, u aynan belgilangan jism yoki narsaning bo'lagidir. Bu narsalarning xususiyatlaridan biri shuki, ular aniq sharoitlarda ma'lum kattalik hisoblanadi. Masalan: qattiqlik namunasi, namunaviy narsalar KSI, NaCl va boshqalar. O'lchanadigan kattalik o'lchov birliklari bilan solishtiriladi. O'lchov birliklari asosiy, hosilali, kogerent, butun va kasrli turlariga bo'linadi.

Asosiy birliklar boshqa qiymatlarga bog'liq bo'lmasdan o'rnatiladi. Masalan, metr, kilogramm va boshqalar.

Hosilali birliklar - fizik kattaliklarni boshqa birliklar sistemasini tenglamalar orqali aniqlashda hosil bo'lgan birliklar (masalan, 1 m^2 - SI sistemasida).

Kogerent birliklar - boshqa birliklar bilan tenglamalar sistemasi orqali bog'langan bo'lib, ularni sonli koeffitsienti birlik deb qabul qilingan birliklar (masalan, tezlik birligi $\frac{\text{m}}{\text{s}}$) ifodalaydi.

Butun va kasrli birliklar-asosiy va hosilali birliklarini aniq 10 sonini darajasiga ko'paytirish yoki bo'lish orqali hosil bo'ladigan birliklar. Bu birliklarni nomi asosiy birlik nomiga maxsus qo'shimcha qo'shish orqali aytiladi (masalan, "kilo" - berilgan birlikdan 10³ marta katta, "hekto" - 10² marta katta, "kanti" - 10 marta kichik va hokazo).

Aniq birliklar sohasini qamrab olgan birliklar to'plamiga birliklar sistemasi deb ataladi. Fan va texnikani rivojlanishi natijasida quyidagi birliklar sistemasi vujudga keldi: SGS, MKS, MTS, MKGSS va boshqalar. O'lchash sohasini unifikatsiyalash uchun xalqaro kogerent birliklar sistemasi - SI ishlab chiqildi. Ushbu sistemaga ko'ra, asosiy birlik bo'lib metr - m - uzunlik birligi, kilogramm - kg - og'irlik birligi, sekund - s - vaqt birligi, amper - A - elektr tokini birligi, kelvin - °K - harorat birligi va boshqalar.

O'lchov qurilmalari.

Fizik kattaliklarni o'lchov qurilmalariga o'lcham va o'lchov asboblari kiradi. O'lchash birliklarini aniq ifodalashga mo'ljallangan fizik jism, modda yoki qurilmaga o'lcham deb ataladi (masalan, tarozi toshlari, o'lchov kolbalar, kalibrlar, o'lchov lineykalari, namunaviy qarshiliklari). O'lcham sifatida aniq xarakterli fizik xossalarga ega bo'lgan ba'zi moddalar ham ishlatiladi (masalan, qaynash va erish o'zgarish temperaturali).

O'lchov asbobi - o'lchash natijasida informatsiyalarni kuzatuvchiga qulay bo'lgan signalga aylantiruvchi qurilmadir. Har qanday o'lchov asbobi birlamchi o'zgartirgich, aloqa kanali va ikkilamchi asbobdan iborat. O'lchash ob'ektida o'rnatish va o'lchanadigan kattalikni chiqish signaliga aylantirish uchun ishlatiladigan qurilmaga birlamchi o'zgartirgich deb ataladi.

Birlamchi o'zgartirgichni chiqishida ishlatiladigan energiyani turiga ko'ra elektrik, pnevmatik, gidravlik va mexanik turlari mavjud.

Elektrik o'zgartirgichlar o'z navbatida parametrik va generatorli turlarga bo'linadi.

Parametrik o'zgartirgichlar tashqaridan berilayotgan energiya manbaini o'zgartirish orqali chiqish signali hosil qiladi.

Aktiv qarshilikli, induktiv va sig'imli parametrik o'zgartirgichlar keng tarqalgan.

Generatorli o'zgartirgichlar o'lchanadigan kattalik o'zgarishi bilan elektr yurituvchi kuch hosil qiladi.

Chiqish signalini xarakteriga ko'ra o'zgartirgichlar uzluksiz harakatli va uzlukli harakatli (releli va impul'sli) turlariga bo'linadi.

Nazorat o'lchov asboblari klassifikatsiyasi

O'lchanadigan kattalikni o'lchov birligi bilan tenglashtirishga mo'ljallangan qurilmaga o'lchov asbobi deb ataladi.

Nontrol' o'lchov asboblari (NO'A) quyidagi belgilariga ko'ra klassifikatsiyalanadi:

I. O'lchanayotgan kattalik turiga ko'ra NO'A quyidagi turlarga bo'linadi:

a) temperaturani o'lchash asboblari - termometrlar

b) bosini va siyraklanishini o'lchash asboblari - manometrlar, vakuumetrlar

v) suyuqlik va sochiluvchan moddalar sathini o'lchash asboblari-sath o'lchagichlar

g) moddalar sarfi va miqdorini o'lchash asboblari - sarf o'lchagichlar

d) moddalar tarkibi va xossalari o'lchash asboblari - namlik, zichlik o'lchagichlar.

II. Bajariladigan metrologik funksiyasiga ko'ra ishchi (texnik va laboratoriya), namunaviy va etalon NO'A bo'linadi.

III. Informatsiya olish usuliga ko'ra ko'rsatuvchi, o'ziyozar, signallovchi, integrallovchi, solishtiruvchi va rostlovchi turlari mavjud.

IV. Ishlash prinsipiga ko'ra mexanik, gidravlik, pnevmatik, elektrik, kombinatsiyalashgan NO'A ajratiladi.

V. O'rnatish joyiga ko'ra mahalliy, distansion va telemetrik turlarga bo'linadi.

O'lchash xatoliklari

O'lchash usulini yoki o'lchov asbobini eskirishi natijasida o'lchashda xatoliklar sodir bo'ladi. Asosiy va qo'shimcha xatoliklar mavjud. Meyor bo'yicha yo'l qo'yiladigan xatolikka asosiy xatolik deb ataladi. Agar tashqi muhit ta'sirida (namlik, magnit yoki elektr maydon) xatolik sodir bo'lsa, bu qo'shimcha xatolikni vujudga keltiradi. Muhandislik hisob - kitoblarda quyidagi xatoliklar hisoblanadi:

I. Absolyut xatolik - o'lchov asbobining ko'rsatishi bilan o'lchanayotgan kattalikni haqiqiy qiymati o'rtasidagi farq

$$\Delta = a_i - a_j \quad (1.1.)$$

bu yerda :

a_i - asbob ko'rsatishi;

a_j - o'lchanayotgan kattalikni haqiqiy qiymati.

Absolyut xatolikni teskari ishorali qiymatiga - tuzatish deb ataladi.

2. Nisbiy xatolik-absolyut xatolikni o'lchanayotgan kattalikni haqiqiy qiymatiga nisbatini foizlarda ifodalaniishi:

$$B = \frac{\Delta}{a_s} \cdot 100\% ; (1.2)$$

3. Keltirilgan nisbiy xatolik - absolyut xatolikni asbob shkalasi diapazoniga nisbatini foizlarda ifodalaniishi:

$$C = \frac{\Delta}{N} \cdot 100\% ; (1.3)$$

bu yerda: $N = N_{\max} - N_{\min}$ - asbob shkalasi diapazoni.

Keltirilgan nisbiy xatolikni eng katta qiymatga - aniqlik klassi deb ataladi. 2 xil aniq klassi mavjud: 1) nisbiy xatolik bo'yicha; 2) absolyut xatolik bo'yicha.

Kontrol' o'lchov asboblari quyidagi aniqlik klasslarida farqlaydilar: 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 (0,6); 1; 1,5 (1,6); 2,5; 4; 6.

O'lchash xatoliklari sistematik, tasodifiy va sub'ektiv turlarga bo'linadi.

Aniq qonun bo'yicha o'zgaruvchi yoki o'zgarmas xatoliklarga sistematik xatolik deb ataladi (masalan, o'lchash asboblari konstruksiyasini eskirishi, graduировkani noto'g'ri o'tkazilganligi, tashqi muhitni ta'siri va ekspluatatsiya sharoitini yomonligi sababli yuzaga keladi). Tasodifiy xato bo'lishi oldindan ma'lum emas. Sub'ektiv xatolik o'lchashni o'tkazayotgan sub'ekt tomonidan sodir etiladi (masalan, asbob bilan noto'g'ri munosabatda bo'lish yoki asbob ko'rsatishini noto'g'ri yozib olinishi, asbobni ishga tushirish yoki o'rnatish va boshqalar).

O'lchashning sifat ko'rsatkichlari

O'lchashning sifat ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

1. Sezgirlik - asbob ko'rsatkichining chiziqli yoki burchakli o'zgarishini o'lchanayotgan kattalikni o'zgarishiga nisbatiga aytiladi:

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta a} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta a} ; (1.4)$$

2. "Sezgirlik chegarasi" - deganda o'lchanayotgan kattalikni asbob ko'rsatkichini harakatlantira oladigan eng kichik qiymati tushuniladi.

3. Nosezgirlik sohasi-o'lchanayotgan kattalikni asbob ko'rsatkichini harakatlantira olmaydigan eng katta qiymati.

4. Shkala bo'linmasi qiymati - asbob sezgirligiga teskari bo'lgan kattalikdir.

$$C = \frac{\Delta a}{\Delta I} = \frac{\Delta a}{\Delta \varphi} ; (1.5)$$

5. Asbob variatsiyasi:

$$\lambda = \frac{\Delta Q}{N} 100\%; \quad (1.6)$$

Bu yerda: ΔQ - bir xil o'lchanayotgan kattalikni bir xil o'lchash sharoitida takror o'lchashlardagi ko'rsatkichlari o'rtasidagi eng katta farq.

6. Asbob inersionligi (o'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan asbob ko'rsatkichini kechikishi) - asbob harakatlantiruvchi detallarni inersiyasi, ularda lyuftlar borligi va boshqa hodisalar sababli hosil bo'ladigan xossasi.

7. Ishonchlilik deb - asbobning uzoq muddat ishlatishda berilgan talablarga mos ishlash xossasiga aytiladi.

8. Asbobning berilgan standart yoki texnik talablarga javob bera oladigan xossasiga ishga yaroqlilik deb ataladi.

1.2. O'LCHASH O'ZGARTGICHLARI

O'lchash o'zgartgichi yoki datchik deb - o'lchanadigan kattalikni qabul qilish va uni avtomatik qurilmaning keyingi elementlariga uzatishga qulay signalga aylantirish uchun mo'ljallangan har qanday avtomatik rostdash sistemasining asosiy elementiga aytiladi.

O'lchash o'zgartgichlari mexanik va elektrik signalli bo'lishlari mumkin. Mexanik chiqish signalli o'lchash o'zgartgichlarida o'lchanadigan kattalik mexanik signalga, elektrik chiqish signalli o'lchash o'zgartgichlarida esa elektrik signalning biror turiga aylantiriladi.

Elektrik chiqish signalli o'lchash o'zgartgichlarining mexanik chiqish signalli o'zgartgichlarga nisbatan afzalligi ularning distansion o'lchashi, chiqish signalining oson kuchaytirish mumkinligi, chiqish signalini rostdash va boshqarish uchun ishlatilishi hamda kichik xatolikka ega ekanligi bilan xarakterlanadi.

Avtomatik rostdash sistemasida ishlatiladigan elektrik chiqish signalli o'lchash o'zgartgichlari parametrik va generatorli turlariga bo'linadi.

Har qanday fizik tabiatga ega bo'lgan o'lchanadigan kattalikni elektr zanjirning biror bir parametriga (rezistor qarshiligi R , sig'im S , induktivlik L) aylantiradigan o'zgartgichlarga parametrik o'zgartgichlar deyiladi.

Bu elementlar asosan har xil o'lchash sxemalariga (masalan, ko'priklar, potensiometrler, logometrlar) ulanib chiqishida o'lchanadigan kattalikka bog'liq kuchlanish o'zgaradi. Parametrik o'zgartgichlar uchun kuchlanish manbai ishlatish talab qilinadi.

Generatorli o'zgartgichlar deb, o'lchanadigan kattalikni bevosita elektr yurituvchi kuchga aylantiradigan o'lchash o'zgartgichlariga aytiladi. Bu guruh o'zgartgichlar uchun kuchlanish manbaini ishlatish talab qilinmaydi.

Quyidagi parametrik o'zgartgichlar keng tarqalgan:

a) o'lchanadigan noelektrik kattalikni aktiv qarshilikka aylantiriladigan reostatli o'zgartgichlar;

b) temperaturaning o'zgarishi o'tkazgich va yarim o'tkazgichlarning qarshiligiga aylantiriladigan termovarshilikli o'zgartgichlar;

v) tenzometrik o'zgartgichlar, ularning ishlash prinsipi o'tkazgich va yarim o'tkazgichlarning mexanik deformatsiya ta'sirida qarshiligining o'zgarishiga asoslangan;

g) elektromagnit g'altakning induktiv qarshiligi po'lat yakor harakati natijasida o'zgaradigan induktiv o'zgartgichlar;

d) sig'imli o'zgartgichlar. Ularning ishi kondensatorning sig'imi plastinkalar harakati natijasida o'zgarishiga asoslangan;

e) fotoelektrik o'zgartgichlar (fotoresistorlar) ularda o'zgartgichning ishchi yuzasiga tushayotgan yorug'lik oqimi asbobning elektr o'tkazuvchanligini o'zgartiradi.

Generator o'zgartgichlarga quyidagilar kiradi:

a) termoelektrik o'zgartgichlar. Ularning ishlash prinsipi termopara zanjirida o'lchanadigan kattalik o'zgarishi bilan hosil bo'ladigan termoelektrik effekt hodisasiga asoslangan;

b) chiziqli va burchakli harakatlarni induksiyalangan elektr yurituvchi kuchga aylantiriladigan induksion o'zgartgichlar;

v) piezoelektrik o'zgartgichlar. Kristallarda (kvars) mexanik bosim ta'sirida qutblanish hodisasi ishlatilib, elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi.

O'lchash o'zgartgichlar quyidagi asosiy xarakteristikalar bilan xarakterlanadi: sezgirlik, xatolik, inersiya, sezgirlik chegarasi, inersionlik.

O'lchash o'zgartgichlarning chiqish kattaligi bilan kirish kattaligi o'rtasidagi bog'lanishga statik xarakteristika deb ataladi.

$$\gamma = \varphi(\chi) \quad (1.7)$$

Chiqish kattaligi o'zgarishining kirish kattaligi o'zgarishiga nisbatiga o'zgartgichning sezgirligi deyiladi.

$$S = \frac{y}{x} \quad (1.8)$$

O'zgartgichning xatoligi - bu uning chiqish kattaligi bilan nominal qiymat o'rtasidagi farqdir.

Kirish kattaligining chiqish kattaligini o'zgartira oladigan eng kichik qiymatiga o'zgartgichning sezgirlik chegarasi deyiladi.

Inersionlik deb kirish kattaligining o'zgarishi bilan rostdashning kechikishiga aytiladi.

Chiziqli va burchakli ko'chishning o'lchash o'zgartgichlari.


Chiziqli va burchakli ko'chishlar kuch, kuchlanish va boshqa noelektrik kattaliklarni o'lchash uchun potentsiometrik, induktiv, sig'imli va boshqa o'lchash o'zgartgichlari ishlatilib, ularda ko'chish (harakat) bevosita R, L, C elektrik qarshiliklarga hamda induksion aylanish tezligi va burilish burchagi elektr yurituvchi kuchga aylantiriladi.

Potentsiometrik (reostatli) o'zgartgichlar.

Reostat o'zgartgichlarda kirish signali bo'lib, surgichning chiziqli va burchakli harakati, chiqish signali esa reostatning aktiv qarshiligi - R bo'lib hisoblanadi. Potentsiometr surgichi bilan bog'langan detal harakati elektr zanjimining qarshiligini o'zgartiradi.

Potentsiometrik o'zgartgichning xarakteristikasi o'zgaradigan kuchlanish bilan surgich harakati o'rtasidagi bog'lanishdir, ya'ni

$$U_{\text{chiq}} = f(x); \quad (1.9)$$

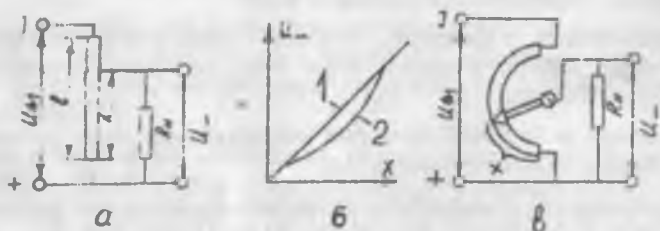

1.1-rasm. Potentsiometrik o'zgartgichning sxemasi.

1.1 - rasmda to'g'ri karkasli va aylana karkasli potentsiometrik o'zgartgichlar ko'rsatilgan. Ularda surgichning harakati reostatning aktiv qarshiligini o'zgartiradi. 1.1.a-rasmda tasvirlangan sxema uchun o'zgartgichning chiqish kuchlanishi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$U_{\text{chiq}} = \frac{U_n K}{1 + K}; \quad (1.10.)$$

Bu yerda:

U_n - manba kuchlanishi;

K - potentsiometr surgichning nisbiy ko'chishi;

1.1.b -rasmdagi grafikda potentsiometring chiqish kuchlanishining surgich harakati X bilan bog'lanishi ko'rsatilgan.

Potentsiometr nagruzkasi $R_n = \infty$ bo'lsa, uning statik xarakteristikasi $U_{\text{chiq}} = f(x)$ - to'g'ri chiziqli (1 chiziq). Bu holda chiqish kuchlanishining formulasi $U_{\text{chiq}} = U_n K$

ko'rinishiga keladi. Potentsiometrlarning yukli holatida xarakteristikasining chiziqligi shuncha kamayadi. Burchakli ko'chishlarni o'lchash uchun aylana karkasli potentsiometrik o'zgartgichlar ishlatiladi. Uning karkasi izolyatsiyalangan materialdan (plastmassa, tekstolit, keramik va boshqalar) yarim aylana shaklida yasilib, katta solishtirma qarshilikka va kichik issiqlikdan qarshilikning o'zgarish koeffitsientiga ega sim bilan o'ralgan bo'ladi. Ularda simli reostat qarshiligining o'zgarishi burchakli ko'chishga mos keladi. Potentsiometrik o'zgartgichlarning afzalligi ular konstruksiyasining oddiyligi, signalni kuchaytirish kerak emasligidir. Reostat kontaktlarining sirg'anishi-ularning kamchiligidir.

Ko'chishning sig'imli o'zgartgichlari.

Sig'imli o'zgartgichlarda plastinalar o'rtasidagi masofani o'zgarishi bilan elektrik sig'im o'zgaradi. Sig'imli o'zgartgich - kondensator bo'lib, ikki plastinadan tuzilgan. Plastinalardan biri qo'zg'aluvchan (1.2 - rasm) kirish kattaligi o'zgarishi P bilan qo'zg'aluvchan plastina harakatlanadi va plastinalar o'rtasida masofa o'zgaradi. Bu esa kondensatorning elektrik sig'imini o'zgartiradi. Kondensatorning elektrik sig'imi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$C = \frac{\epsilon \cdot S}{\delta} \quad (1.11)$$


bu yerda:

ϵ - muhitning dielektrik o'tkazuvchanligi;

S - plastina yuzasi;

δ - kondensator plastinalari o'rtasidagi masofa.

Kondensator sig'imini o'zgarishi bilan plastinalar orasidagi bog'lanish grafigi chiziqli bo'lmagan xarakterga ega bo'ladi.

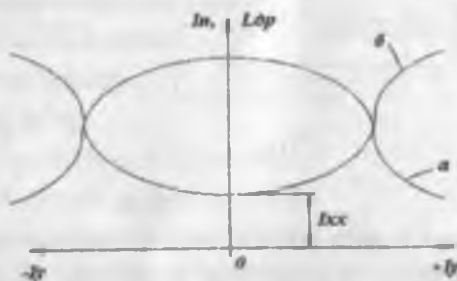

1.2-rasm. Kondensator sig'imi o'zgarishi bilan plastinalar orasidagi bog'lanish grafigi.

a) Ishchi cho'lg'amlar induktivligini magnitlanish turiga bog'liqligi;

b) Boshqarish toki bilan nagruzka toki o'rtasidagi bog'lanish.

Sig'im C ning o'zgarishi o'zgartgichning sig'imi qarshiligini o'zgartiradi,

$$X_c = \frac{1}{2\pi f \cdot C} \quad (1.12.)$$


Bu yerda:

f - tok chastotasi;

Natijada zanjirda hosil bo'lgan tok o'zgarishini asbob ko'rsatadi. Asbob shkalasi o'lchanayotgan kattalik birliklarida darajalangan.

Differensial sig'imli o'zgartgich (1.3- rasm) elektrodlar (1 va 2) o'rtasida metall qo'zg'aluvchan plastina o'rnatilgan kondensatordan iborat. Bu plastinaga o'lchanayotgan kattalik R ta'sir etadi.

Kichik burchakli 0 dan 180 gradus ko'chishlarni o'lchash uchun (1.3-rasm) plastinalar yuzasi o'zgaradigan o'zgartgichlar ishlatiladi.

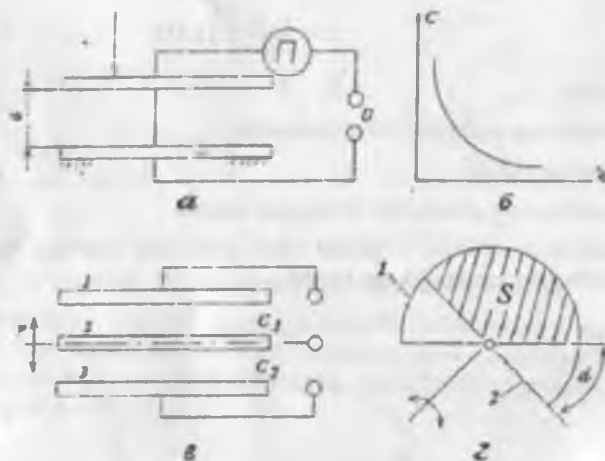

1.3- rasm. Sig'imli o'zgartgichlarning sxemalari.

Plastinalardan biri qo'zg'almas, ikkinchisi burchak ostida aylanadi. Aylanish burchagini o'zgarishi bilan qo'zg'aluvchan plastina yuzasi S o'zgaradi va plastinalar orasidagi sig'im C o'zgaradi. Aylanish burchagiga bog'liq o'zgaradigan elektrik sig'im quyidagicha topiladi:

$$C = E \left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right) 4 \pi \delta \quad (1.13.)$$

Sig'imli o'zgartgichlar o'zining yuqori sezgirliigi, yuqori aniqligi, kichik inersionliigi va konstruksiyasining oddiyligi bilan xarakterlanadi. Tashqi elektr maydon, tasodifiy sig'imlar va temperatura ularning ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ko'chishning induktiv o'zgartgichlari.

Induktiv o'zgartgichlarning ishlash prinsipi po'lat o'zakli g'altakning po'lat yakor harakati tufayli induktiv qarshiligining o'zgarishini o'lchashga asoslangan.

1.4.-a-rasmda induktiv o'zgartgich yordamida buyumning qalinligini o'lchash ko'rsatilgan. 4 va 6 roliklar orqali buyum 5 o'tishida rolik 4 bilan bog'langan shtok 3 yordamida yakor 2 harakatlanadi. Havo bo'shlig'ining o'zgarishi magnitli o'tkazgichning magnit oqimi F - ni o'zgartiradi.

Natijada g'altakning induktivliigi L induktiv qarshiligi hamda g'altakda tok o'zgaradi.

$$L = \frac{\mu S W^2}{2b}; \quad (1.14.)$$

$$X = 2 \pi f L; \quad (1.15.)$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}; \quad (1.16)$$

Bu yerda:

μ - havo bo'shlig'idagi magnit o'tkazuvchanlik;

W - g'altakning o'ramlar soni;

S - magnitli o'tkazgichning kesim yuzasi;

f - manbaa kuchlanishi chastotasi;


δ - havo bo'shlig'i kattaligi;

U - manbaa kuchlanishi;


Z - o'zgartgich chulg'amining to'liq qarshiligi;

R - o'zgartgich chulg'amining aktiv qarshiligi.

Formulada o'zgartgichdan o'tayotgan tok uning konstruktiv o'lchamlari o'zgarmas bo'lganda havo bo'shlig'i kattaligiga bog'liq o'zgaradigan induktiv L ga bog'liq 1.5. - rasmda o'zgartgichdan o'tayotgan tokning (1 egri chiziq) va g'altak induktivliigi L ning o'zgarishi (2 egri chiziq) tasvirlangan.

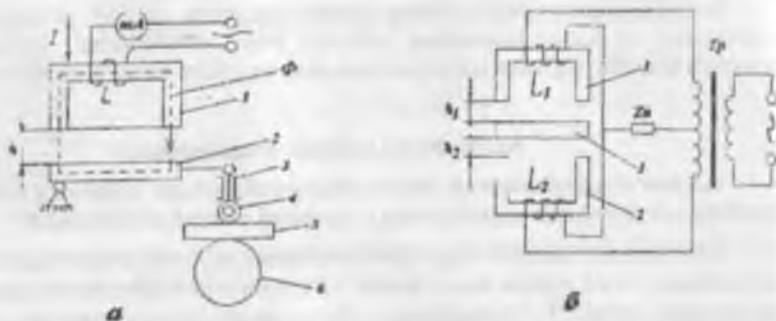

1.4- rasm. Induktiv o'zgartgichlarning sxemalari

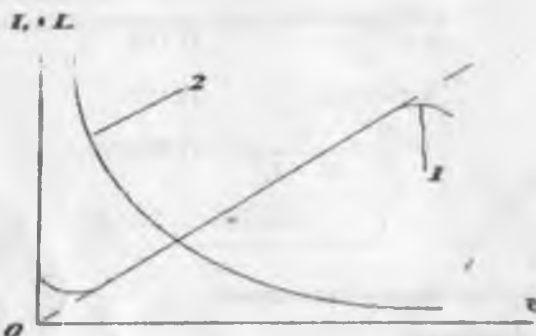

1.5-rasm. Tok va induktivlikning havo bo'shlig'iga bog'liqlik grafiqi.

Tenzometrik o'zgartgichlar.

Tenzometrik o'zgartgichlar mashina detallarining elastik deformatsiyasini o'lchash uchun ishlatiladi. Ularning ishlash prinsipi tenzoeffekt hodisasiga asoslangan. Bu yupqa qog'oz 2 ga zigzagsimon ingichka konstantan sim (0,01:0,05 mm diametrli) yopishtirilgan o'tkazgichdan iborat. Simning uchlariga 1 chiqish klemmalari o'rnatiladi (1.6-rasm) va o'lchash sxemasiga ulanadi. Deformatsiyani o'lchash uchun o'zgartgich tekshiriladigan buyum sirtiga yopishtiriladi. Detailning cho'zilishi va qisilish natijasida unga yopishtirilgan sim ham deformatsiyalanadi va qarshiligi R o'zgaradi.

$$R = \rho L / S ; (1.17.)$$

Bu yerda:

L - sim uzunligi;

S - simning ko'ndalang kesim yuzasi

ρ - solishtirma qarshilik.

Sim uzunligining nisbiy o'zgarishi uning qarshiligining nisbiy o'zgarishiga olib keladi.


$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta L}{L}; (1.18.)$$

Bu yerda:

K - tenzosezgirlik koeffitsenti ($K = 1,9-2,1$);

$\Delta R, \Delta L$ - qarshilik va uzunlikning o'zgarishi.


Simli tenzometrik o'zgartgichlarning afzalligi-statik xarakteristikasining chiziqligi, kichik og'irlik va gabariti, hamda oddiyligidir. Kamchiligi esa-kichik sezgirligi va issiqlikning ta'siridir.

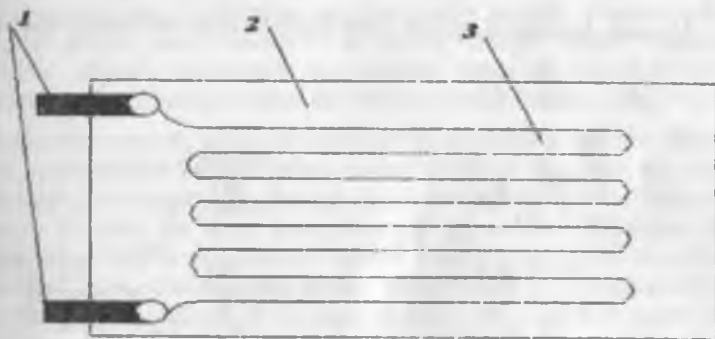


1.6-rasm. Tenzometrik o'zgartgichning sxemasi.

Induksion o'zgartgichlar.

Induksion o'zgartgichlar chiziqli va burchakli siljishlar tezligini o'lchash uchun ishlatiladi. Bu o'zgartgichlar turkumiga selsin'lar va taxogeneratorlar kiradi. Ikki va undan ortiq bir-biri bilan mexanik boglanmagan vallarni burchakli xarakatini distansion uzatish sxemalarida sel'sinlar keng qullaniladi. Avtomatlashtirish sxemalarida kupincha bir fazali sel'sinlar ishlatiladi. Ular konstruktiv o'zgaruvchan tokli elektrik mashinalar kabi tayyorlanib, ikkita cho'lg'amdan iborat. Ulardan biri qo'zg'atuvchi chulg'am deb ataluvchi statorda joylashgan bir fazali, ikkinchisi esa sel'sinning silindrik rotorida joylashgan sinxronlash chulg'ami deb ataluvchi uch fazali simmetrikdir. Sel'sinlar indikatorli va transformatorli rejimda ishlaydi.

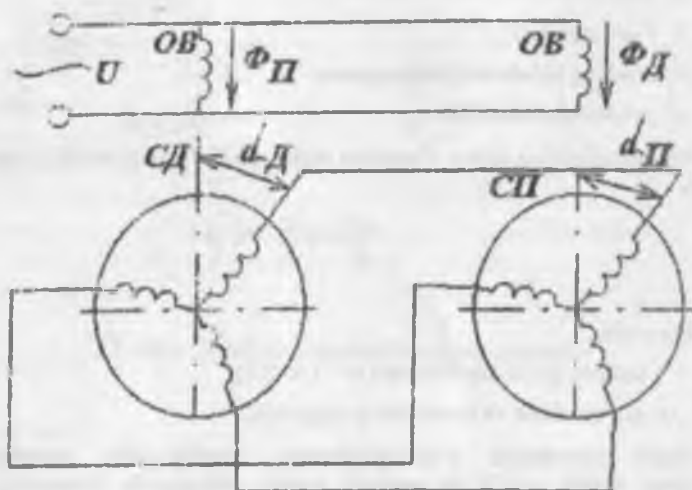

1.7-rasm. Indikatorli rejimda ishlaydigan bir fazali sel'sinning ulash sxemasi.

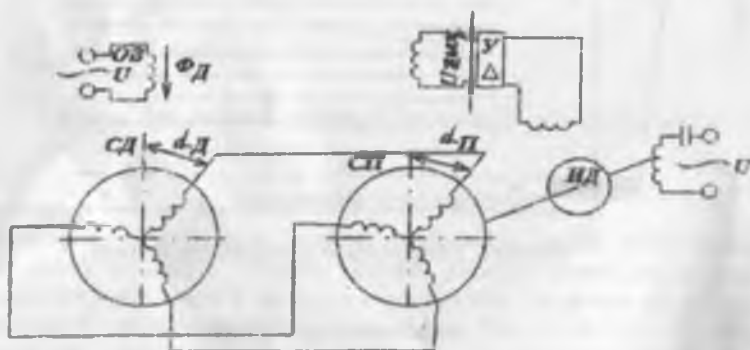

1.8-rasm. Transformatorli rejimda ishlaydigan bir fazali sel'sinning ulash sxemasi.

1.7- rasmda indikator rejimda ishlaydigan bir fazali sel'sinning ulash sxemasi keltirilgan. Bu sxema ikki konstruktiv bir xil va bir - biri bilan elektrik bog'langan

SD - sel'sin datchik va SP - sel'sin qabul qiluvchidan iborat. Sel'sin datchik noelektrik kattalikni (burchakli harakatni) elektrik (kuchlanish yoki tok) katalikka, sel'sin qabul qiluvchi esa elektrik signalni burchakli harakatga aylantirib beradi yoki burchak yo'nalishiga mos elektrik signal ishlab chiqaradi.

Sel'sin datchik va sel'sin qabul qiluvchilarning qo'zg'atish cho'lg'ami OV bitta o'zgaruvchan tokli kuchlanish manbaidan ozuqa oladi. 3 fazali sinxronlash cho'lg'amlari esa bir - biriga qarama - qarshi ulanadi. Datchik va qabul qiluvchining qo'zg'atish cho'lg'amida OV oqayotgan o'zgaruvchi tok ulardagi FD va FP magnit oqimlarini o'zgartiradi va natijada sinxronlash cho'lg'amlarida elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Agar datchik va qabul qiluvchi rotorlari bir xil burchakka burilgan bo'lsa, sinxronlash cho'lg'amlarida qiymat jihatdan bir xil va qarama - qarshi yo'nalgan elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Demak ulanadigan o'tkazgichlarda tok bo'lmaydi. Agar sel'sin datchik rotorining qandaydir burchak ostida bursak va shu holatda ushlab tursak, elektr yurituvchi kuch tengligi buzilib, sinxronlash cho'lg'amlarida tok hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan toklar qo'zg'atuvchi cho'lg'amlar FD va FP magnit oqimlari bilan o'zaro ta'sirlanib, bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan sel'sin elektromagnit momentlari hosil bo'ladi. Sel'sin datchik rotori to'xtagan va sel'sin qabul qiluvchi rotori erkin holda turganda, aylanuvchi moment M_p ta'sirida sel'sin - qabul qiluvchi rotori sel'sin-datchik rotori burilishiga teng burchakka buriladi. Haqiqatda qabul qiluvchi rotori datchik rotori holatini to'liq egallay olmaydi. Doimo ishqalanish kuchi ta'sirida, sel'sinlar konstruktiv tayyorlanishi natijasida paydo bo'ladigan datchik rotori va qabul qiluvchi rotorlari burilishlari o'rtasida burchak farqi bo'ladi.

Bu yerda qabul qiluvchi sel'sin bir fazali cho'lg'ami o'zgaruvchan tok manbaiga ulanmasdan, kuchaytirgich uning kirishiga ulanadi va chiqish cho'lg'ami deb ataladi. Uning uch fazali sinxronlash cho'lg'ami qo'zg'atish cho'lg'ami vazifasini bajaradi va sel'sin datchik SD ning uch fazali sinxronlash cho'lg'ami bilan bog'langan sel'sin rotorlari o'rtasidagi burchak farqi hosil bo'lganda qabul qiluvchi sel'sinning chiqish cho'lg'amlarida Uchiq kuchlanish hosil bo'ladi, kuchaytirgich U da kuchaytirilib ijro etuvchi dvigatelning boshqarish cho'lg'amiga beriladi. Ijro etuvchi dvigatel qabul qiluvchi sel'sin rotorining sel'sin rotorlari o'rtasidagi burchak farqi nolga teng bo'lgunga qadar aylantiriladi.

Taxogeneratorlar.

Avtomatik rostdash sistemalarida burchakli tezliklarni elektr yurituvchi kuchga o'zgartirish vazifasida hamda tezlik bo'yicha teskari bog'lanishi uchun o'zgaruvchan va o'zgarmas tokli taxogeneratorlar ishlatiladi. Generatorli rejimda ishlaydigan kam quvvatli elektrik kollektorli mashina o'zgarmas tokli taxogenerator hisoblanadi. Qo'zg'atish usuliga ko'ra o'zgarmas magnit yordamida qo'zg'atuvchi magnitoelektrik (1.9. a-rasm) va maxsus qo'zg'atish cho'lg'ami elektrodinamik (1.9. b-rasm) turlariga bo'linadi. Rotor harakati natijasida induksiyalangan elektr yurituvchi kuch quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$E = N \cdot \dot{\Phi} \cdot 10^{-8}; \quad (1.19.)$$

Bu yerda:

ω - rotor aylanishi burchak tezligi.

C_r - mashinaning konstruksiyasiga bog'liq o'zgarmas koeffitsient;

F - qo'zg'atish oqimi;


Ideal holda, qo'zg'atish oqimi o'zgarmas bo'lganda, ($F = \text{const.}$) taxogenerator elektr yurituvchi kuch rotor aylanishining chiziqli tezligiga bog'liqdir.

$$E = k\omega; \quad (1.20.)$$

bu yerda:

k - proporsionallik koeffitsienti.

Qo'zg'atish usuliga ko'ra taxogeneratorlarni magnitoelektrik, elektrodinamik va rotorli turlari mavjud.

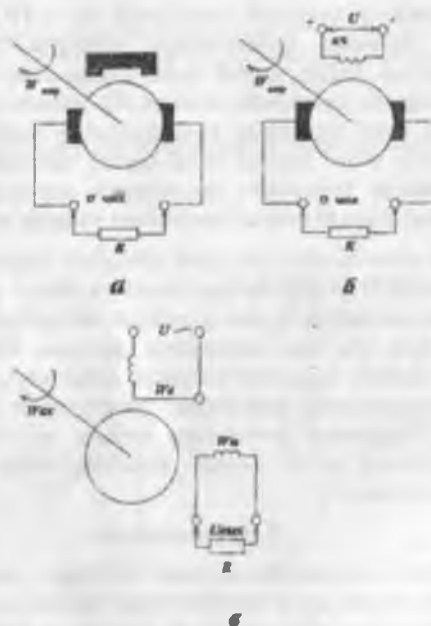

1.9-rasm. Taxogeneratorning prinsipial sxemasi.

a) magnitoelektrik; b) elektrodinamik, v) rotorli taxogeneratorlar.

O'zgaruvchan tokli taxogenerator - ikki fazali qisqa tutashuv rotorli ansixron mashinadir. (1.9-rasm). Statorida bir-biriga nisbatan 90 gradus surilgan ikki cho'lg'am joylashgan. Cho'lg'amlardan biri qo'zg'atish cho'lg'ami U - o'zgaruvchan

tok manbaidan ozuqa oladi. Boshqasi chiqish Uchik - nagruzkaga yoki o'lchash asbobi va ASR elementiga ulanadi. Rotorlarning aylanishida taxogeneratorning chiqishida qator aylanish tezligiga proporsional kuchlanish hosil bo'ladi.


Fotoelektrik o'zgartgichlar.

Fotoelektrik o'zgartgichlarda yorug'lik oqimining o'zgarishi elektr signalga aylantiriladi. Ushbu o'zgartgichlarda 3 xil fotoeffekt ishlatiladi:

1. Tashqi fotoeffekt - elektron lampalarda katoddan elektronlarning uchib chiqishi natijasida ekrissiya toki hosil bo'lishiga asoslangan.

2. Ichki fotoeffektida yoritish intensivligiga bog'liq yarim o'tkazgichlarning qarshiligi o'zgaradi. Bunday fotoelementlar fotoqarshiliklar deb ataladi.

3. Ventil fotoeffektida yoritiladigan o'tkazgich va yoritilmaydigan o'tkazgich qatlamlari o'rtasida yupqa qatlamda yorug'likka bog'liq elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Bu yerda elektronlar yarim o'tkazgichdan o'tkazgichga qarab yo'naladi. Tashqi fotoeffektli fotoelementlar fotosezgir material katodli gaz bilan to'ldirilgan vakuumli lampadan, metallar aylana yoki plastina ko'rinishidagi anoddan tuzilgan. Katodni nur energiyasi bilan qizdirilganda, undan elektron uchib chiqadi.

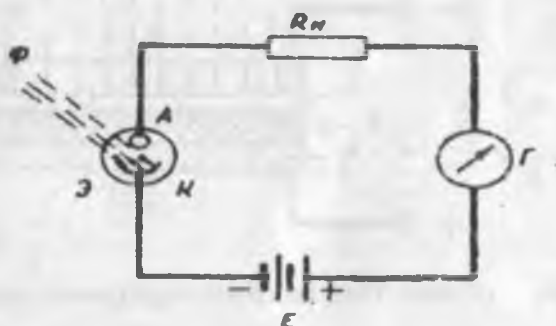

1.10-rasm. Tashqi fotoeffektli o'zgartgichning sxemasi

Anod va katod o'rtasida elektrik maydon hosil bo'ladi (1.10.rasm) va o'z elektronlarini musbat zaryadlangan anodga tomon yo'naltiradi. Vakuumli fotoelementlar inersiyasiz bo'ladi. Tashqi fotoeffektli fotoelementlar hosil qiladigan tok kam, shuning uchun ularni kuchaytirgichsiz ishlatish mumkin emas.


Ichki fotoeffektli fotoelementlar yuzasiga yupqa nur sezuvchi yarim o'tkazgich 2 qoplangan kvarsli va shisha plastinadan iborat (1.11 - rasm).



1.11-rasm. Ichki fotoeffektli o'zgartgichning sxemasi

Elektrodlar 3 yordamida fotoelementlar elektrik zanjirga ulanadi. Yarim o'tkazgich yorug'lik nuri bilan qizdirilganda, unda erkin elektronlar hosil bo'lib, o'tkazuvchanligi ortadi va qarshiligi kamayadi. Fotoelementning qarshiligini o'zgarishi zanjirda tok kuchini o'zgartiradi.

Ventil fotoeffektli fotoelementlar kuchlanish manbaisiz ishlashi mumkin, chunki yorug'lik oqimi ta'sirida ular o'zi tok manbai bo'lib qoladi. (1.12- rasm) ventilli fotoeffekt sxemasi keltirilgan.

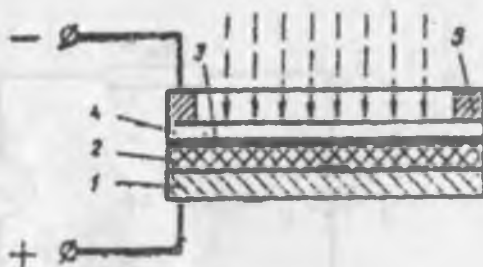

1.12-rasm. Ventil fotoeffektli o'zgartgichning sxemasi

Yarim o'tkazgich 2 qatlami bilan qoplangan po'lat plastinka 1 yuzasiga oltin qatlam 4 quyilgan. Yarim o'tkazgich va oltin plenka orasiga qatlam 3 qoldirilgan. Metall aylanachalar 5 orqali fotoelement elektrik zanjirga ulanadi.


Fotoelementga yo'nalgan yorug'lik nuri oltin plenkadan o'tib yarim o'tkazgichda yutiladi va elektronlar hosil bo'ladi. Bu elektronlar oltin plenka elektronlari bilan reaksiyaga kirishib, uni manfiy o'zi esa musbat zaryadlanadi. Fotoelement elektr zanjirga ulansa, tok hosil bo'ladi.

Iplarning tarangligini aniqlash.

To'qimachilik ishlab chiqarish jarayonlarida shoyi, xom - ashyo iplarining tarangligini nazorat va rostlashda texnologik jihozlarning optimal ish rejimini iplarining uzilishini kamaytirish orqali erishiladi. Ip tarangligini kamayishi uni o'rashni qiyinlashtirsa, ko'payishi esa iplarining tez uzilishiga va iplarining cho'ziluvchanligini kamayishiga olib keladi.

Yigirish jarayonida iplarining tarangligi g'altakning kichik diametridan kattasiga qarab o'zgaradi. Iplarining uzilishini kamaytirish uchun ularning tarangligi katta joyida barabanning aylanish tezligini kamaytirish, taranglik kam joyda esa ko'paytirish kerak. Harakatdagi ipning tarangligini aniqlash uchun mexanik dinamometrik o'zgartgichli elektr asboblari ishlatiladi.

Amalda mexanik asboblardan o'zining yuqori sezgirligi va katta aniqlikka egaligi bilan farq qiladigan tenzometrik o'zgartgichli elektr asboblari keng qo'llaniladi. 1.13- rasmda elektron tenzometning sxemasi ko'rsatilgan. Tenzometr ikki R6 va R7 tenzorezistordan tranzistor T1 da yig'ilgan bir kaskadli kuchaytirgichdan ko'priqli manbaa ta'minlovchi tranzistor T2 li generatoridan va o'ziyozar asbob mikroampermetrdan tuzilgan.

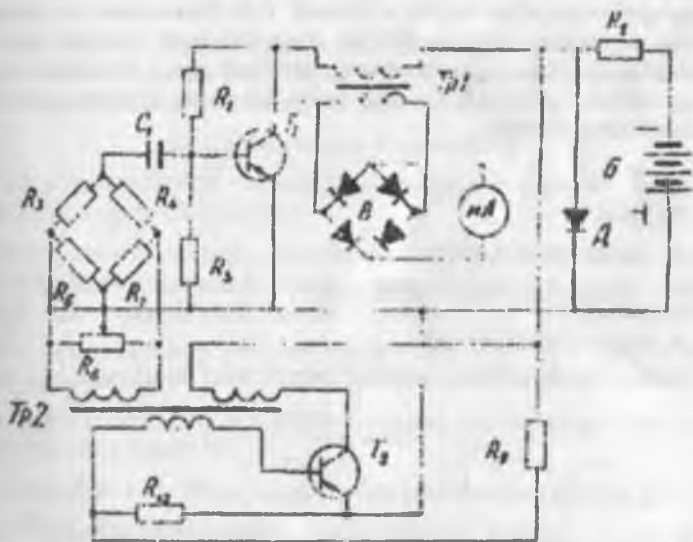

1.13-rasm. Ip tarangligini o'lchaydigan elektron tenzometr sxemasi

Tenzometr ko'priki sxemasi yoki yelkalarida R6 va R7 tenzorezistorlari deformatsiyalanadi va natijada ularning qarshiligi o'zgaradi. Tranzistor T2 da

yig'ilgan o'zgaruvchan tokli ko'prik sxema tenzorezistorlar qarshiligini elektrik signalga aylantiradi. Elektrik signal TI tranzistorda kuchaytirilib, ajratuvchi transformator Tri va to'g'rilovchi ko'prik orqali o'ziyozar asbob - mikroampermetr (MA) ga uzatadi. Ushbu asbob sifatida elektron ossillograflar, o'ziyozarlar va boshqa asboblarga qo'llaniladi. Asbob ip tarangligini 5-25 g o'lchash chegarasida o'lchaydi.

Iplarning qalinligini o'lchash.

Pillani yigirish jarayonida chegaralanmagan uzunlikli, berilgan va tekis qalinlikka ega uzluksiz iplar o'lchash uchun ularni bir butun kompleks o'ramda yig'iladi. Bu yerda asosiy operatsiyalardan biri har xil usullar bilan aniqlanadigan iplarning qalinligi hisoblanadi. Pillalar bir vaqtda yigirilmaydi va ip o'rami ipning qalinligiga ko'ra to'la boradi.

Iplar qalinligini o'lchash va rostlashning bevosita va bilvosita aniqlash usullari mavjud.

Iplar qalinligini bevosita o'lchash va rostlash usulida uning o'lchanadigan qismi ko'ndalang kesim yuzasini va hajmini o'zgarishi orqali aniqlanadi. Bu usulning ancha murakkabligi sababli bilvosita usul keng qo'llaniladi. Bu usulda iplarning qalinligi, ularning elektr qarshiligini o'zgarishi tangensial ishqalanish kuchi va tarangligini o'zgarishiga bog'liq o'lchanadi. G.S. Pozdnyakov tomonidan iplarning qalinligini ularning elektr qarshiligini o'zgarishi orqali o'lchash va rostlash usuli taklif qilingan. Pilla yigirishda harakatlanadigan shoyi xom-ashyo ipning sirtiga yupqa qarshiligi o'lchanadi. Umumiy holda shoyi xom-ashyoning qalinligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$T = T_0 \cdot n; \quad (1.21.)$$

Bu yerda:

T - ipning qalinligi, teks;

T_0 - pilla ipning o'rtacha qalinligi, teks;

n - to'plamdagi pillalar soni

Iplarning elektr qarshiligi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$R = \rho \frac{l \gamma 10^3}{T_0 \cdot n} \quad (1.22.)$$


Bu yerda:

ρ - ipning solishtirma qarshiligi, Om.mm²/m;

l - ipning uzluksiz o'rtacha uzunligi, m;

γ - ipning solishtirma og'irligi, mg/mm³.

(1.22.) formulada ρ , l , γ - o'zgarmas bo'lganda ipning qalinligi qarshilik R bilan bog'liqdir. Taklif qilingan usulning prinsipial sxemasi 1.14- rasmda ko'rsatilgan.

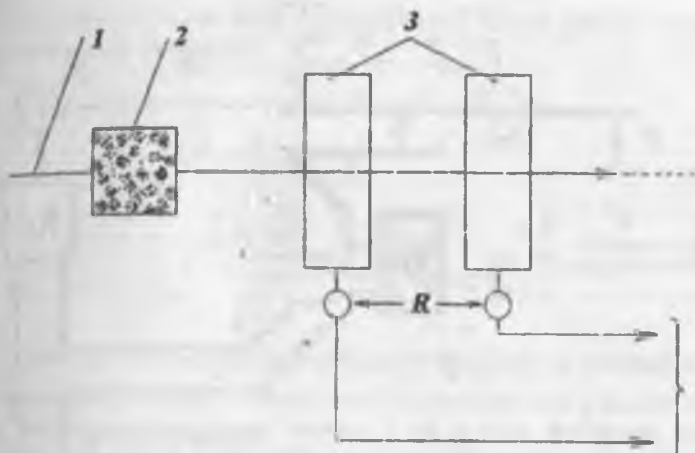

1.14- rasm. Iplar qalinligini o'lchash sxemasi

Ip 1 avval elektrolit 2 bilan namlangandan so'ng sezgir element elektrodlardan o'tkaziladi. Ip elektrolit qatlam bilan qoplanganligi uchun ipning elektr qarshiligi o'zgaradi. R ning o'zgarishi ko'priksxema yordamida o'lchanadi.

1.3.Unifitsirlangan o'zgartgichlar

O'lchash o'zgartgichlarida ishlatiladigan energiya manbaining turiga ko'ra quyidagi tarmoqli o'zgartgichlar mavjud:

pnevmatik, elektrik analogli, elektrik diskretli, gidravlik hamda energiya manbaisiz ishlaydigan o'zgartgichlar, elektrik analogli tarmoqqa kiruvchi asboblari o'zgarmas va o'zgaruvchan uzluksiz signalli va impuls signalli turlarga bo'linadi.

Elektrik diskret tarmoqqa kiruvchi asboblari esa relsli chastotali va impuls signalli turlariga ajratiladi.


Blok - modul prinsipi asosida qurilgan har qanday unifitsirlangan o'zgartgichlar ikki asosiy elementdan iborat:

1.O'lchanayotgan kattalikni mexanik kuchga aylantiradigan o'lchash bloki.

2.Mexanik kuchni unifitsirlangan standart signalga aylantirib beradigan kuch o'zgartgichi.

Unifitsirlangan pnevmo-kuch o'zgartgich


Unifitsirlangan pnevmo-kuch o'zgartgichning ishlash prinsipi pnevmatik kuch kompensatsiyasiga asoslangan.

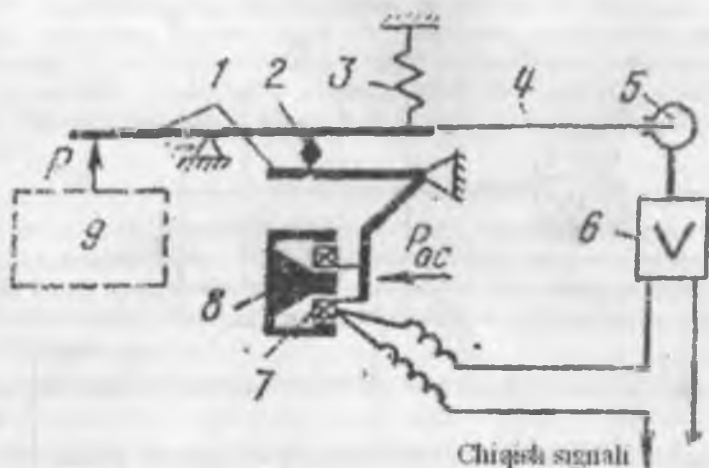

O'ltanayotgan texnologik kattalik o'ltash bloki 8da proporsional mexanik kuch R ga o'zgartiriladi. Bu kuchni o'zgarishi richagli sistema 1 va 2 bilan bog'langan soplo - zaslonka sistemasi zaslonkasi 4 ni harakatlantiradi.

Unifitsirlangan elektro-kuch o'zgartgich

Unifitsirlangan elektro-kuch o'zgartgichining ishlash prinsipi elektrik kuch kompensatsiyasiga asoslangan.

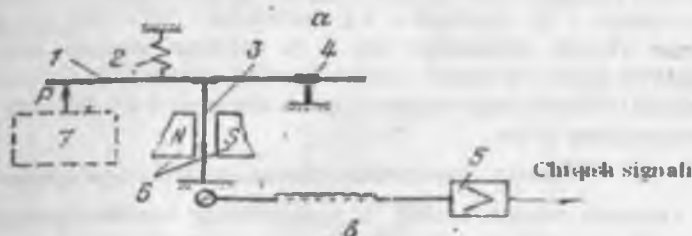

1.16-rasm. Unifitsirlangan elektro-kuch o'zgartgichning prinsipial sxemasi.


O'lchanayotgan kattalik o'lchash bloki 9 da mexanik kuch R ga aylantiriladi. Bu kuchni o'zgarishi bilan richagli sistema 1 va u bilan bog'langan zaslonka 4, boshqaruvchi bayroqcha hamda differensial - transformatorli solishtirish indikatori 5 da ham kichik o'zgarish hosil bo'ladi. Bu o'zgarishni indikator elektron kuchaytirgich 6 ga beriladigan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga aylantiriladi. Kuchaytirgich o'zgarish tok chiqish signali distansion uzatish yo'liga hamda u bilan ketma - ket bog'langan magnitoelektrik qurilma 8 ning ramkasi 7 ga uzatiladi va unda teskari aloqali kuch R aylantiriladi. Bu kuch richagli sistema 1 orqali kirish kuchi bilan tenglashtiriladi.

O'zgartgichli chiqish signalining o'zgarish chegarasi 0-5 mA. Richagli sistema 1 korrektor 2 ni bir xilda o'zgartirish orqali o'zgartgichni berilgan o'lchash chegarasiga to'g'rilanadi. Kuchaytirgichning boshlang'ich chiqish signali nol' korrektorini prujinasi yordamida o'rnatiladi.

O'lchanayotgan kuchni to'g'rilash chegarasi 0-4,9 dan 0-49HN (0-0,5 dan 0 -5 kgk). Elektrik signalni uzatish masofasi 5 km.

Unifitsirlangan kuch-chastotali o'zgartgich

Unifitsirlangan kuch-chastotali o'zgartgichning ishlash prinsipi mexanik kuchni o'zgartgich torli elementini tebranish chastotasiga aylantirishga asoslangan.

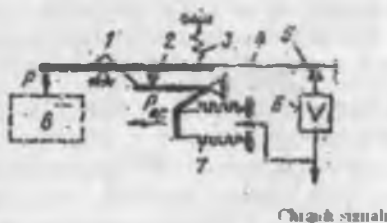


1.17- rasm. Unifitsirlangan kuch-chastotali o'zgartgichning prinsipial sxemasi.

O'lchanayotgan kattalik o'zgarishi o'lchash bloki 7 da elastik sterjen' 1 va torli element 3 yordamida qabul qilinib mexanik kuch R ga aylantiriladi. Bu kuchni o'zgarishi bilan o'zgarimas magnit maydon sterjen' 1 va torli element 3 da deformatsiya hosil bo'ladi. Torli elementning tebranishlar chastotasi o'zgarib kuchaytirgich 5 da o'zgaruvchan tok chastotasiga (1500- 2500 Gs) aylantiriladi berilgan o'lchash chegarasiga asos 4 ga qotirilgan sterjenni aktiv uzunligini o'zgartirish orqali to'g'rilanadi. Chiqish signalini qiymati 1500 Gs korrektor orkali o'rnatiladi. O'lchanayotgan kuchni o'zgarish diapazoni 0-4,9 dan 0-49 H. Signalni uzatish masofasi 10 km.

Elektro - pnevmatik va pnevmoelektrik o'zgartgichlar.

Avtomatik nazorat, sozlash va boshqarishning kombinatsiyalangan elektr - pnevmatik sistemalarini yaratishda elektr va pnevmatik chiqish signallariga ega bo'lgan asboblari qo'llaniladi. O'lchash sistemasining elektr va pnevmatik shahobchalarini moslashtirish uchun elektro pnevmatik va pnevmo - elektr o'zgartgichlar ishlab chiqariladi.

Elektro-pnevmatik o'zgartgich 0-5 mA o'zgarimas tokning uzluksiz elektr signalini unifikatsiyalangan 20-100kPa miqdoridagi pnevmatik signalga o'zgarishga mo'ljallangan. EPP turidagi elektro - pnevmatik o'zgartgichning prinsipial sxemasi 18 rasmda tasvirlangan. O'zgartgich ishi kuch - kompensatsion prinsipga asoslangan.

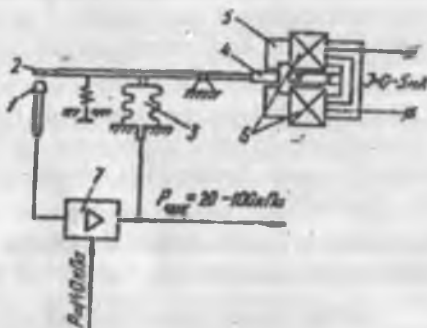


1.18- rasim. Elektro - pnevmatik o'zgartgichning prinsipial sxemasi.

O'zgartgichdan nazorat va rostlash sistemalarida elektr analog asboblari bilan pnevmatik asboblari hamda sistemalar orasida bog'lanish o'rnatishda foydalanildi. Asbob elektr - mexanik o'zgartgich va pnevmatik kuchaytirgichdan iborat.

Elektrik kirish signali. ($I = 0-5\text{mA}$) elektro magnit 5-ning g'altaklari 6 ga beriladi. Bunda magnit o'tkazgichda yakor 4 ning siljishiga olib keladigan magnit oqimi paydo bo'ladi. Yakordagi kuch tok miqdoriga to'g'ri proporsionaldir. Shu kuch ta'sirida richag 2 ning siljishi soplo 1 liniyasida bosim o'zgarishiga olib keladi. Bu bosim pnevmatik kuchaytirgich 7 bilan kuchaytiriladi va pnevmoliniyalari bo'ylab o'zgartgich chiqishiga va teskari aloqa sil'foni z ga beriladi. Chiqish bosimi ta'sirida

sil'fonda paydo bo'ladigan kuch yakorda kirish signalidan hosil bo'lgan kuch bilan kuch richag orqali muvozanatlashtiriladi. Aniqlik klassi 0,5 ; 1,0.

Pnevmo-elekt'r o'zgartgich 20-100kPA miqdoridagi uzluksiz pnevmatik signalni 0-5 mA o'zgarma tokning unifikatsiyalangan elekt'r signaliga o'zgartirish uchun mo'ljallangan.

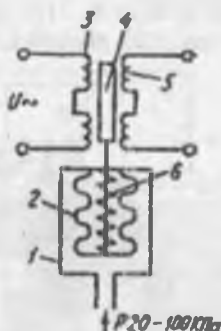

1.19-rasm. Pnevmo-elektrik o'zgartgichning prinsipial sxemasi.

To'g'ri ta'sirli pnevmo-elekt'r o'zgartgich (1.19-rasm) pnevmatik kirish signalni qabul qiluvchi o'lchash bloki 1 dan va differensial transformatorida uzatuvchi o'zgartgichdan tashkil topgan. Bosim ta'sirida sil'fon 2 ning qo'zg'aluvchan tubi va u bilan bog'langan, birlamchi 3 va ikkilamchi 5 cho'lg'amga ega bo'lgan o'zak 4 siljiydi. Aks ta'sir etuvchi kuch prujina 6 yordamida yaratiladi. O'zakning maksimal siljishi tufayli paydo bo'ladigan asosiy xatolik 1% dan oshmaydi.

SAPFIR - 22 - Yex - M turidagi portlashdan himoyalangan o'lchash o'zgartgichlari.

SAPFIR - 22 - Yex - M turidagi portlashdan himoyalangan o'lchash o'zgartgichlari texnologik jarayonlarni avtomatik kontrol, rostdash va boshqarish sistemalarida ishlatilib, o'lchanadigan kattaliklar (ortiqcha va absolyut bosim, siyraklanish, neytral va agressiv muhitlar bosimlar farqi) qiymatini distansion uzatishning unifirsirlangan chiqish signalga (tokga) uzluksiz o'zgartirish uchun mo'ljallangan.


Bosimlar farqini o'zgartgichlar suyuqlik sathi, suyuqlik va gazlarni sarfini unifirsirlangan elektrik signalga aylantiradi.

O'zgartgichlar o'lchash bloki va elektron qurilmadan tuzilgan. Har xil kattaliklar o'zgartgichlar unifirsirlangan elektron qurilmaga ega bo'ladi. O'lchanayotgan kattalik o'lchash blokini kamerasiga beriladi va sezgir element deformatsiyasiga chiziqli o'zgartirilib, o'lchash blokida joylashtirilgan tenzorezistor va tenzoo'zgartgichlarni elektrik qarshiligini o'zgarishiga aylantiriladi.

Tenzoo'zgartgichni sezgir elementi yupqa kremniy tenzorezistorli monokristal sapfirli plastinadan iborat bo'lib, tenzoo'zgartgichni metall membranasi bilan uzviy bog'langan.

Sapfir -22-Ex - M o'lchash o'zgartgichlarini ishlash prinsipi va sxemalarini bilan tanishamiz:


Sapfir -22-EX - M - DI 2150,2160, 2170 va sapfir - 22-EX - M-DIV. 2350 modeli o'zgartgichlarni sxemasi (1.20- rasm)da ko'rsatilgan.

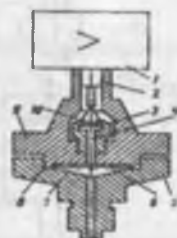

1.20-rasm. Sapfir -22-Ex - M - DI 2150,2160, 2170 ni prinsipial sxemasi.

Membranali tenzoo'zgartgich 3 asos 9 ichiga joylashtirilgan. Tenzoo'zgartgichning ichki qobig'i 4 kremniy organik suyuqlik bilan to'ldirilgan va metall sapfirlangan membrana 6 bilan o'lchanayotgan muhitdan ajratilgan. 10 qobig' muhit atmosferasi bilan bog'langan. O'lchanayotgan kattalik prokladka 8 bilan mustahkamlangan 5 flanetsni 7 kamerasiga beriladi. O'lchanayotgan bosim membrana 6 ga ta'sir etib, suyuqlik orqali tenzoo'zgartgich membranasiga ta'sir etadi va uni egilishiga, hamda tenzorezistor qarshiligini o'zgarishga olib keladi, elektrik signal tenzoo'zgartgich o'lchash blokidan elektron qurilma 1 ga uzatiladi.

Sapfir - 22-Ex - M -DIV. 2351 modeli, Sapfir -22-Ex -M-DI 2151, 2161, 2171 modeli o'zgartgichlarni sxemasi 1.21- rasmda ko'rsatilgan.

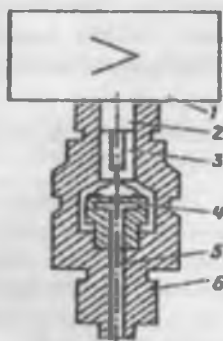


1.21- rasm. Sapfir -22-Ex - M-DIV ni prinsipial sxemasi.

Korpus 6 ichida membranali tenzoo'zgartgich 4 o'rnatilgan. O'lchanayotgan bosim 5 kameraga beriladi va tenzorezistor qarshiligini o'zgarib tenzoo'zgartgich membranasiga ta'sir qilib uni egadi. Bo'shlig' 3 muhit atmosferasi bilan bog'langan.

Elektrik signal tenzoo'zgartgich o'lchash blokidan elektron qurilmaga beriladi.

Sapfir -22-Ex - M-DA 2030, 2040 modellarini sxemasi 1.22- rasmda ko'rsatilgan.

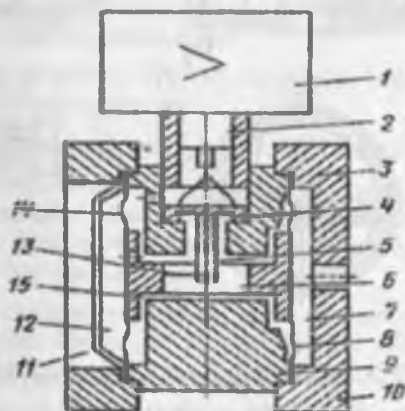

1.22.- rasm. Sapfir -22-Ex - M-DA ni sxemasi.


Membrana - richagli tenzoo'zgartgich 4 asos 9 ichiga joylashtirilgan va o'lchanayotgan muhitdan metall gofrirlangan membrana 8 orqali ajratilgan.

8,14 membranalar va 11 qopqoq tashqi tomondan 9 asosga qotirilgan va o'zaro shtok 6 orqali bog'langan va tayanch 13 yordamida tenzoo'zgartgich 5 richagni oxiri bilan bog'langan.

O'lchanayotgan bosim 7 kameraga beriladi. Bo'shliq 12 vakuumlangan va yopilgan bo'shliq 15 ham yopiq. Flans 10-3 prokladka yordamida mahkamlangan. O'lchanayotgan bosim membrana 8 ni egilishiga, tenzoo'zgartgich 4 ni bukilishiga va tenzorezistorni qarshiligini o'zgarishiga olib keladi. Elektrik signal tenzoo'zgartgich o'lchash blokidan elektron qurilma 1 ga beriladi.

Sapfir -22-Ex - M o'zgartgichlar uchun elektron o'zgartgich.

Elektron o'zgartgich maxsus korpus 6 ni ichidagi 5,7,9 elektron sxema o'rnatilgan.

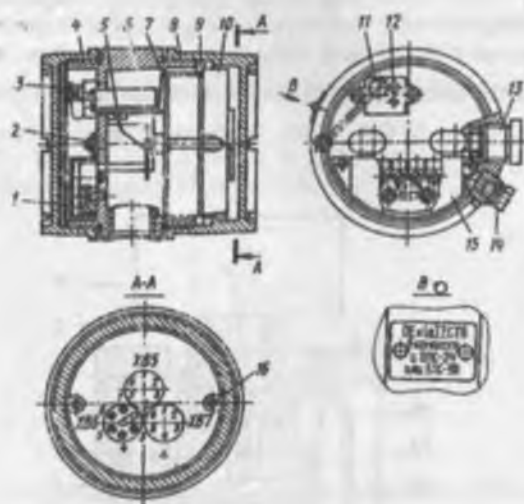

1.23 - rasmi. Elektron o'zgartich sxemasi

9 Plata 10 qobiq bilan yopilgan va 16 ikkita vintlar bilan qotirilgan. 6 korpus 4 va 8 rezinali aylanalar bilan mustahkamlangan qopqoqlar bilan yopiladi. O'zgartich kabelli chiqish 13, klemmali kolodka 1, ekranni ulash uchun 2 vint korpusni zararsizlantirish uchun bolt 14 bilan jihozlangan. Klemmali kolodka 15 qopqoq bilan yopilib plomballangan.

11,12 kollektorlar dipazon va "nol" ni tuzatish uchun xizmat qiladi.

PES elektron o'zgartich tarkibiga quyidagi elementlar kiradi.

1. 2PST-M turidagi alohida mikroyig'ish holida bajarilgan tenzoko'priq qarshiligi o'zgarishini chiqish tokni signalga aylantiradigan o'zgartich.

2. 2PST-M o'zgartichni berilgan rejimda ishlashini ta'minlaydigan elementlar.

3. Temperaturani kompensatsiyalash sxemasi tarkibiga kiruvchi va o'lchash bloki chiqish xarakteristikasini chiziqlashtirish uchun xizmat qiladigan elementlar.

4. Chiqish tokli signalni boshlang'ich qiymatini o'lchash diapazonini tuzatish uchun xizmat qiladigan elementlar.

5. 2 PST -M sxema bilan funksional bog'langan va pechat' qiladigan platada joylashgan VT1 va VT2 tranzistorlar.

BPS - 90 turidagi bloklar Sapfir-22-Ex yoki Sapfir-22-Ex-M o'zgartichlar bilan birga ishlash uchun xizmat qiladi.

Bloklar Sapfir-22-Ex-o'zgartichlarni manhaa bilan ta'minlaydi va sapfir-22-Ex o'zgartichni 4 20mA chiqish signalini mA chiqish signaliga aylantiradi.

Bloklar chiqish signalini berilgan ikki qiymatdan o'zgarganda signallash uchun signallash qurilmasi bilan ham ta'minlangan.

Sapfir -22-Ex o'zgartichlar BPS -90 bloki bilan ishlaydigan OExia PST 6 portlashdan himoya markirovkasiga ega.

Kirish signalini o'zgartirish tug'da ko'ra bloklar Ikki guruhga bo'linadi:

1. Proporsional chiziqli statik xarakteristikasiga ega. Sapfir -22-Ex o'zgartichi barcha markalari bilan ishlaydigan va o'lchanayotgan kattalik (bosim, bosimlar farqi, sath) bilan blokni chiqish signali o'rtasida chiziqli bog'lanishni ta'minlaydigan BPS - 90 P markali bloklar.

2. Ildizdan chiqaradigan nominal statik xarakteristikaga ega, Sapfir -22 DD-Ex o'zgartich bilan ishlaydigan va o'lchanadigan sarf bilan blokni chiqish signali o'rtasida chiziqli bog'lanishi ta'minlaydigan BPS - 90 K markali bloklar

Bloklar korpusdan va harakatlanadigan shassidan iborat. Ikki simli yo'l orqali blokni kirishiga sapfir -22-x o'zgartichdan 4 20 mA, o'zgarmas tokli signal keladi va quvvati oshirilib 0 5, 0 20 yoki 4 mA li signalga quyidagi formula orqali o'zgartiriladi:

$$J_{\text{chik}} = J_{\text{chik} \cdot K} + \text{Ln}(J_{\text{kirp}} - J_{\text{kirpk}}); \text{-proporsional o'zgartirish;}$$

$$J_{\text{chik}} = J_{\text{chik} \cdot K} + \text{Ln} \sqrt{(J_{\text{kirp}} - J_{\text{kirpk}})}$$

$$J_{\text{chik}} = J_{\text{chik} \cdot A} + \alpha \cdot \sqrt{(J_{\text{kirp}} - J_{\text{kirpk}})} \text{ - ildizdan chiqarib o'zgartirish;}$$

bu yerda, Jchik - chiqish signal, mA;

$J_{\text{chik} \cdot H}^e$ - chiqish signalining quyi chegaraviy qiymati, mA;

J_{kirp} - kirish signal, mA;

$J_{\text{kirp} \cdot A}$ - kirish signalining quyi chegaraviy qiymati, mA.

$L_{\text{kp}} = \frac{\Delta J_{\text{chik}}}{\Delta J_{\text{kirp}}}$ - proporsionallik koeffitsenti:

$I_n = 0,31 \cdot 25; 1,0$ va $1,25$ chiqish signalini $0 \pm 5, 0 \pm 20, 4 \pm 20$ mA qiymatlari uchun.

ΔU_{ch} - chiqish signalining o'zgarishi diapazoni

ΔU_{ki} - kirish signalining o'zgarishi diapazoni.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Metrologiya nima ni o'rgatadi?
2. O'lchash deb nima ga aytiladi?
3. O'lchash turlarini ayting.
4. O'lchash usullarini ayting.
5. Nazorat o'lchov asboblari turlarini ayting.
6. O'lchash xatoliklari to'g'risida tushuntiring.
7. O'lchov asbobi xatoliklarini formulalar yordamida tushuntiring.
8. O'lchashning sifat ko'rsatkichlarini aytib tushuntiring.
9. O'zgartgich deb nima ga aytiladi?
10. Generatorli o'zgartgich nima?
11. Generatorli o'zgartgichlarning turlarini ayting.
12. Chiziqli va burchakli ko'chishning o'lchash o'zgartgichlari.
13. Potensiometrik o'zgartgich nima uchun qo'llaniladi?
14. Sig'imli o'zgartgichlarning ishlashi nima ga asoslangan?
15. Induktiv o'zgartgich yordamida nima o'zgaradi?
16. Tenzometrik o'zgartgichlar nima maqsadda ishlatiladi?
17. Induksion o'zgartgichlarning turlarini ayting.
18. Taxogenratorlarning vazifasi nimadan iborat?
19. Sel'sin nima?
20. Fotoelektrik o'zgartgich qanaqa turlarga bo'linadi?
21. Ipning tarangligi nima yordamida o'lchanadi?
22. Ipning qalinligini o'lchash asbobini ta'riflang.
23. Unifitsirlangan o'zgartgich turlarini tushuntiring.

2.1. TEMPERATURA HAQIDA TUSHUNCHALAR VA TEMPERATURANI O'LCHASH ASBOBLARI KLASSIFIKATSIYASI

Temperatura ishlab chiqarishda texnologik jarayonning borishi hamda borish davrini xarakterlovchi asosiy kattaliklardan biridir. Avtomatik boshqarishning samaradorligi temperaturaning aniq bahosini belgilaydi. Temperatura - jismning issiqlik darajasi hisoblanib, molekulalarning issiqlik harakatidan aniqlanadigan ichki kinetik energiya miqdoridir. Temperaturani o'lchash imkoni issiqlik almashishiga, issiq moddaning issiqligi o'zidan kam bo'lgan moddaga o'tish qobiliyatiga asoslangan. O'lchanayotgan temperaturalarning son qiymatini topish uchun temperaturalar shkalasini o'rnatish, ya'ni sanoq boshini va temperatura intervalining o'lchov birligini tanlash lozim. Agar temperatura «gradus» bilan o'lchansa, uning o'lchov birligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$1 \text{ gradus} = \frac{t_2 - t_1}{n} \quad (2.1)$$

bu yerda: t_1 - jismning boshlang'ich chegara nuqtasidagi

temperaturasi;

t_2 - shu jismning ikkinchi holatga o'tish nuqtasidagi

temperaturasi;

n - butun son (shkala bo'linmalari soni).

Hozirgi vaqtda bir necha xil o'lchov shkalalari mavjud. Jumladan:

1. Xalqaro amaliy temperaturalar shkalasi (Selsiy shkalasi).
2. Termodinamik shkala (Kelvin shkalasi).

Xalqaro amaliy temperaturalar shkalasida temperaturaning o'lchov birligini topish uchun suvning uch holati - muzlash, qaynash va bug'lanish nuqtalari orasidagi temperatura miqdori 100 bo'lakka bo'linadi. Agar suvning muzlash nuqtasi $t_1=0$, qaynash nuqtasi $t_2=100^\circ\text{C}$ va $n=100$ deb qabul qilinsa, temperaturaning Selsiy shkalasidagi o'lchov birligi bo'ladi.

$$\frac{t_2 - t_1}{n} = \frac{100 - 0}{100} = 1^\circ\text{C} \quad (2.2)$$

Termodinamik shkala esa, absolyut temperaturalar shkalasini joriy etgan ingliz olimi Kelvin nomi bilan yuritiladi. Absolyut temperatura Gey-Lyussak qonuni

$$V = V_0(1 + \alpha t^0) \quad (2.3)$$

ga muvofiq temperaturaning boshlang'ich nuqtasi absolyut nol temperaturaning bo'lishiga asoslanadi yuqoridagi ifoda ideal gaz hajmi V ning o'zgarishi $P = \text{const}$ bo'lganda temperaturaning o'zgarishiga bog'liqligini ko'rsatadi, bu yerda: V_0 - Selsiy shkalasi bo'yicha temperatura nol bo'lgandagi gaz hajmi;

α - hamma gazlar uchun bir xil bo'lgan hajmiy kengayish termik koeffitsiyenti.

Absolyut nol temperaturada (T_0) gaz hajmi $V = 0$ deb faraz qilinsa,

$$0 = V_0(1 + T_0) \quad (2.4)$$

bo'lib, absolyut temperaturaning qiymati $T_0 = -273,16$ bo'ladi.

Absolyut nol temperaturani amalda o'lchash mumkin emas, chunki temperatura pasaygan sari, gaz hajmi nolga yaqinlashmay, suyuqlikka aylanadi.

Amalda temperaturani o'lchash uchun xalqaro amaliy shkalalar - Selsiy va Kelvin qo'llaniladi. Bu shkalalar Selsiy shkalasi asosida tuzilgan, ularning o'lchov birligi amaliy shkalalar - selsiy, t hamda kelvin, T .

Xalqaro amaliy shkala bo'yicha temperatura Kelvinda o'lchansa, uning qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$T = t^0 + 273,16 \quad (2.5)$$

Xalqaro birliklar sistemasida temperaturaning o'lchov birligi sifatida kelvin (K), ya'ni suvning muz, suv, bug' holatida bo'ladigan nuqtasi deb ataladigan termodinamik temperaturasi qabul qilingan. Shu bilan bir qatorda XBS da temperaturaning Xalqaro amaliy temperatura shkalasi - Selsiy shkalasida ($^{\circ}\text{C}$) o'lchashni ham tavsiya qilinadi. Bu shkala jismlarning o'zgarma holatlaridan oltitasining mavjudligiga asoslangan:

1. Kislorodning qaynash nuqtasi: $182,97^{\circ}\text{C}$.
2. Suvning bir vaqtda uch holatda (muz, suv, bug') bo'lish nuqtasi: $0,01^{\circ}\text{C}$.
3. Suvning qaynash nuqtasi: $+100^{\circ}\text{C}$.
4. Oltingugurtning qaynash nuqtasi: $+444,6^{\circ}\text{C}$.
5. Kumushning qotish nuqtasi: $+961,93^{\circ}\text{C}$.
6. Oltinning qotish nuqtasi: $+1064,43^{\circ}\text{C}$.

Bu shartli nuqtalarga asoslanib, etalon o'lchov asboblarning shkalasi darajalanadi.

Qattiq, suyuq va gazsimon moddalarning temperaturasini o'lchash uchun amalda turli xil qurilmalar - termometrler qo'llaniladi.

Temperaturani o'lchash usuliga ko'ra barcha termometrlar ikki guruhga bo'linadi: kontaktli va kontaktsez (Bevosita muhit bilan kontaktda bo'ladigan va muhit bilan kontaktda bo'lmaydigan.) Birinchi guruhga kengayish termometrlari, manometrik termometrlar, termoelektrik termometrlar va qarshilik termometrlari (termistorlar) kiradi. Ikkinchi guruhga esa turli turdagi pirometrlar kiradi.

KENGAYISH TERMOMETRLARI

Kengayish termometrlari temperaturani o'lchash vositalari hisoblanib, ularning ishlash usuli moddalarning hajmiy va chiziqli kengayishi, termometr tushirigan muhit temperaturasining o'zgarishiga asoslangan. Kengayish termometrlari ikki turga bo'linadi: 1. Suyuqlikli. 2. Mexanik.

Suyuqlikli kengayish termometrlari

Suyuqlikli kengayish termometrlari yordamida temperaturani o'lchash termometrga joylashtirilgan suyuqlikning issiqlik ta'sirida turlicha kengayish koeffitsiyentiga asoslangan.


Termometrning suyuqlik to'ldirilgan qismi issiqlikdan kengayish koeffitsiyenti kichik bo'lgan maxsus shisha sirtlaridan tayyorlanadi. Suyuqlikli kengayish termometrlarining temperaturani o'lchash chegarasi -200°C dan $+750^{\circ}\text{C}$ gacha.

Suyuqlikli termometrlarda o'lchash chegarasiga qarab, termometrik modda sifatida quyidagi suyuqliklar qo'llaniladi: Pentan ($-200...+20^{\circ}\text{C}$), petroleyli efir

($-120...+25^{\circ}\text{C}$), etil spirti ($-80...+70^{\circ}\text{C}$), toluol ($-90...+200^{\circ}\text{C}$), kerosin ($-60...+300^{\circ}\text{C}$) va simob ($-35...+750^{\circ}\text{C}$).

Temperaturasi o'lchanayotgan muhit bilan kontaktda bo'lgan termometr uning temperaturasini qabul qilgan bir paytda, termometrik suyuqlik isishi yoki sovishi natijasida, o'zining hajmini o'zgartiradi, ya'ni shisha trubkada sathi o'zgarib, temperatura o'lchov birligida darajalangan shkalada temperatura qiymatini ko'rsatadi.

Simobli kengayish termometrlari quyidagi xususiyatlariga ko'ra ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Birinchidan, simob temperaturaning $-38...+350^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan chegarasida (normal bosimda) va $+750^{\circ}\text{C}$ gacha oshirilgan bosimda suyuq holatda bo'ladi. Ikkinchidan, simob uson tozalanadi hamda uning bug'lari shisha naychada kam bosim hosil qiladi.

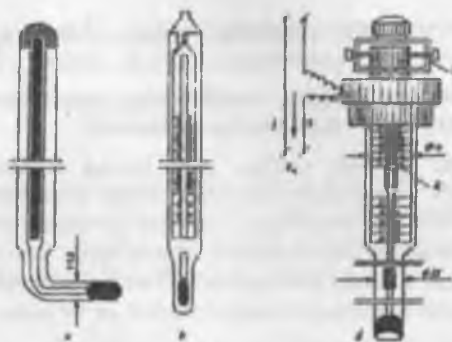

2.1- rasm. Simobli texnik termometrlar. *a* - burchakli, *b* - to'g'ri, *d* - elektr kontaktli.

Bunday termometrlarning kamchiligi esa boshqa organik suyuqliklarga nisbatan kengayish koeffitsiyenti kichik bo'lib, simobli termometrlarning sezgirligini kamaytiradi. Simobli texnik termometrlarning umumiy ko'rinishi 2.1- rasmda keltirilgan.

Suyuqlikli kengayish termometrlarining texnik tavsiflari quyidagi jadvalda keltirilgan:

1 - jadval

Belgilanishi		O'lchash chegarasi, °C	Shkalasining bo'linalar oralig'i, °C	Ostki qismining uzunligi, mm	
To'g'ri	Burchakli			To'g'ri	Burchakli
T-2	B-2	(-30+50)	0,5:1		
T-4 T-5	B-4	0...100	1		
T-6 T-7					
T-8 T-9	B-5	0...160		66:103:163	104:141:201
T-10 T-11	B-6	0...200	1:2	253:403:633	
	B-7	0...300	2	1003	
	B-8	0...350			
	B-9	0...400	5		
	B-10	0...450		103:163:253	103:141:201
	B-11	0...500		403	291

I z o h.


1. Termometrlar yuqori qismining uzunligi 240 mm. Yuqori o'lchash chegarasiga ega bo'lgan to'g'ri va burchakli (T-2 T-6; B-2 B-6) termometrlar yuqori qismining uzunligi esa 160 mm.

2. Termometrlar yuqori qismining diametri 20 mm ga teng, pastki qisminiki esa 8,5 mm dan ko'p emas.

3. Termometrlarning ko'rsatish xatoligi bir bo'linma sonidan oshmaydi.

Dilatometrik termometrlar

Dilatometrik termometrlarning ishlashi qattiq jismlarning issiqlikdan chiziqli kengayishiga asoslangan. Sterjenli dilatometrik termometrning (2.2- rasm) ishlash usuli esa sterjen va trubkaning issiqlikdan kengayish farqlaridan foydalanishga asoslangan. Trubka 7 va sterjen 2 ning issiqlikdan chiziqli kengayish koeffitsiyentlari turlicha bo'ladi. Trubka chiziqli kengayish koeffitsiyenti kichik bolgan (kvarts, invar), sterjen esa chiziqli kengayish koeffitsiyenti katta bo'lgan (latun (jez), mis, alyuminiy, po'lat) materiallardan tayyorlanadi. Sterjenning chiziqli harakati richag mexanizmi 3 yordamida asbobning ko'rsatgichiga uzatiladi.

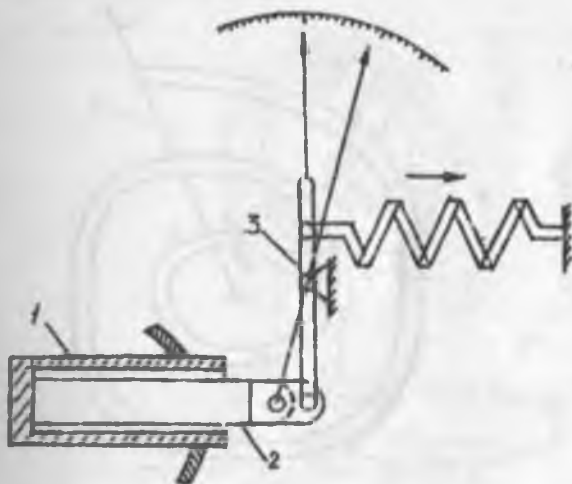

2.2 – rasm. Dilatometrik termometr

Umuman, metallar va ularning qotishmalari yuqori chiziqli kengayish koeffitsiyentiga ega. Bu ko'rsatkich latun uchun $18,9 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$, nikel uchun esa $13,4 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ ga teng. Shu bilan bir qatorda chiziqli kengayish koeffitsiyenti kichik bo'lgan qotishmalar va materiallar ham mavjud. Masalan, invar qotishmasi (64 % Fe va 36 % Ni) uchun

$\alpha = 0,9 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$, kvars uchun $\alpha = 0,55 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ va chinni uchun $\alpha = 4 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$.

Bimetalli termometrlar

Bimetalli termometrlarning ishlashi ham dilatometrik termometrlarga o'xshash, qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishiga asoslangan.

Bimetalli termometrlar spiral yoki tekis prujina shaklidagi sezgir elementlardan iborat (2.3- rasm) bo'lgan ikkita har xil metall plastinkadan tashkil topgan. Plastinkalar butun uzunligi bo'yicha kavsharlangan. Plastinkalardan biri 1 yuqori kengayish koeffitsiyentiga ega, ikkinchisi 2 esa kichik kengayish koeffitsiyentiga ega bo'lganligi uchun, issiqlik oshishi natijasida plastinka shaklidagi prujina ma'lum burchakka buriladi. Bu burilish esa o'z navbatida asbob ko'rsatgichining burilishiga olib keladi. Dilatometrik va bimetallic termometrlar yordamida $-150^{\circ}C$ dan $+700^{\circ}C$ gacha bo'lgan temperaturalar o'lchanadi. O'lchash xatoligi 1—2,5 % ni tashkil qiladi.



2.3- rasm. Bimetalli termometr


MANOMETRIK TERMOMETRLAR

Manometrik termometrlarning ishlash usuli geometrik yopiq hajm ichiga joylashtirilgan termometrik moddalarning (gaz, suyuqlik va kondensatsion suyuqlik), hajmi o'zgarmagan holda bosimining o'zgarishi, ular kiritilgan muhit temperaturasi bog'liqligiga asoslangan.

Geometrik hajmning qanday modda bilan to'ldirilganligiga qarab, manometrik termometrlar gazli, suyuqlikli va kondensatsion (tez bug'lanuvchi suyuqlik) bo'lishi mumkin. Har birining ishlash usuli gazli manometrik termometr bilan bir xil.

Manometrik termometr (2.4- rasm) sezgir element - termoballon 1, bosim o'zgarishini uzatuvchi kapillyar (trubka nay) 6, manometrik prujina 3, tishli uzatma 4, o'lchov o'zgarishining ko'rsatkichi 5 hamda ko'rsatish darajasi 2 dan iborat.

Sezgir element - termoballon temperaturasi o'lchanishi kerak bo'lgan muhitga tushirilganda, muhit temperaturasi o'zgarishiga mos ravishda geometrik hajm (termoballon, kapillyar nay, trubkali prujinalar) ichidagi termometrik moddalar (gaz, suyuqlik yoki bug') ning bosimi o'zgaradi. Bu o'zgarish miqdori asbob ko'rsatkichining harakati bilan aniqlanadi.

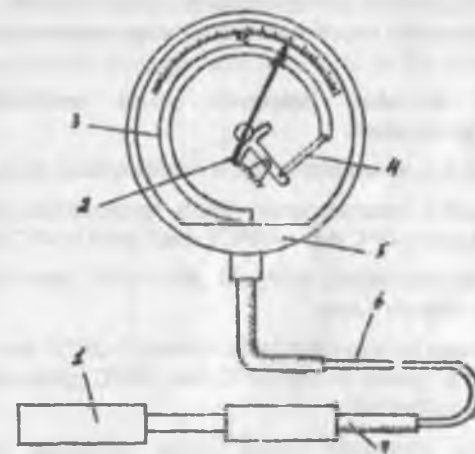

2.4- rasm. Manometrik termometr.

Hajm o'zgarmaganda manometrik termometrlarda bosimning temperatura o'zgarishiga bog'liqligi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$P_t = P_0 [1 + \beta(t - t_0)] \quad (2.6)$$

bu yerda: P_1 va t_0 - lar t va t_0 temperaturalardagi ishchi moddalarning bosimi;

β - bosimning temperatura koeffitsiyenti.

Gazli termometrlarda bosimning temperatura koeffitsiyenti gazlar hajmi kengayishining termik koeffitsiyentiga teng:

$$\beta = \frac{1}{273} \cdot 1^\circ\text{C} \quad (2.7)$$

suyuqlikli asboblarda uchun esa

$$\beta = \frac{\alpha}{\mu P_0} \quad (2.8)$$

bu yerda: α - suyuqlik hajmiy kengayishining termik (issiqlik) koeffitsiyenti;

μ — suyuqlikning siqilish koeffitsiyenti.

(2.6) - tenglamadan ko'rinib turibdiki, sezgir element - termoballonning qizish temperaturasi qancha yuqori bo'lsa, termometr sistemasidagi bosim shuncha katta bo'ladi.

Asbobni darajalash jarayonida shkala temperatura o'lchov birligid (graduslarda) darajalanadi.

Manometrik termometrlarda ishchi modda sifatida quyidagilar qo'llaniladi:

a) suyuqlikli termometrlarda: simob- temperaturani o'lchash chegarasi -30°C dan $+550^\circ\text{C}$, ksilol (-40°C dan $+400^\circ\text{C}$), metil spirti (-40°C dan $+150^\circ\text{C}$) gacha;

b) gazli termometrlarda: azot yoki geliy -130°C dan $+350^\circ\text{C}$ gacha chegaradagi temperaturani o'lchash uchun;

d) kondensatsion termometrlarda: xlorometil -20°C S dan $+100^\circ\text{C}$ S gacha, xloroetil 20°C dan 170°C gacha, benzol 90°C dan 200°C gacha chegarada temperaturani o'lchash uchun qo'llaniladi.

Barometrik bosimning (tashqi muhit ta'sirining) manometrik termometr ko'rsatishiga ta'sirini kamaytirish uchun manometrik sistemani to'ldirishda boshlang'ich bosim hosil qilinadi va uning qiymatini (3.6) tenglamadan aniqlash mumkin:

$$P_0 = \frac{\Delta P}{\beta(t-t_0)} \quad (2.9)$$

bu yerda: $\Delta P = P_1 - P_0$ - termometrik sistemada temperatura t_0 dan t gacha o'zgarganda bosimning o'zgarishi.

Termometrik sistemasi gaz va suyuqlik bilan to'ldirilgan termometrlarning o'lchov aniqligi: 1; 1,6; 2,5; simob bilan to'ldirilgan termometrlarning o'lchov aniqligi: 0,6; 1; 1,6; kondensatsion termometrlarning o'lchov aniqligi: 1; 1,6; 2,5; 4

TERMoeLEKTRIK TERMOMETRLAR

Temperaturani masofadan turib o'lchash uchun termoelektrik termometrlar qo'llaniladi.

Termoelektr o'zgartgich (termopara), ikkilamchi o'lchov asbobi va birlamchi simlardan tuzilgan qurilma *termoelektrik termometr* deb nomlanadi.

Termoelektrik termometr yordamida temperaturani o'lchash 1821-yilda T. Zeebek tomonidan yaratilgan «termoelektrik hodisalar» kashfiyoti asosida amalga oshiriladi.

Termoelektrik o'zgartgichlarning ishlash usuli ikkita turli xildagi *A* va *B* o'tkazgichlardan iborat (2.5- rasm) yopiq zanjirda temperaturalar farqi hisobiga termoelektr yurituvchi kuch (TEYUK) hosil bo'lishiga asoslangan. O'tkazgichlarning bir uchi bir - biriga kavsharlangan, ikkinchi uchi esa bo'sh (erkin) bo'ladi. Kavsharlangan qism issiq ulanma, ikkinchi, tashqi muhitdagi qismi esa sovuq ulanma deyiladi. Termoparaning kavsharlangan qismi temperaturasi o'lchanayotgan muhitga tushirilganda 1 va 2 nuqtalarda temperaturalar farqi hosil bo'lib, zanjirda, TEYUK ya'ni elektr toki hosil bo'ladi.



2.5-rasm. Termoelektrik o'zgartgich.

Ulanmalar t_0 va t temperaturagacha qizdirilganda hosil bo'lgan umumiy TEYUK quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$E_{AB}(tt_0) = e_{AB}(t) + e_{BA}(t_0) \quad (2.10)$$

bu yerda: $E_{AB}(t_0)$ — zanjirda hosil bo'lgan umumiy TEYUK,
 $e_{AB}(t)$, $e_{BA}(t_0)$ — issiq va sovuq ulanmalarda hosil bo'lgan
 potentsiallar farqi — TEYUK.

Agar ulanmalarda temperaturalar bir-biriga teng bo'lsa, zanjirda hosil bo'lgan
 TEYUK nolga teng bo'ladi, ya'ni

$$E_{AB}(tt_0) = e_{AB}(t) + e_{BA}(t_0) = 0 \quad (2.11)$$

(2.11) tenglamadan:

$$e_{AB}(t) = -e_{BA}(t_0) \quad (2.12)$$

(2.12) tenglamani (2.10) tenglamaga qo'ysak, u holda:

$$E_{AB}(tt_0) = e_{AB}(t) - e_{BA}(t_0) \quad (2.13)$$

Shunday qilib, hosil bo'lgan TEYUK o'zgaruvchi temperaturalar, ya'ni
 ulanmalardagi temperaturalar murakkab funksiyasi bo'lib, qarama-qarshi yo'nalgan
 bo'ladi. Ulanmalardan birining tempera-turasini o'zgarmas deb olsak, ya'ni $t_0 = \text{const}$
 bo'lsa, u holda:

$$E_{AB}(tt_0) = e_{AB}(t) = f(t) \quad (2.14)$$


(2.14) ifoda mazkur termopara uchun darajalash yo'li bilan TEYUK va
 temperatura nisbatini topish, temperaturani o'lchash masalasini teskari yechish
 kerakligini, ya'ni termoparaning TEYUKni o'lchash bilan temperaturaning qiymatini
 aniqlash mumkin ekanligini bildiradi.

Termoelektrik termometr yordamida temperaturani o'lchash uchun
 termoelektrik o'zgartgich zanjiriga o'lchov asbobi ikki xil usulda ulanadi:

- termoelektrik o'zgartgichning (TEO') erkin uchlariga (2.6- a rasm);
- uning elektrodlaridan biriga (2.6- b rasm).


Agar o'lchov asbobini ulash nuqtalari «a» va «b» da temperatura har doim bir
 xil bo'lsa, u holda zanjirda TEYUK o'zgarmaydi. Biroq temperaturani o'lchash
 jarayonida bu shart har doim ham bajarilmaydi, chunki birinchidan, TEO' ning erkin
 uchlarida temperatura doimiy bo'lsada, shu TEO' ning darajalash temperaturasi

farq qiladi; ikkinchidan, erkin uchlarning temperaturasi o'lchash jarayonida vaqt davomida o'zgarish xususiyatiga ega. Termo EYUK ning kattaligiga tashqi muhit temperaturasi ta'sirini bartaraf etish uchun, TEO'ni o'lchov asbobiga ulashning ikki xil sxemasi mavjud.

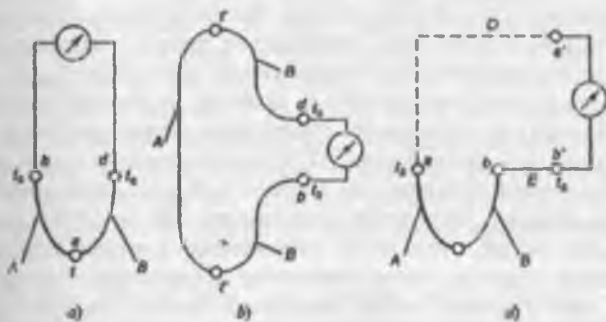

2.6- rasm. TEO'ning kompensatsion qutisiz ulash sxemalari.


1. TEO'ni termoelektrik o'tkazgichlar yordamida ulash. Bu holda TEO'ning erkin uchi o'tkazgichning butun uzunligi bo'yicha ko'chirilishi mumkin, ya'ni amalda TEO'ning erkin uchini o'zgaruvchan temperaturali muhitdan o'zgarmas temperaturali muhitga o'tkazish mumkin. Demak, TEO'ning (2.6- b rasm) erkin uchi «a» va «b» nuqtadan termoelektrod o'tkazgichlar D va E yordamida «a'» va «b'» nuqtagacha uzaytiriladi. Termoelektrod o'tkazgichlar sifatida TEO'ning o'zi tayyorlangan modda tanlanadi. 2. TEO'ni o'lchov asbobiga ulash uchun (temperaturani kompensatsiya qilish qurilmasi bo'lmagan) TK-54 modda maxsus kompensatsion qutidan foydalanish ko'zda tutiladi (2.7- rasm).

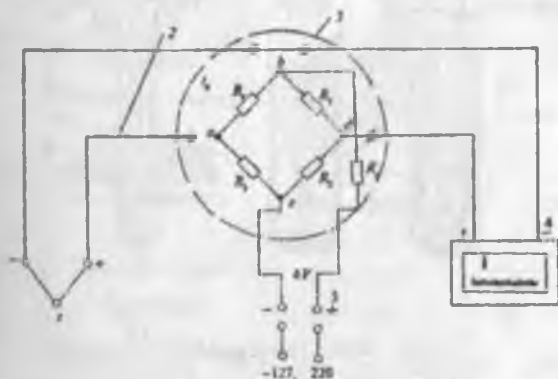

2.7 – rasm. Termoelektrik o'zgartgichning kompensatsiyalovchi quti bilan ulanish sxemasi.

Kompensatsiyalovchi quti ning ishlashi TEO'ning erkin uchlarida tashqi muhit temperaturasi o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan TEYUKni ko'prikl sxemasida yordamida muvozanatlashtirishga asoslangan.

Termoelektrik o'zgartirgich 1 termoelektrod o'tkazgichlar 2 yordamchi kompensatsiyalovchi quti bilan ulanadi. Buning natijasida TEO'ning erkin uchlar qutining ko'prikl sxemasi elektr qarshiligining ma'lum temperatura koeffitsiyentiga ega bo'lgan mas'alaningdan tayyorlangan doimiy qarshiliklar R_1 , R_2 , R_3 va nikeldan tayyorlangan o'zgaruvchan qarshilik R_4 ni ulaydi. R_4 qarshilik ko'priklga beriladigan kuchlanishni ma'lum qiymatgacha o'zgartirishga xizmat qiladi va TEO' materialiga bog'liql bo'lgan turli kattalikka ega. TEO' va o'lchov asbobi 4 quti ko'priklning «a» diagonaliga ketma-ket ulangan, tok manbai 5 va qo'shimcha qarshilik R_5 esa «d» diagonalga ulangan. Atrof-muhit temperaturasi 293 K (20°C) bo'lganda ko'prikl muvozanatda bo'ladi. Atrof-muhit temperaturasi yuqorida keltirilgan qiymatdan chetga chiqsa (o'zgarsa), sovuq ulanmaning temperaturasi o'zgaradi, o'zgaruvchan qarshilik ham o'zgaradi, ko'prikl muvozanati buziladi va «a» va «b» diagonal uchlarida TEO'ning EYUK qiymatiga teng hamda teskari ishorali (yo'nalgan) potentsiallar farqi hosil bo'ladi. Natijada TEO'ning sovuq ulanmasining TEYUK avtomatik kompensatsiyalash amalga oshiriladi va o'lchov asbobining ko'rsatishi faqat TEO'ning issiq ulanmasida TEYUKning o'zgarishiga bog'liql bo'ladi. TEO'ning qurilmasi 2.8- rasmda keltirilgan.

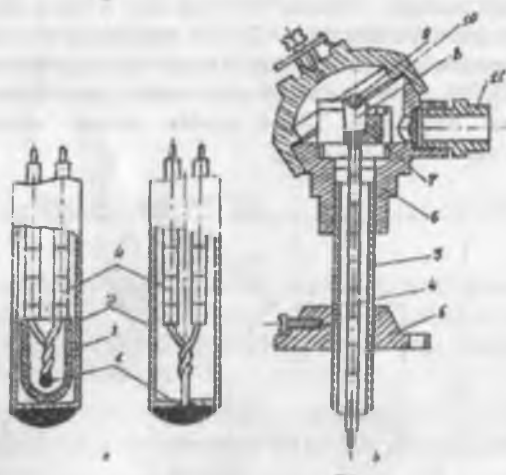

2.8- rasm. Termoelektrik o'zgartirgich.

a-sezgir element; b-o'zgartirgichning tuzilishi

Aynan TEO' ikkita 0,5 mm diametrli termoelektroddan (platina va radiy qotishmasi va platina) yoki 1,5-3 mm diametrli elektroddan (xromel-alyumel va

xromel-kopel) tashkil topgan bo'lib, bir uchi toblanadi (buraladi) va kavsharlanib, termopara (termojuft)ning 1 issiq ulanmasini hosil qiladi. Issiq ulanma (ishchi uch) chinni moslama 2 ichiga joylashtirilgan. Ba'zi hollarda TEO' uncha yaxshi bo'lmagan metallardan tayyorlansa, ishchi uchi toblanadi va himoya g'ilofining tubiga kavsharlanadi. TEO'ning erkin uchlari chinni bolakchalari 4 yordamida himoyalaniib, termoo'zgartgichning 6 bosh qismida joylashgan ulagichlarga chiqarilgan, bosh qism esa qopqoq 10 bilan yopilgan (2.8 - b rasm). Ulovchi o'tkazgichlar maxsus teshik 11 dan kiritiladi. Bosh qismning ichida ikkita qo'zg'aluvchan qisqichli 8 kolodka 7 joylashgan bo'lib, termoelektrod va ulash simlarini qotirish uchun ikki juft vintga ega. Qo'zg'aluvchan qisqichlar har bir elektrodni issiqlikdan cho'zilish erkinligini ta'minlaydi, bu esa o'tkazgichlarda TEO'ning tez ishdan chiqishiga olib keladigan mexanik kuchlanishlarni bartaraf etadi. Himoya g'ilofi 3 TEO'ni qotirish (o'rnatish) uchun qo'zg'aluvchan flanes 5 joylashtirilgan.

Termoelektrodlar sifatida ba'zi toza metallar va qotishmalar ishlatiladi. Masalan, platinarodiy - platina va rodiiy qotishmasi, xromel - xrom va nikel qotishmasi, kopel - mis va nikel qotishmasi, alyumel - alyuminiy va nikel qotishmasi hamda ba'zi maxsus qotishmalar. Sanoatda temperaturani o'lchash uchun keng tarqalgan ayrim standart termoparalarning texnik tavsiflari 2- jadvalda keltirilgan.

Termoparalarning texnik tavsiflari

2 - jadval

Termoelektrod turi	Graduovka	Termoelektrod Materiali	Uzoq muddatga ishlatilganda temperaturani o'lchash chegarasi, K	Qisqa muddatga ishlatilganda temperaturani o'lchash ruxsat berilgan chegarasi, K
TPP	PP-1	Platinarodiy (10% rodiiy) - platina	253 - 1573	1873
TPR	PP-30/6	Platinarodiy(30% rodiiy)-platinarodiy	573 - 1873	2073
TXA	XA	Xromel-alyumel	223 - 1273	1573
TXK	XK	Xromel-kopel	223 - 873	1073

Termoelektrik o'zgartgichning afzalliklari quyidagilardan iborat: yuqori o'lchash chegarasiga ega, yuqori sezgirlik, kichik inersionlik, qo'shimcha tok manbai talab qilinmaydi, o'lchashni masofaga uzatish imkoniyatiga ega.

Termoelektrik o'zgartgichning erkin uchlarida temperaturani bir xilda saqlash talab qilinishi ularning kamchiligi hisoblanadi. Birinchi nomlari yozilgan qotishmalar musbat elektrodlar hisoblanadi.

TEO'lar bilan komplektda birgalikda ikkilamchi asbob sifatida pirometrik millivoltmetr va avtomatik potensiometrlar ishlatiladi.

QARSHILIK TERMOMETRLARI

Temperaturani past chegaralarda o'lchashda keng qo'llaniladigan termo o'lchov asbobi *qarshilik termometri* hisoblanadi. Bu termometrlarni markazlashtirilgan holda, masofadan turib ko'p nuqtalarda temperaturani o'lchashi asosiy o'rin tutadi (boshqalardan farq qiladi). Qarshilik termometrlari yordamida temperaturani o'lchash temperatura o'zgarishi bilan o'tkazgichlar va yarim o'tkazgichlar qarshiligining o'zgarish xususiyatiga asoslangan.

Termometring sezgir elementlarini tayyorlash uchun platina va mis metallaridan foydalaniladi. Platinadan tayyorlangan termometrlar -200°C dan $+1100^{\circ}\text{C}$ gacha, misdan tayyorlanganlari esa -50°C dan $+200^{\circ}\text{C}$ gacha chegarada temperaturalarini o'lchaydi.

Qarshilik termometri bilan birgalikda ishlatiladigan o'lchash komplekti quyidagi elementlardan iborat: qarshilik termometri, elektr ulash simlari, tok manbai va o'lchash asbobi.

Bitta o'lchash asbobiga qayta ulagich yordamida bir nechta qarshilik termometrlarini ulash mumkin.

Qarshilik termometrlarini darajalash ular tayyorlangan materialni 0°C dagi qarshiligini o'lchash bilan amalga oshiriladi. Quyidagi daraja turlari mavjud:

Daraja turi	20	21	22	23	24
-------------	----	----	----	----	----

0° C dagi qarshiligi, Om	10	46	100	53	100
--------------------------	----	----	-----	----	-----

20, 21 va 22 — darajali qarshilik termometrlari uchun platinadan, 23, 24 — darajalisi uchun esa misdan foydalaniladi.

4-jadval 20 va 22 – darajali, platinidan			
t, °C	R, Om	t, °C	R, Om
400	249,38	550	300,58
410	252,88	560	303,90
420	256,36	570	307,21
430	259,83	580	310,50
440	263,29	590	313,79
450	266,74	600	317,06
460	270,18	610	320,32
470	273,60	620	323,57
480	277,01	630	326,80
490	280,41	640	330,03
500	283,80	650	333,25
510	287,18	-	-
520	290,55	-	-
530	293,91	-	-
540	297,25	-	-

[illegible]

6- jadval

23 – darajali, platindan tayyorlangan

$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om
-50	41,71	0	53,00	50	64,29	100	75,58	150	86,87
-40	43,97	10	55,26	60	66,55	110	77,84	160	89,13
-30	46,23	20	57,52	70	68,81	120	80,09	170	91,38
-20	48,48	30	59,77	80	71,06	130	82,35	180	93,64
-10	50,74	40	62,03	90	73,32	140	84,61	-	-

7- jadval

24– darajali, platindan tayyorlangan qarshilik
termometrlarining darajalash jadvali

$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om
-50	78,70	0	100,00	50	121,30	100	142,60	150	163,90
-40	82,96	10	104,26	60	125,56	110	146,86	160	168,16
-30	87,22	20	108,52	70	129,82	120	151,12	170	172,42
-20	91,48	30	112,78	80	134,08	130	155,38	180	176,68
-10	95,74	40	117,04	90	138,34	140	159,64	-	-

$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om	$t, ^\circ\text{C}$	R, Om
-200	7,95	-50	36,80	100			
-190	9,96	-40	38,65	110			
-180	11,95	-30	40,50	120			
-170	13,93	-20	42,34	130			
-160	15,90	-10	44,17	140			
-150	17,85	0	46,00	150			
-140	19,79	10	47,82	160			
-130	21,72	20	49,64	170			
-120	23,63	30	51,45	180			
-110	25,54	40	53,26	190			
-100	27,44	50	55,06	200			
-90	29,33	60	56,86	210			
-80	31,21	70	58,65	220			
-70	33,08	80	60,43	230			
	34,94	90	62,21	240			

Platina va misdan tayyorlangan qarshilik termometrlarini darajalash 4, 5, 6, 7-jadvallarda keltirilgan.

$R_0 = 100 \text{ Om}$ - 21 darajali termometrlar uchun;

$R_0 = 10 \text{ Om}$ - 20 darajali termometrlar uchun.

(0°C dagi qarshiligi 10 Om bo'lgan termometrlar uchun barcha qiymatlarni 10 ga bo'lish tavsiya etiladi).

Termometrlarning darajalash jadvalarida keltirilgan turli temperaturalardagi elektr qarshiliklar quyidagi formulalar bo'yicha aniqlanadi:

a) platinadan tayyorlangan qarshilik termometrlari uchun:

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)],$$

agar $-200^\circ \text{C} \leq t \leq 0^\circ \text{C}$ bo'lsa; (2.14)

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2), \text{ agar } 0^\circ \text{C} \leq t \leq +650^\circ \text{C} \text{ bo'lsa; (2.15)}$$

b) misdan tayyorlangan qarshilik termometrlari uchun:

$$R_t = R_0(1 + \alpha t), \text{ agar } -50^\circ \text{C} \leq t \leq +180^\circ \text{C} \text{ bo'lsa; (2.16)}$$

bu yerda: R_0 - termometrning 0°C temperaturadagi qarshiligi,

R_t - termometrning $t^\circ \text{C}$ temperaturadagi qarshiligi;

A, B, C - qiymatlari darajalash yo'li bilan, mos ravishda,

kislorodning ($-182,97^\circ \text{C}$), suvning (100°C) va

kumushning ($444,6^\circ \text{C}$) qaynash temperaturalarida

aniqlanadigan doimiy koeffitsiyentlar;

A - misning elektr qarshiligi termik koeffitsiyenti.

$$A = 3,96847 \cdot 10^{-3} \text{ 1/grad};$$


$$B = -5,847 \cdot 10^{-7} \text{ 1/grad};$$

$$C = -4,22 \cdot 10^{-12} \text{ 1/grad};$$

$$\alpha = 4,26 \cdot 10^{-3} \text{ 1/grad}.$$

Platinali qarshilik termometr diametri $0,03 \dots 0,1 \text{ mm}$ li simlardan tayyorlanadi. Platinaning qimmatbaho metalligi termometrning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Misning afzallik tomonini esa narxining arzonligi va yuqori tozalik darajasiga ega bo'lgan juda ingichka sim olish imkoniyati borligi ko'rsatadi.

Sanoatda gazsimon suyuq moddalarning temperaturasini o'lchash uchun moslashgan (bir xillashirilgan) konstruksiyali qarshilik termometrlari ishlab chiqariladi (2.9- rasmda qarshilik termometrining konstruktiv sxemasi keltirilgan). Termometr himoyalangan po'lat g'ilof 5 ichiga joylashtirilgan sezgir element 6 termometrni qotirish uchur xizmat qiladigan himoyalangan po'lat g'ilof 5 ga kavsharlangan rezbali shtutser 4 dan iborat. Armirlangan (armaturalangan) chinni trubkachalar 3 ichidan o'tgan simlar yordamida sezgir element bosh qism 1 da joylashtirilgan ulanmalar quduqchasi bilan birlashtiriladi (ulanadi).

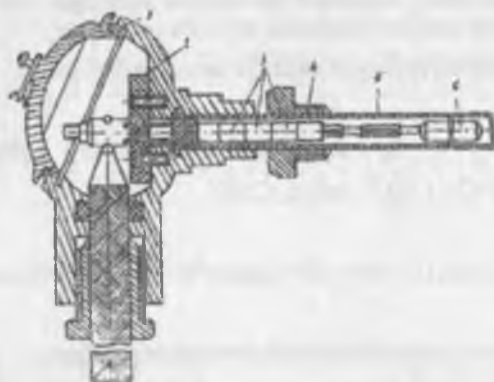

2.9 – rasm. Qarshilik termometri.

Termometrlarning asosiy texnik tavsiflari 8 – jadvalda keltirilgan.

Qarshilik termometrlarining texnik tavsiflari.

8-jadval

Turi	Aniqlik toifasi	Temperaturani o'lchash chegarasi, °C	Darajasi (graduirovka)	°C dagi boshlang'ich qarshiligi, Om
PT platinali	I	0...650 - 200....0	Gr 20	10
			Gr 21	46
			Gr 22	100
misli	II	- 50....180	Gr 23	53
			Gr 24	100


6651-84 DS ga ko'ra termometrlarning chiqish signali standart hisoblanib, temperaturaning har bir qiymatiga qarshilikning belgilangan qiymati to'g'ri keladi.

YARIM O'TKAZGICHLI TERMOSEZGICHLAR

Yarim o'tkazgichli termometrik qarshiliklar yoki termistorlarning termik koeffitsiyenti toza metallarnikiga nisbatan 8-10 marta yuqori bo'lganligi uchun, temperaturani avtomatik boshqarish sistemalarida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, ularning boshlang'ich qarshiligi katta va geometrik o'lchamlari juda kichik bo'ladi. Boshlang'ich qarshilikning katta bo'lishi esa, tashqi zanjirlardagi qarshilikning issiqlikdan o'zgarishini hisobga olmaslik imkonini beradi.

Qanday materialdan tayyorlanganiga qarab, termistorlar mis marganesli (MMT) va kobalt marganesli (KMT) turlarga bo'linadi.

MMT-1 (KMT-1) termistorlarining tuzilishi 2.10-rasmda keltirilgan.

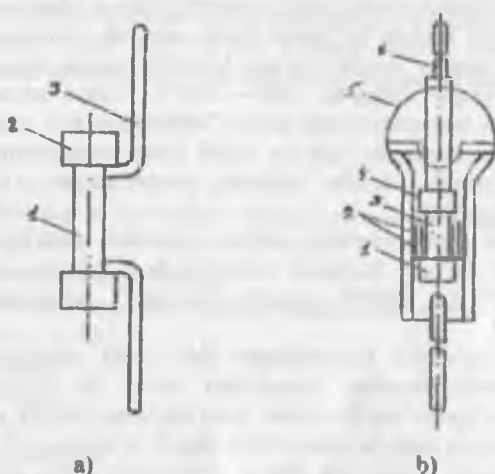

2.10 – rasm. Yarim o'tkazgichli qarshilik termometrlari. a-mis marganesli MME-1; b- mis marganesli MME-4.

Oxirida kontakt qiluvchi qalpoqchalar 2 bo'lgan tashqi tomonidan emal bo'yoq bilan bo'yalgan yarim o'tkazgichli silindr 1 ga chiqish simlari kavsharlangan. Termistorlarning diametri 2 mm, uzunligi 12 mm va inersionligi 85 sekundni tashkil qiladi. Termistorlarning bu turlari namlik o'rtacha (normal) bo'lgan hollarda qo'llaniladi. MMT-4 (KMT-4) turidagi termistorlar ham silindr 3 shaklida tayyorlangan bo'lib, uning oxirida chiqish simlari 6 ulangan qalpoqcha 1 joylashgan. Yarim o'tkazgichli silindr metall folga 2 bilan o'ralgan bo'lib, himoyalovchi metall g'ilof 4 ichiga joylashgan. Tepa qismida esa shishali izolyator 5 mavjud.

Termistorlarni bu turi yuqori namlikli sharoitlarda va suyuqliklarda qo'llaniladi. Ularning diametri 4 mm, uzunligi esa 20 mm bo'ladi.

Temperaturani o'lchashdagi xatolikning kichikligi, o'lchashni ma'lum masofaga uzatish va markazlashtirish imkoniyatining borligi va boshqalar qarshilikli termoo'zgartgichlarning afzalligini ko'rsatadi. Ularga qo'shimcha tok manbayining talab etilishi, sezgir elementning ma'lum miqdorda uzunligi, zaharli moddalarga ta'sirida yemirilishi qarshilikli termoo'zgartgichlarning kamchiligi hisoblanadi.

Qarshilik termoo'zgartgichlari bilan birgalikda ishlaydigan ikkilamchi asboblarning sifatida muvozanat va nomuvozanat ko'priklari hamda logometrlar ishlatiladi.

NURLANISH PIROMETRLARI

Yuqorida ko'rilgan, temperaturani o'lchashga mo'ljallangan barcha termometrlar termometning sezgir elementi bilan o'lchanayotgan jism yoki muhit orasida bevosita kontakt bo'lishini taqozo etar edi. SHuning uchun temperaturani o'lchashning bunday usullari ha'zan kontaktli usullar deb yuritiladi. Bu usulni qo'llashning yuqori chegarasi 1800—2500°S. Ammo sanoatda va tadqiqotlarda bundan yuqori temperaturalar ham o'lchashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, ko'pincha o'lchanayotgan jism va muhit bilan termometning bevosita kontakti mumkin bo'lmaydi. Bunday hollarda temperaturani o'lchashning kontaktli vositalari qo'llaniladi.

Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi qizdirilgan jismning issiqligi ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish energiyasini o'lchashga asoslangan. Nurlanish pirometrlari 20 dan 6000°S gacha bo'lgan temperaturalar o'lchashda ishlatiladi.

Issiqlik nurlanishi nurlanayotgan jism ichki energiyasining elektromagnit to'lqinlari tarzida tarqalish jarayonidan iborat. Bu to'lqinlar boshqa jismlar tomonidan yutilganda ular qaytadan, yana qaytadan issiqlik energiyasiga aylanadi. Jismlar uzunligiga teng bo'lgan elektromagnit to'lqinlarni 0 dan ∞ gacha bo'lgan oralikda tarqatadi. Qattiq va suyuq jismlarning ko'pi nurlanishning uzluksiz spektriga ega, ya'ni barcha uzunliklardagi to'lqinlarni tarqatadi. Boshqa jismlar (soq metallar va gazlar) nurlanishning selektiv spektriga ega, ya'ni ular to'lqinlarni spektrning ma'lum uchastkalaridagina tarqatadi. To'lqin uzunligi $\lambda=0,4$ dan $\lambda=0,76$ mkm gacha bo'lgan uchastka ko'rinadigan spektrga mos keladi. Ko'rinadigan spektrning har bir to'lqin uzunligi ma'lum rangga mos keladi.

$\lambda=0,4$ dan $\lambda=0,44$ mkm gacha bo'lgan to'lqin uzunliklari to'q binafsha rangga, $\lambda=0,44$ dan $\lambda=0,49$ mkm gacha — ko'k zangori, $\lambda=0,49$ dan $\lambda=0,59$ mkm gacha to'q va och yashil; $\lambda=0,58$ dan $\lambda=0,63$ mkm gacha — sarik — to'q sariq; $\lambda=0,63$ dan $\lambda=0,76$ mkm gacha — och va to'q qizil rangga mos keladi.

$\lambda=0,76$ uzunlikdagi to'lqinlar ko'rinmaydigan infraqizil issiklik nuriga kiradi.

Qizdirilgan jism temperaturasini o'rtirib borgan sari va uning rangi o'zgarib borishi bilan spektral energetik ravshanlik, ya'ni ma'lum uzunlikdagi to'lqinlar (ravshanlik) tezda ortadi, shuningdek, yig'indi (integral) nurlanish sezilarli ortadi. Qizdirilgan jismlarning ko'rsatilgan xossalardan ularning temperaturasini

o'lchashda foydalaniladi. shu xossalarga qarab nurlanish pirometrlari kvazimonoxromatik (optik) spektral nisbatli (rangli) va to'liq nurlanishli (radiatsion) pirometrlarga bo'linadi.

Nazariy jihatdan absolyut qora jismning nur chiqarishi hodisasigina asoslanishi mumkin, unda nur chiqarish koeffitsienti deb 1 qabul qilinadi. Agar jism o'ziga tushayotgan nur energiyasini butunlay yutsa, u jismni absolyut qora jism deyiladi. Barcha real fizik jismlar o'ziga tushayotgan nurlarning biror qismini qaytarish qobiliyatiga ega. SHuning uchun jismning nur chiqarish koeffitsientni birdan kichik, shu bilan birga u ma'lum jism tabiatiga ham, uning sirtqi holatiga ham bog'liq. Tabiatda absolyut qora jism yo'q, ammo o'z xossalarga ko'ra absolyut qora jismga yaqin bo'lgan jismlar mavjud. Masalan, qora g'adir-budir bo'yoq (neft) qurumi bilan qoplangan jism barcha nur energiyasi 96% gacha yutadi.

Spektral energetik ravshanlik va integral nurlanish moddaning fizik xossalarga bog'liq. SHuning uchun pirometrlar shkalasi mutlaq qora jism nurlanishi bo'yicha darajalanadi. Temperatura ortishi bilan spektral energetik ravshanlikning ortishi turli uzunlikdagi to'lqinlar uchun turlicha va nisbatan uncha yuqori bo'lmagan temperaturalar sohasida absolyut qora jism uchun Vin tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$E_{\lambda} = C_1 \cdot \lambda^{-5} \cdot e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} \quad (2.17)$$

Bunda:

E_{λ} — λ uzunlikdagi to'lqin uchun absolyut qora jismning spektral energetik ravshanligi;

T — jismning mutlaq temperaturasi;

C_1 va C_2 — nurlanishning qabul qilingan birliklar sistemasiga bog'liq bo'lgan konstantalari qiymati; $C_1 = 2\pi^5 h^6 c^2 / 15$;

h — Plank doimiysi;

C — yorug'lik tezligi;

$C_2 = h c / R$;

N — Avogadro doimiysi;

R — universal gaz doimiysi;

e — natural logarifm asosi.

Turli uzunlikdagi to'lqinlarning spektral energetik ravshanligi bir xil bo'lmagani uchun Vin tenglamasini optik pirometriyada ma'lum uzunlikdagi to'lqinlar uchun qo'llaniladi (odatda to'lqin uzunligi 0,65 yoki 0,66 mkm bo'lgan qizil rang uchun). Vin tenglamasidan taxminan 3000 K gacha bo'lgan temperaturalar uchun foydalansa bo'ladi. Undan ham yuqoriroq temperaturalarda mutlaq qora jismning nurlanish jadalligi Plank tenglamasi bilan xarakterlanadi:

$$E_{\text{ol}} = C_1 \cdot \lambda^{-5} \cdot (e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1)^{-1} \quad (2.18)$$

Mutlaq qora jismning integral nurlanishi Stefan — Bol'tsman tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$E_{\text{ol}} = C_2 \left(\frac{T}{100} \right)^4 \quad (2.19)$$

bunda E_0 — mutlaq qora jismning iurlanish doimiysi; T — nurlanayotgan sirtning mutlak temperaturasi, K .

Real fizik jismlar energiyani mutlaq qora jismga qaraganda kamroq jadallik bilan nurlantiradn. Kvazimonoxromatik pirometr bilan ham to'la nurlanish pirometri bilan o'lchash natijasida shartli temperatura deb ataladigan temperaturaga ega bo'linadi. SHartli temperaturadan (ravshanlik temperaturasidan) haqiqiy temperaturaga o'tish uchun Vin tenglamasini o'zgartirishdan foydalaniladi.

Fizik jismning kvazimonoxromatik pirometr yordamida o'lchangan yorug'lik temperaturasi T_y bo'yicha haqiqiy temperaturasi T qiymati quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$T = \left(\frac{1}{T_y} - \frac{\lambda}{C_2} \ln \frac{1}{\epsilon_\lambda} \right) \quad (2.20)$$

bunda T_y — jismning pirometr yordamida o'lchangan ravshanlik (shartli) temperaturasi, K ; λ — to'lqin uzunligi, mkm; C_2 — Vin tenglamasi doimiysi; ϵ_λ — jismning berilgan to'lqin uzunligi uchun qoralik darajasi.


Real jism temperaturasi T ning to'liq nurlanish pirometri yordamida o'lchanayotgan haqiqiy qiymati quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$T = T_y \sqrt[4]{\frac{1}{\epsilon}} \quad (2.21)$$

bunda T_y — to'liq nurlanish pirometri bilan o'lchangan shartli temperatura ϵ — barcha uzunlikdagi to'lqinlar uchun jismning qoralik darajasi.

Kvazimonoxromatik (optik) pirometrlar

Optik pirometrlarning ishlash printsiipi temperaturasi o'lchanayotgan jismning nurlanish ravshanligini etalon jismlarning monoxromatik nurlanish ravshanligi bilan solishtirishga asoslagan. Etalon jism sifatida, odatda, nurlanish ravshanligi rostlanadigan cho'g'lanish lampasining tolasidan foydalaniladi. Bu guruhdagi keng tarqalgan asboblardan biri — cho'g'lanish tolasi yo'qolib ketadigan monoxromatik optik pirometrdir. Bu asbobning printsiipial sxemasi 2.11.- rasmda keltirilgan. Qizdirilgan jismning nurlanish oqimi ob'ektiv 1 orqali yig'iladi va pirometrik lampa 2 ning toza yuzasiga proektsiyalanadi. Okulyar 3 yordamida ob'ektning tasviri bilan kesishgan lampa tolasining tasviri kuzatiladi. Lampa tolasi ta'minlash manbai E ning o'zgarmas tokidan cho'g'lanadi. Manbaning kuchlanishi reostat R yordamida sekin-asta rostlash yo'li bilan ob'ekt va tola ravshanliklari tenglashguncha oshirib boriladi. SHu payt ob'ekt tasviri bilan kesishgan tolaning qismi, rasmda ko'rsatilganidek, yo'qolib ketadi. Ravshanliklari tenglashgandan so'ng tok kuchini yoki lampa kuchlanishini o'lchaydigan asbob bilan pirometr ko'rsatishlari hisoblanadi.

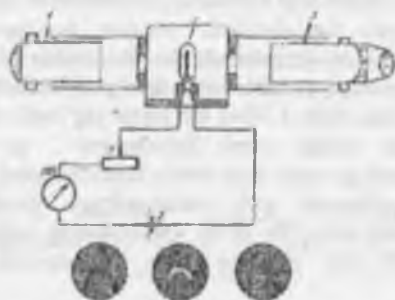

2.11- Optik pirometning prinsipial sxemasi.

Optik pirometrlarning temperaturasini o'lchash oralig'i 800°S dan 10000°S gacha. Yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegarasi $\pm 1,5\%$ dan oshmaydi. Optik pirometr ko'chma asboddir. U bilan uzluksiz o'lchash va temperaturani qayd qilish mumkin emas.

Bunday pirometrdan farqli o'laroq, fotoelementli pirometrlar (fotoelektr pirometrlar) ko'rsatishlarni yozib olish va ularni masofaga uzatish imkoniga ega. Bu asboblardan tez o'tadigan jarayonlardagi temperaturani o'lchashda foydalaniladi.

Fotoelektr pirometrlarning ishlash prinsipi fotoelementning fototokni o'zgartirish xususiyatiga asoslangan. Fototok tushayotgan yorug'lik oqimi intensivligiga bog'liq bo'lib, uning kuchi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$I = a \cdot T^n \quad (2.22)$$


bu erda:

a — asbobning sezgirlikiga bog'liq bo'lgan asbob doimiysi;

n — asbobning spektr xarakteristikasiga bog'liq bo'lgan asbob doimiysi;

T — fizik jismning temperaturasi.

Olingan temperaturaning nurlanishini xarakterlovchi fototok juda kichik bo'lib, uni kuchaytirish uchun elektron kuchaytirgichlar qo'llanadi.

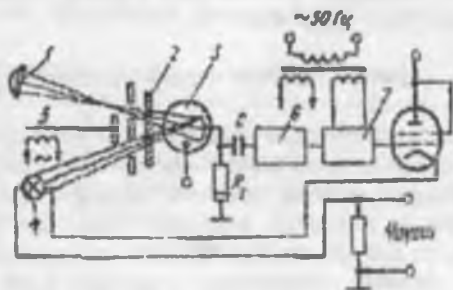

2.12-rasm. Fotoelektrik pirometning prinsipial sxemasi

FEP (2.12- rasm) turidagi fotoelektr pirometrlarda nur oqimi bo'yicha manfiy teskari bog'lanishdan foydalaniladi. Mazkur bog'lanish yorug'ligi elektron kuchaytirgich chiqishida kuchlanish funksiyasidan iborat bo'lgan qizdirish lampasining fotoelementni yoritishi bilan amalga oshiriladi. Nurlanayotgan jismdan chiqayotgan nur oqimi linza 1 bilan bir joyga yig'iladi va qizil yorug'lik fil'tri 2 kassetasining yuqori teshigi orqali fotoelement 3 ga tushadi. Fotoelementga kassetaning pastki teshigi orqali ham cho'g'lanish lampasi 4 dan nur oqimi tushadi. Fotoelementning galma-gal goh nurlanayotgan jismdan, goh cho'g'lanish lampasidan yoritilishi yorug'lik fil'tri kassetasining oldiga o'rnatilgan yorug'lik modulyatorining 50 Gts chastota bilan tebranuvchi to'sig'i 5 yordamida ta'minlanadi.

Erug'lik fil'tri kassetasida tebranuvchi to'siq va teshiklar shakli shunday tanlanganki, fotoelementga ikkala nurlanish manbaining sinusoidal o'zgaruvchi nur oqimlari tushadi. Bunda ikkala nur oqimlarining fazalari 180° ga siljigan bo'ladi.

Fotoelement chiqishida fototok paydo bo'ladi, uning kattaligi jism va lampa tomonidan yoritilganlik darajasiga bog'liq. SHu yoritilganliklar teng bo'lmasa, fotoelement zanjirida o'zgaruvchan fototok hosil bo'lib, u yo jism fototoki bilan, yo lampa fototoki bilan ustma-ust tushadi. Bu tok fotoelement chiqishida R_1 rezistorda kuchlanishning sinusoidal tushunishi hosil qiladi, bu kuchlanish S kondensator orqali uch kaskadli elektron kuchlanish kuchaytirgichi 6 ga uzatiladi. Fototokning nur oqimlari farqiga proporsional bo'lgan o'zgaruvchi tashkil etuvchisi 6 kuchaytirgichda kuchaytiriladi va fotosezgir detektor 7 orqali elektron lampaga o'tkaziladi. SHu lampa toki chiqish parametridan iborat, elektron lampaning anod zanjiriga manfiy teskari bog'lanishli lampa 4 ulangan. Lampani qizdirish toki o'lchanayotgan jism va lampaning yoritilgalingi o'zaro teng bo'lguncha va fototokning o'zgaruvchi tashkil etuvchisi o'zaro nolga teng bo'lguncha o'zgartirib boriladi. Bu bilan lamladagi tok kuchi o'lchanayotgan jismning yorug'lik temperaturasi bilan bir qiymatli bog'liq bo'lib qoladi.


Lampani ta'minlovchi tok kuchi tezkor avtomatik potentsiometr bilan lampa zanjiridagi R qarshilikdagi kuchlanish tushuvi miqdori bo'yicha o'lchanadi. Potentsiometr yorug'lik temperaturasi darajalari bilan darajalangan. Fotoelektr pirometmning o'lchash chegaralari 800 dan 4000°S gacha. Asosiy xatolik o'lchash yuqori chegarasining $\pm 1\%$ ini tashkil etadi.

Spektral nisbatli (rangli) pirometrlar

Rangli yoki spektral pirometrlar qizdirilgan jismning nurlanish spektridagi energiyaning nisbiy taqsimlanishi bo'yicha temperaturani o'lchashga mo'ljallangan. Temperatura cho'g'langan jismning spektrida tanlangan soha, masalan, ko'k sohalaridagi ravshanliklar nisbatidan aniqlanadi. Agar cho'g'langan jismning nurlanish spektrida λ_1 va λ_2 to'liq uzunligidagi ikkita monoxromatik nurlanish (qizil va ko'k sohada) tanlansa, temperatura o'zgarishi bilan bu nurlanishlar ravshanliklariniig nisbati ham o'zgaradi. Qora bo'lmagan jism uchun ravshanliklar nisbati quyidagicha ifodalanadi:

$$R = \frac{\epsilon_{\lambda 1} R_q}{\epsilon_{\lambda 2}} \quad (2.23)$$

hunda $\epsilon_{\lambda 1}$ va $\epsilon_{\lambda 2}$ — λ_1 va λ_2 to'liq uzunliklarining nurlanish qobiliyati ko'effitsienti; R_q — qora jism uchun λ_1 va λ_2 to'liq uzunliklari ravshanligi nisbati.

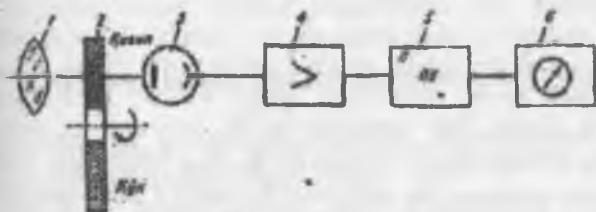


2.13. Fotoclementli rangli pirometrlarning prinsipial sxemasi

Fotoclementli rangli pirometrlarning prinsipial sxemasi 2.13.- rasmda ko'rsatilgan. O'lchanayotgan jismdan chiqqan nurlanish ob'ektiv 1 orqali o'tib, fotoclement 3 ga tushadi. Fotoclement oldida qizil va ko'k fil'trli aylanuvchi disksimon obyurator 2 o'rnatilgan. Fotoclement goh qizil, goh ko'k ranglar bilan yoritiladi va shunga ko'ra tegishli impul'slar chiqaradi. Bu impul'slar elektron kuchaytirgich 4 bilan kuchaytirilib, logarifmlovchi qurilma 5 orqali o'zgarmas tokka aylantiriladi. Bu tok qayd qilinadi. Pirometrlarning o'lchash chegarasi 1400°S dan 2800°S gacha. Asosiy xatolik miqdori o'lchash yuqorigi chegarasining +1 % idan oshmaydi.

Hozirgi vaqtda haqiqiy temperatura pirometri PIT-1 deb ataladigan pirometrlar keng yoyilmoqda. Ular spektral nisbatli pirometrdan iborat bo'lib, xotirasida saqlanadigan axborot asosida hisoblanadigan tuzatishni avtomatik kiritiladi. Pirometr 800...2000°S o'lchash diapazoniga mo'ljallangan. Haqiqiy temperaturani o'lchash xatoligi ±1% dan oshmaydi.

To'liq nurlanish (radiatsion) pirometrlari

Radiatsion pirometrlar (to'liq nurlanish pirometrlari) qizdirilgan jismning temperaturasi o'lchashga mo'ljallangan. Pirometr optik sistema (linza, oyna) bilan ta'minlangan. Bu sistema jismdan chiqqan nurlarni mitti termobatareya, qarshilik termometri va yarim o'tkazgichli termoqarshiliklardan iborat o'zgartirgichga to'playdi. O'lchash asboblari sifatida millivoltmetr, avtomatik potentsionetr va muvozanatlashtirilgan ko'priklardan

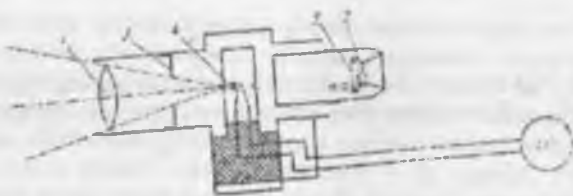

2.14-rasm. Radiatsion pirometrlarning prinsipl sxemasi foydalaniladi.

2.14.-rasmda termobatareyali radiatsion pirometrlarning prinsipl sxemasi ko'rsatilgan. Pirometr ob'ektiv linza 1 va okulyarli teleskop 2 dan iborat. Nurlanish manbaidan chiqqan nurlarning yo'lida chekllovchi diafragma 3 o'rnatilgan, ob'ektiv linza fokusida esa termobatareya 4 joylashgan. Okulyar linza oldiga ko'zni muhofaza qiluvchi rangli shisha 5 qo'yilgan. Termobatareyada to'plangan nurlar uni qizdira boshlaydi va nurlanishning to'liq energiyasiga proporsional bo'lgan eYUK paydo bo'ladi. Bu eYUK millivoltmetr bilan o'lchanadi.

100°C dan 4000°C gacha temperaturani o'lchaydigan radiatsion pirometrlarning turli konstruksiyalari mavjud bo'lib, ular o'zlarining optik sistemasi, termojuftlarni ulash sxemasi va boshqa elementlari bilan farq qiladi. O'zgartkichlari qarshilik termometridan iborat bo'lgan ba'zi radiatsion pirometrlar nisbatan kichik, masalan, 20°C dan 100°C gacha temperaturalarini o'lchay oladi. O'zgartgich qabul qiladigan nurlar energiyasini aniq hisobga olish juda qiyin. Chunki o'zgartgich va atrof muhit o'rtasida o'zaro issiqlik almashuvi mavjud. Shuning uchun asbob hisobga olib bo'lmaydigan xatolarga yo'l qo'yishi tabiiy.

Lekin shu kamchiliklarga qaramay, radiatsion pirometrlar sanoatda juda keng qo'llaniladi. Pirometrlarning ko'rsatishlarini masofaga uzatish yoki avtomatik ravishda yozib olish va ular yordamida temperaturani rostlash mumkin. 2500°C gacha temperaturani o'lchashda pirometr ko'rsatishlarining xatosi $\pm 1,5\%$, 2500°C dan ortiq temperaturani o'lchaganda esa $\pm 2,5\%$ dan oshmaydi.

Seriyalab chiqarilayotgan APIR-S turidagi to'liq nurlanish pirometrlari temperaturani 30 dan 2500°C gacha bo'lgan oraliquda o'lchashga mo'ljallangan. Maxsus tayyorlangan pirometrlar -100 dan $+3500$ °S gacha temperaturalar oralig'ida qo'llaniladi.

TEMPERATURANI MAXSUS O'LCHASHI TERMOMETRLARI

Qattiq jismlar sirtining temperaturasini o'lchash

Sirtlarning temperaturasini kontaktli va kontaktisiz usullar bilan o'lchash mumkin. Temperaturani kontaktli termometrlar bilan o'lchashda, odatda, ikkita usul mavjud:

1. Termometr va o'lchanayotgan sirt temperaturalarining tengligini ta'minlash kerak;
2. Termometr bilan o'lchash joyida temperaturaning yoki sirtning temperatura

maydonining buzib ko'rsatilishini yo'qo tish zarur.

Termometr va o'lchanayotgan sirt temperaturalarining tengligini ta'minlash uchun o'lchash ob'ekti sirtidan termometrga issiqlik o'tishining eng yaxshi sharoitlarini yaratish lozim. Yaxshi issiqlik kontaktini ta'minlash uchun maxsus tayyorlangan termometrni sirtga elimlash, kavsharlash yoki payvandlash maqsadga muvofiq.

O'lchash ob'ekti sirtining temperaturasi yoki temperatura maydonining buzilishiga termometrning o'lchanayotgan sirtga qo'shimcha issiqlik olib kelishi yoki olib ketishi sabab bo'lib, ishlagan vaqtda yuz beradi. Shuning uchun sirt temperaturasini o'lchash joyida qo'shimcha issiqlik almashish bo'lmaydigan sharoitlar yaratish kerak. Ba'zan termometr orqali issiqlik almashishidan qochish mumkin bo'lmaganda, shu issiqlik almashishni temperatura o'lchanadigan joydan boshqa joyga ko'chirishga harakat qilinadi.

Sirt temperaturasini, masalan, quvur temperaturasini uzluksiz o'lchash uchun termometrni sirtga maxsus qisqich bilan taqab qo'yiladi. Quvurning izolyatsiyasi borligini o'lchash joyidan issiqlikni chiqib ketishi (yoki issiqlik kirib kelishi) amalda mumkin emasligini taqozo qiladi va shuning uchun termometr sirt temperaturasini buzib ko'rsatmaydi.

Harakatdagi sirtlarning (vallarning, kalandrlarning va b.) temperaturasini o'lchash anchagina murakkab. Bunday holda nurlanish bo'yicha kontaktsiz o'lchash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq, ammo bu usullarni qo'llashni amalga oshirib bo'lmaydi, chunki o'lchanayotgan sirtning to'g'ri ko'rish mumkin emas va h. Shuning uchun kontaktli termometrlar keng qo'llaniladi. Bunda issiqlik qabul qilgich (termopriyomnik) bilan temperaturasi o'lchanayotgan sirtning ishqalanishiga bog'liq bo'lgan qator qo'shimcha xatoliklar paydo bo'ladi. SHu xatoliklar termopriyomnik kontaktining to'g'riligiga, nazorat qilinayotgan sirt tozaligiga va boshqa omillarga bog'liq. Sirt aylanma harakat qilganda signalning uzatilishi aylanma kontaktli qurilma orqali amalga oshiriladi. Uning soddasi varianti kontakt xalqalaridir.

Alanga (gaz oqimlarining) temperaturasini o'lchash

Alanga temperaturasini o'lchashning o'ziga xos xususiyatlari va qiyinchiliklari bor. O'lchash usulini tanlashda o'lchanayotgan temperaturalar darajasi, maqbul aniqlik va alanga turi tahlil qilinadi. Alanga temperaturasi ko'pgina sanoat qurilmalarida 1600...1900°S atrofida bo'ladi. Uni nurlanish pirometrlari yoki kontaktli termometrlar yordamida o'lchanadi. Bu temperaturani nurlanish bo'yicha o'lchaganda uni pirometrmiz vizirlash o'qi bo'ylab fazoviy o'rtalashtirish yuz beradi. O'lchash natijalariga alangadagi nurlanish komponentlari ta'sir etadi. Pirometr qabul qiladigan to'lqinlar uzunligini tanlash katta ahamiyat kasb etadi. Gazlarning nur tarqatmaydigan issiq yoki sovuq zonalarini maxsus bo'yarnasdan turib, pirometrlar bilan o'lchash bo'lmaydi.

Bunday o'lchashning kamchiliklaridan biri temperaturani optik o'q bo'ylab o'rtalashtirishdir. SHuning uchun topilgan natija alanganing qaysi nuqtasiga tegishli ekanini aniqlab bo'lmaydi. Bu jihatdan o'lchamlari uncha katta bo'lmagan

modlektr termometrlarni qo'llash katta afzaliklarga ega. Ammo bunday termometning temperaturasi gaz temperaturasidan ancha ($100...200^{\circ}\text{S}$ ga) farqli bo'lishi mumkin, chunki u termometrning issiqlik balansini bo'yicha aniqlanadi.

Eritmaning temperaturasini o'lchash

Eritmalarning temperaturasini o'lchash murakkabligi asosan termometr himoya qoplamining aktiv zanglashi bilan bog'liq. Tuz eritmalarining temperaturasini o'lchashda himoya qoplamlari bir necha o'n soatdan keyin eritmaning agressiv ta'siri tufayli ishdan chiqadi. SHuning uchun ko'pincha qoplamni sifatsiz, arzon, osonlik bilan almashtiriladigan, bir vaqtda termojuft elektrodidan iborat bo'ladigan qoplamdan yasaladi. SHisha eritmalarini temperaturasini o'lchash uchun himoya qoplamlari uglerodli bloklardan yoki qimmatbaho metallardan yasaladi.


Qovushqoq muhitlar temperaturasini o'lchashda ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu hollarda issiqlikka sezgir elementni osongina tozalashini, ko'pincha nashtirishni ham ta'minlash zarur. Bunda sezgir element bilan o'lchanayotgan muhit orasida etarli darajada yaxshi kontakt ta'minlangan bo'lishi kerak.

Biror o'lchash usulini tanlash va uning konstruktiv bajarilishi eritma temperaturasini o'lchashning konkret sharoitlari, ularning turli materiallar bilan zarur ta'sirlashuvi, nurlanish qobiliyati va boshqa fizik hamda kimyoviy xossalari bilan belgilanadi.

2.2. TEMPERATURANI O'LG'ASHDA ISHLATILADIGAN IKKILAMCHI ASBOBLAR

PIROMETRIK MILLIVOLTMETRI.LAR

Pirometrik millivoltmetrlar — magnitoelektrik asboblarga kiradi. Ularning ishlash usuli elektr toki o'tayotgan o'tkazgich bilan doimiy magnit oralig'ida hosil bo'lgan magnit maydonining o'zaro ta'siriga asoslangan.

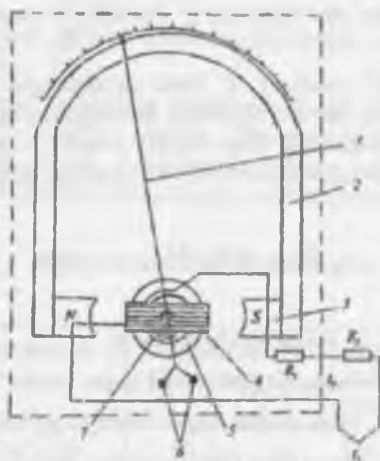

2.15-rasm. Millivoltmetr sxemasi.

Millivoltmetr (2.15 - rasm) qutblari uchiga yumshoq temir 3 joylashtirilgan doimiy magnit 2 va qo'zg'almas po'lat magnit o'tkazgich 5 dan tuzilgan. Silindrik magnit o'tkazgichning qutblar orasida bo'lishi magnit qarshiligini kamaytirib, bir xil oralig'ida hosil qiladi va radial magnit oqimini yuzaga keltiradi.

Magnit qutblari uchlari bilan magnit o'tkazgich orasidagi aylanma havoning bo'shlig'ida to'g'ri burchakli ramka 4 joylashgan. Ramka himoyalangan ko'p o'ramli mis simdan tashkil topgan. Ramkaning markazi bo'yicha ikki tomonidan yarim o'q o'rnatilgan bo'lib, rubin yoki agatdan tayyorlangan tayanch podshipniklar yordamida burilishi mumkin. Ramkaning aylanish o'qi magnit o'tkazgichning o'qiga to'g'ri keladi.

Ramka ko'rsatgich 1 bilan birgalikda yengil aylanadi, uning bir uchi shkala bo'ylab harakatlanadi, ikkinchi uchida esa ikkita yukli «mo'ylov» 6 mavjud. Yuklarning vint kesimi bo'yicha harakati natijasida qo'zg'aluvchan sistemaning muvozanatiga erishiladi, ya'ni og'irlik markazi aylanish o'qi bilan to'g'ri keladi. Teskari ta'sir ko'rsatuvchi moment hosil qilish va harakatlanuvchi ramkaga

termoelektr termometrlarni qo'llash katta afzaliklarga ega. Ammo bunday termometning temperaturasi gaz temperaturasidan ancha (100...200°S ga) farq qilishi mumkin, chunki u termometraing issiqlik balansi bo'yicha aniqlanadi.

Eritmaning temperaturasini o'lchash

Eritmalarning temperaturasini o'lchash murakkabligi asosan termometr himoya g'ilofining aktiv zanglashi bilan bog'liq. Tuz eritmalarining temperaturasini o'lchashda himoya g'iloflari bir necha o'n soatdan keyin eritmaning agressiv ta'siri sababli ishdan chiqadi. SHuning uchun ko'pincha g'ilofni sifatsiz, arzon, osonlik bilan almashtiriladigan, bir vaqtda termojuft elektrodidan iborat bo'ladigan po'latdan yasaladi. Silisha eritmaları temperaturasini o'lchash uchun himoya g'iloflari uglerodli bloklardan yoki qimmatbaho metallardan yasaladi.


Qovushoq muhitlar temperaturasini o'lchashda ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu hollarda issiqlikka sezgir elementni osongina tozalashini, ko'pincha almashtirishini ham ta'minlash zarur. Bunda sezgir element bilan o'lchanayotgan muhit orasida etarli darajada yaxshi kontakt ta'minlangan bo'lishi kerak.

Biror o'lchash usulini tanlash va uning konstruktiv bajarilishi eritma temperaturasini o'lchashning konkret sharoitlari, ularning turli materiallar bilan o'zaro ta'sirlashuvi, nurlanish qobiliyati va boshqa fizik hamda kimyoviy xossalari bilan belgilanadi.

2.2. TEMPERATURANI O'LCHASHIDA ISHLATILADIGAN IKKILAMCHI ASBOBLAR

PIROMETRIK MILLIVOLTMETRLAR

Pirometrik millivoltmetrlar — magnitoelektrik asboblar sistemasiga kiradi. Ularning ishlash usuli elektr toki o'tayotgan o'tkazgich bilan doimiy magnit oralig'ida hosil bo'lgan magnit maydonining o'zaro ta'siriga asoslangan.

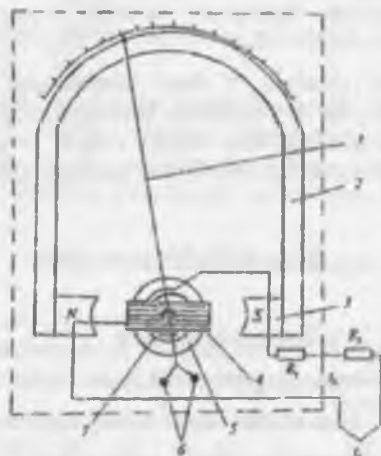

2.15-rasm. Millivoltmetr sxemasi.

Millivoltmetr (2.15 - rasm) qutblari uchiga yumshoq temir 3 joylashtirilgan doimiy magnit 2 va qo'zg'almas po'lat magnit o'tkazgich 5 dan tuzilgan. Silindrik magnit o'tkazgichning qutblar orasida bo'lishi magnit qarshiligini kamaytirib, bir xil oraliq hosil qiladi va radial magnit oqimini yuzaga keltiradi.

Magnit qutblari uchlari bilan magnit o'tkazgich orasidagi aylanma havo bo'shlig'ida to'g'ri burchakli ramka 4 joylashgan. Ramka himoyalangan ko'p o'ramli mis simdan tashkil topgan. Ramkaning markazi bo'yicha ikki tomonidan yarim o'q o'rnatilgan bo'lib, rubin yoki agatdan tayyorlangan tayanch podshipniklar yordamida burilishi mumkin. Ramkaning aylanish o'qi magnit o'tkazgichning o'qiga to'g'ri keladi.

Ramka ko'rsatgich 1 bilan birgalikda yengil aylanadi, uning bir uchi shkala bo'ylab harakatlanadi, ikkinchi uchida esa ikkita yukli «mo'ylov» 6 mavjud. Yuklarning vint kesimi bo'yicha harakati natijasida qo'zg'aluvchan sistemaning muvozanatiga erishiladi, ya'ni og'irlik markazi aylanish o'qi bilan to'g'ri keladi. Teskari ta'sir ko'rsatuvchi moment hosil qilish va harakatlanuvchi ramkaga

termoparada hosil bo'lgan tokni uzatish uchun fosforli bronzadan tayyorlangan ikkita spiral prujina 7 xizmat qiladi. Manganin simdan tayyorlangan qo'shimcha qarshilik shkala oralig'ini to'g'rilash hamda tashqi muhit temperaturasining o'zgarishini asbobning ko'rsatishiga ta'sirini bartaraf etish uchun qo'llaniladi (manganinning temperatura koeffitsiyenti kichik). Tashqi qarshilikni to'g'rilash reostat yordamida amalga oshirilib, uning qiymati tashqi zanjir qarshiligidan tanlanadi (tashqi zanjir reoxordi qarshiligi asbobning shkalasida ko'rsatilgan qiymatiga mos bo'lishi kerak).

Temperaturani o'lchashda termoparada hosil bo'lgan tok (TEYUK) spiral prujinalar orqali ramkaga uzatiladi. Ramkadan o'tayotgan tok kuchining doimiy magnit maydoni bilan o'zaro ta'siri natijasida aylanish momenti yuzaga kelib, uning ta'sirida ramka buriladi. Ramkaning burilishi momentlar muvozanatlashganda to'xtaydi.

Asbob darajasi (shkalasi) °C larda darajalangan bo'lib, termoparada hosil bo'lgan TEYUK ning har bir qiymatiga ko'rsatgichning muayyan bir holati to'g'ri keladi. Ramkadan o'tgan tok bilan doimiy magnit maydon orasidagi o'zaro ta'sir tufayli yuzaga kelgan aylantiruvchi moment quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$M_{ayl} = K_1 B I, \quad (2.23)$$

bu yerda: M_{ayl} — aylantiruvchi moment;

K_1 — ramkaning geometrik hajmi va cho'lg'amlari soni
bilan aniqlanadigan doimiy koeffitsiyent;

B — ramka bilan magnit qutblari oralig'idagi magnit
induksiya;

I — ramkadagi tok.

Spiral prujinalar hosil qilgan ramkaning aylanishiga teskari ta'sir etuvchi moment quyidagicha aniqlanadi:

$$M_{tes} = K_2 E \varphi \quad (2.24)$$

bu yerda: K_2 - fosforli bronzadan tayyorlangan spiral prujina hajmidan aniqlanadigan doimiy koeffitsiyent; E - spiral prujinalarning elastiklik moduli; φ - spiral prujinalarning burilish burachgi. Agar muvozanat holat, ya'ni $M_{ayl} = M_{tes}$, bo'lsa,

$$K_2 E \varphi = K_1 B I \quad (2.24)$$

U holda,

$$\varphi = \frac{K \cdot B}{K \cdot E} \cdot I = K \frac{B}{E} \cdot I \quad (2.25)$$

Asbob konstruksiyalari parametrlariga bog'liq bo'lgan kattaliklar o'lchash jarayonida o'zgarishini hisobga olsak,

$$\varphi = K' I \quad (2.26)$$

bu yerda:

$$K' = \frac{B}{E} \quad (2.27)$$

Ushbu ifodadan xulosa qilish mumkinki, pirometrik millivoltmetr shkalasi chiziqlidir.

Sanoatda ko'rsatadigan, yozadigan hamda rostlovchi millivoltmetrlar ishlab chiqariladi. Ularning ko'rsatish shkalasi temperatura o'lchov birliklarida (graduslarda) yoki millivoltlarda darajalanadi. Ba'zida esa ikkala daraja ham birgalikda qo'llaniladi. 9-jadvalda ko'rsatuvchi millivoltmetrlarning texnik tavsifi keltirilgan.

Millivoltmetrning texnik tavsifi

9 - jadval

Turi	Bajariladigan funksiya	Darajasi (Om) Graduirovka	Tashqi qarshiligi (Om)	Aniqlik toifasi
SH 9003	Bitta kanal bo'yicha temperaturani o'lchash	XK, XA	0,5	2,0
SH 9004	12 kanal bo'yicha temperaturani P692 turidagi birlashtiruvchi blok bilan birgalikda o'lchash	XK, XA		
SH 4500	Bitta kanal bo'yicha temperaturani o'lchash	XK, XA, PP.	15	1,5
SH 452		PR		1,0; 1,5
SH 541	Bitta kanal bo'yicha ogohlantiruvchi signal berib, temperaturani o'lchash, rostlash (rostlovchi bloki mavjud)	XK, XA	15	1,0
	Bitta kanal bo'yicha temperaturani o'lchash			


SH 4550	Pitta kanal bo'yicha temperaturani o'lchash va P3, P4, P10 (rostlash qonunlari bo'yicha rostlash) rostlovchi bloki mavjud	XK, XA	20 gacha	
SH 4516		XK, XA		1,0

POTENSIOMETRLAR

Temperaturani termoparalar yordamida o'lchashda millivoltmetrlardan foydalanilganda, ularning o'lchash aniqligi uncha yuqori bo'lmaganligi sababli, hozirgi paytda temperaturani o'lchashda kompensatsion yoki potensiometrik usul keng qo'llanilmoqda.

Potensiometrning ishlashi termoelektr o'zgartgichlarda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuchni nolga keltirish usuliga asoslangan. Bunday o'lchanayotgan EYUK ma'lum doimiy manbadagi kuchlanishni pasaytirish yordamida muvozanatlashtirilib, natija nolga keltiriladi.

TEYUKni o'lchash uchun mo'ljallangan potensiometrning soddalashtirilgan prinsipial sxemasida (2.16- rasm) yordamchi manbaning kuchlanishidan hosil qilingan tok V va S nuqtalari orasida ulangan o'zgaravchan qarshilik R_x (reostat) orqali zanjirdan o'tadi. Reosta L uzunlikdagi kalibrlangan o'tkazgichdan iborat. V nuqta bilan reostatning sirpanuvchan kontaktining har qanday D nuqtasi orasidagi potensiallar farqi R_{BD} qarshilikka proporsional bo'ladi.

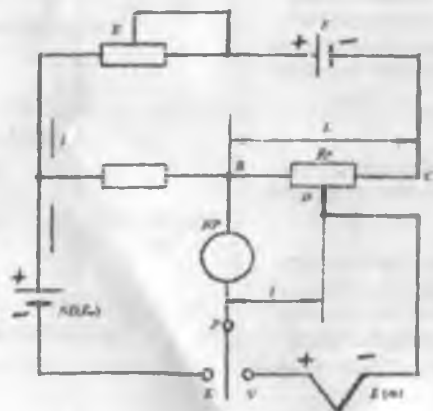

2.16. — rasm. Potensiometrning prinsipial sxemasi.

Termoelektr o'zgartgich (TEO') bilan kctma-ket qayta ulagich P yordamida sezgir millivoltmetr NP (nol-pribor) ulanadi, qaysiki u zanjirda tok birligini ko'rsatuvchi sezgir element (indikator) hisoblanadi. TEO' shunday ulanadiki, tarmoqdan o'tayotgan tokning yo'nalishi yordamchi manbadan berilayotgan tok kuchining yo'nalishi bilan bir xil bo'lishi kerak. TEYUK ni o'lchash uchun reoxordning sirpanuvchi kontakti nol-priborning ko'rsatgichi nolni ko'rsatgungacha suriladi. Ayni paytda tarmoqda kuchlanishning pasayishi o'lchanayotgan TEYUK ga teng bo'ladi. Bu hol uchun quyidagi tenglik o'rinlidir:

$$E(t t_0) - IR_{BD} = 0 \quad (2.28)$$

bu yerda: E — manba kuchlanishining IR_{BD} tarmoqda kamayishi.

Shunday qilib, zanjir tarmog'idagi tok kuchi butun zanjirdagi tok kuchiga teng:

$$U_{BD}/R_{BD} = E/R_{BD} \quad (2.29)$$

Kompensatsiya paytida $U_{BD} = E(t t_0)$ ekanligini hisobga olinsa,


$$E(t t_0) = U_{BD} = ER_{BD}/R_{BC} \quad (2.30)$$

Reoxord kalibrlangan qarshilikka, ya'ni uning har bir uzunligining teng tarmog'i bir xil qarshilikka ega bo'lgani uchun:

$$E(t t_0) = EI/L, \quad (2.31)$$

Shunday qilib, $E(t t_0)$ TEYUK reoxord qarshiligi tarmog'idagi kuchlanishning kamayish miqdori bilan aniqlanib, boshqa qarshiliklarga bog'liq emas. Reoxord shkala bilan ta'minlangan bo'lib, uning bo'linmalari millivolt yoki temperatura graduslariga teng bo'lishi mumkin.

Doimiy tok kuchlanishida hosil bo'lgan temperaturalar va boshqa parametrlarni o'lchash uchun avtomatik potensiometrlar keng qo'llaniladi. 2.17- rasmda elektron avtomatik potensiometrning tuzilish sxemasi keltirilgan.

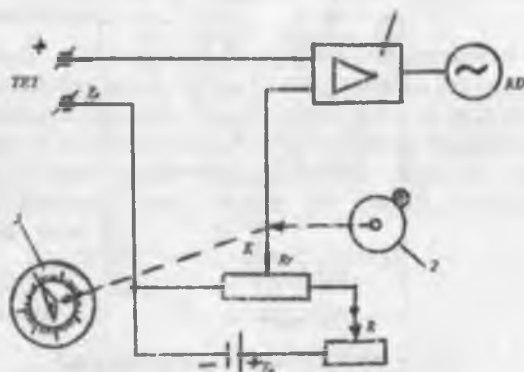

2.17.- rasm. Elektron avtomatik potensiometrning sxemasi.


Yarimo'tkazgichli signal kuchaytirgich solishtirish orqali amalga oshiriladi. Potensiometrlarning kompensatsiyalash sxemasi sirpangich K ga ega bo'lgan reoxord, o'zgartgichli elektron kuchaytirgich 1, reversiv elektr dvigatel RD va tok manbai E dan iborat. Elektr dvigatel RD reduktor 2 orqali sirpangich K va asbobning ko'rsatgichi 3 bilan bog'liq. O'zgartgich o'zgaras kuchlanish E ni o'zgaravchan kuchlanishga aylantirib beradi. Kompensatsiyalovchi sxemalarning ishi sirpangich K ni reoxord bo'ylab kuchlanish kamayishining farqi tomonga surib, ya'ni elektron kuchaytirgichga beriladigan termoparada hosil bo'lgan TEYUK va reoxordda kuchlanishning pasayish farqini kompensatsiyalaydi. Reversiv dvigatel orqali amalga oshirilayotgan bu harakat kuchlanishlar farqi nolga teng bo'lgunga qadar davom etadi. Shunday qilib, sirpangich K va unga birlashtirilgan ko'rsatgichning holati TEYUK ning qiymatini, ya'ni o'lchanayotgan temperaturaning miqdorini ko'rsatadi. Qarshilik R kompensatsion zanjirdagi ishchi tokni rostlash uchun xizmat qiladi.

LOGOMETRLAR

Logometrlar magnitoelektrik asboblarning sistemasidan bo'lib, ikki tok- termometr va doimiy reostat zanjirdagi toklar nisbatini o'lchashga mo'ljallangan (2.18- rasm).

Logometrning qo'zg'aluvchi qismi bir-biriga $15-20^\circ$ burchak ostida qattiq bog'langan hamda o'z o'qi atrofida aylanish imkoniyatiga ega bo'lgan R_{n1} va R_{n2} ramkalaridan iborat. Ramkalar himoyalangan ingichka mis simlardan tayyorlangan bo'lib, doimiy magnit qutblari N va S orasiga joylashgan.

Logometrning magnit sistemasi pirometrik millivoltmetrning magnit sistemasiga o'xshash bo'lib, faqat magnit o'tkazgich 1 bilan magnit qutblari uchlari 2 orasidagi havo bo'shlig'ining shakli bilan bir-biridan farq qiladi. Logometrlarda havo bo'shlig'i magnit qutblari uchi markazidan uning chetiga tomon kamayib boradi.

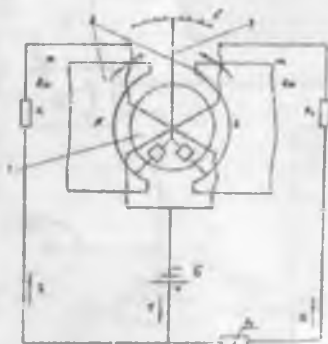

2.18. – rasm. Elektron logometr sxemasi.

Shuning hisobiga magnit induksiyasi markazdan uning chetki tomonlariga qarab, taxminan kvadratga ko'tarish qonuni asosida oshadi. Ramkalarga tok uzatish harakatiga teskari ta'sir ko'rsatuvchi kichik momentga ega bo'lgan spiral prujinalar orqali amalga oshiriladi. Bu prujinalar ramkalarni hamda ularga mustahkam qotirilgan ko'rsatgich 3 ni tok manbai E uzilganda dastlabki holatiga kelishini ta'minlaydi. Ramkalarga tok umumiy ta'minlash manbai E dan beriladi. Birinchi ramka zanjiriga o'zgarmas qarshilik R_1 ikkinchi ramka zanjiriga o'zgarmas qarshilik R_2 va qarshilik termometrlarining o'zgaruvchan qarshiligi R_1 ulangan. Doimiy qarshiliklar R_1 va R_2 manganindan tayyorlangan. Ramkalar sxemaga shunday ulanganiki, ular hosil qilgan aylantiruvchi momentlar bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.

Ramkalarda hosil bo'lgan aylantiruvchi momentlar:

$$M_1 = K_1 B_1 I_1 \quad (2.32)$$

$$M_2 = K_2 B_2 I_2 \quad (2.33)$$

bu yerda: K_1 va K_2 - ramkalarining geometrik o'lchamlari va o'ramlar soniga bog'liq bo'lgan doimiy koeffitsiyentlar. B_1 va B_2 - ramkalar joylashgan tarmoqdagi magnit induksiyalari; I_1 va I_2 - ramkalardan o'tayotgan tok kuchi miqdori. Agar boshlang'ich holatda

$$R_{p1} + R_1 + R_1 = R_{p2} + R_2 \quad (2.34)$$

bo'lsa, u holda ramkalardan o'tayotgan tok kuchlari teng bo'lib $I_1 = I_2$, momentlar ham bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni $M_1 = M_2$ hamda qo'zg'aluvchan sistema muvozanat holatda bo'ladi.

Temperaturasi o'lchanayotgan muhitning temperaturasi oshishi bilan termometrlarining qarshiligi oshadi. Bu esa ikkinchi ramkada tok kuchining va aylanish momentining kamayishiga olib keladi. Katta moment ta'sirida qo'zg'aluvchan sistema soat mili yo'nalishida aylana (burila) boshlaydi. Bu paytda ikkinchi ramka magnit induksiyasi katta bo'lgan tomonga, birinchi ramka esa magnit induksiyasi kichik bo'lgan tomonga o'tadi. Ma'lum bir holatda qo'zg'aluvchan sistema muvozanatlashadi, ya'ni

$$K_1 B_1 I_1 = K_2 B_2 I_2 \quad (2.35)$$

bu tenglamadan:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{K_2 B_2}{K_1 B_1} = K \frac{B_2}{B_1} \quad (2.36)$$

Agar tok kuchining kuchlanish va qarshiliklar nisbatiga bog'liqligini hisobga olib, yozish mumkin:

(2.37)

$$\frac{I_1}{U} = \frac{1}{R_1 + R_2} \text{ va } I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_{p2}}$$

(2.37) tenglamaga (2.38) da'gi tok qiymatlarini qo'ysak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{\frac{U}{R_1 + R_2}}{\frac{U}{R_1 + R_2 + R_{p2}}} = \frac{R_1 + R_2 + R_{p2}}{R_1 + R_2} = K \frac{R_2}{R_1} \quad (2.38)$$

Ramkalarining burilish burchagi toklar nisbatiga bog'liq bo'lgani uchun

$$\varphi = f\left(\frac{R_1 + R_2 + R_{p2}}{R_1 + R_2}\right) \quad (2.39)$$

ga ega bo'lamiz.

Bu yerda R_1 ; R_{p1} , R_2 ; R_{p2} o'zgarmas qarshiliklar bo'lgani uchun ramkalarining burilish burchagi termometr qarshiligi qiymatiga bog'liqdir.

$$\varphi = f(R_t) \quad (2.40)$$

ya'ni qo'zg'atuvchan sistemaning burilish burchagini termometr qarshiligining funksiyasi deb qarash mumkin.

Hozirgi paytda sanoatda faqat 21, 22, 23 - darajali L-64, L-64I, L-64-02 markali ko'rsatadigan termometrlar ishlab chiqarilmoqda. Ularning tashqi qarshiligi 5 va 15 Om, aniqlik to'rttasi esa 1,5 ga teng.

MUVOZANAT KO'PRIKLARI

Muvozanat ko'priklari qarshilik datchiklari termometrlari bilan birgalikda ishlash uchun mo'ljallangan asosiy o'lchov asbobi hisoblanib, ular ikki xil bo'ladi: Laboratoriya sharoitlarida qo'l bilan muvozanatlanadigan va sanoatda avtomatik ravishda muvozanatlanadigan ko'priklar. Avtomatik muvozanat ko'priklar ko'rsatuvchi, o'ziyozar va rostlovchi asbob sifatida ishlatiladi.

Qarshilik termometri ulanadigan doimiy tok muvozanat ko'prigining prinsipial sxemasi 38-rasmda keltirilgan. Ko'priq ikkita doimiy qarshilik R_1 va R_2 , o'zgaruvchan qarshilik (reoxord) R_3 , simlar qarshiligi R_s va qarshilik termometri R_t dan iborat. Ko'priqning asosiy diagonaliga doimiy tok manbai E , ikkinchi «bd» diagonaliga esa qayta ulagich P orqali nol-pribor HP sezgir galvanometr ulanadi. Ko'priqning muvozanat holatida «bd» diagonalda tok kuchi $I_0=0$ bo'lib, qarshiliklarda kuchlanishning kamayishi bir xil bo'lgani uchun

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad (2.41)$$

deb yozish mumkin. Shuningdek, ko'priknining qolgan «bc» va «cd» yelkalarida ham kuchlanishning kamayishi bir xil:

$$I_1 R_3 = I_2 (R_t + R_c) \quad (2.42)$$

(2.41) tenglamani (2.42) tenglamaga bo'lsak,

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_t + 2R_c}; \quad (2.43)$$

yoki

$$R_t = \frac{R_2 R_3}{R_1} - 2R_c; \quad (2.44)$$


Shunday qilib, muhit temperaturasi o'zgarishi natijasida R_t termometrning qarshiligi o'zgaradi va yelkalarda muvozanat buziladi. Ko'priknini muvozanat holatiga qaytarish uchun, reoxord R_3 ning surgichi muvozanat holat ta'minlangunga qadar suriladi.

Atrof-muhitni temperaturaga ta'siri natijasida yuzaga keladigan xatolikni bartaraf etish uchun qarshilik termometrining uch simli ulash sxemasi qo'llaniladi. Bunday ulash usulida bir simning qarshiligi R_1 qarshilikka, ikkinchi simning qarshiligi esa o'zgaruvchan qarshilikka qo'shiladi. U holda muvozanat tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$R_1 + R_c = (R_2 + R_c) \frac{R_1}{R_1}; \quad (2.45)$$

Agar $R_1 = R_2$ bo'lsa, $R_1 + R_c = R_3 + R_c$ bo'ladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, uch simli ulashda simlarning qarshiligi o'lchov natijasiga ta'sir qilmaydi.

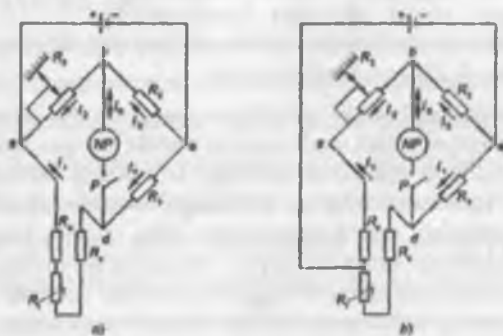

2.19 – rasm. a) muvozanat ko'priknining prinsipial elektrik sxemasi; b) uch simli ulash sxemasi

Sanoatda har xil turdagi o'ziyozar, bir va bir necha nuqtalardagi temperaturani o'lchaydigan, signal beruvchi va rostlovchi avtomatik muvozanat ko'priklari keng tarqalgan.

Avtomatik muvozanat ko'priklarida kontaktli kompensatsiyalovchi o'zgaruvchan rezistorlar eng ishonchli element hisoblanib, ular yordamida o'lchanayotgan kattalik qarshilikli termoo'zgartgich qarshiligi bilan kompensatsiyalanadi.

Avtomatik muvozanat ko'priklarda reoxordning surgichi avtomatik ravishda siljiydi. Bunday ko'priklarning o'lchash sxemasi doimiy yoki o'zgaruvchan tok manbaidan ta'minlanadi. O'zgaruvchan tok muvozanat ko'priklarida aktiv qarshiliklar hal qiluvchi ahamiyatga ega, shuning uchun doimiy tok ko'priklari uchun chiqariladigan yuqoridagi tenglamalar o'zgaruvchan ko'priklar uchun ham saqlanadi. O'zgaruvchan tok muvozanat ko'priklari bir qator afzalliklarga ega: o'lchash sxemasi kuch transformatorining bir o'ramidan ta'minlanadi, ya'ni qo'shimcha ta'minlash manbai talab qilinmaydi, shu bilan birga tebranish o'zgartgichning ham zaruriyati bo'lmaydi.


Ko'rsatuvchi va o'ziyozar elektron avtomatik muvozanat ko'prigining prinsipial sxemasini (2.20-rasni) ko'rib chiqamiz. Prinsipial sxemaga quyidagicha shartli belgilar kiritamiz:

R_x - reoxord; R_{sh} - reoxord shunti, u reoxord qarshiligiga belgilangan qiymat yetkazib turish uchun xizmat qiladi; R_d - o'lchash diapazonini belgilash qarshiligi; R_0 - shkala boshlang'ich qiymatini rostlovchi qo'shimcha qarshilik; R_1, R_2, R_3 - ko'prik sxemasining qarshiliklari; R_b - tokni cheklovchi ballast qarshilik; R_t - qarshilik termometri;

R_s - simlar qarshiligini rostlovchi qarshilik; RD - asinxron kondensatorli reversiv dvigatel; SD - diagramma lentasini siljituvchi sinxron dvigatel; C_1 va C_2 - qo'zg'alish o'raining magnit oqimi bilan boshqaruvchi o'ram o'rtasidagi siljish fazasini (90°) va uyg'onish o'ramida kuchlanishni (127 V) kerakli miqdorga yetkazish uchun xizmat qiladigan kondensatorlar; C_3 - reversiv dvigatel boshqaruvchi o'ramini shuntlovchi kondensator, shu o'ramdagi tokning induksiyasini kompensatsiyalaydi. TO - tokni olib ketuvchi.

Ko'prik sxemasidagi barcha qarshiliklar manganin simdan tayyorlangan bo'lib, qarshilik termometri uch simli ulash sxemasi usulida ulangan. Bu holda termometri ko'prik bilan ulaydigan simlarning qarshiligi ko'prikning yelkalariga taqsimlanadi. Shuning uchun atrof-muhit temperaturasining tebranishi natijasida, ulangan simlar qarshiligining tebranishi sababli hosil bo'lgan xato miqdori kamayadi. Termometr qarshiligining tebranishi natijasida ko'prik sxemasining muvozanati yo'qoladi, «a» va «b» cho'qqilardan kuchaytirgichning kirish qismiga nobalans kuchlanish keladi. Kuchaytirgich esa bu kuchlanishni reversiv dvigatel ishga tushguncha kuchaytiradi. Dvigatelning chiqish vali reoxord surgichi va karetk bilan kinematik bog'langanligi uchun bu val ularni nobalans kuchlanish kamayib, nolga teng bo'lguncha siljitadi. Ko'prik sxemasi muvozanat holatga kelganda, reversiv dvigatelning rotori to'xtaydi.

Reoxord surgichi esa ko'rsatgichli karetk bilan birga o'lchanayotgan termometr qarshiligiga teng holatni egallaydi.

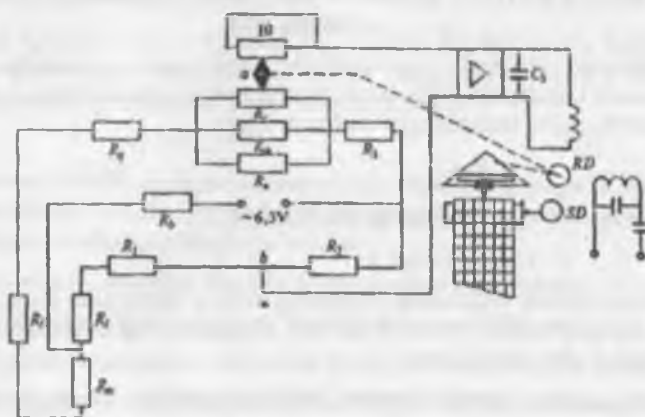

2.20- rasm. Avtomatik elektron muvozanat ko'prigining prinsipial sxemasi.

Doimiy tok manbaidan ishlaydigan muvozanat ko'prigining o'lchash sxemasi ham yuqoridagiga o'xshash, faqat uning elektron kuchaytirgichi tebranishli o'zgartirgich bilan ta'minlangan. Shuning uchun uning kuchaytirish potentsiometrikiga o'xshash.

Asbobsozlik sanoatida 0,25; 0,5; 1,0 aniqlik toifasiga ega bo'lgan KCM-1 va KCM-3 (diskli diagrammali) hamda KCM-2 va KCM-4 (lentali) diagrammali avtomatik muvozanat ko'priklar ishlab chiqariladi

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Temperatura haqida tushunchalar. Temperatura shkalalari ma'lumot bering ?
2. Manometrik termometrlarning ishlash usulini tushuntiring ?
3. Termoelektrik termometrlarning ishlash usulini tushuntiring ?
4. Suyuqlikli kengayish termometrlarining ishlash usulini tushuntiring bering ?
5. Dilatometrik termometrlarning ishlash usulini tushuntiring ?
6. Manometrik termometrlarning ishlash usulini tushuntiring bering?
7. Termoelektrik o'zgartirgichning kompensatsiyalovchi sxemasi nima?
8. Pirometrik millivol'tmetrlarga tushuncha bering ?
9. Potentsiometrlar tushunchaga bering ?
10. Qarshilik termometrlariga tushuncha bering ?

1.1-Bob. BOSIM VA SIYRAKLANISHNI O'LCHASH 3.1 BOSIM HAQIDA TUSHUNCHALAR VA BOSIMNI O'LCHASH ASBOBLARI

Sanoatning ko'pgina ta'moqlarida texnologik jarayonlar borishini xarakterlovchi kataliklardan biri bosim hisoblanadi. Bosim deb tekis yuzaga normal ta'sir ko'rsatib, ravon taqsimlangan kuchga aytiladi:

$$P = \frac{F}{S} \quad (3.1)$$

bu yerda: F - yuzaga ta'sir etuvchi kuch, N.

S - tekislik yuzasi, m^2 .

Xalqaro birliklar sistemasida bosimning o'lchov birligi qilib Paskal (Pa) qabul qilingan. Paskal (Pa) bu 1 N kuch bilan 1 m^2 yuzaga tekis va ravon ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan bosim kuchiga teng.

Bundan tashqari amalda bosimni XBS da bo'lmagan o'lchov birliklari bilan (texnik atmosfera, fizik atmosfera, mm suv ustuni, mm simob ustuni) ham o'lchanadi.

Bosimning turli o'lchov birliklari orasidagi munosabat 10- jadvalda keltirilgan.

Bosimning turli o'lchov birliklari orasidagi munosabat

10 - jadval

Bosimning o'lchov birliklari	O'tkazish koeffitsiyentlari				
	kgk/ m^2 yoki mm suv ust	kgk/ m^2 yoki at (texnik atmos)	atm (fizik atmos)	mm. simob. ust	Pa
kgk/ m^2 yoki mm suv ust	1	10^{-4}	$0.0968 \cdot 10^{-3}$	$73,556 \cdot 10^{-3}$	9,80665
kgk/ m^2 yoki at (texnik atmos)	10^4	1	0,9678	735,56	98066,5
atm (fizik atmos)	10332	1,0332	1	760,00	101325
mm. simob. ust	13,6	$1,36 \cdot 10^{-3}$	$1,316 \cdot 10^{-3}$	1	133,322
Pa	0,101	$10,2 \cdot 10^{-6}$	$10,13 \cdot 10^{-6}$	$7,50 \cdot 10^{-3}$	1

Bosimni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarda *manometrlar* siyraklanishni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarda *vakuummeterlar* va atmosfera bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarda *barometrlar* deyiladi.

Absolyut bosim P_{ab} bilan atmosfera bosimi P_{at} orasidagi farq *ortiqcha bosim* deyiladi:

$$P_{ort} = P_{ab} + P_{at} \quad (3.2)$$

Agar absolyut bosim P_{ab} atmosfera bosimi P_{at} dan kichik bo'lsa, u holda ortiqcha bosim manfiy ishoraga ega bo'ladi. Atmosfera bosimi P_{at} bilan ortiqcha bosim P_{ort} orasidagi farq *siyraklashgan bosim* deyiladi:

$$P_s = P_{at} + P_{ort} \quad (3.3)$$

Bosimni o'lchash asboblari o'lchanayotgan kattalikning turiga va ishlash usuliga ko'ra tasniflanadi. O'lchanayotgan kattalikning turiga ko'ra bosimni va siyraklanishni o'lchaydigan asboblarni quyidagilarga bo'linadi:

barometrlar - atmosfera bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan;

manometrlar - ortiqcha bosimni o'lchash uchun mo'ljallangan;

differensial manometrlar - bosimlar farqini o'lchash uchun mo'ljallangan;

vakuummeterlar - siyraklashgan bosimni o'lchash uchun mo'ljallangan;

manovakuummeterlar - ortiqcha hamda siyraklashgan bosimni o'lchash uchun mo'ljallangan.

Kichik hajmdagi (40 kPa gacha) bosim, siyraklanish va bosimlar farqini o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarni *naporomerlar*, *tyagomerlar* va *tyagonaporomerlar* deyiladi.

Ishlash usuliga ko'ra bosimni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarni to'rt guruhga bo'linadi:

1. *Suyuqlikli manometrlar*, ularda o'lchanayotgan bosim suyuqlik ustuni hosil qilgan bosim bilan muvozanatlashib, uning balandligi bo'yicha bosim qiymati aniqlanadi.


2. *Deformatsion (prujinali) manometrlar*, bu asboblarda o'lchanayotgan bosim turli konstruksiyadagi egiluvchan elementlarning deformatsiyalanish qiymati yoki ularda hosil bo'ladigan kuch qiymati bilan aniqlanadi.

3. *Yuk porshenli manometrlar*, ularda o'lchanayotgan bosim porshen massasi yoki qo'shimcha yuklar hosil qiladigan bosim bilan muvozanatlashadi.

4. *Elektrik manometrlarning* ishlashi ma'lum materiallarning ularga ta'sir bosim ta'sir etganda elektrik xususiyatlarining o'zgarishiga asoslangan.

SUYUQLIKLI MANOMETRLAR

Suyuqlikli manometrlar tuzilishining oddiyligi va yuqori aniqlikda o'lchashi bilan ajralib turadi. Ularning ishlashi ishchi suyuqlik sifatida qo'llaniladigan simob, suv, transformator moyi yoki spirt ustuni hosil qilgan tashqi bosim bilan muvozanatlashishga asoslangan.

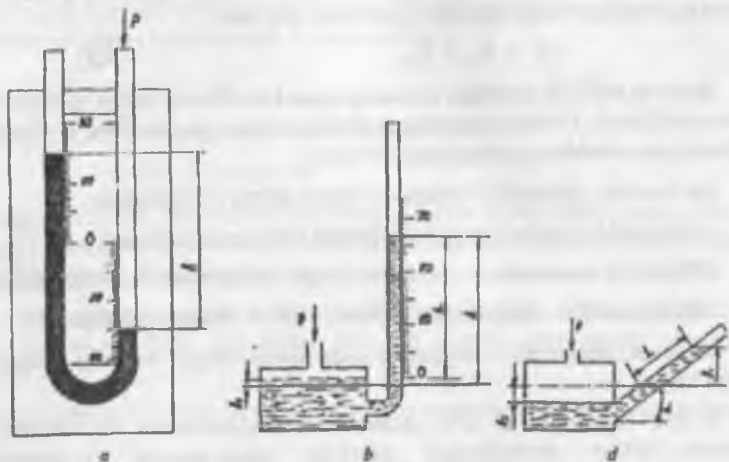

3.1- rasm. Suyuqlikli manometrlar:

a) U simon; b) kosali; d) qiya trubali maxsus kosali.

U simon manometr (3.1.- a rasm) U shaklida buklangan shisha trubkadan iborat bo'lib, shisha trubka ishchi suyuqlik bilan sathi ikkala trubkada ham bir xil balandlikka ega bo'ladi (ya'ni daraja ko'rsatkichining 0 belgisida bo'ladi). Shisha trubkaning bir uchi bosimi P o'lchanishi kerak bo'lgan muhitga ulanadi, ikkinchi uchi esa atmosfera bilan tutashadi. Ko'rsatish darajasi bo'yicha hisob bajariladi.

Trubkalardagi sathlar farqi h , ishchi suyuqlikning zichligi ρ hamda atmosfera bosimi bilan birgalikda suyuqlikning balandligi hosil qilgan kuch yordamida ortiqcha bosim P_{or} aniqlanadi:

$$P_{or} = P_{cb} + h\rho g \quad (3.4.)$$

U simon manometrlarning yuqori o'lchash chegarasi 10 kPa gacha bo'lib, o'lchash xatoligi 2 % dan oshmaydi. U simon manometrlar siyraklanish va bosimlar farqini o'lchash uchun ham qo'llaniladi. Har bir o'lchashda ikki marta (ikki shkalada) hisob olib borilishi ularning kamchiligi hisoblanadi. Yuqoridagi kamchilik ikki xil turli diametrli idishdan iborat kosali manometrlarda (3.1.- b rasm) qisman bartaraf etiladi.

O'lchanayotgan bosim P ta'sirida kosada suyuqlik sathi h balandlikka kamayadi, trubkada esa h balandlikka ko'tariladi (trubkaning diametri kosaning diametriga qaraganda bir necha marta kichik). Sathlar farqi h kosali manometrlarda asosan ingichka trubkada ishchi suyuqlik $h_1 > h_2$ holatni ta'minlaydigan darajada so'rish natijasida erishiladi.

Kosali manometrlarning yuqori o'lchash chegarasi 10 kPa bo'lib, o'lchash xatoligi 0,4...0,25 % ni tashkil qiladi.

Kichik hajmdagi ortiqcha bosim va siyraklanishlarni aniq o'lchashda qiya trubkali maxsus kosali manometrlar ishlatiladi (3.1.- d rasm). Trubka burilish burchagining o'zgarishi h balandlikning kichik qiymatlarida ham ko'proq aniqlikda o'lchash imkonini yaratadi.

Shishali suyuqlikli manometrlar ko'rsatishini yozish va uni inasofaga uzatishga moslanmagan. Shuning uchun ham ulardan faqat mahalliy o'lchovlarda hamda boshqa sistemadagi manometrlarni tekshirish va darajalashda foydalaniladi.


DEFORMATSION (PRUJINALI) MANOMETRLAR

Deformatsion (prujinali) manometrlarning ishlashi moddaning o'lchanayotgan bosimi bilan sezgir elementlar deformatsiyalanishi (egilishi) natijasida hosil bo'lgan kuch bilan muvozanatlashishiga asoslangan Chiziqli, burchak ko'rinishidagi deformatsiyalar asbobning ko'rsatuvchi yoki qayd etuvchi qismiga uzatiladi. Shu bilan bir qatorda bu o'zgarish masofaga uzatish uchun elektrik yoki pnevmatik signalga aylantirilishi mumkin.

Bu manometrlarda sezgir element sifatida bir va ko'p o'ramli prujinalar, egiluvchan membranalar va silfonlardan foydalaniladi (3.2- rasm).

Bir va ko'p o'ramli manometrlarda (3.2 - a, b rasm) o'lchanayotgan bosim trubkaning (prujinaning) qo'zg'almas qismi orqali uning ichki yuzasiga uzatiladi. Prujinaning ikkinchi uchi esa kavsharlangan bo'lib, ko'rsatish sistemasi bilan ulanadi. Prujinalar latun va boshqa mis qotishmalaridan tayyorlanadi. Yuqori bosimlarni o'lchash uchun esa ular xromel-nikelli po'latlardan tayyorlanadi. Prujinaning ko'ndalang kesimi ellips ko'rinishida bo'lib, uning katta o'qi prujina o'ramlari yuzasiga perpendikulyardir.

Bosim oshishi bilan prujinaning ko'ndalang kesimi aylana shaklini egallashga intilib, ellipsning kichik o'qi kattalashadi va uning burilish burchagi kamayadi (kichirayadi). Prujinali manometrning shkalasi bir xil o'lchamda bo'lgani uchun, prujina berilayotgan kuchlanish va deformatsiya oralig'ida proporsional holatda ishlaydi. Bir o'ramli prujina erkin uchining qo'zg'alishi 5...8 mm dan oshmaydi. Shuning uchun manometrlarda ko'rsatgichning burilish burchagini oshirish maqsadida tishli yoki richagli uzatish mexanizmi qo'llaniladi.

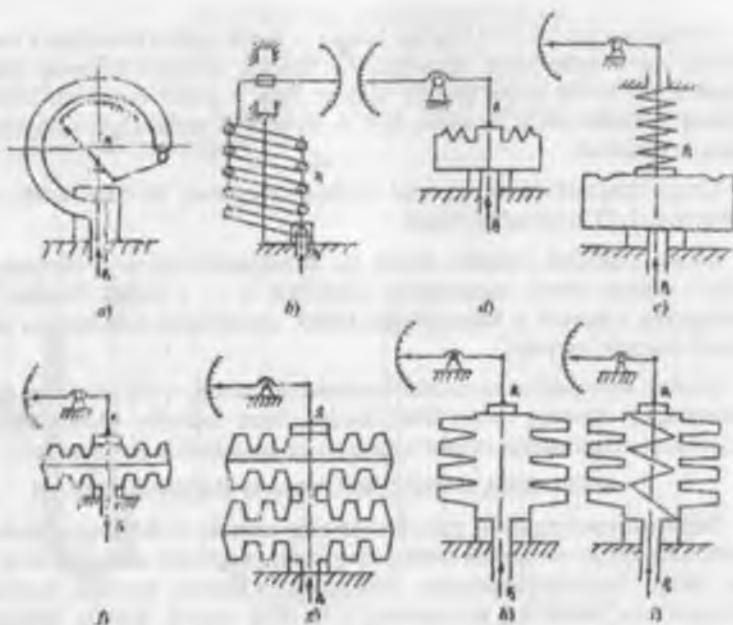

3.2 – rasm. Deformatsion (prujinali) manometrlarning sezgir elementlari.

Bir o'ramli prujinali manometrlar namunaviy, nazorat qiluvchi va texnik asboblarning sifatida tayyorlanadi. Aniqlik toifa (klass) lari 0,2 dan 4,0 gacha bo'lib, 100 kPa dan ... 1000 MPa gacha o'lchash chegarasiga ega.

Ko'p o'ramli trubkali prujina ketma - ket ulangan bir nechta bir o'ramli prujinalardan tashkil topgan bo'lib, shuning hisobiga erkin uchi ma'lum miqdorda ko'proq qo'zg'alib, qisman kuchlanish hosil qiladi. Shuning uchun ko'p o'ramli prujinalar qayd qiluvchi manometrlarda keng qo'llaniladi. Keyingi paytlarda yuqori o'lchash chegarasi 160 MPa ga teng bo'lgan manometrlar ishlab chiqarilmoqda.

Membranali manometrlarda egiluvchan membrana (3.2 – d rasm), yumshoq membrana rezinali qo'shimcha prujina bilan (3.2 - e rasm) membrana qutili, bir qutili (3.2f-rasm) va ikki qutili (3.2-g rasm) sezgir elementlar ishlatiladi.

MIM turidagi membranali manometr (3.3-rasm) 2,5 MPa gacha bo'lgan bosimlarni o'lchash uchun mo'ljallangan. Manometrdagi o'lchanayotgan bosim ta'sirida qutida joylashgan membrana 2 egilib, tishli uzatma 6 orqali richag 4 bilan ulangan shtok 3 ni qo'zg'atadi. Tishli uzatma tishli aylana 8 bilan bog'liq bo'lib, asboblarning shkalasi 5 bo'yicha harakatlanuvchi ko'rsatkich 7 bilan prujina 9 orqali bog'langan. Manometrning pastki qismida esa uni o'lchanayotgan ob'ektga o'rnatish uchun mo'ljallangan rezbalı shtutser ko'zda tutilgan. Membranali manometrlar uncha katta bo'lmagan bosimlarni o'lchash uchun mo'ljallangan. O'lchash sistemasi

sezgirligining pastligi, rostdashning qiyinligi va membrananing charchashi natijasida xarakteristikasining o'zgarishi - membranali manometrlarning kamchiligi hisoblanadi.

Egiluvchi membrana, qutuli manometrlar atmosfera bosimini o'lchash uchun qo'llaniladi va barometrlar deyiladi. Atmosfera bosimi ichida vakuum hosil qilingan geometrik yopiq membrana qutisiga ta'sir ko'rsatadi. Membranalarni tayyorlash uchun bronza, jéz va xrom-nikelli qotishmalardan foydalaniladi.



3.3.-rasm. Membranali manometr.

Silfonli manometrlarning ishlash usuli o'lchanayotgan bosimning ko'ndalangiga gofirlangan yupqa devorli silindrik sig'im ko'rinishida tayyorlangan sezgir elementning egilish deformatsiyasi natijasida hosil bo'lgan kuch bilan muvozanatlanishiga asoslangan (3.2- h.i rasm). Silfonlar chinini, bronzadan yoki zanglamaydigan chidamli po'latdan tayyorlanadi. Silfon devorining qalinligi 0,1...0,3 mm oralig'ida bo'ladi, diametri esa 8 dan 150 mm gacha o'zgaradi. Amalda chiziqli elastiklik xarakteristikasiga ega. Silfonning qattiqligini oshirish uchun uning ichki qismiga vintli prujina joylashtiriladi (3.2- i rasm).


Sanoatda 25...400kPa gacha bo'lgan bosim va bosimlar farqini va 0...98 kPa gacha bo'lgan siyraklanishni o'lchaydigan silfonli manometrlar ishlab chiqariladi.

YUK-PORSHENLI MANOMETRLAR

Yuk-porshenli manometrlarning ishlash usuli bosimni kalibrangan yuklar bilan muvozanatlanishiga asoslangan. Ular yuqori bosimlarni (1000 MPa gacha) o'lchash uchun hamda namunaviy va nazorat asboblari sifatida ishlatiladi (aniqlik toifasi 0,02; 0,05; 0,2). Porshenli manometrlar texnik o'lchovlarda kam ishlatiladi.

Ishchi manometrlarni va o'lchashni tekshirish uchun mo'ljallangan yuk-porshenli manometrlarning tuzilishini ko'rib chiqamiz (3.4- rasm).

Po'lat idish 14 voronka 10 va ignali klapan orqali transformator moyi bilan to'ldiriladi. Tik o'rnatilgan silindr 7 ga kanal chiqarilgan bo'lib, uning ichiga yuk quyiladigan tarelka 5 ga silliqilgan porshen 6 o'rnatilgan. Tekshirilayotgan manometr 4 ni o'rnatish uchun 3 va 11 shtutserlar mavjud. Ignali jo'mraklar 1, 2, 12 moy o'tish kanallarini berkitish uchun, jo'mrak 8 esa moyni tushirish uchun xizmat qiladi. Idish ichidagi ishchi bosim yuklar og'irligi 5 bilan aniqlanadi. Porshen 13 ning harakati esa yukli porshen 6 ning ko'tarilishiga olib keladi.

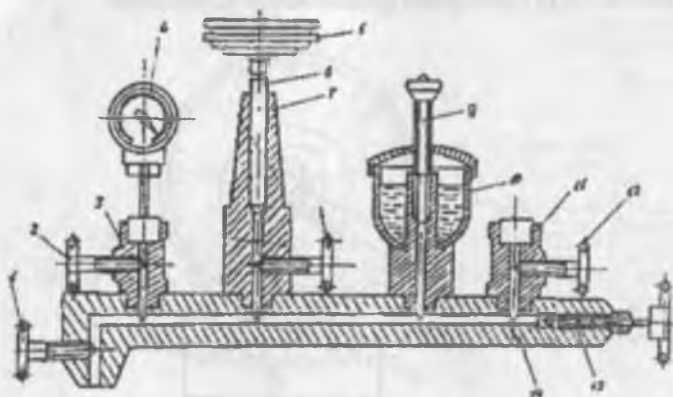

3.4- rasm. Yuk-porshenli manometr.

ELEKTR MANOMETRLAR


Elektr manometrlar asosan yuqori chastotali o'ta yuqori va pulsatsiyali bosimlarni o'lchashda qo'llaniladi. Elektr manometrlarning ishlash usuli sezgir elementning bosim ta'sirida elektrik xarakteristikalarining o'zgarishiga asoslangan bo'lib (3.5- rasm) quyidagi turlarga bo'linadi:

1. P'ezoelektrik manometrlar.
2. Induksion manometrlar.
3. Tenzometrik manometrlar.
4. Qarshilikli manometrlar.
5. Sig'imli manometrlar.
6. Induktiv manometrlar.

P'ezoelektrik manometrlarda turli xil kristall dielektrik materiallarning deformatsiyalanishi natijasida ularning yuzasida elektr zaryadlari hosil bo'lishi (pezelektrik effekt hodisasi) dan foydalaniladi. Bunday dielektriklar sifatida kvars, turmalin, bariy-titanatlar qo'llaniladi. Bu manometrlarning berilgan ta'simi juda tezlik bilan sezishi ularning afzalligi hisoblanadi.

Induksion manometrlarda sezgir elementning egilishi natijasida hosil bo'ladigan bosim induksion o'zgartgich yordamida ikkilamchi asbobga uzatiladigan elektr signalga aylantiriladi.

Elektr signalni masofaga uzatuvchi manometr - MED induksion manometrlar orasida eng keng tarqalgandir. Diametri 160 mm bo'lgan korpusga bir o'ramli trubkasimon prujinali ushlagich, uzatish mexanizmi va induksion chulg'am (g'altak) joylashtirilgan (3.5- rasm).

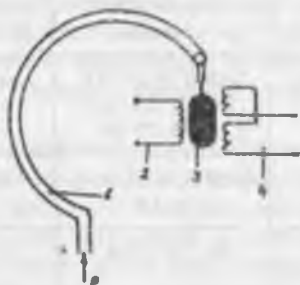

3.5- rasm. Induksion manometr.

Tekshirilayotgan sistemaning bosimi P shtutser orqali trubkali prujinaga uzatiladi, prujina deformatsiyalanib, induksion chulg'am magnit o'tkazgich 3 ni harakatga keltiradi. O'lchanayotgan bosimning har bir qiymatiga chulg'amdagi magnit o'tkazgichning ma'lum (aniq) holati to'g'ri keladi. Manometrning chulg'ami 2 va ikkilamchi asbobning chulg'ami 4 differensial-transformator sxemasi bo'yicha ulangan. Asbobning chiqish kattaligi transformatorning birlamchi va ikkilamchi chulg'amlari orasidagi o'zinduksiyadir. Magnit o'tkazgichning chulg'amlar orasiga kirish kattaligi qancha katta bo'lsa, ikkilamchi o'ramga shuncha ko'p kuchlanish uzatilib ikkilamchi asbobga beriladi. Induksion manometrlar o'zaro almashinadigan ikkilamchi asboblardan yuqori o'lchash chegarasi 160 MPa gacha bo'lgan, aniqlik toifalari 1; 1,5 bo'lgan MED turdagi asboblardan ishlab chiqariladi.

Elektr manometrlarning yana bir turi - qarshilikning o'zgarishi hisobiga bosimni o'lchashda qo'llaniladigan tenzodatchiklardir. Tenzometrning ishlash usuli kuch yoki unga proporsional bo'lgan deformatsiyani deformatsiyalangan jismga yopishtirilgan sim qarshiligidagi o'zgarishiga aylantirishdan iborat. Tenzodatchik - diametri 0,02...0,05 mm bo'lgan manganin simdan tayyorlanib, sim bir-biriga yopishgan yupqa qog'oz orasiga sirtmoq shaklida joylashtiriladi. Simning uchlari chiqish klemmalari ulanadi. Tenzometrning sezgir elementi elastik element yuzasiga yopishtirilib, bosim ta'sirida elastik element deformatsiyalanganda, manganin sim cho'ziladi va qarshiligi o'zgaradi. Tenzodatchik elektr ko'priki sxemasiga qarshilik o'lchash uchun ulanadi. Ko'prikning shkalasi esa bosim birliklarida darajalanadi.

Tenzometrlarda elektr qarshilikning bosimga bo'lgan bog'lanishi chiziqli, inersionligi kichik va o'lchash qiyin bo'lgan yerlarga joylashtirilishi uning afzalligi hisoblanib, o'lchash xatoligi 2 % dan oshmaydi. Sezgirlik miqdorining juda kichikligi, temperatura o'zgarishiga bog'liqligi, ularning sanoat texnologik qurilmalarida kam qo'llanilishi esa uning kamchiligi hisoblanadi.


Ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan manometrlarning texnik xarakteristikalari

11-jadval

Nomlarishi	Turi	Yuqori o'lchash chegarasi	Aniqlik toifasi	Qo'llanish joyi
Ko'rsatuvchi manometrlar	TM(MT)	0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,6; 10,16; 25; 40	4	Suyuq va gazsimon moddalarning bosimini o'lchaydi
	AMU	0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 16 va 10	1,5	Ammiak bosimini o'lchash uchun
	MD	0,16... 10; 16 va 25	2,5	Havo bosimini o'lchash uchun
	MM	4 va 25	4	Kislorod bosimini o'lchash uchun
	MP	0,16; 0,25; 0,4; 10; 16 va boshqalar	1,5	Turli xil gazlar bosimini o'lchash uchun
Signal beruvchi manometrlar	EKM	0,1 va 10	1,5	Suyuq gaz va bug'larning bosimini o'lchash uchun
	MED	0,1 va 1,6	1,5	Suyuq gaz va bug'larning bosimini o'lchash uchun

ELEKTR ASBOBLAR

Bu guruhdagi asboblarning ishlash printsipi bosimni u bilan funksional bog'liq bo'lgan biror elektr kattalikka bevosita yoki bilvosita o'zgartirishga asoslangan. Bularga induktiv, sig'imli, qarshilikli, p'ezoelektr va boshqa manometrlar kiradi.

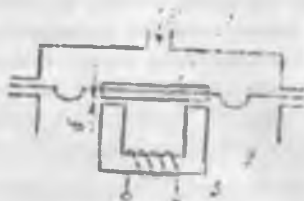

3.6-rasm. Induktiv manometrning printsipl sxemasi

Bosimni o'lchashning eng ko'p tarqalgan vositalari kuch kompensatsiyasi asosida qurilgan asboblardan hisoblanadi. Biroq ular ko'pancha parametrlar (ko'rsatkichlar) bo'yicha temperatura xatoligi, tez ta'sirchanligi, gabarit o'lchamlari va massasi bo'yicha ancha mukammal o'zgartkichlardan (induktiv, sig'imli, tenzorezistorli, p'ezoelektrik o'zgartkichlardan) orqada qoladi. Bundan tashqari, kuch kompensatsiyali o'zgartkichlarning va pishangli sistemalarning konstruksiyasida harakatlanuvchi massalarning bo'lishi o'lchash vositalarining zarbga chidamliligiga qo'yiladigan zamonaviy talablarning qondirilishini qiyinlashtiradi.

Hozir mikroelementli texnikani keng joriy qilish va sxemali hamda konstruktiv echimlarni takomillashtirish asosida yuqorida qarab chiqilgan bosimni o'lchashning an'anaviy vositalari yanada zamonaviy kompleks qurilmalar bilan doimo siqib chiqarilmoqda. Bu albatta, turli tarmoqlarda TJABS ni yaratishda shart va talablarning turli tumanligi sababli avval ishlab chiqarilgan bosimni o'lchash o'zgartkichlaridan foydalanishdan to'la voz kechish kerakligini anglatmaydi.

Induktiv asboblarning ishlash printsipli g'altak induktivligining tashqi bosim ta'siridan o'zgarishiga asoslangan.

3.6-rasmda induktiv o'zgartiruvchi element bilan jihozlangan bosimni o'lchash o'zgartkichining sxemasi ko'rsatilgan.

Bosimni qabul qiluvchi membrana 1 o'rqli elektromagnit 2 ning harakatlanuvchi yakori hisoblanadi. O'lchanayotgan bosim ta'sirida membrana siljiydi, bu induktiv o'zgartkichli elementning elektr qarashiligini o'zgartiradi. Agar g'altakning aktiv qarshiligi, magnit oqimlari hisobga olinmasa va o'zakda yo'qotilsa, o'zgartkich elementning L induktivligini quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin.

$$L = W^2 \mu_0 \cdot S / \delta \quad (3.5)$$

bu erda:

W^2 — g'altak o'ramlari soni;

μ_0 — havoning magnit singdiruvchanligi,

S — magnit o'tkazgich ko'ndalang kesimining yuzi;

δ — havo oralig'ini uzunligi.

Membrananing deformatsiya kattaligi o'lchanayotgan bosimga mutanosibligini e'tiborga olib


$$\delta = K \cdot P. \quad (3.6)$$

(3.6) tenglamani quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$L = W^2 \mu_0 \cdot S / K \cdot P \quad (3.7)$$

(3.7). tenglama bosimni o'lchash induktiv o'zgartkichning statik xarakteristikasini ifodalaydi.

L ni o'lchash, odatda, o'zgaruvchan tok ko'priklari yoki rezonansli LS -konturlar tomonidan amalga oshiriladi. 0,5..1,0 MPa bosimda membrananing qalinligi 0,1...0,3 mm, bosim 20...30 mPa bo'lganda esa 1,3 mm. Membrananing siljishi millimetrlar yuzdan bir ulushini tashkil etadi. Induktiv bosim o'zgartkichlarning asosiy xatosi $\pm \{0,2-5\}\%$.

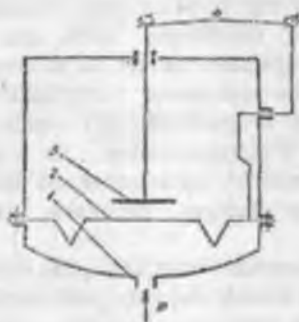

3.7-rasm. Sig'imli manometr sxemasi

Sig'imli manometrlarning ishlash printsipi bosim o'zgarishi bilan yassi kondensator qoplamalari o'rtasidagi masofani o'zgartirishi natijasida uning sig'imining o'zgarishiga asoslangan. Sig'imli manometrning printsipl sxemasi 3.8-rasmida keltirilgan. O'lchanayotgan bosim asbobga naycha 1 orqali keladi va membrana 2 orqali qabul qilinadi. Membrana 2 va elektrod 3 kondensator qoplamalarini hosil qiladi. Kondensator esa o'lchash sxemasiga qisma 4 lar orqali ulanadi. Kondensator sig'imining qoplamalar o'rtasidagi masofaga bog'liqligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$C = \frac{S \cdot \epsilon}{l}, \quad (3.8)$$

Bunda:

S - qoplamalar yuzi;

ϵ - qoplamalar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi;

l — qoplamalar o'rtasidagi masofa.

Bosim ta'sirida membrana egilib, elektrod 3 ga yaqinlashadi. Membrananing egilishi natijasida (masofa o'lchanayotgan bosimga nisbatan mutanosib o'zgaradi. Qoplamalar yuzi va dielektrik singdiruvchanlik o'lchash jarayonida o'zgarmaydi. SHuning uchun (3.8) ifodani quyidagicha yozish mumkin:

Bundan

$$\Delta S = k // \quad (3.9)$$

Shunday qilib, kondensator sig'imi o'lchanayotgan bosimga mutanosibdir. C ni o'lchov axboroti signaliga aylantirish uchun, odatda, o'zgaruvchan tok ko'priklaridan yoki rezonansli L - S — konturlardan foydalaniladi. Sig'imli asboblarda 120 MPa gacha bo'lgan bosimni o'lchashda qo'llanadi. Membrananing qalinligi 0,05...1 mm. Ulardan tez o'zgaruvchi bosimlarni o'lchashda foydalaniladi. Sig'imli manometrlarning ko'rsatishiga atrof muhitning temperaturasi ta'sir qiladi. CHunki temperatura o'zgarishi natijasida qoplamalar o'rtasidagi masofa o'zgaradi. Sig'imli

manometrlarning yana bir kamchiligi parazit sig'implar ta'siridir. O'lchash xatoligi asbob shkalasining $\pm 0,2...5\%$ idan oshmaydi.

Qarshilik manometrlarining ishlash printsipli sezgir element qarshiligining tashqi bosim ta'sirida o'zgarishiga asoslangan. Sezgir elementlar qatoriga manganin, platina, konstantan, volfram, yarimo'tkazgich va hokazolar kiradi. Qarshilik manometrlarida qo'llash uchun eng qulayi manganindir. Manganin ΔR elektr qarshilik ortirmasining R bosimga nisbatan chiziqli bog'lanishiga ega:

$$\Delta R = K_p \cdot R \cdot P. \quad (3.10)$$

Bunda:

K_p — manganin qarshiligining o'zgarish koeffitsienti, $1/\text{Pa}$;

R — qarshilik, Om .

Manganin qarshiligining chiziqli bog'lanishi tajriba ma'lumotlaridan 3000 mPa bosimgacha tasdiqlanadi. Bundan tashqari, manganin elektr qarshiligining temperatura koeffitsienti juda kichik. O'zgartgich sezgirligining kichikligi bu manometrlarni juda yuqori (100 mPa dan ortiq) bosimlarni o'lchash uchun qo'llashga yo'l qo'ymaydi. Manganin uchun $K_p = 22,95 \cdot 10^{-2}$ dan $24,61 \cdot 10^{-2} \text{ } 1/\text{Pa}$ gacha.

O'zgartgichdagi manganin qarshiligini o'lchash uchun, odatda, ko'priklar, aniq o'lchovlar uchun esa potentsiometrlar qo'llaniladi. Manganin qarshilikli manometrlarning yo'l qo'yadigan asosiy xatosi $\pm 1\%$ dan oshmaydi.

Asbobsozlik sanoatida chiqarilayotgan MM-2500 manganinli manometrlar 2500 mPa gacha bosimni o'lchaydi.

Yarimo'tkazgichli datchiklarning p'ezokoeffitsienti manganinnikidan ming marta ortiq, lekin datchiklar qarshiligining bosimga bo'lgan bog'lanishi nochiziqlidir. Bundan tashqari, katta miqdordagi gisterezis mavjud bo'lib, temperatura ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yarimo'tkazgichli qarshilik datchiklari mexanik jihatdan pishiq emas, ular 10 mPa dan ortiq bosimlarni o'lchashga yaroqsiz.

Elektr qarshilik usuli bo'yicha bosimni o'lchashda sezgir element sifatida tenzodatchiklar qo'llaniladi. Tenzometring ishlash printsipli kuch yoki unga mutanosib bo'lgan deformatsnyani deformatsiyalangan jismga yopishtirilgan sim qarshilgining o'zgarishiga aylantirishdan iborat.

Sezgir element detaliga yopishtirilgan tenzodatchiklar o'lchanayotgan bosim P ni elektr qarshilik o'zgarishi bilan sezadi. Bu tenzosezgirlik koeffitsienti K_T bilan baholanadi:

$$K_T = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} \quad (3.11)$$

bunda $\Delta R/R$ — tenzometr qarshiligining nisbiy o'zgarishi; $\Delta l/l$ — simning nisbiy deformatsiyasi; K_T — koeffitsient qiymati metallar uchun $0,5 \dots 4,0$ chegarasida bo'ladi.


Yuqori metrologik va foydalanish xarakteristikalariga ega bo'lgan tenzorezistorli bosimni o'lchash o'zgartkichlari bir qator afzalliklariga ko'ra: gabarit o'lchamlari va massasi kichik, vaqt bo'yicha yuqori darajada barqaror, aniqligi yuqori, tebranishga chidamliligi turli agressiv muhitlar bilan kontaktda ishlashi

mumkinligi, uchqunga havfsiz qilib ishlaganiga ko'ra yanada kengroq tarqalmoqda. Avtomatik nazoratning sanoat sistemalari uchun va o'zgaras tokning (0...5; 0...20 yoki 4...20 mA) standart chiqish signallari bilan ishlovchi mikroprotsessor texnikasi asosidagi TJABS tarkibidagi sistemalari uchun Sapfir seriyasidagi elektr o'lchov tenzometrik o'zgartkichlari kompleksi ishlab chiqarilmoqda: odatdagicha ishlangan Sapfir-22 va portlashdan himoyalangan turdagi Sapfir-22 Ex. O'zgartkichlarning aniqlik sinfi 0,25 va 0,5.

Sapfir seriyasidagi o'lchov o'zgartkichlar kompleksi mutlaq va ortiqcha bosimni, siyraklanishi, shuningdek suyuqlik va gazlarning sarflanishini, kimyoviy aktiv, qovushoq va kristallanuvchi suyuqliklarning satxini, suyuq muhit zichligini va bosim bilan bog'liq boshqa kattaliklarni keng doirada nazorat qilishga imkon beruvchi datchiklar qatoriga kiradi.

Sapfiring ishlash printsipli kremniyning geteroepitaksial plyonkalaridagi tenzorezistiv effektidan foydalanishga asoslangan. O'lchanayotgan parametrlarning ta'siri texnoplyonkali yarim o'tkazgichli tenzorezistorli sezgir elementni deformatsiyalaydi. Tenzorezistorlar deformatsiyasi natijasida qarshilikning o'zgarishi elektron qurilmalar yordamida me'yorlashtirilgan tokli chiqish signaliga aylanadi.

Sapfir-22 o'zgartkich komplekti kuchaytiruvchi qurilmasi bo'lgan o'lchov blokidan va manba blokidan iborat. Sezgir element deformatsiyasi, o'lchanayotgan parametrlarning mutanosibi kattaligi kremniyli tenzorezistorlarning qarshiligini o'zgartiradi. Elektron qurilma qarshilikning bu o'zgarishini o'zgaras tokning me'yorlashtirilgan chiqish signaliga almashtiradi.

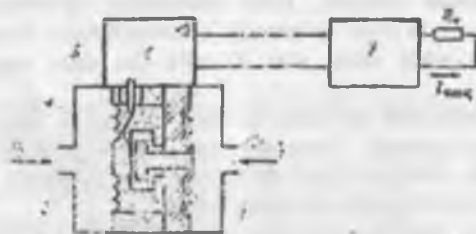

3.8. Sapfir-22 DD-Ex bosimlar farqini o'lchovchi o'zgartkichning sxemasi


3.8- rasmda Sapfir-22 DD-Ex bosimlar farqini o'lchovchi o'zgartkichning sxemasi ko'rsatilgan. Tenzoo'zgartkich 4 metall membranadan iborat bo'lib, unga yuqori tomondan nomuvozanat ko'priknig elkalarini tashkil etuvchi to'rtta kremniyli tenzorezistorlar bilan changlatilgan sapfirli membrana kavsharlangan. Tenzoo'zgartkich 2 asosga mahkamlangan va o'lchanayotgan muhitdan ikkita ajratuvchi metall membranalar 1 va 3 bilan bo'lingan. Termoo'zgartkich va membranalar orasidagi berk bo'shliqlar polimetilsiloksanli suyuqlik bilan to'ldirilgan. Bosimlarning o'lchanuvchi farqi $P_1 - P_2$ tenzoo'zgartkichlarga aytib

o'tilgan membranalar va suyuqliklar orqali ta'sir qiladi. Tenzoo'zgartkich genmetik chiqishlar 5 orqali kiritilgan elektron qurilma 6 ga ulanadi. SHu qurilma yordamida tenzorezistorlar qarshiligining o'zgarishi me'yorlashtirilgan tokli chiqish signaliga almashadi, u masofadan turib uzatish uchun havfsiz uch o'tkazgichli liniya bo'yicha ta'minot bloki 7 ga uzatiladi. Ta'minot bloki portlashga havfsiz xonaga o'matiladi va birlamchi o'zgartkichning ikki o'tkazgichli liniya bo'yicha ta'minotini ta'minlaydi. SHu liniyaning o'zidan chiquvchi tokli signal uzatiladi. Ko'rsatilgan vazifa bilan bir qatorda ta'minot bloki chiqish signalining quvvatini tasliqi R_n yuklanishni ulash uchun zarur sathgacha oshiradi va chiqish signalining berilgai qiymatini shakllantiradi (0...5, 0...20 yoki 4..20 mA). Ortiqcha bosimli mutlaq bosimli va siyraklanish tenzorezistorli o'zgartkichlarda qarab chpqilganlarga o'xshash, o'lchov bloklaridan foydalaniladi. Farqi shundaki, o'lchovchi o'zgartkich, ob'ektga «plyusli kamera» bilan ulanadi, «minusli kamera» orqali csa atmosfera bilan ulanadi. Mutlaq bosimni o'lchovchi o'zgartkichlarda minusli kamera vakuumlangan.

Ortiqcha bosimni, siyraklashish va bosimlar farqini o'lchaydigan tenzorezistorli o'lchovchi o'zgartkichlarning aniqlik sinflari 0,6; 1,0; 1,5. O'lchash oraliqlari: ortiqcha bosimniki —0...10³ dan 0...60 MPa gacha; siyraklanish —1...0 dan —10...0 kPa gacha; mutlaq bosimniki 0...2,5 kPa dan 0...2,5 MPa gacha; bosimlar farqi 0...1 KPa dan 0...2,5 MPa gacha.

P'ezoelektrik manometrlarning ishlash printsipi ba'zi kristall moddalarning mexanik kuch ta'sirida elektr zaryad hosil qilish qobiliyatiga asoslangan. Bu hodisa p'ezoeffekt deb ataladi. P'szoeffekt kvarts, turmalin, segnet tuzi, bariy titanat va boshqa moddalar kristallarida kuzatiladi. Bu tipdagi asboblarda ko'pincha kvarts ishlatiladi. Kvartsning p'ezoelsktr effekti +500°S gacha bo'lgan temperaturaga bog'liq emas, lekin +570°S dan oshgan temperaturada bu effekt nolga teng bo'lib qoladi.

F kuch ta'sirida kristall plastinka yuzalarida paydo bo'ladigan elektr zaryad ushbu formula bilan topiladi:

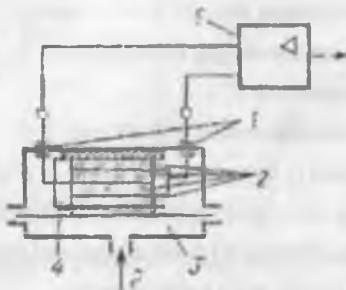

3.9. P'ezoelektrik manometr sxemasi

$$Q = K_p F; \quad (3.12)$$

Bunda:

K_p — p'ezoelektrik doimiy, K1/N. K_p ning qiymati plastinaning o'lchmiga bog'liq emas va kristalning tabiati bilan bog'lanadi.

Kvarts uchun $K_p = 2,1 \cdot 10^{-12}$ K1/N.

3.9-rasmda p'ezoelektrik manometrning sxemasi ko'rsatilgan. O'lchanayotgan bosimni 4 membrana kuchga aylantiradi, bu kuch esa diametri 5 mm va qalinligi 1 mm bo'lgan kvarts plastinalar 2 ning ustunlarini siqilishga majbur qiladi. Vujudga kelayotgan Q elektr zaryad 1 chiqishlar orqali katta kirish qarshiligiga (10^{13} Om) ega bo'lgan elektron kuchaytirgich 5 ga uzatiladi. Zaryadning qiymati o'lchanayotgan P bosim bilan quyidagicha bog'langan:

$$Q = K_p S P$$

Bunda;

S — membrananiig samarali yuzi

Asbobning inertsionaligini kamaytirish uchun kamera 3 ning hajmi minimallashtiriladi.

100 MPa (1000 kgk/sm^2) gacha bosimlarni o'lchashga imkon beruvchi p'ezokvartsli manometrlar tez o'zgaruvchi bosimlarni o'lchashda keng qo'llanadi. P'ezoeffektning afzalligi uning inertsionsizligidir. Bu asboblarning bosimlari tez o'zgaradigan jarayonlarni (kavitatsiya, portlash) o'rganishda juda qulay. P'ezoelektrik manometrlarning aniqlik sinfi 1,5; 2,0.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Bosim deb nimaga aytiladi ?
2. Induksion manometrning ishlash usuli ?
3. Elektrik manometrlar ?
4. Silfonli manometrlarning ishlash usuli ?
5. Deformatsion (prujinali) manometrlar to'g'risida tushuncha bering ?
6. Bosimning turli o'lchov birliklari orasidagi munosabat ?
7. Silfonli asboblarning o'lchash chegarasini ayting.
8. Suyuqlik asboblarning turlarini ayting.
9. Differentsial manometrlar nimani o'lchaydi?
10. Bosimni o'lchash asboblari turlarini ayting.

IV-bob. SUYUQLIK VA SOCHILUVCHAN

MODDALAR SATHINI O'LCHASH

Sanoatning barcha tarmoqlarida texnologik jarayonlarning borishida moddaning sathini bir xilda saqlash asosiy o'rin tutadi. Asosan omborxonalarda keladigan xom-ashyolarni, tayyor mahsulotlarni saqlashda ularning sathini doimiy saqlab yoki tekshirib turish talab etiladi.

Ishlash usuliga ko'ra sath o'lchagichlar quyidagilarga bo'linadi. Ko'rsatish oynasi, qalqovichli, gidrostatik, elektrik, radioizotopli, ultratovushli va vaznli sath o'lchagichlar.

Suyuqlikning sathini o'lchashda asosan ko'rsatish oynasi, qalqovichli hamda gidrostatik sath o'lchagichlar qo'llaniladi.


Sathni o'lchashda qo'llaniladigan tuzilishi jihatidan eng sodda asbob ko'rsatish oynasi hisoblanib, bug' qozonlarida hamda turli xil sig'implarda tozalangan suyuqliklar sathini o'lchashda ishlatiladi. U sathi o'lchanayotgan suyuqlik solingan idish bilan birlashtirilib, trubka sath o'lchov birligida darajalangan shkalaga ega.

QALQOVICHLI SATH O'LCHAGICHLAR

Qalqovichli sath o'lchagichlar turli xil suyuqliklar sathini o'lchashda keng qo'llaniladi. Qalqovichli sath o'lchagichlar o'z navbatida ikki turga bo'linadi:

- qalqovichi doimiy qalqib turuvchi sath o'lchagich;
- qalqovichi doimiy cho'kib turuvchi sath o'lchagich.


Birinci turdagi sath o'lchagichlarda (4.1- rasm) yumshoq trosning bir tomoniga qalqovich I, ikkinchi tomoniga esa uni tortib turish uchun yuk osilgan. Yukning yon tomoniga ko'rsatgich 4 o'rnatilgan bo'lib, sathning o'zgarishiga qarab reykali shkala bo'ylab harakatlanadi. Trosning harakati esa 3 roliklar yordamida beshqariladi.

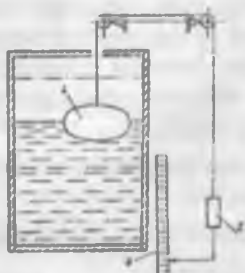

4.1-rasm Qalqovichli sath o'lchagichning sxemasi

Ikkinchi turdagi sath o'lchagichning sxemasi 4.2- rasmda keltirilgan bo'lib, u sath o'zgarishini masofaga uzatishi bilan oldingilaridan farq qiladi. Qalqovich vazifasini esa silindr shaklidagi metall trubka bajaradi. Qalqovichi doimiy cho'kib turuvchi sath o'lchagichning ishlashi metall trubkaning suyuqlikka cho'kish chuqurligiga qarab uning og'irligining o'zgarishiga asoslangan.

Sathi o'lchanayotgan suyuqlik solingan idish 1 ga richag mexanizmi 4 orqali o'tgan yumshoq tros 3 ga metall trubka 2 osilgan. Idishda suyuqlikning sathi o'zgarsa, metall trubkaning trosga beradigan og'irlik kuchi o'zgarib, richag mexanizmi yordamida sterjenli torsion trubka 5 ni burilishga olib keladi. Torsion trubkaning burilish burchagi suyuqlik sathining o'zgarishiga proporsionaldir. Sterjen uchiga o'rnatilgan to'siq asbob ishlashi uchun beriladigan siqilgan havo yo'lini berkitadi (suyuqlik sathi ko'paygan holatda). Pnevmatik qurilma 7 dan beriladigan siqilgan havo bir paytning o'zida shkalasi o'lchov birliklarida darajalangan o'lchov asbobi 8 ga uzatiladi.

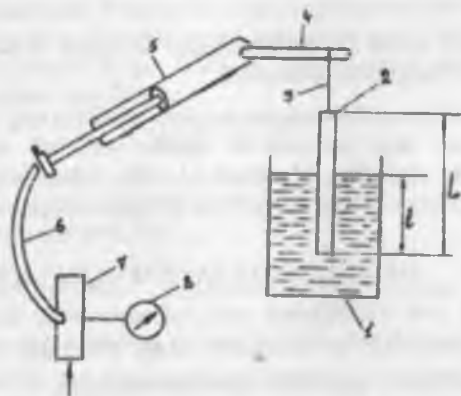

4.2- rasm. Qalqovichi doimiy cho'kib turuvchi sath o'lchagichning sxemasi

GIDROSTATIK SATH O'LCHAGICHLAR


Gidrostatik sath o'lchagichlar (4.3.- rasm) ham Kimyo va oziq-ovqat sanoatida suyuqliklar sathini o'lchashda keng qo'llaniladi. Ularning ishlashi quyidagi usulga asoslangan. Agar suyuqlikli idishga vertikal holatda o'rnatilgan trubka tushirilib, unga siqilgan havo berilsa, havoning pezometrik trubkadagi bosimi idishdagi puflanadigan suyuqlik balandligining og'irligiga teng bo'ladi. Bu esa o'z navbatida idishdagi suyuqlik sathini belgilaydi.

Pezometrik sath o'lchagichlar asosan aralashmalar va agressiv suyuqliklar sarfini o'lchash uchun qo'llaniladi.

Gidrostatik sath o'lchagichlar ikki turga bo'linadi:

1. Pezometrik sath o'lchagichlar.

2. Difmanometrik (suyuqlikning balandligini bevosita o'zgartirish yo'li bilan sathni o'lchash).

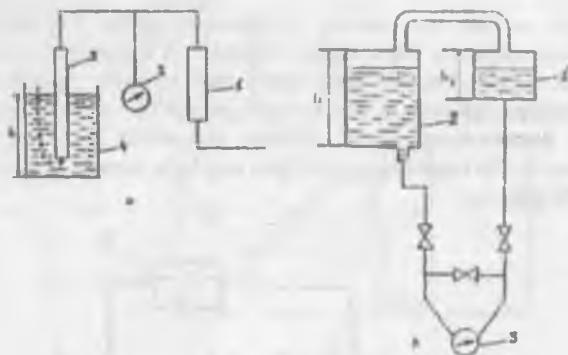

4.3.- rasm. Hidrostatik sath o'lchagichlarning sxemasi.

a) pezometrik.

b) difmanometrik.

Difmanometrik sath o'lchagichlarda sath o'zgarishini idishdagi suyuqlik ostidagi va ustidagi bosimlar farqi bilan aniqlanadi. O'lchash asboblarning shkalalari sath o'lchov birliklarida yoki foizlarda darajalanadi.

ELEKTRIK SATH O'LCHAGICHLAR


Elektrik sath o'lchagichlar orasida eng ko'p ishlatiladigan sig'imli va omik (qarshilikli) asboblardir. Ularda suyuqlik sathining o'zgarishi biror elektr signaliga o'zgartiriladi.

Sig'imli sath o'lchagichlarda sezgir element sifatida kondensatorli o'zgartgichlar qo'llanilib, moddaning sathi o'zgarishi bilan ularning sig'imi o'zgaradi. Sig'imli sath o'lchagichlarda nazorat qilinayotgan muhitning dielektriklik xususiyatlaridan foydalaniladi. Ular odatda silindrik o'zgartgich va ikkilamchi asboblardan iboratdir (4.4.- rasm).

Sathi o'lchanishi kerak bo'lgan suyuqlik quyilgan idish 1 ga izolyatsion material bilan qoplangan elektrod 2 tushiriladi. Elektrod idish devorlari bilan birgalikda silindrik kondensatorni tashkil qilib, uning sig'imi suyuqlik sathi tebranishi bilan o'zgaradi. Sig'imning kattaligi elektron blok 3 orqali o'lchanadi va o'lchash asbobi 4 ga uzatiladi. Sath o'zining ma'lum qiymatiga erishganda o'lchash asbobi signalizatsiya sxemasida releli elementdan yoki sathni o'lchash sxemalarida ko'rsatuvchi asboblarni tashkil qiladi.

Elektrik sig'im, odatda, rezonans va ko'priks sxemalarida o'lchanadi. Rezonans usulida o'lchanayotgan sig'im induktivlik konturiga parallel ulanadi va rezonans konturini hosil qiladi. Rezonans konturi o'zgartgichning sig'imidagi ta'minlovchi chastota rezonansiga rostdanadi. O'zgartgichning sig'imi o'zgarishi natijasida uning chastotasi o'zgaradi va rezonans buziladi. Bu usuldan ko'pchilik sig'imli sath signalizatorlarida foydalaniladi.


Ko'priq usulida esa nazorat qilinayotgan sig'im ko'priqning bir yelkasiga ulanadi. Sath o'zgarishi bilan sig'im o'zgaradi va ko'priqda balans vujudga keladi. Nobalanslik signali kuchaytirgich orqali sath birligida darajalangan ko'rsatuvchi elektr asbobiga uzatiladi. Ko'priq usuli ko'pchilik sig'imli sath o'lchagichlarda ishlatiladi. Rezervuardagi sathni o'lchash chegaralari 0 - 5 m; elektron blokdan sathni distansioni ko'rsatgichgacha bo'lgan eng katta masofa 1000 m bo'lib, ko'rsatish xatoligi 2 % ga teng.

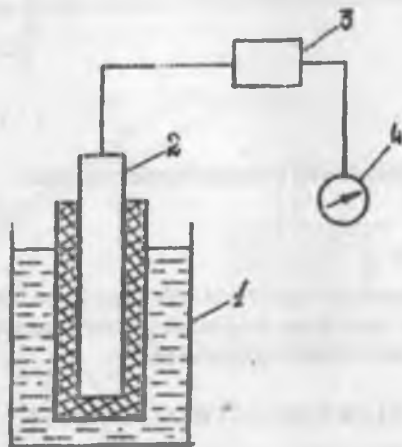

4.4.- rasm. Sig'imli sath o'lchagich sxemasi.

Konduktometrik sath o'lchagichlarning ishlash usuli o'lchanayotgan muhitga tushirilgan maxsus elektrod yordamida suyuqlik yoki sochiluvchan moddalarning elektr qarshiligini o'lchashga asoslangan. Bunday sath signalizatorlarining eng oddiy qurilmasida elektr o'tkazuvchi mahsulotli sig'imga tushirilgan ikki elektrod ulanganda, signal beruvchi lampaning kontaktlari ishlaydi. Bitta elektrod vazifasini yerga ulangan sig'imning metall devori o'taydi, ikkinchi o'lchaydigan elektrod esa undan elektr izolatsiyalangan bo'lishi kerak.

4.5. - rasmda konduktometrik sath signalizatorining prinsipial elektr sxemasi keltirilgan. Kuchlanishi 7 volt dan katta bo'lmagan o'zgaruvchan tok maxsus tok manbaidan ikki elektrodli o'lchov o'zgartgich (O'O') ga berilib, tekshirilayotgan mahsulotning sathi unga yetganda zanjir ulanadi. Bu paytda elektromagnit relening kontakti harakatlanib, kerakli signal beruvchi yoki rostlovchi kontaktlarni ulaydi.

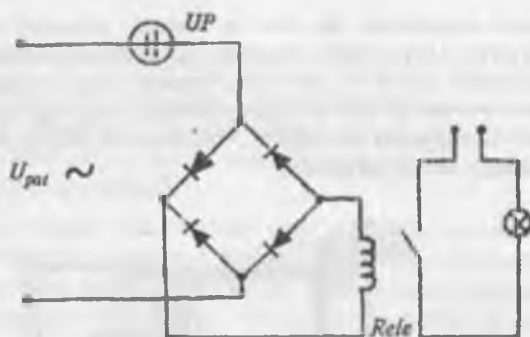

4.5. – rasm. Konduktometrik sath
signalizatorining prinsipial elektr sxemasi.

Asbobsozlik sanoatida ishlab chiqariladigan bu turdagi sath signalizatorlari Kimyo va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Asboblarning mahsulotning ishchi temperaturasi 200°C bo'lganda 5 mm gacha xatolik bilan sath signalini ta'minlaydi.


Radioizotopli sath o'lchagichlar boshqa sath o'lchagichlarga nisbatan mukammal bo'lib, bunda suyuqlik va sochiluvchan moddalarning sathini o'lchash uzluksiz va diskret ravishda amalga oshiriladi. Ularning ishlash usuli berk idish ichidagi suyuqlik yoki sochiluvchan moddalarga γ nurlari ta'sir ettirilganda, ularning modda qatlamida yutilishiga asoslangan. Nurlanish manbai sifatida ko'pincha o'zidan γ nurlar chiqaradigan Co (kobalt-60), Cs (seziiy-137), Se (selen-75) va boshqa moddalar ishlatiladi.

Ultratovushli sath o'lchagichlarning boshqa asboblardan farqi - ular sathni kontaktli usulda o'lchaydi, ularning ishlash usuli suyuqlik, gaz (havo) chegarasidan tovush to'lqinlarining qaytishiga asoslangan. Bu esa suyuqlik va havo sirtida akustik qarshilikning keskin farqi natijasida sodir bo'ladi. Yuqori aniqlikda va katta diapazonda o'lchashi ularning afzalligini ko'rsatsa, o'lchash sxemasining murakkabligi esa kamchiligi hisoblanadi.

SOCHILUVCHAN MODDALAR SATH O'LCHAGICHLARI

Sochiluvchan moddalarning sathini o'lchash uchun asosan vaznli sath o'lchagichlar hamda membranali sath signalizatorlari keng qo'llaniladi. Membranali sath signalizatorlarining ishlash usuli sochiluvchan moddaning idish tubiga va idish devorlariga bosim hosil qilish xususiyatiga asoslangan. Ular sochiluvchan moddalarning idishda chegaralangan sathini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Membranali sath signalizatorining sxemasi 4.6.- rasmda keltirilgan bo'lib, u markazidan shtok 2 bilan qotirilgan membranadan iborat. Sochiluvchan modda hosil qilgan bosim ta'sirida membrana egilib, shtok kontakt qurilmasi 3 ga ta'sir ko'rsatadi. Kronshteyn 4 ga qaytaruvchi prujina 5 qotirilgan bo'lib, rostlovchi vint 6 yordamida tortiladi. Signalizator 8 ichida saqlagich (izolyator) qotirilgan. Bu signalizator

asosan bunker devorlariga, un, don va boshqa mahsulot saqlanadigan baland minoralarda turli xil balandlikda o'rnatiladi. Sochiluvchan modda hosil qilgan bosim ta'sirida membrana egiladi va shtokning harakati orqali kontakt qurilmasi ulanib, sochiluvchan moddaning sathi berilgan qiymatga yetganligi to'g'risida elektr signal beriladi. Sath kamayganda esa prujina 5 membranani oldingi holatiga qaytaradi va kontakt qurilmasi uziladi (ajratiladi).

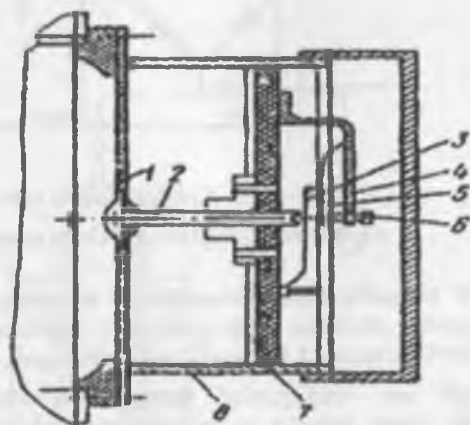

4.6. – rasm. Membranali sath signalizatorning sxemasi

NAZORAT SAVOLLARI

1. Sath nima? U qanday birliklarda o'lchanadi?
2. Suyuqliklarning sathini o'lchash asboblari qanday turlarga bo'linadi?
3. Sath signalizatorlari nima?
4. Sochiluvchan moddalarning sathi qanday asboblarda yordamida o'lchanadi?
5. Hidrostatik sath o'lchagichlarning ishlash usuli nimaga asoslangan?
6. Qalqovuchli sath o'lchagichning ishlash usuli nimaga asoslangan?
7. Radioizotopli sath o'lchagichlar qacarlarda ishlatiladi
8. Ulratovushli sath o'lchagichlarning o'lchash diapozoni qancha?
9. Vaznli sath o'lchagichning ishlash usulini tushuntiring.
10. Elektrik sath o'lchagichlarning turlarini ayting.

V-bob. MODDANING SARFI VA MIQDORINI O'LCHASHI

Sanoatning ko'pgina tarmoqlari, ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida moddaning sarfi, miqdori va hajmini o'lchash, ularni tekshirish va boshqarishda hamda kerakli xom-ashyo, yarim mahsulot va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy o'rin egallaydi.

Moddaning miqdori deb ma'lum vaqt oralig'ida quvurning yoki boshqa tashuvchi qurilmasining ko'ndalang kesimidan o'tadigan moddaning massasi yoki hajmining yig'indisiga aytiladi. Moddaning miqdori hajm yoki massa birliklarida ifodalanadi. Hajmning asosiy birligi *metrkub* (m^3), massaning asosiy birligi esa *kilogramm* (kg). Asbob orqali oqib o'tayotgan moddaning massasi yoki hajmini vaqtning istalgan oralig'ida o'lchaydigan asbob hisoblagich (*schyotchik*) lar deyiladi.

Vaqt birligi ichida quvurning berilgan kesimidan o'tadigan modda miqdori moddaning sarfi deyiladi. Qanday birliklarda o'lchanishiga qarab moddaning sarfi hajmiy va massali bo'lishi mumkin. Hajmiy sarf m^3/s larda, massali sarf esa kg/s larda o'lchanadi. Sarfni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarning sarf o'lchagichlar deyiladi.

O'lchash usuliga ko'ra sarf va miqdorni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarning quyidagi guruhlarga bo'linadi: tezlik va hajm hisoblagichlari; bosimlar farqi o'zgaruvchan va o'zgarmas sarf o'lchagichlar; o'zgaruvchan sathli sarf o'lchagichlar; elektromagnit va ultratovush sarf o'lchagichlar; tarozilar va dozatorlar; donali mahsulotlarni hisobga olish uchun mo'ljallangan asboblarning.

5.1. MODDALAR SARFINI O'LCHASH ASBOBLARI

BOSIMLAR FARQI O'ZGARUVCHAN SARF O'LCHAGICHLAR

Bu sarf o'lchagichlarning ishlash usuli quvurda moddaning oqim yo'lida o'rnatilgan qandaydir toraytirish qurilmasi yordamida hosil qilinadigan bosimlar farqini o'lchashga asoslangan bo'lib, suyuqliklar, gazlar (bug'lar) ning sarfini o'lchash vositasi sifatida keng tarqalgan. Toraytirgichlar sifatida asosan standart diafragmalar, soplolar hamda boshqa soplolar ishlatiladi.

Oqib o'tayotgan sarf miqdori bosimlar farqi va moddaning oqim tezligiga to'g'ri proporsionaldir. Suyuqlikning sarfi Q (m^3/s larda) va bosimlar farqi ΔP (Pa) orasidagi munosabat quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$Q = \alpha \cdot L \cdot F_0 \sqrt{\left(\frac{2}{\rho}\right) \Delta P} \quad (5.1)$$

bu yerda: α - toraytirish qurilmasining geometrik ko'rinishi va o'lchanayotgan muhitning fizik holatiga bog'liq bo'lgan sarf koeffitsiyenti;
 ϵ -toraytirish qurilmasidan o'tishda o'lchanayotgan muhitning siqilishini hisobga oladigan tuzatuvchi

koefitsiyent (suyuqliklar uchun $\epsilon = 1$);


F - toraytirish qurilmasining o'tish yuzasining kesimi, m^2 ;

ρ - o'lchanayotgan moddaning zichligi, kg/m^3 ;

ΔP - bosimlar farqi, Pa.

Toraytirish qurilmasi sarf o'lchagichning birlamchi o'zgartgichi hisoblanib, bunda tashqari uning komplektiga ulash tizimlari (impuls trubkalari), qo'shimcha qurilmalar (ajratish idishlari, kondensatsion idishlar) va o'lchash asbobi (differensial manometr) kiradi.

5.1. - a rasmda toraytirish qurilmasining quvurda o'rnatish sxemasi, oqimning undan o'tishi va oqim yo'nalishi bo'yicha statik bosimning taqsimlanish egri ohizig'i keltirilgan. D diametrga ega bo'lgan quvurning 1-1 kesimidan oqimning torayishi boshlanib, diafragma oldida inersiya kuchining ta'siri diafragmadan keyingiga qaraganda katta bo'ladi. Shundan so'ng oqim quvurning to'liq kesimi bo'yicha kengayadi. Diafragma oldida va undan so'ng uyurma maydoni hosil bo'lib, diafragma oldidagiga nisbatan diafragmadan keyingi soha katta bo'ladi. Quvur devorlari yonida oqimning bosimi diafragma oldida hosil bo'lgan ta'sir natijasida P_1 gacha o'sadi, diafragmadan keyingi eng qisqa kesim 2-2 ga, bosim esa P_2 gacha kamayadi. Oqimning 2-2 kesim yuzasi diafragmaning aylanasiidan ham kichik. Shundan so'ng oqimning kengayishiga qarab quvur devorlari yonida bosim osha boshlaydi. Ammo dastlabki qiymatidan P (yo'q.) ga farq qiladi. Bu esa ishqalanish va uyurnali maydon hosil bo'lish sababi yo'qotilgan asosiy energiya hisoblanadi.

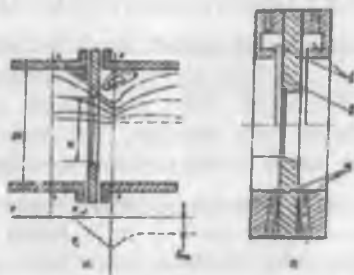

5.1.- rasm. Toraytirish qurilmasi (diafragma).

Sarf koeffitsiyentining qiymati barcha qurilmalar uchun tajriba yo'li bilan aniqlangan bo'lib, ularni dastlabki darajalashsiz qo'llash mumkin.


Standart diafragmalar (normal) konsentrik teshikka ega bo'lgan yupqa metall disk 2 dan iborat bo'lib, uning kirish qismi o'tkir qirrali silindr shaklida, so'ng esa 30-45° burchak ostida konus ko'rinishida yo'naladi. Normal diafragmaning qalinligi 0,1 D (quvurning diametri), aylananing silindr shaklidagi qismining uzunligi esa 0,02 D ga teng. Normal diafragmalar kamerali (5.1. - b rasm, o'qdan yuqorida) va kamerasiz bo'ladi (5.2. - b rasm, o'qdan pastda).

Kamerali diafragmalarda bosim ikkita tenglashtiruvchi aylana kameralar / yordamida olinadi. Kameralar korpusda disk oldida, undan keyin esa quvurning ichki yuzasi bilan tutashgan aylana ariqchalar joylashgan. Aylana shaklidagi kameralar quvur aylanasi bo'yicha bosimning o'rtacha qiymatini olishga imkon yaratib, bosimlar farqini aniqroq o'lchashni ta'minlaydi. Kameraniz diafragmalarda esa bosim diafragma korpusida yoki disk oldida va orqasida joylashtirilgan quvurning flanslaridagi ikkita teshik 3 yordamida olinadi. Normal diafragmalar $0,05 \leq (d/D) \leq 0,7$ shart bajarilganda diametri 50 mm dan kichik bo'lmagan quvurlarda ishlatiladi.

Diafragmalar zanglamaydigan po'latdan tayyorlanadi. Diskning yon yuzasiga uning zavodda qo'yilgan raqami, diafragma teshigining diametri (mm larda) quvurning ichki diametri (mm larda), oqim yo'nalishini ko'rsatadigan ko'rsatgich, kirish tomonidan (+) belgisi va chiqish tomonidan (-) belgisi yozilgan bo'ladi.

BOSIMLAR FARQI O'ZGARMAS SARF O'LCHAGICHLAR (ROTOMETRLAR)

Bu asbobning ishlash usuli harakatlanuvchi qalqovich massasi bilan asbobning oqim o'tish teshigida bosimlar farqi natijasida yuzaga keladigan kuch o'zaro muvozanatlashishiga asoslangan. Bunda o'tish teshigining yuzasi sarf qiymatiga qarab o'zgaradi, bosimlar farqi esa doimiy bo'ladi (o'zgarmaydi).

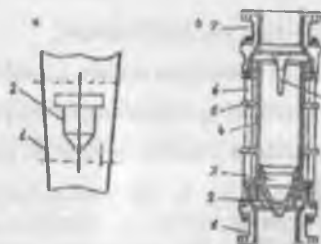

5.2.- rasim. Bosimlar farqi o'zgarmas sarf o'lchagich (rotometr).

a) qalqovichli rotometr sxemasi; b) shisha trubkali rotometr sxemasi.

Rotometrning (bosimlar farqi o'zgarmas sarf o'lchagich) sxemasi 5.2-rasmda keltirilgan. Asbobning o'lchash qismi ichida qalqovich yoki porshen 2 joylashtirilgan vertical shisha trubka 1 dan iborat. Trubka orqali o'tayotgan o'lchanayotgan moddaning oqimi (suyuqlik yoki gaz) qalqovichni ko'taradi. Qachonki trubka devorlari bilan qalqovich jismi orasidagi oraliq masofa ma'lum o'lchamga etganda, qalqovichga ta'sir etuvchi kuchlar o'zaro tenglashadi. Qalqovich esa sarf kattaligiga mos keladigan ma'lum balandlikda to'xtaydi.

Oqimda qo'yilgan qalqovichga o'lchanayotgan mahsulotning itarish kuchi F (N) ta'sir etib, u quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$F_1 = V_q(\gamma_q - \gamma_s) \quad (5.2)$$

bu yerda: V_q - qalqovichning hajmi, m^3 ;

γ_q, γ_s - qalqovich tayyorlangan material va
o'lchanayotgan mahsulotning solishtirma og'irligi
(N/m^3);

F_1 kuchga qarama-qarshi yo'nalgan, oqim harakatidan F_2 kuch yuzaga keladi:

$$F_2 = S_q \cdot b \Delta P \quad (5.3)$$

bu yerda: S_q - qalqovichning istalgan joyidagi kesim yuzi, m^2 ;

ΔP - bosimlar farqi.

Muhitning o'zgarmas oqimiga mos bo'lgan qalqovichning muvozanat holati F_1 va F_2 kuchlar o'zaro teng, ya'ni $F_1 = F_2 = \text{const}$ bo'lganda ta'minlanadi (bu holda ishqalanish kuchi hisobga olinmaydi). Demak, qalqovichning istalgan joyining kesim yuzi o'zgarmas ekan, unda bosimlar farqi ham doimiy bo'ladi. Shuning uchun ham rotometrlar bosimlar farqi o'zgarmas sarf o'lchagichlar deb nom olgan.

Sarf o'lchagich orqali oqib o'tayotgan mahsulotning sarfi Q (m^3/s) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$Q = \alpha(S_T - S_q)\sqrt{(2/\rho)\Delta P} \quad (5.4)$$

bu yerda: α - mahsulotning sarf koeffitsiyenti;

S_T - qalqovich ko'tarilgan ma'lum balandlikka to'g'ri

keladigan trubkaning ko'ndalang kesim yuzi, m^2 ;

ρ - o'lchanayotgan moddaning zichligi, kg/m^3 .

Formuladan ko'rinib turibdiki, S_T dan boshqa barcha kattaliklarning o'zgarmas qiymatlarida sarf qalqovichning ko'tarilish balandligi bo'yicha aniqlanadi. Oddiy (shishali) rotometrlarda bu balandlik qalqovichni yuqorigi tekisligi holatiga ko'z bilan qarab o'rnatiladi. Hisoblash uchun esa trubkaning tashqi yuzasida hajm birliklarida darajalangan shkala mavjud. Rotometrlar yordamida agressiv va agressiv bo'lmagan suyuqlik va gazlarning kichik sarfini o'lchash mumkin. Ular yuqori o'lchash chegarasiga ega. Rotometrlarning butun shkalasi bo'yicha nisbiy xatolik kattaligi doimiydir.


Asosan 2 turdagi rotometrlar ishlab chiqariladi: shishali ko'rsatuvchi va ko'rsatishni masofaga ikkilamchi asboba uzatuvchi (elektrik, pnevmatik signallarni ko'rsatuvchi va ko'rsatmaydigan ikkilamchi asboba uzatiladi).

Ko'rsatishni masofaga uzatuvchi rotometrlar

Ko'rsatishlarni masofaga elektr differensial – transformator orqali uzatiladigan rotometrning prinsipial sxemasi 5.3. – rasmda keltirilgan. Rotometming o'lchash qismini diafragmalı 2 silindrik metall korpus 1 dan iborat.

Diafragma 2 teshigida shtok 4 ga qattiq o'rnatilgan konussimon qalqovich 3 harakat qiladi. Shtokning ustki qismida differensial-transformatorli o'zgartgichning o'zagi 5 o'rnatilgan. O'zak trubka 6 ichida joylashtirilgan. Trubka tashqarisida esa o'zgartgichning g'altagi 7 mavjud.

Differensial – transformatorning temir o'zagi 5 rotometr qalqovichidagi shtok 4 bilan mexanik bog'langan.

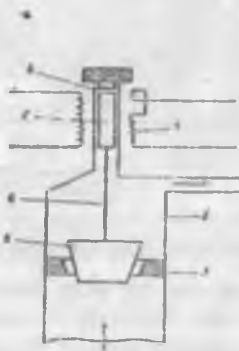


5.3. -rasm. Ko'rsatishlarni masofaga elektr differensial-transformator orqali signal uzatadigan rotometming printsipial sxemasi.

Sarf o'zgarishi bilan qalqovich shtok orqali temir o'zakni suradi. Natijada transformatorning ikkinchi cho'lg'amidagi EYUK ham o'zgaradi. Temir o'zak yuqoriga siljisa, EYUK oshadi, pastga siljisa kamayadi. Transformator bilan o'tkazgich orqali ulangan ikkilamchi asbobning shkalasi sarf o'lchov birligida darajalangan bo'ladi.

INDUKSION SARF O'LCHAGICHLAR

Induksion sarf o'lchagichlarning ishlash usuli tashqi magnit maydoni ta'sirida elektr o'tkazuvchi suyuqlik oqimining induksiyanishi natijasida hosil bo'lgan EYUK ni o'lchashga asoslangan. 5.4. – rasmda induksion sarf o'lchagichlarning sxemasi keltirilgan. Nomagnit materialdan tayyorlangan quvur 1 dan oqib o'tayotgan suyuqlik elektromagnit 2 tomonidan yuzaga kelgan magnit maydon kuch chiziqlarini kesib o'tadi. Magnit maydon ta'sirida suyuqlik oqimining o'rtacha tezligiga proporsional ravishda elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Bu yerda suyuqlik oqayotgan quvurning kesimi o'zgarmaydi (doimiy bo'ladi).

Induksiyalangan EYUK quvumining bir xil yo'nalishdagi ko'ndalang kesimida o'rnatilgan elektrodlar yordamida qabul qilinadi, EYUK kattaligi kuchaytirilib, ikkilanishi asbob yordamida o'lchanadi. Sarf o'lchagichda ADS (absoblar davlat sistemas) dagi har qanday bloklarni o'lchash imkoniyatiga ega bo'lib, chiqish signali 0-5 mA tok kuchiga va 0,02-0,1 MPa ga teng bo'lgan siqilgan havo bilan ishlaydi.

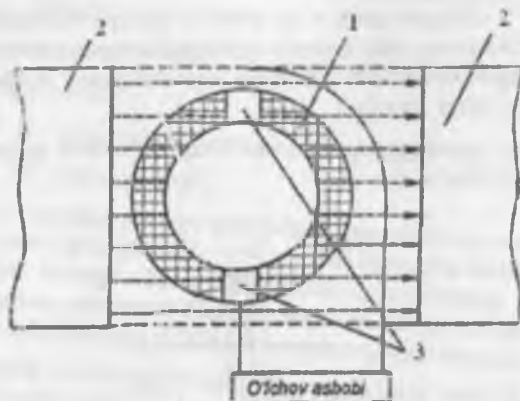

5.4.- rasm. Induksion sarf o'lchagich.

Induksion sarf o'lchagichlar bir qator qulayliklarga ega. Sezgir elementning o'lchanayotgan mahsulot bilan kontaktda bo'lmasligi uni mahsulot bilan yuzaga keladigan kimyoviy o'zgarishlardan saqlaydi. Bu esa Kimyo va oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyatga ega. Asbob inersiyasiz hisoblanib, uni avtomatik rostlash sistemalarida qo'llash foydalidir. Asbobning ko'rsatishi suyuqlikning zichligiga, qovushoqligiga va oqimning xarakteriga (turg'un, turg'un bo'lmagan) bog'liq emas.

Induksion sarf o'lchagichlar bir qancha kimyo va oziq-ovqat mahsulotlarining sarfini o'lchash uchun qo'llaniladi.


Sarf o'lchagich ichki diametri 3 dan 1000 mm gacha bo'lgan quvurlarda 1-2500 m³ soat sarflarni o'lchashni ta'minlaydi, xatoligi 5 % dan oshmaydi.

Suyuqlik va gazsimon moddalar miqdorini o'lchash uchun ishlatiladigan hisoblagichlar ishlash usuliga ko'ra tezlik, hajm va vazn hisoblagichlariga bo'linadi. Ishlab chiqarishda ko'proq tezlik va hajm hisoblagichlari ishlatiladi. Gazlar miqdorini o'lchashda esa hajmiy usuldan foydalaniladi.

5.2.MODDALAR MIQDORINI O'LCHASH ASBOBLARI TEZLIK SHETCHIKLARI

Bu asboblarning ishlash usuli spiralsimon parrakka yoki boshqa o'lchash elementiga ta'sir ko'rsatadigan harakatdagi oqimning o'rtacha tezligini o'lchashga asoslangan. Aylanish qismining shakliga ko'ra hisoblagichlar vintli va parraklilarga bo'linadi. Birinchisi o'lchanayotgan oqimga parallel holda, ikkinchisi esa unga

perpendikulyar holatda joylashtiriladi. Parrakning aylanishlar soni oqimning o'rtacha tezligiga, ya'ni oqib o'tayotgan suyuqlik yoki gazning sarfiga proporsionaldir. Spiralsimon parrakli tezlik hisoblagichning prinsipial sxemasi 5.5-rasmda keltirilgan bo'lib, u asbobning korpusi 10 ichiga joylashtirilgan spiralsimon parrakdan iborat. Parrakning o'qiga krestovina 7 ga qotirilgan orqa podshipnik 6 oldidan chervyak 8 o'tkazilgan. Chervyak bilan bog'lanadigan chervyakli valqa aylanishni uzatuvchi mexanizm 3 ga uzatadi. Bu mexanizm aylanishni o'q bilan bog'langan salnik 4 orqali o'tuvchi ko'rsatish mexanizmi 5 ga uzatadi.

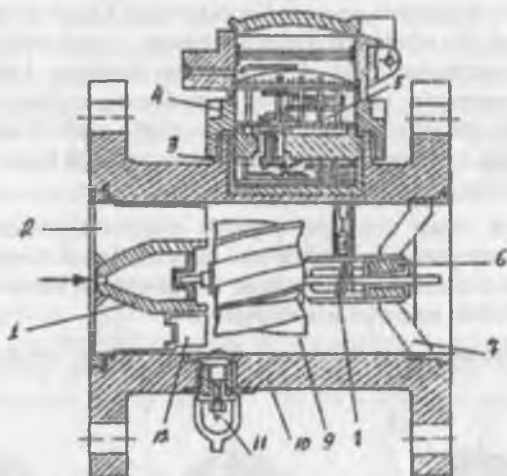

5.5- rasm. Spiralsimon parrakli tezlik hisoblagichi.

Asbob katta ko'rsatgichining shkalasi bo'linmalar oralig'i $0,001 \text{ m}^3$ bo'lgan 100 qismga, kichkina ko'rsatgichlar shkalasi esa bo'linmalar oralig'i 0,1; 10; 100; 1000 m^3 bo'lgan 10 qismga bo'lingan. Suyuqlik kirish tomonidan aylanish qismi oldidan oqim yo'nalishini to'g'rilagich 2 o'rnatilgan.

Vertikal o'q atrofida parrak 12 aylanib, richagli uzatma 11 orqali hisoblagichni rostlash uchun xizmat qiladi. Parrakning oldingi podshipnigi 1 oqim to'g'rilagich ichiga joylashtirilgan. Soatiga 600 m^3 gacha suvni o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan spiralsimon parrakli hisoblagichlar tayyorlanadi. O'tayotgan sarf miqdoriga qarab asbobning xatoligi 2-3 % ni tashkil qiladi. Asbob asosan quvurlarning g'orizontal qismlarida o'rnatiladi. Tinch oqim harakatini ta'minlash uchun hisoblagich oldidan quvurning to'g'ri qismida 8-10 D uzunlikda, hisoblagichdan keyin esa 5 D dan kam bo'lmagan uzunlikda masofa qoldiriladi (D - quvurning ichki diametri).

HAJM HISOBLAGICHLARI

Hajm hisoblagichlarining ishlash usuli moddaning muayyan hajmini o'lchash kamerasidan bosimlar farqi ta'sirida chiqarilishiga asoslangan. Ular asosan toza mexanikaviy aralashmalarsiz bo'lgan suyuqlik va gazlar miqdorini o'lchashga mo'ljallangan.

Ovalsimon shesternyali, cho'michli hisoblagichlar, porshenli, diskali va rotatsion hisoblagichlar hajm hisoblagichlari turiga kiradi.

Ovalsimon shesternyali suyuqlik hisoblagichlari Kimyo va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Bu asboblarda o'lchash kamerasi 2 orqali oqib o'tayotgan suyuqlik ovalsimon shesternyalar 5 va 4 ni aylanma harakatga keltiradi (5.6- rasm). Ovalsimon shesternyalar esa o'z navbatida moddaning ma'lum hajmga ega bo'lgan qismini o'lchash kamerasi devori / oralig'ida ajratib oladi. Shesternyalar bir marta to'liq aylanganda, hisoblagich o'lchash kamerasining bo'sh hajmi yuzasi yig'indisiga teng miqdorda suyuqlikni ajratib oladi.

Hisoblagich orqali o'tayotgan suyuqlik miqdori hisoblash mexanizmi bilan bog'langan shesternyaning aylanishlar soni bilan aniqlanadi. Sanoatda 0,8 dan 36 m³ soat chegarada o'lchashni ta'minlaydigan hisoblagichlar ishlab chiqariladi. Shartli o'tish diametri 15-80 mm; o'lchash aniqligi 0,5 %.

Katta hajmdagi gaz miqdorini o'lchash uchun rotatsion hisoblagichlar qo'llaniladi.



5.6- rasm. Ovalsimon shesternyali hajm hisoblagichlari.

AVTOMAT TAROZILAR VA DOZATORLAR


Ag'darma cho'michli avtomatik tarozi

Kimyo va oziq-ovqat sanoati korxonalarida tayyor mahsulotlarni, yordamchi materiallarni va xom-ashyolarni hisobga olish uchun avtomat tarozilar keng qo'llaniladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sanoatida uzluksiz (konveyerli) va uzlukli (porsiyali) ishlaydigan avtomat tarozilar ishlab chiqariladi.

Ag'darma cho'michli avtomatik tarozining prinsipial sxemasi 5.7-rasmda ko'rsatilgan. Keng yelkali posongi / ning bir yelkasiga osma 3 orqali cho'mich 4 o'rnatilgan, ikkinchi yelkasiga esa tarozi toshi 3 qo'yilgan tosh ushlagich 5 osilgan.

Cho'mich bo'sh turgan paytda og'irlik markazi 5 cho'michning orqa tarafidagi posangi 6 ta'sirida osma nuqtaning o'ng tarafida turadi, cho'mich osma nuqta atrofida aylanishga intiladi, bunga tayanch 7 to'sqinlik qiladi. To'ldirilgan cho'michning og'irlik markazi S_1 holatga keladi, ya'ni osma nuqtasining chap tarafiga o'tadi. To'la cho'michning aylanishiga cho'michning tashqarisidan yon devoriga ishlangan va osma 3 bilan shamir orqali bog'langan hamda lo'kidon 9 ga tayangan prizma 8 to'sqinlik qiladi. Cho'mich ta'minlovchi voronka 10 orqali to'ldiriladi. Voronkaning chiqish teshigi to'siq 11 bilan berkiladi.

Cho'mich to'lib, muvozanat o'rnatilganda, tosh ushlagich tepaga ko'tarilib richaglar yordamida (rasmda ko'rsatilmagan) to'siq 11 ni berkitadi. Tortilayotgan materialning tarozi pallasiga kelishi tugatilgandan so'ng, to'la cho'mich inersiyaga muvofiq pastga harakatini davom ettiradi. Cho'mich pastga tushganida lo'kidon 9 harakatsiz tayanch 12 bilan uchrashadi, ko'tarilishda esa u prizma 8 dan chiqib ketadi. To'siqdan ozod bo'lgan cho'mich soat strelkasi yo'nalishiga qarshi aylanadi, cho'michdagi materialning og'irligi va bosimi ta'sirida eshikcha 13 ocqilib, cho'michdagi material to'kiladi. Tosh ushlagichning pastki qismida skoba 14 o'rnatilgan, skoba harakatsiz tayanch 15 ta'sirida cho'mich harakatini cheklaydi. Cho'michning bo'shashi paytida toshlar pastga tushib, cho'mich ko'tariladi. Cho'mich batamom bo'shaganida, og'irlik markazi osma nuqtasiga nisbatan o'ngga o'tishi tufayli, cho'mich soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha aylanadi va boshlang'ich holatiga keladi. Cho'michning aylanishi bilan birga to'siq 11 ochiladi va cho'mich yana to'ldiriladi. Bunday tarozilarning xatosi 5 - 1 %. Ularning hajmi turlicha bo'ladi.

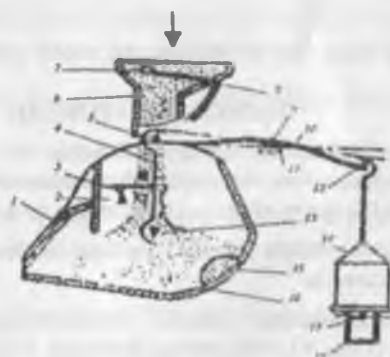


5.7- rasn. Ag'darma cho'michli avtomatik tarozining prinsipial sxemasi.

Osti ochiladigan cho'michli avtomat tarozilar

Bu tarozilarda kovshdan boshqa barcha asosiy elementlarining ishlashi yuqorida ko'rib chiqilgan ag'darma cho'michli avtomat tarozi bilan bir xil. Cho'michning ishlashi bir muncha boshqacha (5.8-rasn).

Cho'michning ochiladigan osti o'q atrofida aylanadi va cho'mich korpusida o'rnatilgan o'qda joylashgan uchli qirra (sobachka) bilan ilinadigan ilgakka ega. Keng yelkali posangi muvozanatlashganda va cho'mich mahsulot bilan to'ldirilgandan so'ng, u o'z in'rsiyasi bilan pastga qarab harakatlanadi, uchli qirra esa soat strelkasi bo'yicha aylanib, tayanchgacha itariladi va ilgak bo'shatiladi. Bu paytda cho'mich osti ochiladi va material to'kiladi. Qachonki cho'mich to'liq bo'shatilsa, uning osti unga qarshi qo'yilgan yuk ta'sirida berkitiladi va ilgak uchli qirra bilan ilinadi.

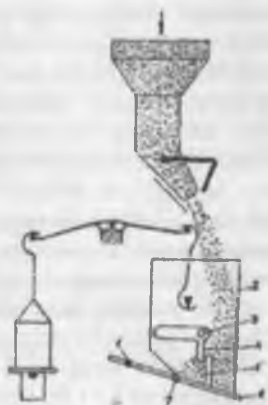

5.8-rasm. Osti ochiladigan cho'michli avtomat tarozi.

TAROZI DOZATORLAR


Boshqarish va rostlash tizimlarida sochiluvchan moddalar yoki suyuqliklarning berilgan sarfini saqlash uchun, shuningdek, bu mahsulotlarning belgilangan dozasini berish uchun mo'ljallangan mashina yoki qurilmalar *tarozi dozatorlar* deyiladi.

Tarozi dozatorlar ikkita asosiy guruhga bo'linadi: uzlukli va uzluksiz harakatlanadigan dozatorlar.

Uzlukli harakatlanadigan tarozi dozatorlarida dozalash belgilangan takrorlanadigan vaqt (sikl) ichida amalga oshiriladi. Eng ko'p tarqalgan bu turdagi asboblarga sochiluvchan yoki suyuq mahsulotlarni teng miqdorda idishlarga joylashtiruvchi tarozi dozatorlar misol bo'ladi.

Uzluksiz ishlaydigan tarozi dozatorlar esa to'liq ish davomida berilgan sarfni uzluksiz avtomatik ravishda saqlab turishni ta'minlaydi. Dozatorlarning bu turi elektrik yoki pnevmatik avtomatik rostlagichlar yordamida sarfni yopiq avtomatik rostlash sistemasi bilan ta'minlangan.

Kimyo va oziq-ovqat sanoatida uzluksiz ishlaydigan lentali tarozi dozatorlar eng ko'p tarqalgan (5.9-rasm).

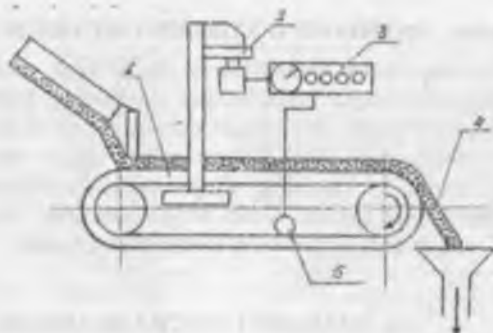

5.9 – rasm. Uzlüksiz ishlaydigan lentali tarozi - dozator

Mahsulot oqimi 4 yuk qabul qiluvchi konveyer 1 ga tushadi va massa o'lchov o'zgartigichi 2 hamda o'lchov o'zgartigichi 5 yordamida to'xtovsiz o'lchanadi. O'lchash to'g'risidagi signal esa bu o'zgartigichlardan sarf integratori 3 ga beriladi. Bunday dozatorlarning ishlash usuli yuk qabul qiluvchi konveyerda mahsulot sarfi $Q(t)$ ni vaqt (t) funksiyasi hisoblangan og'irlik kuchi $P(t)$ ga aylantirishga asoslangan. Turg'unlashuvchi rejimda dozatorning ish unumdorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q = C \cdot q \cdot V_k \quad (6.1)$$

bu yerda: C – yuk qabul qiluvchi qurilma turiga bog'liq bo'lgan koeffitsiyent;

q – yuk qabul qiluvchi konveyerga tushadigan yuklanish, kg/m.

V_k – konveyerning harakat tezligi, m/s.

Asbobsozlik sanoatida yuqori aniqlikni ta'minlaydigan har ko'rinishdagi tarozilar, avtomatik tarozi dozatorlari o'lchash va dozirovka qilish uchun ishlab chiqariladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Sarf deb nimaga aytiladi?
2. Miqdor deb nimaga aytiladi?
3. Sarf qanday birliklarda o'lchanadi?
4. Toraytirgich sifatida nimalardan foydalaniladi?
5. Hisoblagichlar qanday turlarga bo'linadi?
6. Sochiluvchan moddalarning sathi qanday asboblarda yordamida o'lchanadi?
7. Induksion sarf o'lchagichlarning ishlash usuli nimaga asoslangan?
8. Rotometrlarning ishlash prinsipi nimaga asoslangan?
9. Induksion sarf o'lchagichni ishlash prinsipi nimaga asoslangan?
10. Tarozilarning qanaqa turlarini bilasiz?

VI-bob. MODDANING XOSSASI VA TARKIBINI O'LCHASHI

Kimyo va oziq - ovqat mahsulotlarini qayta ishlab, ularni tayyor mahsulotga aylantirish jarayonida qayta ishlanayotgan moddaning fizik-kimyoviy holati va tarkibi ko'p marta o'zgaradi. Bu mahsulotlarning holati va tarkibini xarakterlovchi kattaliklarni o'lchash borayotgan jarayon rejimi haqida bevosita fikr yuritishga imkon beradi, chunki bu kattaliklar olingan mahsulot sifatini aniqlaydi. Shuning uchun bu kattaliklarni nazorat qilish kimyo sanoatida texnologik jarayonlarni boshqaruvchi istalgan tizimning zaruriy elementi hisoblanadi.

6.1. NAMLIKNI O'LCHASH ASBOBLARI

Gaz (bug') namligining miqdori absolyut va nisbiy namliklar bilan xarakterlanadi. Absolyut namlikning o'lchov birligi kg/m^3 , g/m^3 .


Nisbiy namlik — absolyut namlikning berilgan modda birlik hajmidagi (berilgan temperaturada) mumkin bo'lgan suv massasiga nisbatidir. Bundan ko'rinadiki, nisbiy namlik to'yinish darajasini aniqlaydi. Odatda, nisbiy namlik protsentlarda ifodalanadi. Namlikni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblarni namlik o'lchagichlar deyiladi. Namlik o'lchagichlarning ishlashi turli usullarga asoslangan: psixrometrik, gigrometrik, elektrik, shudring nuqtasi, kimyoviy va boshqalar. Foydalaniladigan usullariga ko'ra asboblarni ham turlicha bo'ladi: psixrometrlar, gigrometrlar, namlik o'lchagichlar (elektrik, tarozili va boshqalar). Avtomatlashtirish sxemalarida esa psixrometrlar, elektr namlik o'lchagichlar (konduktometrik, sig'imli) ko'p qo'llaniladi.

Psixrometrlar

Bu asboblarning ishlashi psixrometrik effektidan foydalanishga, ya'ni namlik bog'lanish tezligining atrof-muhit namligiga bog'liqligiga asoslangan.

Psixrometr (6.1.- a rasm) ikkita - quruq 7 va namlangan 2 termometrdan iborat. Quruq termometr bo'shliqda (havoda) joylashgan, ho'llangan termometrning sezgir qismi yupqa material 4 bilan o'ralgan bo'lib, uning bir uchi suvli maxsus idish 5 ga botirilgan. Termometrlar asos 3 ga qotirilgan.

Namlangan termometr yuzasidan namlik ko'tarilishi natijasida uning temperaturasi pasayadi. Buning natijasida termometrlarning turli xil ko'rsatishi temperaturalar farqini, ya'ni psixrometrik farqni beradi. Bu farqdan esa maxsus jadval yoki nomogramma yordamida nisbiy namlik aniqlanadi (6.1.- b rasmi).

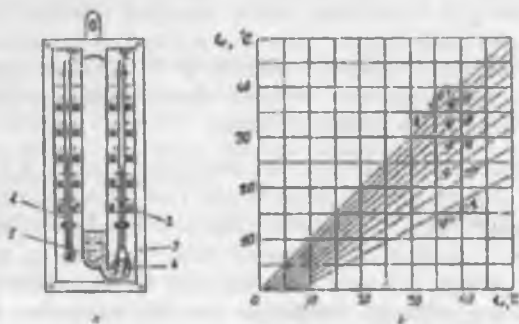

6.1.- rasm. *a* - simobli psixrometr, *b* - namlikni aniqlash nomogrammasi.


Nisbiy namlik (%) larda) psixrometrik farqqa bog'liq bo'lib, quyidagicha ifodalanadi:

$$\varphi = [P_n - A(t_k - t_n)]/P_k \quad (6.1)$$

bu yerda: P_n - bug'larning elastikligi (partial bosim), namlangan termometning t_n temperaturasi tekshirilayotgan mahsulotni to'yintiruvchi, Pa;

A - psixrometring tuzilishiga bog'liq bo'lgan psixrometrik koeffitsiyent, namlangan termometni gaz (havo) bilan puflash tezligi va gaz (havo) ning bosimi;


P_k - bug'larning elastikligi (partial bosim), quruq termometning t_k temperaturasi tekshirilayotgan mahsulotni to'yintiruvchi, Pa.

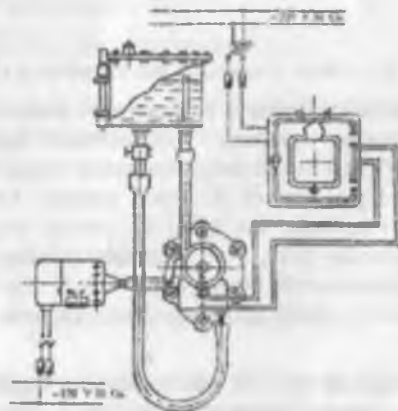

6.2.- rasm. Avtomatik elektron psixrometr qurilmasi.

Saroatda gaz va havoning nisbiy namligini uzluksiz o'lchash, qayd etish va roslash uchun mo'ljallangan avtomatik elektron psixrometrlar ishlab chiqariladi. Psixrometr birlamchi o'zgartgich (datchik DVP) 1, havoni tortib oluvchi qurilma 2, birlamchi o'zgartgichga suv yetkazib berish uchun mo'ljallangan idish 3 va ikkilamchi asbob 4 dan iborat (6.2.- rasm).

Avtomatik psixrometning prinsipial elektr sxemasi 6.3.- rasmda keltirilgan. Asbobning o'lchash sxemasi ikkita ko'prik I va II (manba o'zgaruvchan tok bilan), elektron kuchaytirgich EK, reversiv (ikki tomonga harakatlanadigan) dvigatel RD dan tuzilgan. Ko'priklar ikkita umumiy yelka R_1 va R_2 ga ega, bundan tashqari I ko'prik R_3 yelkaga, II ko'prik R_4 yelkaga ega. Quruq qarshilik termometri qarshilik R_5 I ko'prikning yelkasiga, namlangan qarshilik termometri R_6 esa II ko'prikning yelkasiga ulangan. I ko'prikning A va V diagonalalar uchlaridagi potentsiallar farqi quruq qarshilik termometrning temperaturasi ga proporsional, II ko'prikning A va S diagonalalar uchlaridagi farq esa namlangan qarshilik termometrning temperaturasi ga to'g'ri proporsional.

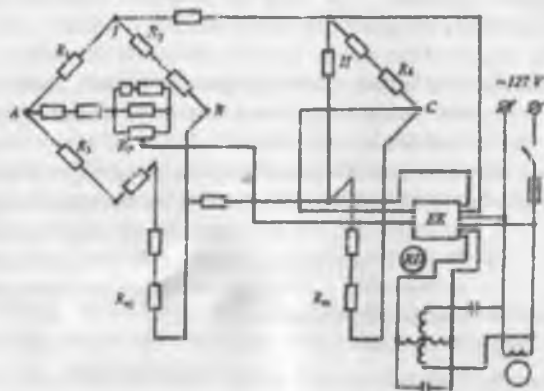

6.3.- rasm. Avtomatik psixrometning elektr sxemasi.

Ikkala ko'prik diagonalining V va S nuqtalari orasida kuchlanishning kamayishi quruq va namlangan qarshilik termometrlari temperaturalarining farqiga proporsionaldir. O'lchash sxemasining muvozanat holati reversiv dvigatel RD orqali harakatga keltiriladigan reoxord R_r ning surgichi holatini avtomatik ravishda o'zgartirish bilan o'matiladi. Shu bilan bir paytda dvigatel asbob ko'rsatgichini harakatlantiradi. Shunday qilib, V va S nuqtalar orasida kuchlanish kamayishining kattaligi ma'lum psixrometrik farqqa to'g'ri keladi. Bu kuchlanishning kamayishi reversiv dvigatelning kirishiga o'matilgan elektron kuchaytirgich EK da kuchaytiriladi.

Namlik o'lchagichlar turli xil mahsulotlarning namligini o'lchaydi. Masalan, havoning nisbiy namligini o'lchash uchun ko'p nuqtali BB4 rusumdagi namlik o'lchagich, suyuq va sochiluvchan moddalarning namligini o'lchash uchun esa sig'imli avtomatik namlik o'lchagichlar ishlatiladi.

6.2. SUYUQLIKLARNING ZICHLIGINI O'LCHASH ASBOBLARI

Suyuqliklarning holatini, ko'p hollarda tarkibini tavsiflovchi fizik kattaliklardan biri ularning zichligi hisoblanadi. Kimyo sanoatining barcha tarmoqlarida shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarida zichlikni o'lchash asosiy o'rin egallaydi. Shuning uchun ham zichlikni avtomatik o'lchash sanoatda ko'pchilik jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim o'rin egallaydi.

Modda massasining birlik hajmga bo'lgan nisbatiga *zichlik* deyiladi, ya'ni

$$\rho = m/V \quad (6.2)$$

bu yerda: ρ - tarkibi bir xil bo'lgan moddaning zichligi yoki tarkibi turlicha bo'lgan moddaning o'rtacha zichligi, kg/m^3 ;

m - moddaning massasi, kg ;

V - moddaning hajmi, m^3 .

Suyuqlik zichligining temperaturaga bog'liqligi normal (20°C) temperaturada quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$\rho_{20} = \rho_t [1 + \beta(t - t_0)] \quad (6.3)$$

bu yerda: ρ_t - ishchi temperaturadagi suyuqlik zichligi, kg/m^3 ;

β - suyuqlik hajmiy issiqlik kengayishining o'rtacha koeffitsiyenti, 1°C ;

t - normal temperatura, $^\circ\text{C}$;

t_0 - suyuqlikning ishchi temperaturasi, $^\circ\text{C}$.

Ishlash usuliga ko'ra turli xil suyuqliklarning zichligini o'lchashda keng tarqalgan asboblardan quyidagilardan iborat:


- mexanik;
- radioizotopli;
- akustik (tovush to'lqinlari yordamida).

Mexanik zichlik o'lchagichlar

Mexanik zichlik o'lchagichlarda asbobdan, ya'ni sezgir elementdan chiqadigan o'lchash signalining qiymati tekshirilayotgan suyuqlikning molekulyar-mexanik xususiyatiga yoki sodir bo'ladigan mexanik-molekulyar o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi. Mexanik zichlik o'lchagichlar suyuqliklarning zichligini o'lchashda eng ko'p

o'tayotgan suyuqlik zichligini o'lchashda qalqovichda hosil bo'ladigan itaruvchi kuchni muvozanatlashtiruvchi kuch hosil qilinadi.

Bundan tashqari tortsion trubka 4 differensial - transformatorli o'zgartgich 5 ning o'zagi bilan bog'langan bo'lib, unga to'g'ri keladigan o'lchash asbobi ulanadi. Ulash kamerasi davriy ravishda asosning ostki qismida o'rnatilgan to'kish jo'mragi orqali tozalanadi.

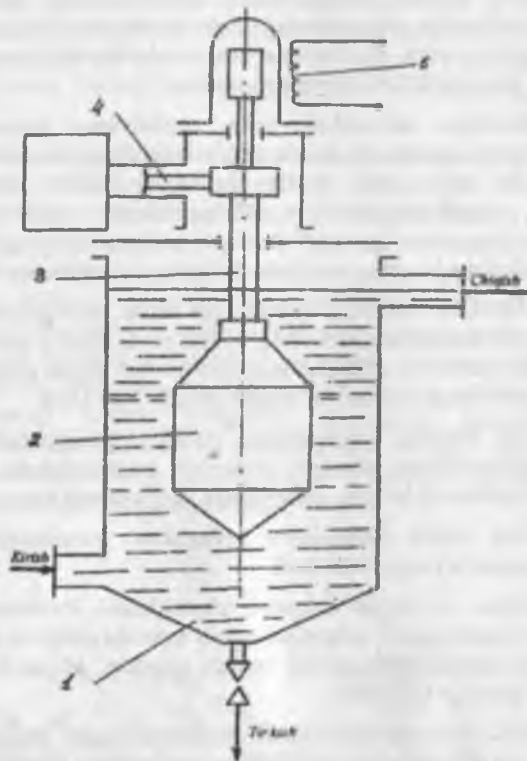

6.5.-rasm. Qalqovichli zichlik o'lchagichning struktura sxemasi.

Gidrostatik zichlik o'lchagichlar

Gidrostatik zichlik o'lchagichlarning tuzilishi oddiyligi va tekshirilayotgan suyuqlikka tushirilgan o'lchov o'zgartgichlarda qo'zg'aluvchan qismlarning yo'qligi ularning sanoatda keng qo'llanilishiga olib keldi. Ularning ishlashi suyuqlik sirtiga nisbatan H chuqurlikdagi P bosimni o'lchashga asoslangan:

$$P = \rho \cdot g \cdot H \quad (6.4)$$


bu yerda: ρ - suyuqlik zichligi, kg/m^3 ;

g - og'irlik kuchi tezlanishi, m/s^2 ;

H - suyuqlik ustunining balandligi, m.

Suyuqlik ustunining balandligi H o'zgarmas bo'lsa, P bosim suyuqlik zichligining o'lchovi bo'ladi. Gidrostatik zichlik o'lchagichlarda suyuqlik ustunining bosimi, odatda, suyuqlik orasidan inert gaz (havo) ni uzluksiz puflab o'lchanadi (6.6-rasm). Bu gazning bosimi suyuqlik ustuni bosimiga proporsional.


Suyuqlik ustunining bosimini bu usulda o'lchash ko'rsatishlarni masofaga uzatish imkonini beradi. Puflanadigan inert gaz suyuqlikning xususiyatlariga ko'ra tanlanadi. Puflanadigan gazning sarfi katta bo'lmay, doimiy bo'lishi shart, chunki sarfning tebranishi o'lchovda qo'shimcha xatolarga olib kelishi mumkin.

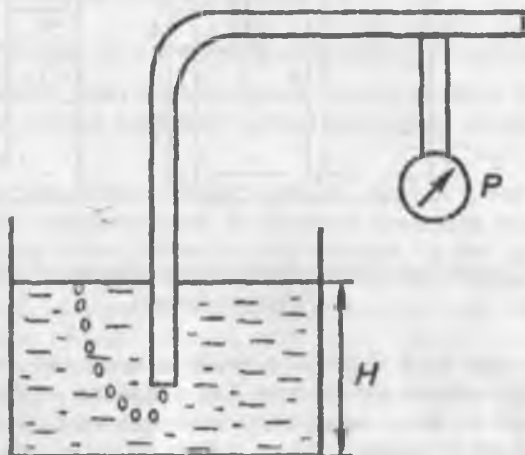

6.6.- rasm. P'ezometrik zichlik o'lchagichning printsiipial sxemasi.

P'ezometrik zichlik o'lchagichlar asosan tuzli va boshqa eritmalarining zichligini o'lchashda keng qo'llaniladi. Ularning o'lchash chegarasi $1100-1200 \text{ kg/m}^3$ bo'lib, $1-2 \text{ kg/m}^3$ aniqlikka ega.

Ikkita idish 1 va 5 ga uchta barbatajli trubka 2,4,6 lar tushirigan gidrostatik zichlik o'lchagich 6.7.- rasmda ko'rsatilgan. Bu trubkalar orqali suyuqlik ustuni balandligiga ta'sir etadigan siqilgan havo uncha katta bo'lmagan bosim ostida beriladi. Sezgir differentsial manometr 7 trubkalar 2 va 4 orasiga joylashtirilgan. Maxsus manbadan drossel 3 orqali (u orqali beriladigan havo rostlanadi) barbatajli trubkalarga havo uzatiladi.

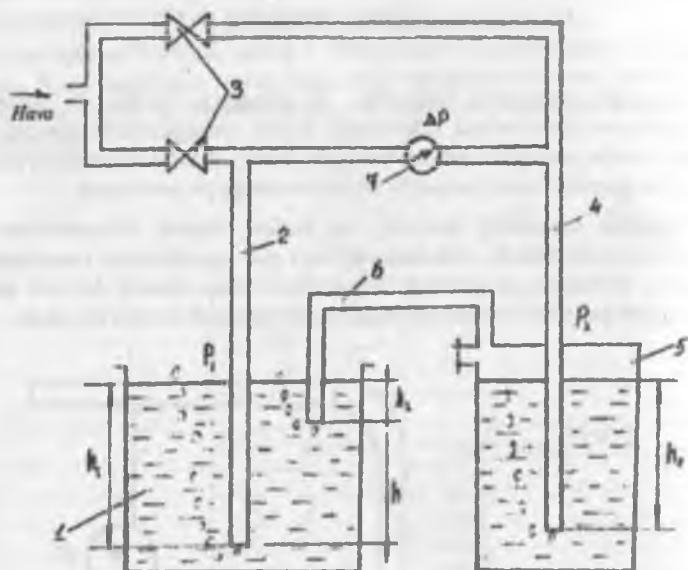

6.7.- rasm. Gaz uzluksiz haydaladigan differentsial gidrostatik zichlik o'lchagich sxemasi.

Idish 1 orqali tekshirilayotgan suyuqlik to'xtovsiz oqib o'tadi, idish 5 ga esa etalon suyuqlik solinadi. Siqilgan havo 2 va 4 trubkalar orqali ma'lum chuqurlikda tekshirilayotgan va etalon suyuqliklarga tushirilgan trubkalar 2 va 4 ga uzatiladi. Trubka 2 da hosil bo'ladigan P_1 bosim tekshirilayotgan suyuqlikning h_1 balandlikda hosil qiladigan gidrostatik qarshiligidan aniqlanadi:

$$P = \rho \cdot g \cdot h_1 \quad (6.5)$$

bu yerda: ρ - tekshirilayotgan suyuqlik zichligi, kg/m^3 ;

h_1 - trubkaning cho'kish chuqurligi, m.

Trubka 4 ga uzatilgan havo idish 5 ga qo'yilgan etalon suyuqlikdan o'tadi va h_2 chuqurlikda tekshirilayotgan suyuqlikka tushirilgan trubka 6 ga tushadi. Shunday qilib, trubka 4 da hosil bo'lgan bosim etalon suyuqlik ustuni balandligi h_0 va tekshirilayotgan suyuqlik ustuni balandligi h_2 lar gidrostatik qarshiliklari yig'indisidan aniqlanadi, ya'ni

$$P_2 = (\rho_0 h_0 + \rho h_2)g \quad (6.6)$$

bu yerda: $\rho_0 = \text{const}$ - etalon suyuqlik zichligi, kg/m^3 .

Demak, difmanometr 7 yordamida o'lchanadigan 2 va 4 trubkalardagi bosimlar farqi

$$\Delta P = (\rho h + \rho_0 h_0) g \quad (6.7)$$

ga teng bo'ladi, bu yerda: $h = h_1 - h_2$

Odatda etalon suyuqlikning zichligi tekshirilayotgan suyuqlik zichligiga yaqinroq qilib tanlanadi. Agar $h_0 = h$ bo'lsa, bosimlar farqi $\Delta R \approx 0$ bo'lib, tekshirilayotgan suyuqlikning zichligi minimal bo'ladi. Agar tekshirilayotgan suyuqlikning zichligi maksimal bo'lsa, bosimlar farqi ham maksimal qiymatga ega bo'ladi.

Sanoatda $900-1800 \text{ kg/m}^3$ o'lchash diapazoniga, $\pm 4 \%$ xatolikka ega bo'lgan gidrostatik zichlik o'lchagichlar ishlab chiqariladi.

6.3. ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI O'LCHASH

Suyuqliklar tarkibini analiz qilish deyilganda ularning elementar, funksional yoki molekulyar tarkibini aniqlash tushuniladi. Tarkibni aniqlaydigan asboblari analizatorlar deb ataladi.


Muhitda faqat bitta komponentning miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan analizatorlarni ba'zan konsentratometrlar deb yuritiladi. Suyuqliklar konsentratsiyasini o'lchash uchun quyidagi o'lchov birliklari eng ko'p tarqalgan: mg/sm^3 ; g/sm^3 ; massasi yoki hajmi bo'yicha; $\%$. Temperatura, bosim va shu kabi faktorlarning o'lchash natijalariga kuchli ta'sir etishi analitik o'lchashlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Bu faktorlar ayniqsa o'lchash aniqligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun avtomatik analizatorlar, odatda, namunalarni tanlab olish, ularni analizga tayyorlash, o'lchash sharoitlarini stabilash yoki tuzatishlarni avtomatik kiritish va hokozolar uchun qo'shimcha murakkab jixozlar bilan ta'minlangan bo'ladi.

Analiz qilinadigan suyuqliklarning turli-tumanligi va ularning tarkibi hamda xossalarning keng chegarada bo'lishi analiz qilish usullari turlicha bo'lgan avtomatik asboblari ishlab chiqarishni taqozo etadi. Asbobsozlik sanoati xilma-xil suyuqliklarni analiz qiluvchi turli avtomatik analizatorlari ishlab chiqaradi. Suyuqliklarni analiz qilishning sanoatda eng ko'p tarqalgan usullariga konduktometrik, potensiomertik, optik, titromertik va radioizotopli usullar kiradi. Quyida sanoatda eng keng tarqalgan usullar va asboblari ko'rib chiqilgan.

Eritmalarni analiz qilishning konduktometrik usuli


Elektrolit eritmalarining konsentratsiyasini ularning elektr o'tkazuvchanligiga ko'ra o'lchash (konduktometrik) laboratoriya sharoitida ham, sanoat sharoitida avtomatik nazorat qilish uchun ham keng qo'llaniladi.

Konduktometrik konsentrametrlarning ishlashi eritmalar elektr o'tkazuvchanligining ular konsentratsiyasiga bog'liqligiga asoslangan Arrenius nazariyasiga ko'ra elektrolitlar

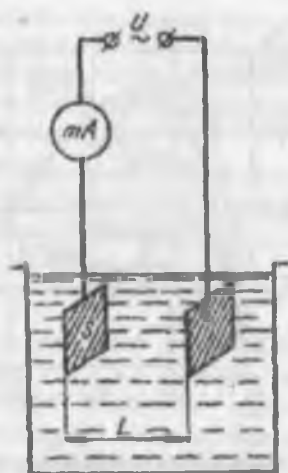

6.9.- rasm. Konduktometring ikki elektrodli o'lchash yacheykasi.

Konduktometrik o'lchashlar amaliyotida L/S nisbat o'lchash yacheykalarining tajribada aniqlanadigan konstantalari degan nom oldi. Buning uchun yacheyka etalon eritma bilan to'ldiriladi (bu eritma sifatida, odatda, kaliy xloridning eritmasidan foydalaniladi), yacheykaning qarshiligi o'lchanadi va quyidagi tenglamadan K ning kattaligi aniqlanadi:

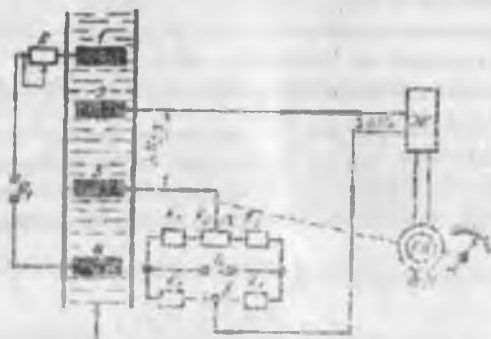

6.10- rasm. To'rt elektrodli o'lchash yacheykasi bo'lgan konduktometring sxemasi.

$$K = R\delta \quad (6.10.)$$

bu yerda:

R - elektrodlar orasidagi ulchangan qarshilik, Om ;

δ - etalon eritmaning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi, $\text{Sm}^{-1}\cdot\text{cm}$.

Elektr o'tkazuvchanlikni o'lchashda sanoat chastotasidagi yoki chastotasi oshirilgan o'zgaras tokdan ham, o'zgaruvchan tokdan, ham foydalanish mumkin.

Ikki elektrodli o'lchash yacheykasi bilan bir qatorda to'rtta elektrodli bor yacheykalardan ham foydalaniladi (6.10.-rasm). Tok eritmada ikki tashqi elektrodlar 1 va 4 orasida o'tadi, bu elektrodlar kuchlanish manbai U ga ulangan bo'ladi. Rezistor R ning cheklovchi qarshiligi kattaligi tufayli yacheyka zanjiridagi tok kuchi, eritmaning qarshiligi o'zgarishidan qat'iy nazar, o'zgarmasdan qoladi. Ikki ichki elektrod 2 va 3 potensiometr vazifasini bajaradi va eritmada kuchlanish tushuvini o'lchash uchun mo'ljallanadi:

$$\Delta U_{2,3} = IR, \quad (6.11.)$$

Binobarin,

$$\Delta U_{2,3} = \frac{KI}{\delta} = K' / \delta \quad (6.12.)$$

$$K' = KI = const \quad (6.13.)$$

Shunday qilib, elektrodlar 2 va 3 orasidagi potensiallar farqi nazorat qilinayotgan eritmaning konsentratsiyasi bilan bir qiymatda aniqlanadi. O'lchanadigan kattalik $\Delta U_{2,3}$ muvozanatlovchi ko'prikning a va b uchlaridagi potensiallar ayirmasi U_{ab} bilan taqqoslanadi. Agar $U_{ab} = \Delta U_{2,3}$ teng bo'lmasa, u holda elektron kuchaytirgich EK ning kirishiga muvozanatning buzilish signali $\Delta U_1 = U_{ab} - \Delta U_{2,3}$ kiradi.

Muvozanat vaqtida $U_{ab} = \Delta U_{2,3}$ bo'ladi, bunda elektrodlar 2 va 3 zanjirida tok bo'lmaydi. O'lchashdagi temperatura xatoliklarini avtomatik kompensatsiyalashni muvozanatlovchi ko'prikning yelkalaridan biriga ulangan metall qarshilik termometri R, bajaradi. Nazorat qilinayotgan eritmaning temperaturasi o'zgaranda Rt qarshilik ham o'zgaradi, buning natijasida potensiallar ayirmasi U_{ab} ham o'zgaradi. R, o'zgarandagi orttirma $U_{ab} (\Delta t)$ nazorat qilinayotgan eritmaning temperaturasi o'zgarishi t tufayli xosil bulgan orttirma $\Delta U_{2,3} (\Delta t)$ ga kattaligi jihatidan teng va ishorasi jixatidan qarama-qarshi bo'lishi kerak. Bu tenglikka kompensatsiyalovchi ko'prikning parametrlarini (R_1, R_2, R_3) rezistorlarning qarshiliklarini) hamda kuchlanish U_2 ni tanlash yo'li bilan erishiladi.

Eritmalarning elektr o'tkazuvchanligi temperaturaga juda bog'liq. Eritma temperaturasi 1°C ga ortsa, uning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi 1,5-2% ga oshadi. Eritmalarning temperaturasi amalda juda keng chegaralarda o'zgaradi, shuning uchun konduktometrik konsentratomerlar temperatura o'zgarishining o'lchash natijalariga ta'sir qilishini bartaraf qiluvchi avtomatik kompensatorlarga ega bo'lishi kerak. Kimyo sanoatida avtomatik temperatura kompensatorlari eng ko'p tarqalgan bo'lib, suyuqlikli kompensatorlar ularning turlaridan biridir.

Suyuqlikli kompensator parametrlari o'lchash yacheykasining parametrlariga o'xshash elektrod datchikdan iboratdir. Kompensator elektr o'tkazuvchanlik

$$I_p = \frac{E_p}{R_p} = \frac{E_p x}{K_p} = \frac{\omega_1 U}{\omega_2 K_p} x \quad (6.15.)$$

bu yerda;

R_p - suyuqlik o'ramining qarshiligi;

K_p - past chastotali konduktometrik yachsykaning konstantasi; uning qiymati suyuqlik o'rami uzunliginnng o'tkazuvchi kesimi yuzi nisbatiga teng bo'lib, odatda K_p ning kattaligi tajriba yo'li bilan topiladi;

x - eritmaning elektr o'tkazuvchanligi.

(6.15.) tenglamaning o'ng qisnidagi x kattaliklan boshqa hamma kapaliklar o'zgarmasdir. Shuning uchun tok kuchi I_p nazorat qilinayotgan eritmaning konsentratsiyasiga teng bo'ladi.


Tok kuchi I_p ikkinchi transformator Tp2 bilan o'lchanadi, suyuqlik o'rami uning uchun birlamchi cho'l'gam b o'lib xizmat qiladi. O'lchash transformatori Tp2 ning ikkilamchi cho'l'gamida hosil bo'ladigan EYuK E_{ω} ning kattaligi konsentratsiyaga proporsional bo'ladi. Ko'pgina hollarda uni kompensatsion usulda o'lchanadi. buning uchun transformator Tp2 ning qo'shimcha cho'l'gami ω , dan foydalaniladi, bu ransformatorning amper - o'ramlari soni eritmaning amper - o'ramlariga ko'ra hisoblanadi.

Kompensatsiya sharti:

$$I_p \omega_1 = I_p \omega_2 ; \quad (6.16.)$$

Kompensatsiyalovchi cho'l'gam orqali o'tadigan tok kuchini o'lchash uchun reversiv dvigatel' PD dan foydalaniladi, u surilgich R_p ni siljitadi. Reoxord surilgichining va asbobning u bilan bog'langan strelkasining vaziyati nazorat qilinayotgan eritma konsentratsiyasiga proporsional bo'ladi. O'lchashdagi temperatura xatoliklarini kompensatsiyalash uchun qarshilik termometri R_t mo'ljallangan, u ko'prik sxemasiga ulangan bo'lib, nazorat qilinayotgan eritma ichida turadi. Kontaktsiz past chastotali konduktometrlardan solishtirma elektr o'tkazuvchanligi $1 \cdot 10^{-4} \text{ Cm/cm}$ chegarasida bo'lgan elektrolitlarning konsentratsiyasini nazorat qilishda foydalaniladi. KK seriyasidagi konduktometrlarda 10^{-2} dan 1 Cm/cm gacha bo'lgan elektr o'tkazuvchanlikni o'lchash KK-8 va KK-9 konduktometrlari bilan bajariladi.

Yuqori chastotali konduktometrlarda analiz qilinayotgan eritmaning konsentratsiyasini o'lchash eritmaning unga bog'liq b o'lgan reaktiv qarshiligini nazorat qilish y o'li bilan bajariladi.

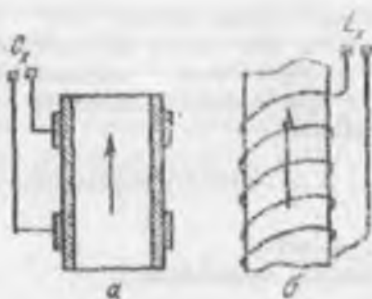

6.12.- rasm . Kontaktsiz yuqori chastotali konduktometning o'zgartkichlari:
a- sig'imli; b-induktivlikli.

Yuqori chastotali kontaktsiz konduktometrlarning birlamchi o'zgartkichlari o'lchanadigan reaktiv qarshilikning turiga qarab sig'imli va induktivli xillarga bo'linadi. Har ikki turdagi o'zgartkichlarning sxemasi 6.12.-rasmda ko'rsatilgan. Eritmaning konsentratsiyasi bilan o'zgartkichlarning chiqish parametrlari S_x va L_x o'rtasida murakkab bog'liqlik mavjud bo'lganligi sababli (bu borliklikka eritmaning ta'biatidan tashqari o'zgartkichning geometriyasi va materiali, ta'minlash chastotasi va boshqalar ta'sir qiladi) ularning darajalanish xarakteristikalarini har qaysi konkret o'zgartkich va eritma uchun tajriba yo'li bilan aniqlanadi.

Yuqori chastotali konduktometrlarni o'lchash o'zgartkichlari sifatida yuqori chastotali generatorlardan ta'minlanadigan ko'priklari va rezonansli sxemalardan foydalaniladi. Rezonansli

sxemalarda rezonans konturining birlamchi o'zgartkich induktivli yoki sig'imli qarshiliklariga bog'liq bo'lgan xususiy tebranishlari o'lchanadi.

Analiz qilishning potentsiometrik usuli

Potensiometrik usul muayyan indikator elektrodlar hosil qilgan EYuK ni o'lchash yo'li bilan ionlar konsentratsiyasini aniqlashga asoslangan. Bunda konsentratsiyani bevosita potentsiallari farqini o'lchash bilan aniqlash mumkin. Texnologik tekshirishlarda eritma konsentratsiyasi, ko'pincha pH ning qiymati bo'yicha o'lchanadi. Agar $pH < 7$ bo'lsa, kislotali; $pH = 7$ bo'lsa, neytral; $pH > 7$ bo'lsa, ishqorli eritma bo'ladi. Avtomatik asboblarda pH ni o'lchash uchun elektr usuldan foydalaniladi. U tekshirilayotgan eritmaga botirilgan, shishadan tayyorlangan o'lchash elektrodining eritma pH qiymatiga ko'ra elektrod eritma chegarasida potentsiallar farqini o'zgartirishiga asoslangan. Biroq, faqat bitta elektrod va eritma o'rtasidagi potentsiallar farqini o'lchab bo'lmaydi, chunki o'lchash asosi ulanganida asbobni eritmaga ulaydigan o'tkazgich bilan eritma orasida ham potentsiallar farqi hosil bo'lib, u ham eritmada vodород ionlari konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli elektrod potentsiallarini o'lchashda ulchash elektrodini bilan bir qatorda yordamchi elektrodan ham foydalaniladi, uning potentsiali o'zgarmas bo'lib, eritmaning xossalari bog'liq bo'lmaydi.

Yordamchi elektrod sifatida kalomel' yoki kumush xlorid qoplangan elektrodni ishlatiladi. Har ikki elektrod gal'vanik element ho'osil hiladi. Suvli eritmalarga tatbiq etiladigan Nernst tenglamasiga ko'ra bunday gal'vanik elementning EYuK 1, agar yordamchi elektrodning potentsiali nolga teng bo'lsa, quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$E = -2,3(RT/F)pH; \quad (6.17.)$$

bu erda:


R - universal gaz do'imiysi;

T - eritmaning absolyut temperaturasi, K;

F - Faradey soni.

(6.17) tenglamasi shuni ko'rsatadiki, shisha elektrodning EYuK i eritmaning pH miqdoriga va uning temperaturasi bog'liq ekan. Eritmaning temperaturasi o'zgarmas bo'lganida shisha elektrodning EYuK faqat eritmaning pH miqdori funksiyasidan iborat bo'ladi. Bu tenglamaga R, T va F ning son qiymatlarini qo'yib, 20°S uchun shisha elektrodning potentsiali qiymatini (B hisobida) topamiz.

$$E = -0,0581pH \quad (6.18.)$$

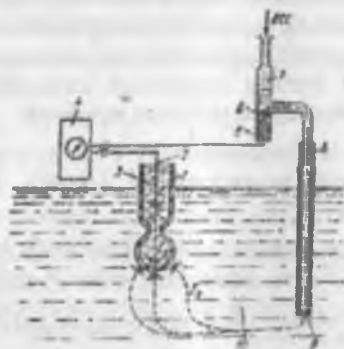

6.13- rasm. Shisha va elektrodleri bo'lgan pH metrning sxemasi

6.13-rasmga tekshirilayotgan eritma 10 ga tushirilgan shisha 1 va kalomel' elektrodlar 7 dan foydalanilgan holda eritmaning pH miqdorini o'lchash sxemasi ko'rsatilgan. Ulardan hosil bo'lgan potentsiallar farqi eritmaning pH miqdoriga proporsional bo'lib, potensiometr 4 bilan o'lchanadi.

Shisha elektrod shisha naychadan iborat bo'lib, uchi elektrod shishasidan yasalgan yupqa devorli (0,1-0,2 mm) ichi kavak sharcha kavsharlab qo'yilgan. Sharchaga pH miqdori ma'lum bo'lgan eritma 3 to'ldirilgan bo'lib, eritmaga esa kumush xlorid qoplangan kontaktli yordamchi elektrod 2 botirilgan, u sharikning ichki sirtida potentsiallar farqini olish uchun xizmat qiladi. Shisha elektrodning xususiyati shunchdan iboratki, ularning ichki elektr qarshiligi juda katta bo'lib, 20°S da 100-200 MOm ga yetadi. Kalomel' elektrod 7 dielektrikdan tayyorlangan korpusdan iborat, ichiga kimyoviy toza simob 5 to'ldirilgan bo'ladi. Uning ustida

yomon eriydigan kalomel' pastasining qatlami 6, to'yintirilgan kaliy xlorid eritmasi 8 joylashtirilgan. Elektr kontakt hosil qilish uchun kam o'tkazadigan to'siq, 9 o'rnatilgan bo'lib, u orqali kaliy xlorid asta-sekin sizib o'tadi va bu bilan tekshirilayotgan eritmadan yordamchi elektrodga chet ionlar o'tib qolishining oldini oladi. Shunday qilib, shisha va kalomel' elektrodlardan iborat pH-metning elektr zanjiri ketma-ket ulangan elementlar qatoridan tashkil topgan bo'lib, ularning potentsiali o'lchash asbobi qayd etadigan yig'indi EYUK ni beradi:

$$E_x = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 \quad (6.19.)$$

Bu yerda:

E_1 - kumush xlorid qoplangan kontaktli elektrod bilan xlorid kislota orasidagi potentsialning sakrashi (keskin o'zgarishi);

E_2 - xlorid kislota eritmasi bilan shisha elektrod sharigi ichki yuzasi o'rtasidagi potentsialning sahrashi;

E_3 - simob bilan kalomel' o'rtasidagi yordamchi elektrodagi potentsialning sahrashi;

E_4 - shisha elektrod sharigi tashqi sirti bilan tekshirilayotgan eritma o'rtasidagi potentsialning shkalashi.

E_1, E_2, E_3 kattaliklar nazorat qilinayotgan eritmaning tarkibiga bog'liq bo'lmaydi va faqat temperaturaga qarab o'zgaradi.

Shisha elektrod sharigining tashqi yuzasida xosil bo'ladigan elektr yurituvchi kuch E_4 eritmaning pH miqdori va temperaturasi bilan aniqlanadi hamda (6.18) tenglama bilan hisoblanishi mumkin. Binobarin, pH-metr elektr zanjirining yig'indi EYUKi ma'lum temperatura uchun tekshirilayotgan eritmadagi vodorod ionlari aktivligining funksiyasidan iboratdir.

Sanoat pH- metrlarida o'lchash elektrodi va yordamchi elektrod bitta korpusda joylashtiriladi va sigimlarda o'rnatiladigan, botirib quyiladigan datchiklar tarzida yoki quvurlarda o'rnatiladigan, oqar suvda turadigan datchik tarzida tayyorlanadi. pH zanjirining EYUK ini o'lchashda odatda kirish qarshiligi katta bo'lgan avtomatik potensiometrlardan foydalaniladi, ularning shkalasi pH birliklarida darajalanadi. Tekshirilayotgan eritmalarning temperaturasi keng chegaralarda o'zgarib turganida o'lchash sistemasida eritma temperaturalarining o'zgarib turishini avtomatik kompensatsiyalovchi qurilma bo'lishi kerak.

Asbobsozlik sanoatida ishlab chiqariladigan pH metrlarning eng ko'p tarqalgan turlariga pH-201 va pH-261 xillari kiradi. Ularning o'lchash o'zgartkichlari o'zgarmas kuchlanish bo'yicha 0-50 mV va tok bo'yicha 0-5 mA chiqish signallariga ega bo'ladi. Bu esa ularning avtomatik potensiometr, nazorat qilish va rostlash qurilmalari bilan birgalikda ishlashga imkon beradi.

6.4. SUYUQLIKLARNING QOVUSHOQLIGINI O'LCHASH ASBOBLARI

Suyuqliklarning qovushoqligini o'lchash uchun maxsus asboblار mavjud.

Viskozimetrlar — suyuqliklar qovushoqligini o'lchash uchun mo'ljallangan asbob bo'lib, turli xil neft va boshqa mahsulotlarning tarkibi va holatini tekshirishda keng qo'llaniladi. Chunki ularning ko'pchiligi uchun qovushoqlik sifat va mahsulot tarkibini ko'rsatuvchi asosiy kattalik hisoblanadi.

Suyuqliklar dinamik qovushoqlikka ega bo'lib, uning kattaligi ichki ishqalanish kuchining harakatlanayotgan qatlam qalinligi yuzasiga tezlik gradiyenti bo'yicha ta'sir etish nisbatiga teng.

Dinamik qovushoqlik μ ichki ishqalanish kuchi F formulasidan aniqlanadi.

$$F = \mu(\Delta\theta/\Delta L)\Delta S \quad (6.20.)$$

bu yerda: $\Delta\theta/\Delta L$ - harakatdagi qatlam qalinligi bo'yicha tezlik gradiyenti, 1/s;

ΔS - ichki ishqalanish yuzasi, m^2 ;

θ - qatlam oqimining tezligi, m/s;

L - harakatdagi qatlam qalinligi, m.

(6.20) tenglamadan dinamik qovushoqlikni aniqlash formulasi kelib chiqadi:

$$\mu = F/(\Delta\theta/\Delta L)\Delta S \quad (6.21.)$$

(6.21.) formuladagi barcha kattaliklar qiymatini 1 ga teng deb olsak, dinamik qovushoqlikning SI sistemasidagi o'lchov birligi Pa.s (Paskal-sekund) kelib chiqadi.

Dinamik qovushoqlikning suyuqlik zichligiga nisbati orqali esa kinematik qovushoqlik aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{\mu}{\rho}, \quad (6.22.)$$

bu yerda: μ - dinamik qovushoqlik, Pa.s;

ρ - suyuqlik zichligi, kg/m^3 ;

SI sistemasida kinematik qovushoqlikning o'lchov birligi m^2/s bo'lib, tajribada puaz (p) hamda santi puaz o'lchov birliklari ham ishlatiladi. Bu birliklar SI sistemasidagi qovushoqlikning birligi bilan quyidagicha munosabatga ega:

$$1P = 0,1 \text{ Pa. s.}; \quad 1sP = 1mPa. s.$$

O'lchash jarayonida temperaturaning qovushoqlikka ta'sirini e'tiborga olib, tegishli tuzatishlar kiritish lozim.

So'nggi paytlarda qovushoqlikni o'lchash uchun turli xil asboblار ishlab chiqarilmoqda. Ular ishlash usuliga ko'ra kapillyarli, sharikli, rotatsion hamda tebranuvchi asboblarga bo'linadi.

Kapillyarli viskozimetrlar

Kapillyarli viskozimetrlar yoki oqim viskozimetrlari laboratoriya sharoitida o'lchash aniqligining yuqoriligi, o'lchash diapazonining kattaligi va tuzilishi nisbatan soddaligi tufayli ko'p tarqalgan. So'nggi yillarda texnologik jarayonlarning o'tishidagi qovushoqlikni avtomatik ravishda o'lchash va rostlash uchun mo'ljallangan kapillyarli viskozimetrlar ishlab chiqarilmoqda. Bu asboblarda toza va bir jinsli suyuqliklar, masalan, suv-spirтли aralashmalar va boshqalarning qovushoqligini o'lchashda ishlatiladi.

Kapillyarli viskozimetrlarning ishlash usuli kapillyar trubkadan suyuqlikni oqib o'tishi uchun Puazeyl qonunidan foydalanishga asoslangan:

$$Q = (\pi d^4 / 128 \mu l) \Delta P \quad (6.23.)$$

bu yerda: Q - trubkadan oqib chiqadigan suyuqlikning hajmiy

sarfi, m^3/s ;

d - trubka diametri, m ;

μ - suyuqlikning dinamik qovushoqligi, $Pa \cdot s$;

l - trubkaning uzunligi, m ;

ΔP - trubka uchlaridagi bosimlar farqi, Pa .


Agar, Q , d va l kattaliklarning qiymatlari o'zgarmas bo'lsa, (6.23.) formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\mu = K \Delta P \quad (6.24.)$$

(6.24.) formula shuni ko'rsatadiki, suyuqliklar qovushoqligini o'lchash ular oqib o'tadigan kapillyar trubka uchlaridagi bosimlar farqini o'lchashdan iboratdir. Bunda suyuqlikning oqib o'tishi og'irlik kuchi yoki dumaloq kesimli silindrik trubkadan bo'ladigan tashqi bosim ta'sirida amalga oshishi mumkin. Bundan tashqari tekshirilayotgan suyuqlikning doimiy miqdorini oqib o'tish vaqtini o'lchaydigan viskozimetrlar ham mavjud bo'lib, unda suyuqlikning dinamik qovushoqligi quyidagiga teng bo'ladi:

$$\mu = K_v \cdot \Delta P \cdot \tau \quad (6.25.)$$

Avtomatik kapillyar viskozimetrlarning struktura sxemasi 6.14-rasmda keltirilgan. Avtomatik viskozimetrlarda qovushoqligi aniqlanayotgan mahsulot tekshirish uchun olinayotgan nuqta 1 dan nasos 2 bilan zmeevik 3 va sarf rostlagichi 5 orqali o'lchash kapillyari 6 ga uzatiladi. Mahsulotning asosiy qismi, odatda, moy bilan to'ldiriladigan aralashtirgichli 13 termostatda joylashtirilgan.

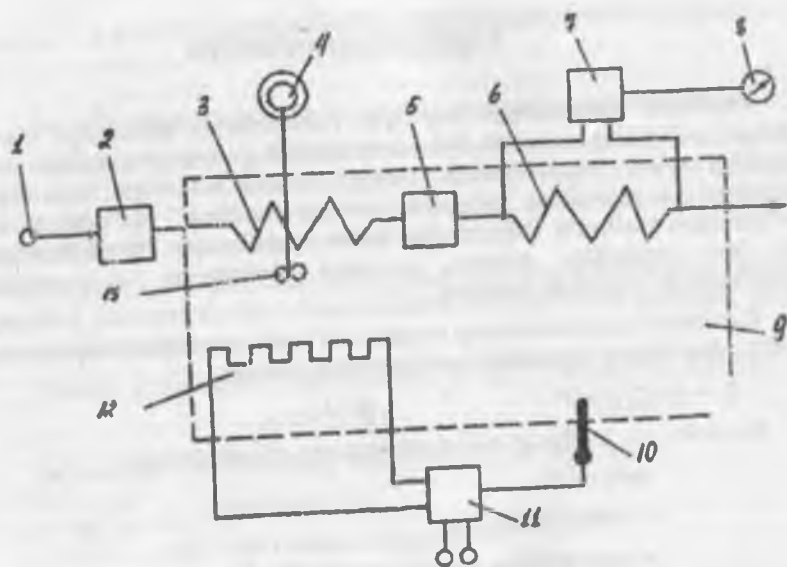

6.14. - rasm. Avtomatik kapillyar viskozimetrlarning struktura sxemasi.

Ara'shtirgich elektrodvigatel 4 yordamida harakatga keltiriladi. Termostat vannasidagi temperatura termometr 10 yordamida o'lchanadi va isitgich 12 ni boshqaradigan termoregulyator 11 yordamida doimiy saqlab turiladi. Kapillyar trubka uchlaridagi bosimlar farqi ko'rsatishini ikkilamchi asbob 8 ga uzatadigan differentsial manometr 7 yordamida o'lchanadi. Ikkilamchi asbobning shkalasi qovushoqlik birliklarida darajalangan. Asosan, qovushoqligi aniqlanayotgan suyuqlik sarfi va temperaturasi aniqligini saqlash bilan o'lchash aniqligi ta'aminlanadi. Kapillyar trubkaning diametri va uzunligi qovushoqligi o'lchanayotgan suyuqlikning turiga qarab aniqlanadi.

Turli xil tuzilishga ega bo'lgan bir qancha kapillyarli viskozimetrlar mavjud bo'lib, ular 0,001 dan 10 Pa.s gacha o'lchash chegarasiga ega.

6.5. GAZLAR TARKIBINI O'LCHASH ASBOBLARI.

Zamonaviy ishlab chiqarish, ayniqsa, sanoatning kimyo va neftni qayta ishlash tarmoqlarida texnologik jarayonning borishini va oxirgi mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini avtomatik nazoratsiz tasavvur qilish mumkin emas. Zavod laboratoriyalarida mahsulot sifatini aniqlash yetarlicha yuqori aniqlikda olib borilsada, aniqlash vaqtining uzoq davomiyligi hamda ko'p mehnat talab qilinishi sanoat ishlab chiqarishi talablarini qanoatlantirmaydi. Tez amalga oshiriladigan ishlab chiqarish texnologik jarayonlari sifat ko'rsatkichlari uchun avtomatik sifat analizatorlari zarur. Sanoat miqyosida ishlatiladigan avtomatik sifat analizatorlari

yaratish texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarishdan bevosita kattaliklarni avtomatik boshqarish va chiqadigan mahsulotni sifat ko'rsatkichlariga qarab texnologik jarayonni optimallashtirishga olib keladi. Sifatli xossalarga ega, tabiiy yaratilgan mahsulotlardan qolishmaydigan sun'iy mahsulotlar yaratish va ulardan foydalanish bugungi kun texnika taraqqiyotining asosiy yutug'idir. Polietilen, sintetik kauchukning yangi turlarini, polimerlarni, yarim o'tkazgichlar texnikasi tarmoqlarining rivojlanishi ma'lum darajada avtomatik sifat analizatorlarining yaratilishiga bog'liq. Texnologik jihozlarni va ishlab chiqarishni boshqaruvchi, nazorat qiluvchi kishilarni apparatlarda va sexlarda to'planib qoladigan yonuvchi va zaharlovchi moddalardan himoya qilishda analizatorlarning asosiy o'rini egallashini eslatib o'tish lozim.


Mahsulotning sifati uning xossasi va tarkibi bilan xarakterlanadi. Mahsulot tarkibi aralashmalarning turlari va ularning miqdori bilan xarakterlanadi. Mahsulot tarkibi uning fizikaviy va fizik-kimyoviy holatiga bog'liqligidan aniqlanishi mumkin.

Sifatni nazorat qilishga mo'ljallangan barcha asboblarni vazifasiga ko'ra 3 turga bo'lish mumkin: mahsulot xossasini nazorat qiluvchi analizatorlar; mahsulot tarkibini nazorat qiluvchi analizatorlar; aralashmalarni nazorat qiluvchi analizatorlar.

Qo'llanishiga ko'ra barcha analizatorlar sanoat va laboratoriya analizatorlariga bo'linadi.


Sanoat analizatorlari (6.15.- rasm) odatda, tekshirilishi lozim bo'lgan mahsulot o'zgarishini texnologik tizimdan avtomatik ravishda olib, uning tarkibi va xossasini aniqlaydi hamda o'ziyozar va rostlovchi qurilmalarga mos bo'lgan chiqish signali beradi.

Laboratoriya analizatorlari esa ilmiy-tadqiqot ishlarida mahsulot sifatini davriy tekshirish uchun, sanoat analizatorlari bo'lmagan paytda hamda sanoat analizatorlari ishini tekshirish uchun qo'llaniladi.

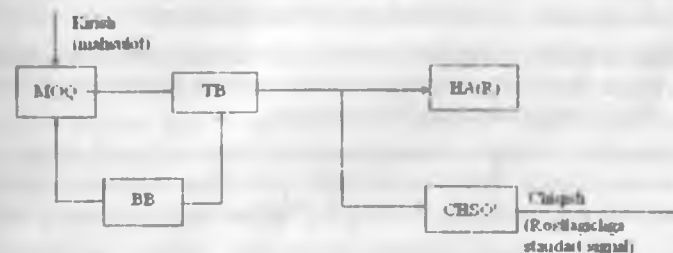

6.15. - rasm. Mahsulot tarkibini aniqlaydigan sanoat analizatorining struktura sxemasi.

MOQ - analizatorning mahsulot olish qurilmasi; TV - tekshirish bloki; BB - boshqarish bloki; HA(R) - hisoblash asbobi; CHSO - chiqish signali o'zgartigichi.

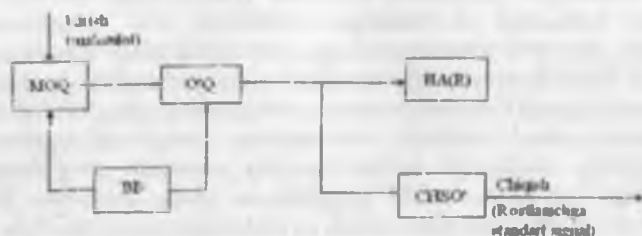

6.15.- rasm. Mahsulot xossasini aniqlaydigan sanoat analizatorining struktura sxemasi.

Tekshirilayotgan modda texnologik tizimning analiz olishga mo'ljallangan qismidan analizatorning mahsulot olish qurilmasi MOQ ga, so'ngra 6.15. - rasmning tekshirish bloki TV ga, 6.16. - rasmning o'lchash qurilmasi OQ ga beriladi.

Analizatorlar yordamida moddaning tarkibi va holatini o'lchash natijalari ma'lum miqdorda tekshirishning belgilangan quyidagi shartlariga amal qilinishiga bog'liq:

- a) siklli tekshirishda tekshirish uchun olingan modda miqdoriga, uzluksiz tekshirishda esa tekshirilayotgan modda sarfiga;
- b) tekshirishda ishtirok etadigan qo'shimcha moddalar miqdoriga yoki sarfiga;
- d) elektr sxemalarining ta'minot kuchlanishi yoki pnevmatik o'lchash qurilmasining bosim ta'minotiga.

Siklli harakada tekshirish shartlarini me'yorida ushlab turish hamda analizator qurilmalarini programma (dastur) asosida boshqarish bloki (BB) yordamida amalga oshiriladi. Tekshirilayotgan moddaning tarkibi yoki holatiga mos keladigan signal hisoblash asbobida HA(R) qabul qilinib, signal o'zgartigichdan chiqqan standart elektrik yoki pnevmatik signal rostlovchi qurilmaga uzatiladi.

Moddaning tarkibi va holatini nazorat qilish asboblari bilvosita o'lchash usuli asosida qurilgan bo'lib, o'lchanayotgan muhit tarkibi va holati turli xil fizik, fizik-kimyoviy kattaliklarni o'lchash asosida aniqlanadi.

O'lchash usulini tanlash uchun esa, masalan, n ta komponentli moddaning to'liq tarkibi, bu moddaning holati qaysi fizik yoki fizik-kimyoviy kattalik bilan xarakterlanishini aniqlash kerak. Ularning bog'liqligini quyidagicha aniqlash zarur:

$$K_i = f(c_1, c_2, \dots, c_m) \quad (6.26.)$$

bu yerda: $K_i = K_1, \dots, K_n$ -moddaning har bir komponentining konsentratsiyasi;

$c_1, c_2, \dots, c_m$ - muhitning holatini xarakterlovchi fizikaviy
yoki fizik-kimyoviy kattalik.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, moddaning fizik, fizik-kimyoviy holati va tarkibini avtomatik nazorat qilish asboblari shunday asboblarni alohida fizikaviy va fizik-kimyoviy kattaliklarni o'lchashda, shu bilan bir qatorda bir tomonlama sifati va sonini aniqlaydi. Moddalarning tarkibi va holatini o'lchovchi mavjud analizatorlar hamda aralashmalar analizatorlarini o'lchash usuliga ko'ra kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizikaviy turlarga bo'lish mumkin.

Kimyoviy usulda moddaning sifatini aniqlash uchun kimyoviy reaksiyalardan foydalaniladi. Natijada o'lchanayotgan komponent ajraladi yoki yutiladi.

Fizik-kimyoviy usul esa turli xil fizikaviy hodisalar bilan kuzatiladigan kimyoviy reaksiyalarga asoslanadi. Fizikaviy usulda moddaning tarkibi va holatini xarakterlovchi fizik kattaliklar o'lchanadi.

Neftni qazib olish, qayta ishlash, gaz sanoati hamda Kimyo va oziq-ovqat sanoatida eng ko'p tarqalgan - moddaning tarkibini o'lchashga mo'ljallangan analizatorlarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: gazlar tarkibini aniqlash analizatorlari, xromatograflar, mass-spektrometrlar, pH-metrlar, neft mahsulotlarini fraksion tarkibi analizatorlari, titrometrlar.

Moddaning holatini aniqlovchi analizatorlarga esa oqimda neft va neft mahsulotlarining solishtirma og'irligini olchaydigan asboblari, neft mahsulotlarining yonish temperaturasi analizatorlari kiradi. Aralashmalar analizatorlariga esa neft va neft mahsulotlari tarkibida suv va tuz miqdorini aniqlovchi analizatorlarni misol keltirish mumkin.

GAZLAR TARKIBINI ANIQLOVCHI ANALIZATORLAR

Neftni qayta ishlash, neft kimyosi, kimyo va Kimyo va oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida texnologik jarayonlarni nazorat qilish uchun hamda ishlab chiqarish binolarida havodagi zaharli va portlashga xavfli aralashmalarni tahlil qilishda gazlar tarkibini aniqlovchi avtomatik analizatorlar qo'llaniladi.

Amalda ishlatiladigan gaz analizatorlarini tahlil qilish usuliga ko'ra kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizikaviy turlarga ajratish mumkin.

Kimyoviy usullar gaz komponentlarini tanlangan reaktivlarda yutilishiga asoslangan bo'lib, aralashmada komponent miqdori dastlabki va yutilgandan keyingi gaz hajmlari farqi bilan aniqlanadi. Kimyoviy usul laboratoriya analizatorlarida qo'llaniladi.

Fizik-kimyoviy usuldan elektrokonduktometrik analizatorlarda, eritmaning kulonometrik titratorida, galvanik, termokimyoviy va fotokulonometrik analizatorlarda tekshirilayotgan komponentlarning yutilishida foydalaniladi.

Fizikaviy usul qo'llaniladigan gaz analizatorlariga misol qilib infraqizil nurlanish, termokonduktometrik va magnitli gaz analizatorlarini keltirish mumkin.

Gazlarni tahlil qilishning fizikaviy usuli o'zining har tomonlamaligi va yuqori aniqlikka egaligi tufayli xromotografik va mass-spektrografik gaz tarkibi analizatorlarida keng qo'llaniladi. Fizik kattalikni tanlashning majburiy sharti berilgan gaz aralashmasida uning additivligidir. Berilgan fizik kattalik parametri barcha gaz aralashmalari uchun quyidagi tenglikka javob berishi kerak:

$$E_{\Sigma} = \frac{m_1}{100} E_1 + \frac{m_2}{100} E_2 + \dots + \frac{m_n}{100} E_n \quad (6.27.)$$

bu yerda: $E_{\Sigma}, E_1, E_2, \dots, E_n$ - aralashma uchun har bir komponentning fizik kattalik qiymati.

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n = 100. \quad (6.28.)$$


$m_1, m_2, \dots, m_n$ - gazli aralashmaning foizli qiymati.

(6.27.) va (6.28.) tenglamalar ko'rsatib turibdiki, tekshirishning fizikaviy usulini ikkilamchi aralashmalarda qo'llash mumkin. Ko'p komponentli aralashmalarni tahlil qilishda aniqlanayotgan komponentning fizik kattaligi boshqa komponentlardan sezilarli farq qilsa, ular uchun uni katta xatoliksiz bir xil deb qabul qilish mumkin.

Optik-akustik analizator

6.17.- rasmda optik-akustik analizatorning printsipl sxemasi keltirilgan. Nur qabul qiluvchi idish tekshirilishi kerak bo'lgan gaz komponenti bilan to'ldirilgan. Manba 2 dan berilgan infraqizil nurlar oqimi oyna 1 dan qaytib, tekshirilayotgan aralashma bilan birgalikda kyuvet 3 dan o'tib, nur qabul qilish idishiga boradi.

Kyuvetni to'ldiradigan tekshiriladigan aralashma 8 hamda nur qabul qilish kamerasini to'ldiradigan komponent bo'lmaganda, mikrofon 5 dan olinadigan signal kuchaytirgich chiqishida eng katta qiymatga ega bo'ladi.

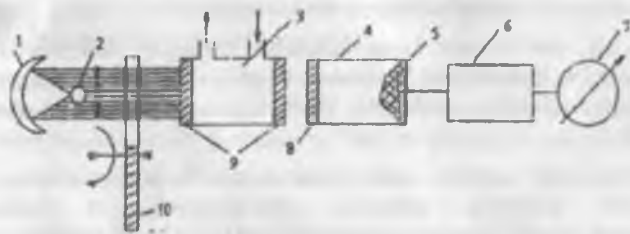


6.17. - rasm. Optik-akustik analizatorning printsipl sxemasi.

Komponent paydo bo'lishi bilan, uning konsentratsiyasiga mos ravishda signal kamayadi. Nurlanish oqimining uzilishi abtyurator 10 orqali amalga oshiriladi. Abtyurator berilgan burchak tezlik bilan aylanadigan kesilmalardan iborat disk ko'rinishiga ega. Kyuvet va nur qabul qilish kamerasining shishalari infraqizil nurlarni o'tkazish xususiyatiga ega bo'lgan materialdan tayyorlanadi (forli litiy yoki toblangan korund). Ko'rilgan sxemalarning yuqori aniqlikka ega emasligi ularning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Bu kamchilik ayniqsa kichik konsentratsiyalarda kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsiyenti va o'lchash sxemasining qator parametrlarining tebranishi natijasida yuzaga keladi.

Ikkita kyuvet (ishchi va taqqoslovchi kyuvetlar) qo'llanilgan differentsial sxemada esa (6.18 - rasm) yuqori aniqlik ta'minlanadi. Tekshirilayotgan gazli aralashma ishchi kyuvet 2 orqali o'tadi. Taqqoslovchi kyuvet 3 esa toza havo yoki azot bilan to'ldirilgan. Nurli energiya abtyurator 1 orqali o'tadi. Nurni qabul qiluvchi kameralar qarama-qarshi ulangan.

Nurlanish oqimlari bir xil bo'lib, ishchi kamerada yutiladigan komponent bo'lmagan holda, chiqish signali bo'lmaydi.

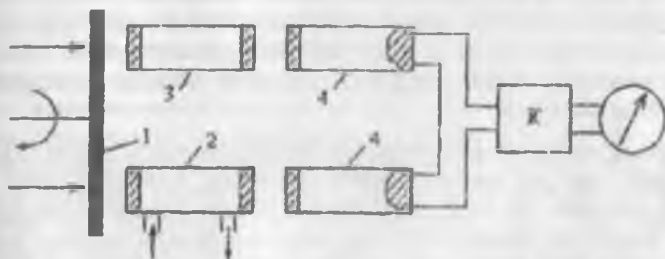

618- rasm. Optik-akustik analizatorining differentsial sxemasi.

Issiqlik gaz analizatorlari

Aniqlanayotgan gaz aralashmasi komponentining issiqlik holatini o'lchashga asoslangan asboblari issiqlik gaz analizatorlari turkumiga kiradi. Bu turdagi gaz analizatorlarida o'lchanayotgan kattalik sifatida aniqlanayotgan komponent konsentratsiyasiga bog'liq bo'lgan gaz aralashmasi issiqlik o'tkazuvchanligi va katalitik yemirilish reaksiyasining foydali issiqlik samaradorligidan foydalaniladi.

Issiqlik analizatorlari termokonduktometrik (gaz aralashmasi issiqlik o'tkazuvchanligi bo'yicha) hamda termokimyoviy (katalitik yemirilish reaksiyasining foydali issiqlik samaradorligi) gaz analizatorlariga bo'linadi.

Termokonduktometrik gaz analizatorlari

Termokonduktometrik gaz analizatorlari ishlashi tekshirilayotgan gaz aralashmasining issiqlik o'tkazuvchanligini o'lchashga asoslangan bo'lib, qandaydir bir komponentning (masalan, uglerod ikki oksidi (CO), vodorod (H), ammiak, geliy, xlor va boshqa gazlarning) foizli miqdorini aniqlash uchun qo'llaniladi. Bu gazlarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti aralashmaning boshqa komponentlarinikiga nisbatan tez farqlanadi. Ko'p komponentli gaz aniqlanayotgan komponentdan boshqa gaz aralashmasi barcha komponentlarining issiqlik o'tkazuvchanligi bir xil bo'lgan sharoitdagina amalga oshirish mumkin.


Agar gaz aralashmasida tekshirish natijalariga teskari ta'sir ko'rsatadigan komponentlar mavjud bo'lsa, u holda quyida keltirilgan u yoki bu usul bilan ularning ta'sirini bartaraf etish kerak bo'ladi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik bo'yicha gazlar aralashmasini tahlil qilishda $0-100^{\circ}\text{C}$ temperatura qiymatlarida yaxshi natijalarga erishish mumkin. Odatda yonish mahsulotlari N_2 , O_2 , CO , CO_2 va CH_4 shuningdek, H_2SO_2 va suv bug'larini o'z ichiga oladi. N_2 , CO , CO_2 larning issiqlik o'tkazuvchanligi deyarli bir xil, shu sababli, mos keladigan temperatura tanlanganda (masalan, 100°C ga yaqin) CO_2 ni aniqlash yetarlicha aniqlikda amalga oshiriladi. Odatda, metan yonish mahsulotlarida juda kam miqdorda bo'lib, gaz aralashmalari issiqlik o'tkazuvchanligiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Yonish mahsulotlarida vodorodning bo'lishi issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lganligi uchun uning CO_2 miqdorini o'lchash natijalarida sezilarli kamayishiga olib keladi.

Shuning uchun, tarkibida vodorod bo'lgan yonish mahsulotlarida CO_2 miqdorini aniqlashda gazni gaz analizatori qabul kamerasiga kiritishdan oldin, vodorodni maxsus pechlarda yondirish zarur. Bunday holatda uglerod oksidi CO ham bir paytda kuydirilishi hisobiga CO ning miqdori ko'payishi mumkin. Agar CO ni aniqlaydigan asbob bo'lsa, buni hisobga olish va o'zgartirish kiritish mumkin. Uglerod gazini esa yog'sizlantirilgan po'lat katigi va ma'lum hajmda suv bilan to'ldirilgan filtr yordamida chiqarib tashlash zarur. Yonish mahsulotlari tarkibida 1 % CO_2 ning bo'lishi gaz analizatorida 1,7 % CO_2 miqdorini ko'paytirib ko'rsatishini esdan chiqarmaslik kerak.

Bundan tashqari, CO_2 asbobning metall qismi zanglashga olib boruvchi agressiv gaz hisoblanadi. Tekshirishga olinayotgan gaz aralashmasining temperaturasi va namligi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun suv bug'larining o'zgaruvchan tarkibini tekshirish natijalariga ta'sirini kamaytirish hamda namligi va temperaturasini kamaytirish maqsadida tekshirishga olingan gaz aralashmasini suvli sovitgich yordamida ma'lum temperaturagacha sovitiladi. Bu gaz analizatorning qabul qiluvchi kamerasiga beradigan gaz aralashmasini temperaturasi va namligini talab darajasida bo'lishiga yuqori va o'zgaruvchan namlikda imkon yaratadi. Ba'zi hollarda yuqori va o'zgaruvchan namlikdagi biror aralashmalarda CO ni aniqlashga mo'ljallangan gaz analizatorlarida uni bir xilda turishini ta'minlash uchun gaz analizatorning qabul kamerasi oldidan barbater o'rnatilib, unda taqqoslanuvchi

hamda tekshirilayotgan gazlar to'yinguncha namlanadi. 6.19 - rasmda CO_2 va H_2 gaz analizatorining printsipial sxemasi keltirilgan.

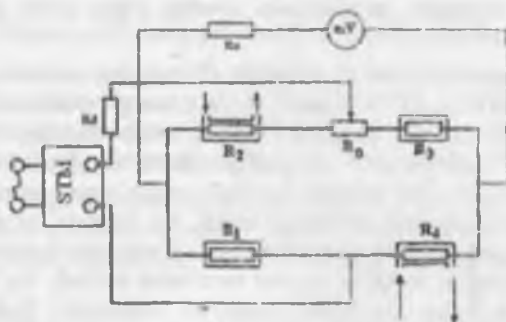

6.19- rasm. Termokonduktometrik gaz analizatorining printsipial o'lchash ko'priki sxemasi.

Gaz analizatorning ko'priqli o'lchash sxemasi qabul qiluvchi o'zgartgich, aloqa tizimlari, ikkilamchi o'lchov asbobi (masalan, millivoltmetr) va ta'minot manbaidan iborat. Ishchi sezgir element hisoblangan qabul qiluvchi o'zgartgich ko'priqi yelkalari R_2 va R_4 ingichka platina simdan tayyorlangan bo'lib (odatda diametri 0,02 - 0,04 mm va qarshiligi 10 yoki 40 Om), tekshirilayotgan gaz aralashmasi oqib o'tadigan o'lchash kamerasi ichiga joylashtirilgan. Ko'prikning qolgan ikki yelkasi R_1 va R_3 ham platina simdan tayyorlangan sezgir element hisoblanib, taqqoslovchi gaz bilan to'ldirilgan mustahkam berkitilgan kamerada joylashgan. Gaz aralashmasida uglerod II oksidini aniqlash uchun mo'ljallangan gaz analizatorlarida havo taqqoslovchi gaz hisoblanadi. Shunday gaz analizatorlar ham borki, ularda ko'prikning R_1 va R_3 yelkalari yopiq joylashmay, xuddi ishchi sezgir elementga o'xshash taqqoslovchi gaz ichiga cho'ktiriladi.

Zamonaviy gaz analizatorlarining ko'priqli o'lchash sxemalarining ta'minoti stabilizatsiya ta'minot manbai (STM) dan doimiy tok bilan amalga oshiriladi. Ta'minot zanjiriga ulangan R_0 reoxord esa gaz analizatorlar ishlab chiqariladigan zavodda ularning darajalash paytida ko'priikka ta'minot o'rnatish uchun mo'ljallangan.

Gaz analizatori qabul qiluvchi o'zgartgichini o'rab turgan havo temperaturasi tebranishining ta'sirini kamaytirish uchun yuqori darajadagi aniqlikda sezgir elementlar qarshiliklarining tengligiga ($R_1=R_2=R_3=R_4$) erishish zarur. Gaz kameralaridan havo oqib o'tganda ko'priki muvozanatda bo'lishi hamda millivoltmetrning ko'rsatgichi shkalaning boshlang'ich qiymatiga mos keladigan belgida turishi zarur. Ko'priki sxemasining muvozanat holatidan chetga chiqishi sezilishi bilan (to'rtala sezgir element ham havo bilan cho'miltirilgan bo'lganda) muvozanat rostlovchi reoxord R_0 yordamida qayta tiklanadi. Bu reoxordning qarshiligi taxminan 0,15 Om ni tashkil qiladi. Aloqa tizimlari qarshiligini berilgan qiymatgacha olib borish uchun R_0 qarshilik xizmat qiladi. Ko'rsatadigan ikkilamchi

asbob bilan parallel holatda o'ziyozar millivoltmetr ham ulanishi mumkin. Bunday holda gaz analizatorini darajalash ikkinchi ikkilamchi asbob qarshiligi hamda aloqa tizimlarining belgilangan qarshiliklarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Sezgir elementlar R_2 va R_4 tarkibida CO bo'lgan tekshirilayotgan gaz bilan cho'miltirilganda (H_2 va CO bo'lmaydi) R_2 va R_4 sezgir elementlarning kameraning devoriga issiqlik berishi o'zgaradi, chunki tekshirilayotgan gazning issiqlik o'tkazuvchanligi tarkibida CO bo'lganligi sababli taqqoslovchi gazga nisbatan boshqacha bo'ladi. Buning ta'sirida R_2 va R_4 sezgir elementlarning temperaturasi ko'tiriladi, demak ularning qarshiligi ortadi. Bu holatda ko'priq diagonalining uchlarida sxemaning elektr muvozanatini buzilishi natijasida kuchlanish hosil bo'ladi va millivoltmetrning ko'rsatgichi ma'lum burchakka buriladi. Bu kuchlanish sezgir elementlar R_2 va R_4 ning qarshilik fraktsiyasi hisoblanadi, boshqacha aytganda, tekshirilayotgan gaz aralashmasida uglerod ikki oksidining foizlarda ifodalangan hajmiy miqdori fraktsiyasidir.

Gaz aralashmalarida uglerod ikki oksidi CO miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan 80, 81 - rasnlarda keltirilgan sxemalar bo'yicha yig'ilgan gaz analizatorlarining ruxsat etilgan asosiy xatoliklari o'lchash oraliqi 2-2,5 % dan oshmaydi. Bu turdagi gaz analizatorlarining ko'rsatishi tashqi muhit temperaturasining har qanday qiymatlarida 20-5°C dan, har qanday 5°C dan 50°C gacha har bir 10°C da 2-2,5 % o'lchash oraliqidan oshmaydi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Moddaning xossasi va tarkibi to'g'risida tushuncha bering ?
2. Namlikni o'lchash asboblari haqida ma'lumot bering ?
3. Avtomatik elektr psixrometr qurilmasining ishlash uslubi ?
4. Avtomatik psixrometrning elektr sxemasini tushuntiring ?
5. Mexanik zichlik o'lchagichlar haqida ma'lumot bering?
6. Vaznli zichlik o'lchagichlar haqida ma'lumot bering
7. Qalqovichli zichlik o'lchagichlar haqida ma'lumot bering
8. P'ezometrik zichlik o'lchagichning printsipl sxemasi tushuntirib bering
9. Konsentratsiya nima ?
10. Kontaktsiz yuqori chastotali konduktometrning o'zgartkichlari haqida ma'lumot bering ?
11. Konduktometrning ikki elektrodli o'lchash yacheykasini tushuntirib bering ?
12. Turt elektrodli ulchash yacheykasi bo'lgan konduktometrning sxemasini tushuntirib bering?
13. Kontaktsiz past chastotali konduktometrning sxemasini tushuntirib bering?
14. Qovushoqlik qanday birliklarda o'lchanadi?
15. Qovushoqlikni o'lchash asboblarning turlarini ayting.
16. Analizatorlar nima maqsadda qo'llaniladi?
17. Qanday sanoat analizatorlari mavjud?
18. Gazlarning tarkibini aniqlovchi analizatorlarning qanday turlari mavjud?
19. Optik-akustik analizatorning ishlash usuli nimaga asoslangan?


VII -bob. RELELAR VA KUCHAYTIRGICHLAR

7.1. Releler to'g'risida umumiy ma'lumot va tushunchalar

Rele - avtomatik sistemalarda boshqarish, himoya, nazorat, signalizatsiya, rostdash va boshqa diskret operatsiyalarni bajarish uchun juda ko'p qo'llaniladigan apparatdir. Relega kiruvchi signal o'zluksiz ravishda o'zgarib, ma'lum qiymatga ega bo'lganidagina unda sakrashsimon tavsifli chiqish signali hosil bo'ladi.

Shundan so'ng kiruvchi signal qiymatining o'zgarishi oshishi davomida chiquvchi signal o'zgarmaydi. Kiruvchi signal qiymati kamayib, ma'lum miqdorga yetganda esa chiqish signali sakrashsimon xarakterda uziladi va oldingi holatga qaytadi.

Rele xususiyatlari bilan elektromexanik relening ulanish sxemasi va tavsif grafigi orqali tanishish mumkin (7.1.-rasm).

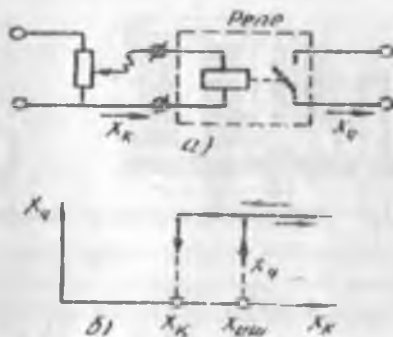

7.1.-rasm. Elektromexanik rele:

Rele cho'lg'amiga kiruvchi tok I_k (signal X_k) potensiometr surilg'ichini pastdan yuqoriga qarab surish yo'li bilan sekin ko'paytirib borilganda tok kattaligi I_{k1} ga yoki signal X_{k1} ga yetganda rele ishga tushadi, ya'ni uning kontakti orqali o'tadigan sakrashsimon tavsifga ega bo'lgan chiqish signali I_{q1} yoki X_{q1} hosil bo'ladi, ya'ni rele ishga tushadi. Shu sababli relega kiruvchi signalning bu qiymati ishga tushish signali X_{k1} deb ataladi. Endi potensiometr surilg'ichini pastga (orqaga) surib kirish signali kattaligini kamaytira boshlasak, I_q yoki X_q bo'lganda chiqish signali keskin kamayadi, ya'ni rele o'z kontaktlarini bo'shatib yuboradi, chiqish signali yo'qoladi. Relega kiruvchi signalning bu qiymati qaytish signali X_k deb ataladi.

Rele o'zining quyidagi asosiy parametrlari bilan tavsiflanadi:

1) ishga tushirish quvvati; bu quvvat relening ishonchli ishlashi, ya'ni kontaktlarining barqaror ulanib turishi uchun zarur bo'lgani tashqaridan ta'sir qiladigan signalning minimal quvvatiga teng bo'ladi;

2) boshqarish quvvati: u relega ta'sir qilayotgan signalning shunday minimal quvvatidirki, bunda rele kontaktlari uzilmay turadi;


3) qaytish ko'effitsienti:

$$K_v = \frac{X_v}{X_{sh}}, \quad (7.1.)$$

4) relening ishga tushish vaqti - relega boshqarish signali berilgandan to undan signal chiqqunga qadar o'tadigan vaqt.

Rele ishga tushish vaqti (t_{sh}) ga qarab tez ishlovchi, normal kechikishli va vaqt relelari ga bo'linadi. Masalan, relening ishga tushish vaqti $t_{sh} < 0,05$ s bo'lsa, tezkor ishlovchi rele deyiladi. $t_{sh} = 0,05 \dots 0,15$ s bo'lsa, normal rele va $t_{sh} > 0,15$ s bo'lsa, sekinlatilgan rele deyiladi. Ishga tushish vaqti 1c bo'lib, bu vaqtni yana ma'lum oraliqlarda o'zgartirish mumkin bo'lgani rele vaqt rele si deyiladi;

5) ulash imkoniyatlari relening kontakt juftlari soni bilan aniqlanadi.

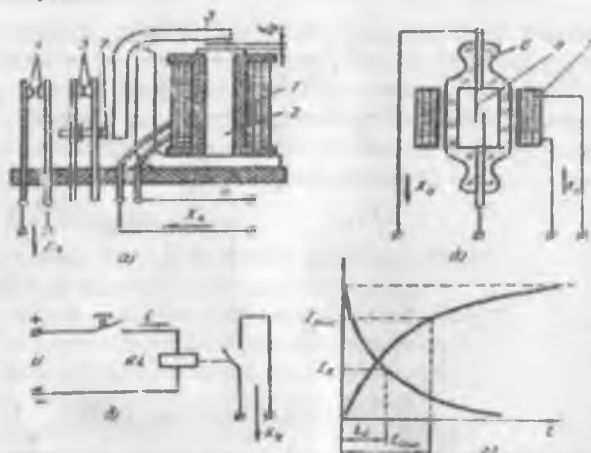

7.2.- rasn.: a-zgarmas tok rele si: a-aylanuvchi yakorli rele; b-yakorsiz rele (gerkon); v-rele ning elektr sxemasi; g - relening dinamik tavsif grafiklari;

6) o'lchamlari, massasi va ishonchli ishlashi ham relening asosiy parametrlari hisoblanadi. Elektr relelari elektromagnit, magnitoelektr, elektron vaqt rele si kabi turlarga bo'linadi.

Elektromagnit rele avtomatik sistemalarning boshqarish zanjiridagi tok turiga qarab ikki xil bo'ladi: 1) o'zgarmas tok rele si; 2) o'zgaruvchan tok rele si. O'zgarmas tok rele sining ikki turi 7.2.a- rasmda: yakori aylanuvchi rele 7.2.a- rasmda, gerkonlar kontaktlari gernetik berkitilgan rele 7.2.b- rasmda ko'rsatilgan.

Bu turdagi hamma relelarning ishlashi bir xil bo'ladi, chunki ularning hammasida ham elektromagnit o'rni 1 dan tok (boshqaruvchi signal) o'tganda ko'zg'aluvchi po'lat o'zak (yakor) 3 qo'zg'almas po'lat o'zak 2 tomoi tortiladi va u bilan mexanik bog'langan kontaktlar ulanadi, kontaktlar 5 uziladi,

boshqariluvchi zanjirda chiqish signali X_{sh} hosil bo'ladi. Gerkonlarda qo'zg'aluvchi po'lat o'zak vazifasini kontakt sistemasidagi plastinalar 4 bajaradi.

Elektromagnit relelarining magnit zanjiridagi bo'shliq, (havo oralig'i) δ_0 kontaktlar ochiq holatida katta va kontaktlar ulangan holatida ancha kichik bo'lishi sababli bu relelarning qaytish koeffitsienti birdan ancha kichik, ya'ni $k_q < 1$ bo'ladi, bu erda k_q - relening qaytish koeffitsienti. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Ma'lumki, elektromagnit maydonining kuchi F_{em} qo'zg'aluvchi po'lat o'zak oralig'i yoki prujina 7 ning tortish kuchi F_{pp} dan katta, ya'ni $F_{pp} < F_{em}$ bo'lganidagina rele kontaktlari ishga tushadi, ya'ni normal ochiq, kontaktlar yopiladi, yopiq, kontaktlar 5 esa ochiladi.

Relening ishga tushish toki I_{sh} qaytish toki I_q dan katta bo'lishi kerakligini bilish uchun kontaktlarning ulanish va uzilish vaqtidagi elektromagnit maydon kuchi prujinaning tortish kuchiga teng, ya'ni $F_{pp} = F_{em}^{ul} = F_{em}^{uz}$ deb faraz qilamiz, u holda

$$\omega \frac{I_{sh} W^2}{\delta_0^{min}} = \omega \frac{I_q^2 W^2}{\delta_0^{ul}}$$

yoki

(7.2)

$$\frac{\delta_0^{ul}}{\delta_0^{min}} = \frac{I_q}{I_{sh}} = K < 1$$

Odatda, kuchsiz tok relelarining qaytish koeffitsienti $k_q = 0,3 - 0,5$ bo'ladi.

Rele kontaktlarining ulanish-uzilish tezligi va bu parametrlarni o'zgartira olish imkoniyatlari borligi katta amaliy ahamiyatga ega. Buni relening dinamik tavsif grafigi rasm asosida ko'rish mumkin. Bu grafik rele elektromagnit o'ramasining differensial tenglamasi $U = R \cdot i + L \frac{di}{dt}$ ni echish yo'li bilan yoki tajriba yo'li bilan quriladi. Tenglamaning echimi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$i = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{T}}), \quad (7.3)$$

Bunda:

$I_n = \frac{U}{R}$ - g'altak tokining barqaror rejimdagi qiymati yoki relening ishlash (nominal) toki;

$T = \frac{L}{R}$ - zanjirning vaqt doimiysi;

U_n - relening nominal kuchlanishi;

R, X_L - elektromagnit o'ramaning aktiv va induktiv qarshiligi.

Relening barqaror ishlashi uchun uning nominal toki I_n ishga tushish toki I_{ish} dan ancha katta bo'lishi kerak.

Odatda, $k_{zm} = \frac{I_n}{I_{ish}}$ relening zahira koeffitsienti deyiladi.

G'altakning dinamik tavsifi (7.3) tenglamasidan relening ishlash tezligini oshirishning ikki yo'li borligini ko'rish mumkin: 1) relening toki I_n qiymatini oshirish, 2) relening vaqt doimiysi T ni o'zgartirish (kamaytirish).

Relening nominal toki qiymatini oshirish yoki uning zahira koeffitsientini oshirish, amalda, $1,5 < k_{zm} < 2$ bilan chegaralanadi.

Avtomatikaning rivojlanishi tufayli relening konstruksiyasi takomillashgan turlari yaratildi. Relelarning sezgirligi va ishonchliligi ordi, gabarit o'lchamlari va massasi kamaydi. Hozirgi vaqtda yakorsiz relelar keng qo'llanilmoqda. Ularning ishlash tezligi yakorli (qo'zg'aluvchi po'lat o'zakli) relelarning ishlashi tezligidan bir necha o'n marta kichikdir. Yakorli relening ishlashi uchun o'nlab millisekundlar talab qilinsa, yakorsiz relelar millisekunddan kam vaqt ichida adm ishlay oladi. Bunday relelarning kontaktlari germetik berkitilgan bo'ladi va ular ham «gerkon» lar deb ataladi (7.2.b-rasm).

Gerkon kontaktlari 4 permalloydan tayyorlanadi va shisha kolbacha ichiga 7.2.b-rasmda ko'rsatilgandek o'rnatiladi. Permalloyning kolbadan chiquvchi tomoni tokni yaxshi o'tkazuvchi metallga payvandlanadi. Permalloy uchlarning kontaktlarini yaxshilash va emirilishini kamaytirish uchun plastinkalarning uchlari oltin, kumush yoki radiy bilan qoplangan bo'ladi. Kolba ichida vakuum hosil qilingan yoki inert gazlar (argon yoki azot) bilan to'ldirilgan bo'ladi. Gerkon elektromagnit maydonga (g'altak 1 ichiga) kiritilsa, permalloy plastinkalari bir-biriga tortilib, kontaktlarni ulashi mumkin. Gerkon kontaktlarini uzib-ulashni boshqarish elektromagnit g'altagiga tok o'tkazish-o'tkazmaslik yoki tok yo'nalishini o'zgartirish bilan amalga oshiriladi. Yakorli relelarning kontaktlari ulanib turishi uchun ularning elektromagnit o'ramidan tok doim o'tib turishi kerak bo'lsa, yakorsiz relelarda bunday emas. Ularning kontaktlari ferit yoki permalloydan yasaladi, ulangandan keyin elektromagnit g'altagida tok bo'lmasa ham permalloyning magnitlanib qolishi sababli uzilmay qolaveradi. Bunday kontaktlarni uzish uchun elektromagnit g'altagiga teskari qutbli tok impulsini berish kerak. Hozir chiqarilayotgan plunjer tipidagi gerkonlar shisha ballonining hajmi $2,5 \text{ mm}^3$ dan oshmaydi. Relelarga qo'yiladigan talablar ko'pligi va turli-tumanligi rele tiplarining behisob ko'payishiga sabab bo'ldi, masalan, hozir chiqarilayotgan birgina o'zgarmas tok releining tipi 200 dan oshib ketdi. RPN tipidagi o'zgarmas tok releining 800 ga yaqin turi bor. Ular bir-birlaridan qarshiligi, g'altak o'ramlarining soni, kontakt gruppalarining ko'rinishi va soni, ishlash vaqti parametrlari hamda boshqalari bilan farq qiladi.

Quvvati bo'yicha, elektromagnit relelar yuqori sezgirlikka ega bo'lgani 10 mVt li, sezgirligi normal xisoblangan kuchsiz tokli 1-5 Vtli relelarga bo'linadi.

Kontaktlarning quvvati jihatidan kichik quvvatli (50 Vt gacha) o'zgaras tok va 120 Vt li o'zgaruvchan tok relelari mavjud.


RP tipidagi oraliq relelarining quvvati o'zgaras tok uchun 150 Vt va o'zgaruvchan tok uchun 500 Vt gacha bo'ladi.

Fotoelektron rele

Fotorelarning juda ko'p sxemalari mavjud. Eng oddiy fotoelektron rele sxemasi 7.3- rasmda ko'rsatilgan. Bunda kiruvchi signal X_k fotoqershilik ΦC ga tushadigan yorug'lik oqimi Φ_k bo'lib, chiquvchi signal X_{ch} elektromagnit rele kontakti P orqali olinadi. Kiruvchi signal n-p-n tipidagi tranzistor T yordamida kuchaytiriladi.

Yorug'lik tushmaganda fotoelementning qarshiligi R_1 katta bo'ladi va baza potentsiali U_b tranzistorning ochilishi uchun yetarli bo'lmaydi. Tranzistor yopiq, kollektor-emitter zanjiridan o'tadigan tok juda kichik va elektromagnit releni ishga tushira olmaydi.

Fotoelement (ΦC) ga yorug'lik tushganda uning qarshiligi R_1 juda kamayib, R_1 va R_2 zanjiridan o'tadigan tok kattaligi eshib ketishi tufayli baza potentsiali U_b oshadi. Natijada tranzistor T ochiladi, kollektor toki ortib, rele P ni ishga tushiradi va uning kontakti ulanib chiquvchi signal X_{ch} hosil bo'ladi.

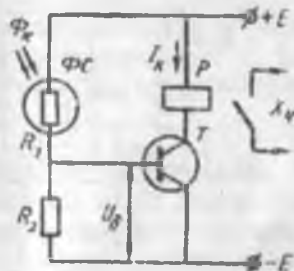

7.3-rasm. Fotoelektron relening sxemasi

7.2. Kuchaytirgichlar to'g'risida umumiy ma'lumot

Avtomatik rostdash sistemalarida datchikdan yoki o'lchash asbobidan kelayotgan signallar rostdash qurilmalari orqali rostlanayotgan kattalikni berilgan qiymatda saqlab turish yetarli bo'lmaydi. Bu holda signallarni kuchaytirish uchun kuchaytirgichlar ishlatiladi.


Kirish signalini forma va fizik tabiatini o'zgarmasdan uni kuchaytiradigan qurilmalarda kuchaytirgichlar deb aytiladi. Signallarni quvvat jihatidan kuchaytirish tashqaridan yordamchi energiya manbai orqali olib boriladi. Avtomatik sistemalarida ishlatiladigan kuchaytirgichlar magnitli, elektronli, elektromashinali, gidravlik, pnevmatik va boshqa turlarga bo'linadi.

Kuchaytirgichlarning asosiy xarakteristikasi – kuchaytirish ko'fseniyidir . Bu ko'fsient kuchaytirgichning chiqish quvvatining kirish quvvatiga nisbati xarakterlanadi .

$$\begin{aligned} K_p &= \frac{P_{ch}}{P_{kr}} \\ K_J &= \frac{J_{ch}}{J_{kr}} \\ K_u &= \frac{U_{ch}}{U_{kr}} \end{aligned} \quad (7.4)$$

Magnitli kuchaytirgichlar .

Magnitli kuchaytirgichning ishlash prinsipi o'zakni o'zgarmas tok bilan magnitlanishi natijasida ishchi cho'lg'amlar induktivligining o'zgarishini o'lchashga asoslangan .

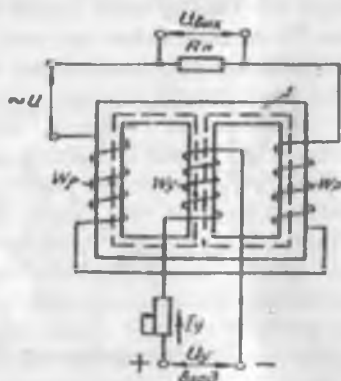

7.4-Magnitli kuchaytirgichning printsipl sxemasi

7.4- rasmda uch sterjenli po'lat o'zak 1, boshqarish cho'lg'ami W_1 dan tuzilgan oddiy magnitli kuchaytirgichning sxemasi keltirilgan . Boshqarish cho'lg'ami o'zgarmas tok manbaiga ulanib , o'zakni magnitlash uchun xizmat qiladi . Ishchi cho'lg'am va nagruzka R_n ketma - ket bog'lanib o'zgaruvchi tok manbaiga ulanadi . Ishchi cho'g'amlar shunday ulanishi kerakki , o'rta sterjenda hosil bo'ladigan oqimlar bir - biriga qarama - qarshi yo'nalgan bo'lsin . Unda har bir boshqarish cho'lg'amida hosil bo'ladigan e.y.u.k . ham qarama yo'nalish bir - birini kompensialaydi . Boshqarish cho'g'amida qancha tok ko'p bo'lsa shuncha po'lat o'zak shuncha kuchli magnitlanadi va uning magnet o'tkazuvchanligi μ kamayadi . Magnit o'tkazuvchanlikka proporsional ishchi cho'lg'amlarning induktivligi L_n kamayadi va quyidagi formula bilan aniqlanadi .

$$L_n = \frac{\mu W_n^2 S}{l} \quad (7.5)$$

Bu yerda:

W_n – o'ramlar soni;

S – o'zakning kesim yuzasi;

L – magnitli o'tkazgichning o'rtacha uzunligi.

Induktivlikni kamayishi nagruzka tokini ko'paytiradi.

$$J = \frac{u}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L_n)^2}} \quad (7.6)$$

Bu yerda:

U – o'zgaruvchan kuchlanishi;

R va R_n – ishchi kuchlanishi burchak chastota;

ω – manba kuchlanishi burchak chasota.

Shunday qilib, W_n cho'lg'anda toki J_n o'zgarib, nagruzka toki J_n ni o'zgartiriladi. Natijada nagruzkadani olinayotgan U_{chq} ko'payadi.

Magnitli kuchaytirgichning vibratsiya va qimirlashda ishga yaroqli ekanligini, konstruksiyasining oddiyligi, uzoq muddat ishlatilishi va kuchaytirish ko'fsientiga ega ekanligi (10 000 va undan ko'p) ularning ko'pgina avtomatlashtirish sistemalarida qo'llanishiga imkon yaratadi.

Ularning kamchiligi esa boshqarish noki J_n bo'imaganda bekor ishlash tokining mavjudligi va boshqarish manba kuchlanishning qutbiga sezgir emasligidir.


Elektron kuchaytirgichlar.

Electron kuchaytirgichlarning ishlash prinsipi electron emissiya hodisasiga asoslangan. Oddiy lampali kuchaytirgich vazifasida oddiy elektron lampa – triod ishlatiladi (7.5-rasm). Boshqarish setkasi va katogda yoki kuchaytirgich kirishiga kuchaytirish zarur bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish yuboriladi. Anod zanjirida ketma – ket nagruzka rezistorli R_n ulanadi.

Kuchaytirgich chiqishida nagruzkada kuchaytirilgan kuchlanish U_{chq} olinadi. Anod kuchlanish manbai E_n anod hosil qilish uchun xizmat qiladi va uning qiymati kuchaytirgich kirishiga beriladigan U_{kr} qiymatiga bog'liq. Lampa setkasida U_{kr} bilan birgalikda o'zgarmas maxfiy setka kuchlanishi E_c resistor R_c orqali ta'sir etadi. Agar lampa setkasida kuchaytiriladigan U_k kuchlanish berilganda, lampa ochiladi va anod zanjirida anod tok J_n hosil bo'ladi. Natijada nagruzka R_n da kuchlanish U_{kich} hosil bo'ladi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:


$$U_{chq} = R_n J_n \quad (7.7)$$

Kuchaytirgichning chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishiga nisbatiga kuchaytirish ko'fsienti deb ataladi.

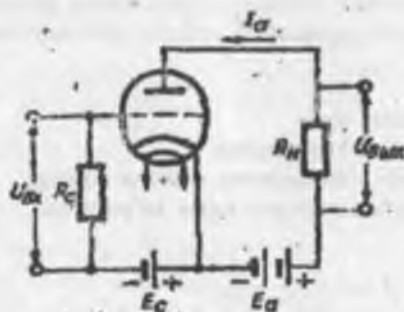

7.5-rasm Elektron kuchaytirgichning sxemasi .

Avtomatlash, tirish sistemalarida oxirgi vaqtlarda yarimo'tkazgich triodli (transistor) kuchaytirgichlar ishlatiladi . 4- rasmda tranzistorli kuchaytirgichlarning mumkin bo'lgan ulash sxemalari ko'rsatilgan . Tranzistorning umumiy kollektorli ulash sxemasi isb rejimi va temperaturaga bog'liq bo'lgan tok bo'yicha kuchaytiradi . (7.6,a- rasm) bu kuchaytirgichning kuchlanish bo'yicha kuchaytirish ko'rsatirgichini (0.8:0.98) bazali tranzistorning ulash sxemasi (7.6,b- rasni) esa kuchlanish bo'yicha signal kuchaytiriladi . Tok bo'yicha kuchaytirish ko'rsatirgichini 0.6:0.95 atrofida bo'ladi . Bu kuchaytirgichlarda quvvat bo'yicha kuchaytirish ko'rsatirgichini yuqori umumiy emiterli ulash sxemasi keng qo'llaniladi . (7.6,v- rasm) . Bunday kuchaytirgichlar ham tok bo'yicha ham kuchlanish bo'yicha signalni kuchaytiradi .

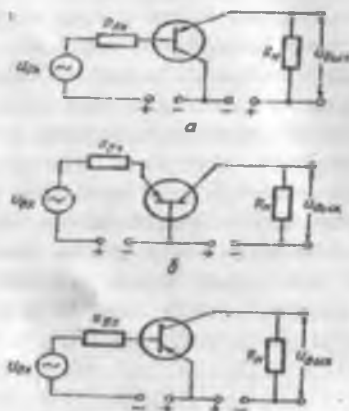


7.6-rasm. Tranzistorli kuchaytirgichning sxemasi .

a) umumiy kollektori;b) umumiy bazali;v) umumiy emiterli

Elektromashinali kuchaytirgichlar (EMK)

Avtomatik rostlash sisemalarida kichik quvvatli, elektromashinali kuchaytirgichlar (EMK) ishlatiladi. o'zgarmas tokli elektromashinali generatorning bir turi bo'lgan EMK yuqori o'zgarmas aylanish tezligiga ega asenxron elektrodvigatel bilan harakatga keliriladi. Bunday EMK 2 juft bo'ylama o'q (a-a) bo'yicha va ko'ndalang (v-v) o'q bo'yicha (7.7-rasm) joylashgan. Shyotkalardan iborat, (v-v) shyotkalar qisqa tutashgan. Shyotkaning a-a ikkinchi jufti kuchaytirgichning chiqishi bo'lib hisoblanib, nagruzkaga ulanadi. Qutublar o'zaklarida 2 yoki undan ortiq natijaviy magnet maydoni Φ , hosil qiladi. Bu maydonda yakorning aylanishi natijasida v-v ko'ndalang shyotkada Φ_v va yakor aylanishga praporsional e.y.u.k. hosil bo'ladi. Bu kuchaytirishning birinchi kaskadi bo'lib unda signal tok bo'yicha kuchaytiriladi.

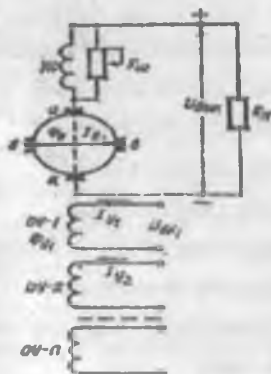

7.7- rasm. Elektromashinali kuchaytirgichning sxemasi

Ko'ndalang magneti oqimi Φ_v a-a bo'ylama shyotkada J_0 tok va kichik e.y.u.k. $\varepsilon(U_{chq})$ hosil qiladi. Shunday qilib EMK da ikki pag'onali kuchaytirish olib boriladi. Birinchi pafonada Φ_v magnet oqimi ta'sirida va ikkinchi pagonada ko'ndalang magnet oqimi Φ_v ta'sirida signal kuchaytiriladi.

Sxemada kompensatsion cho'g'am KO bo'ylama o'q bo'yicha yakorning ta'sirini kompensatsiyalash uchun ishlatiladi. Kompensatsion cho'lg'am KO ga parallel rostlovchi rheostat R_{ch} ulanadi. EMK larning boshqarish cho'lg'amlarini induktivligi kichik, shuning uchun ular kichik inersionlikka (0.1:0.3) va yuqori quvvat bo'yicha kuchaytirish ko'rsatkichi – 10 000 gacha ega. EMK larning ishini xarakterlaydigan kattaliklaridan biri ularning ko'paytirish ko'rsatkichi, tez ishlashi va ishga yaroqli ekanligidir.

Quvvat bo'yicha birinchi pag'ona kuchaytirish ko'rsatkichi

$$K_1 = \frac{P_1}{P_0} = \frac{E_{ch} J_0}{U_0 J_0}, \quad (7.8)$$

Quvvat bo'yicha ikkinchi pag'ona kuchaytirish ko'effitsienti

$$K = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 J_2}{U_1 J_1}, \quad (7.9)$$

EMK ning umumiy kuchaytirish ko'effitsienti

$$K_v = K \cdot K_2 = \frac{U_2 J_2}{U_1 J_1}, \quad (7.10)$$

Magnitli va elektron kuchaytirgichlarni ish unumdorligi elektromashinali kuchaytirgichlarga nisbatan yuqoriligi uchun ishlab chiqarishni avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Fotoelektron relening ishlash prinsipi?
2. O'zgarmas tok relening ishlash prinsipi?
3. Elektromexanik relening ishlash prinsipi?
4. Rele haqida umumiy tushuncha bering?
5. Kuchaytirgichlarning turlarini ayting?
6. Magnitli kuchaytirgichning ishlash usuli nimaga asoslangan?
7. Elektronli relening asosiy elementi nima?
8. Elektromashinali kuchaytirgich necha pag'onada kuchaytiradi?
9. Qanaqa vaqt relelari bor?
10. Kuchaytirish ko'effitsienti qanday topiladi?

VIII-bob. PNEVMATIK O'CHILASH ASBOBLARI TO'G'RSIDA UMUMIY MA'LUMOT.

Kimyo, neftni qayta ishlash, gaz va oziq - ovqat sanoati yong'in va portlash xavfi bor ishlab chiqarishda pnevmoavtomatika keng qo'llaniladi.

Pnevmatik priborlar elementli va blok - modul prinsipi asosida tuziladi. Ushbu prinsip USEPPA (universal'naya sistema elementov promqshlennoy pnevmoavtomatiki) sistemasini yaratishga imkon yaratdi.

Ushbu sistema elementlari asosida chiqariladigan pnevmatik asboblarda avtomatik kontrol' va avtomatik rostlash sistemalarida qo'llaniladi.

USEPPA sistemasi bir nechta standart elementlardan tuzilgan. Har bir element alohida operatsiyani bajaradi. Bu sistemaga taqqoslash elementi, rele, quvvat kuchaytirgich, zadatchiklar, pnevmoknopkalar, tumblerlar, pnevmoqarshiliklar, o'chirib: yoqgich va boshqalar. USEPPA elementlari asosida uzluksiz rostlagichlar, optimizatorlar, hisoblash qurilmalari, o'lchash priborlar, boshqarish paneli chiqarilmoqda.

GOST 9468-60 va GOST 13053-67 asosida pnevmatik asboblarda qurilmalar quyidagi kirish va chiqish signallariga ega bo'lishi kerak:

1. Kirish va chiqish analog signallarning ishchi diapozoni $0,2 - \text{kgk/cm}^2$;
2. Diskret kirish va chiqish signallar uchun "0" va "1" kod qabul qilingan.
3. Diskret signal "0" - $0 - 0,1 \text{ kgk/cm}^2$;
4. Pnevmanomani bosimi $1,4 - 0,14 \text{ kgk/cm}^2$;
5. Ijro etuvchi mexanizmlar privodlari uchun pnevmanomani bosimi $1,4; 2,5, 4$ va 6 kgk/cm^2 .


Pnevmoavtomatik sistemalar yaratishda yuqorida ko'rib o'tilganlardan tashqari har xil texnologik kattaliklar datchiklari va o'zgartgichlari, elektropnevmatik va pnevmoelektrik o'zgartkichlar va pnevmatik ijro etuvchi mexanizmlardan ham foydalaniladi.

Pnevmoavtomatik sistemalarda elementlarni ulash uchun misli va alyumilli trubalar ishlatiladi. Polietilenli va polivinilxloridli trubalar ham keng qo'llaniladi.

Pnevmatik prinsiplar sxemalarda asboblarda, yordamchi qurilmalar va aloqa liniyalarda shartli belgilari.


Nomlanishi	Belgilanishi
O'chirib yoqgich kontaktlari:	
Tutashtiruvchi	

	Ajraluvchi	
	O'chirib yoquvchi	
	Oxirgi o'chirgich kontaktlari :	
	Tutushtiruvchi	
	Ajraluvchi	
	Knopka tutushtiruvchi kontakt bilan	
h	Knopka ajraluvchi kontakt bilan	
	Zashepkali knopka	
	Pnevmorele kontakti	
	Texnik datchik kontakti	
	Gudok	
	Indikator	
0	Atmosfera	
1	Rostlanmaydigan pnevmodrossel'	
2	Rostlanadigan pnevmodrossel'	
3	Manba	

4	Soplo - zaslonka qurilmasi	
5	Soplo yopiq	
6	O'zgarmas hajmli pnevmokamera	
7	O'chirib yoqgich	

Drossel' o'zidan o'tayotgan havo sarfini mahalliy qarshiligining o'zgarishi orqali o'zgartirish uchun xizmat qiladi.


Ular o'zgarmas, rostlanadigan o'zgaruvchan turlariga bo'linadi.

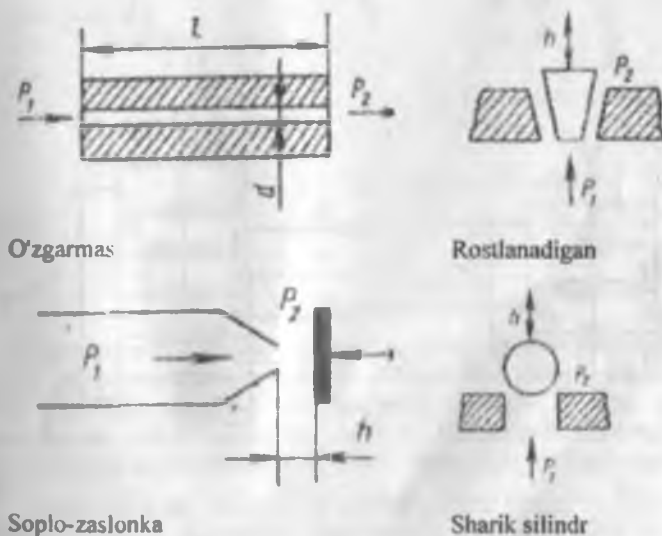

8.1.- rasm.

Pnevmokamera qisilgan havoni to'plash uchun ishlatiladi. Uning hajmi 50 sm³.

Havoning kelib ketishiga qarab ular "gluxoy" va "protochniy" bo'ladi.

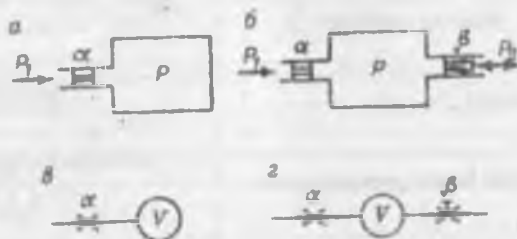

8.2.- rasm. Pnevмокameraning sxemasi


Taqqoslash elementi. Ikki yoki to'rt kirish signallarni solishtirish uchun ishlatiladi va 0 yoki 1 signal hosil qiladi. Uch membranali va besh membranali taqqoslash elementlari mavjuddir.

$$R_{chiq}=1$$

$$R_1 > R_2$$

$$R_{chiq}=0$$

$$R_1 < R_2$$

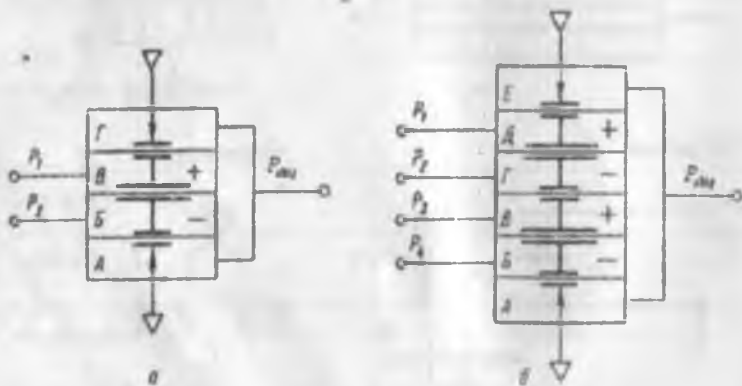

8.3.- rasm. 3 va 5 membranali taqqoslash elementlari


$$R_{chiq}=1$$

$$R_1 + R_3 > R_2 + R_4$$

$$R_{chiq}=0$$


$$R_1 + R_3 < R_2 + R_4$$

Quvvat kuchaytirgichr.

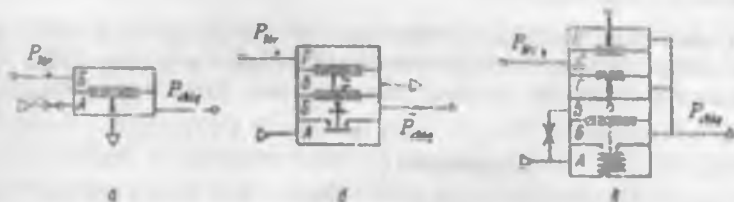

8.4- rasm. Quvvat kuchaytirgichlari:

a) kam quvvatli; b-quvvatli; v- aniq quvvatli

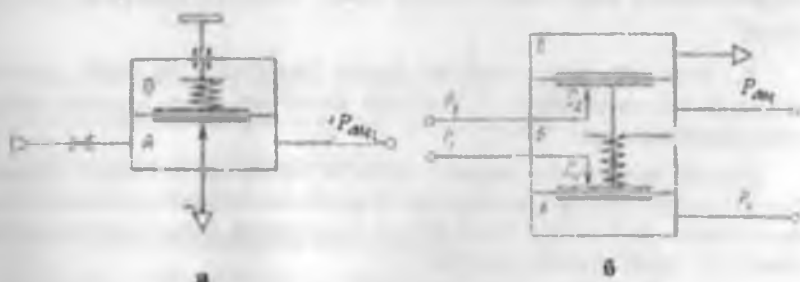

8.5- rasm. O'chiruvchi rele

a- zadatchik; b-o'chiruvchi rele.

Taqqoslas elementi.

3 membranali taqqoslash elementida 2 ta kirishli 4 ta kameradan iborat bo'lib, 3 ta bir - biri bilan bog'langan membranali bloklardan tuzilgan. Bu membranali bloklar bir - biri bilan shtoklar bilan bog'lanib, perimetr bo'yicha qotirilgan. Chetki membranalar qattiq markazlari A va G kameralarda soplolar uchun zaslonka vazifasini bajaradi. Manba havosi yuqori soplo orqali G kamerasiga keladi.

Pastki soplo esa kamera A ni atmosfera bilan bog'laydi. A va G kameralarning bosimi - P_{chiq} taqqoslash elementining chiqish signali bo'lib hisoblanadi. Membranalar bloki kameralardagi bosimlar kuchi ta'sirida bo'ladi.

Agar $P_1 > P_2$ bo'lsa, natijaviy kuch pastga yo'nalib, membranalar bloki pastga tushadi. Kamera A dagi soplo yopilib, atmosfera havosining chiqishini to'sadi. G kamerada esa soplo oqilib manba havosi ko'payadi va A va G kameralardagi P_{chiq} 1 ga teng signal hosil qiladi. Agar $P_1 < P_2$ bo'lsa, membranali blok yuqoriga harakatlanib kamera G soplosi yopiladi va havoni ketishi to'xtaydi.

Kamera A Jagi soplo ochilib chiqish kameradagi havo atmosferaga chiqib ketadi va $P_{chq} = 0$ ga teng bo'ladi.

5 membranali taqqoslash elementi esa 4 ta kirishga ega bo'lib 6 ta kameradan iborat. Kirish signallari B,V,G,D kameralarga beriladi. Chiqish signali esa A va Ye kameralardan olinadi. Bu element pnevmatik rele bo'lib quyidagi operatsiyani bajaradi.

$$P_{chq} = 1 \quad R_1 + R_3 > R_2 + R_4$$

$$P_{chq} = 0 \quad R_1 + R_3 < R_2 + R_4$$

Quvvat kuchaytirgichlar chiqishda havo sarfini kuchaytirish uchun ishlatiladi.

Kam quvvatli kuchaytirgichda P_{kv} signal B kameraga beriladi. A kameraga o'zgaras drossel' orqali manba bosimi beriladi. A kamerani chiqishida P_{chq} q signali olinadi.

P_{kv} ko'payishi bilan membrana pastga haraktlanadi va soplo - zaslonka o'rtasidagi masofa kichrayib, A kamerada havoni atmosferaga uzatish to'xtaydi. Rchiq signal kuchayadi.

Quvvatli kuchaytirgich yuzasi 2 ta bir xil membrana va klapan - drosseldan iborat. Klapan - drossel kamera A dan B ga, B dan V kameraga havoni rostlash uchun xizmat qiladi. Manba bosimi kamera A ga beriladi. Rchiq signal B kameradan olinadi. Rk signal G kameraga beriladi.

P_{kv} ko'payishi bilan membranali blok pastga tushadi. Kamera A dan klapan orqali kamera B havo oqini o'tishi kuchayadi va P_{chq} ham ko'payadi.

P_{kv} kamayishi bilan membranali blok yuqoriga ko'tariladi. Havoni kelishi to'xtaydi. Lekin zaslonka soplodan ajraladi. Shuning uchun kamera B dan shtok orqali kamera V ga havo o'tadi va u orqali atmosferaga chiqib ketadi.

Muvozanat holat bo'lganda membrana va zaslonka shunday holatni egallaydiki, kamera A dan kamera B ga o'tayotgan havo kamera B dan V ga ketayotgan va atmosferaga chiqayotgan havo bosimiga teng bo'lsin.

Aniq quvvatli kuchaytirgichda P_{kv} ko'payishi bilan membranalar harakatlanib bir - biridan uzoqlashadi va G,E kameralardagi soplolarni yopadi. Natijada atmosferaga chiqadigan havo kamayadi va Ye,G va D kameralarda bosim ko'payadi.

Bosimlar farqi ta'sirida pastki membranani pastga bosadi va klapani ochadi. Natijada kamera A dan B ga o'tayotgan havo bosimi ko'payib P_{chq} ham ko'payadi. Zadatchik o'zgaras drossel' bilan birgalikda berilgan signalni qo'l bilan o'rnatish uchun xizmat qiladi.

Membranaga kamera B tomonidan prujina kuchi ta'sir qilsa, kamera A dan esa havoning bosim kuchi ta'sir qiladi. Prujinaning qattiqligini vintni burab o'zgartirilsa, membrana harakatlanib soplo - zaslonka o'rtasidagi masofani o'zgartiradi. A

kameradan atmosferaga chiqayotgan havoni ham o'zgartiradi. Natijada kamera A da havoning bosimi va P_{chq} o'zgaradi.

O'chiruvchi rele kirish signallarni komandali diskret signal bo'yicha o'chirib yoqish uchun xizmat qiladi. Membrananing qattiq markazlari soplolar uchun zaslonka vazifasini bajaradi.

Soplo s_1 - normal ochiq s_2 - normal yopiq .P1 va P2 kirish signallari s_1 va s_2 soplolariga beriladi. P_{kom} komandli signal esa kamera A ga berilib, P_{chq} B kameradan olinadi.Rkq0 membranali blok prujina ta'sirida pastga tushadi. oplo s_2 yopiladi. s_1 ochiladi. Signal R₁ chiqishga uzatiladi. Membranali blok yuqoriga ko'tariladi. Soplo s_2 ocqilib, s_1 yopiladi. P_{chq} R2 signal uzatiladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Pnevmatik kirish va chiqish signallari diapazoni qanday?
- 2.Pnevmatik asboblار qanaqa printsip asosida tuzilgan ?
3. Qanaqa pnevmatik elementlarni bilasiz ?
4. Pnevmatik asboblarni manbaa bosimining qiymati nimaga teng?
5. Pnevmatik asboblار qacrlarda ishlatiladi?
6. Taqqoslash elementi nina vazifani bajaradi?
7. Soploni vazifasi nimadan iborat?
8. Zaslonka nima uchun ishlatiladi?
9. Ijro etuvchi mexanzmlarning manbaa bosimi nechaga teng?
- 10.Diskret signal nechaga teng?


IX-bob. MASOFADAN TURIB O'LCHASH SISTEMALARI.

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarni boshqarish qulay bo'lishi uchun ko'pgina kontrol o'lchov asboblari maxsus pul'tlarda joylashtiriladi. Buni amalga oshirish uchun har xil distansion sistemalar ishlatiladi.

Distansion sistemalar orqali asboblarning ko'rsatkichlari 200 500 m masofaga elektrik sistemalar, 160 m ga pnevmatik va 60 m gacha gidravlik sistemalar orqali uzatiladi. Uzoq masofaga signallarni uzatish uchun telemetrik sistemalar ishlatiladi.

Elektrik distansion ko'rsatishni masofaga uzatish sistemalari.


Reostatli uzatish sistemasi. O'lchov asboblari sezgir elementi bilan kinematik bog'langan reostatli (potensiometrik) o'zgartgichlar reostatli uzatish sistemasining asosiy elementi bo'lib hisoblanadi. Reostatli o'zgartgichning surgichi o'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan harakatlanadi. Shunday qilib, sezgir elementning chiqish harakati reostatning elektr qarshiligini o'zgarishi hisobiga o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tokka aylantiriladi.

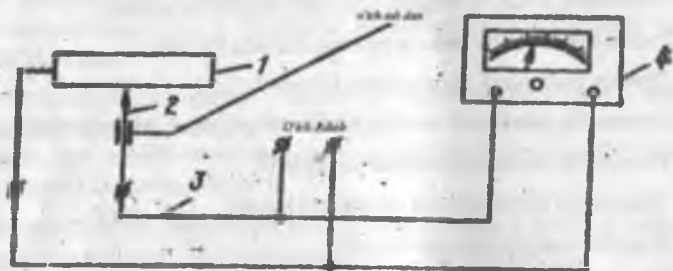

9.1. - rasm. Reostatli distansion uzatish sistemasini prinsipial sxemasi.

Biror-bir fizik yoki texnologik kattalikni o'lchashda reostat surgichi 2 potensiometr bo'ylab, o'lchanadigan kattalik o'zgarishiga proporsional suriladi. O'zgartgichning elektrik qarshiligini o'zgarishi esa chiqish kuchlanishini o'zgartiradi va ulash yo'li 3 bo'ylab, ikkilamchi asbob 4 ga uzatiladi. Shunday qilib, potensiometr surgichi o'lchanadigan kattalik o'zgarishiga proporsional harakatlanadi, ikkilamchi asbob yordamida o'lchanadigan chiqish kuchlanishi o'lchanadigan kattalik o'zgarishiga proporsionaldir. Shuning uchun ikkilamchi asbob o'lchanadigan kattalik birligida graduировkalanadi. Bu uzatish sistemalari bilan avtomatik ko'priklar, potensiometrlar va avtomatik rostlash sistemalarida elektrik ijro etuvchi mexanizmlar bilan boshqarishning transformator - differensial sistemasi ikkilamchi asboblari jihozlanadi. Bu sistemalarning asosiy kamchiligi - kontaktlarni tez ifloslanishi his oblanadi.

Differensial transformatorli uzatish sistemasi

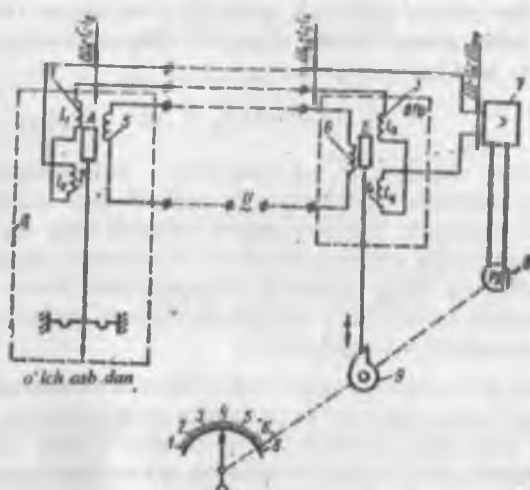

9.2.-rasm. Differensial-transformatorli uzatish sistemasining prinsipial sxemasi.

Sistema birlamchi va ikkilamchi asbobda joylashgan ikki juft induksion transformatorli g'altak va elektrik uzatish yo'lidan iborat. O'zgartgich g'altakka ikki seksiyali birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar o'ralgan bo'lib, bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan. Shuning uchun (ikkilamchi asbobda) seksiyalarida induksiyalangan elektr yurituvchi kuchlar qarama-qarshi ishoraga ega. Ikkilamchi asbob qabul qilish elementida ham xuddi shunday ulangan. Xar bir g'altak ichida yumshoq po'latdan yasalgan plunjer (o'zak) o'rnatilgan. G'altak ichida o'zak harakatlanib, birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar oqimlarini o'zgartiradi, shuning uchun ikkilamchi chulg'am seksiyasida hosil bo'lgan magnit oqimi bir xil bo'lmaydi va hosil bo'lgan EYuK ham har xil bo'ladi. Sistemaga manbaa kuchlanishi g'altakni birlamchi chulg'amlari orqali keladi. O'zakni o'rta holatida o'zgartgich g'altagining ikkilamchi chulg'amidagi kuchlanishi nolga teng, chunki

$$\Delta U_D = I_1 - I_2 = 0; \quad (9.1.)$$

Ikkilamchi asbob g'altagi chiqishida kuchlanish

$$\Delta U_{UA} = I_3 - I_4 = 0; \quad (9.2)$$

Elektron kuchaytirgich kirishiga berilayotgan umumiy kuchlanish o'zgartgich g'altagi va qabul qiluvchi g'altagidan kuchlanishlar ayirmasiga teng

$$\Delta U = \Delta U_D = -\Delta U_{UA} = 0; \quad (9.3)$$

Bu holatda sistema muvozanat holatida bo'ladi. Seksiyalarda o'zakni har qanday boshqa holatlarda EYuK induksiyalanadi. O'zgartgich o'zagi o'lchov asbobi sezgir elementi bilan (sil'fon, kalkovich, membrana) bog'langan. O'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan o'zakni holati o'zgaradi, elektron kuchaytirgichga kelayotgan kuchlanishlar farqi ham o'zgaradi.

$$\Delta U = \Delta U_D - \Delta U_{UA}; \quad (9.4)$$

Nomoslik kuchlanishi kuchaytirilib, elektrodvigatelni boshqaruvchi chulg'amiga uzatiladi. Elektrodvigatelni vali kulachok orqali ikkilamchi asbob o'zagi bilan bog'langan. Elektrodvigatelni aylanishi bilan ikkilamchi asbob o'zagi nomoslikni kamayishi tomonga harakatini to birlamchi o'zgartgich va ikkilamchi asbob o'zaklarining holati simmetrik bo'lgunga qadar davom ettiradi. Bunda ikki g'altak chiqishida kuchlanishlar tenglashadi, umumiy kuchlanish nolga teng bo'ladi va sistema muvozanat holatiga keladi.

Shunday qilib, sistemaning muvozanat holatida o'lchanayotgan kattalikning har qanday o'zgarishiga o'zgartgich va ikkilamchi asbob o'zagining harakati mos keladi. Ikkilamchi asbobning ko'rsatuvchi va o'ziyozar qismi elektrodvigatel bilan kinematik bog'langanligi sababli o'lchanayotgan kattalikni qiymatini ko'rsatadi.

O'lchash texnikasida differensial - transformatorli sistemani KSD turidagi ikkilamchi asboblari ishlatiladi:


O'z - o'zidan sinxronlanadigan sel'sin uzatish sistemasi

Zamonaviy avtomatik qurilmalarda sel'sin (induksion mashina) lar yordamida ishlaydigan o'z-o'zidan sinxronlashadigan sel'sin uzatish sistemalari keng qo'llaniladi. Sel'sinni rotor va stator nozik elektrotexnik po'latdan yasalgan bo'lib, stator uch fazali 1200 burchak ostida cho'lg'am bilan o'ralgan. Stator chulg'amlari besh yulduz yoki uchburchak usulida bog'langan bo'ladi.

Sel'sin rotori esa bir fazali qo'zg'atish chulg'ami bilan o'ralib, kontakt xalqalari orqali kuchlanish manbaini o'zgaruvchan toki beriladi. Bir fazali o'zgaruvchan tok rotor cho'lg'amlari bo'ylab oqib, unda o'zgaruvchan magnit maydoni hosil qiladi. magnit maydon esa o'z navbatida stator chulg'amlari bilan kesishib, kuchlanish manbai chastotasiga teng EYuKni

induksiyalaydi. Rotorni har xil aylanishiga mos stator chulg'amlarida har xil qiymatda EYuK hosil bo'ladi. Agar rotorning o'qi stator chulg'amlari bir fazasi bilan to'g'ri kelsa, statorda maksimal EYuK hosil bo'ladi, agarda rotor 900 ga burilsa, statorda EYuK hosil bo'lmaydi, agar rotor shu yo'nalishda yana 900 ga burilsa (dastlabki holatidan 1800 ga)

teskari ishora bilan EYuK maksimal qiymatga ega bo'ladi. Sel'sinlar bajaradigan funksiyasiga ko'ra juft sel'sin o'zgartgich va sel'sin - qabul qiluvchi bo'lib ishlaydi va informatsiyani masofaga uzatuvchi sel'sinli uzatish sistemasini tashkil etadi. 95. rasmda sel'sinli uzatish sistemasini sxemasi keltirilgan.

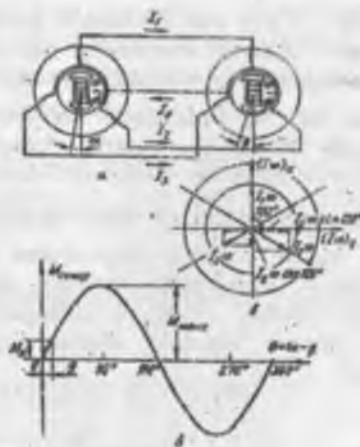

9.3.-rasm. Sel'sinli uzatish sistemasining prinsipial sxemasi.

Birlamchi asbobda joylashgan sel'sin o'zgartgich va ikkilamchi asbobda o'rnatilgan sel'sin qabul qiluvchi bir xil konstruksiyaga ega.

Sel'sinli burilish burchagini sinxron uzatish rejimini ko'rib chiqamiz. Bu rejimda ishlaydigan sel'sinning ishi oddiy transformator ishiga o'xshaydi. Bu yerda birlamchi chulg'am sifatida rotor cho'lg'ami, ikkilamchi chulg'am - uch fazali stator chulg'ami hisoblanadi.

- sel'sin o'zgartgichni burilish burchagi
- sel'sin qabul qiluvchini burilish burchagi
- bu burchaklar o'rtasidagi farq bo'lganda, sel'sin o'zgartgich va sel'sin qabul qiluvchi statorlari cho'lg'amlarida bir xil EYuK hosil bo'ladi,

ya'ni

$$E_1 = E_1^* ; \quad E_2 = E_2^* ; \quad E_3 = E_3^* ; \quad (9.5.)$$

Fazalar bir-biriga qarama-qarshi ulanganligi sababli, har bir EYuK bir-birini kompensatsiyalaydi, natijada ulash simlari toksiz qoladi.

O'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan sezgir element holatini o'zgarishi va sel'sin o'zgartgich rotomi burilishi natijasida EYuK lar muvozanati buziladi, nobalans hosil bo'ladi, ulash simlarida tok oqib, sinxronlashadigan moment hosil bo'ladi.


Natijada sel'sin o'zgartgich rotori kerakli hurchakka o'zgaradi. Sel'sin qabul qiluvchi rotori sel'sin o'zgartgich rotori holatini egallagunga qadar harakatni davom ettiradi. Shunda nobalanslik nolga teng bo'ladi. Sel'sin

qabul qiluvchini rotori esa ikkilamchi asbobning ijro etuvchi elementi (ko'rsatish strelkasi, elektrik kontaktlar, yozuvchi pero) bilan kinematik bog'langanligi sababli ikkilamchi asbob birlamchi asbob ko'rsatishini takrorlaydi.

Bu sistemalar har xil kattaliklarni masofadan o'lchashda, komandalarni uzatishda, signallash asboblarda, nazorat o'lchash sistemalarida, rostlash va boshqarish sistemalarida hamda hisob-kitob asboblarda keng qo'llaniladi.

Ko'rsatishni ferrodinamik uzatish sistemasi

Ferrodinamik uzatish sistemasi o'zgaruvchan tokda ishlab, o'lchanayotgan kattalikni ferrodinamik o'zgartgichli birlamchi asbob bilan o'lchab signalni ikkilamchi asbobga uzatish uchun mo'ljallangan 9.4.- rasm). Ferrodinamik o'zgartgich sezgir element burchakli siljishini o'zgaruvchan tokni proporsional EYuK ga aylantiradi.

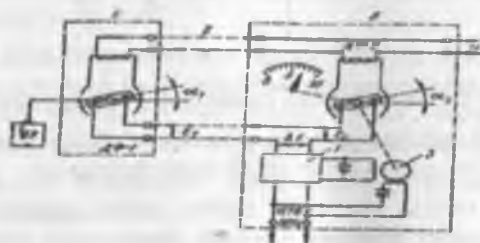

9.4.-rasm. Ferrodinamik uzatish sistemasini prinsipial sxemasi.

Ferrodinamik distansion uzatish sistemasining ishlash prinsipi birlamchi asbob (B) o'zgartgich EYuKni ikkilamchi asbob (I) ferrodinamik o'zgartgichi EYuK ga kompensatsiyalashga asoslangan.

Sistema birlamchi asbob ferrodinamik o'zgartgich DF-1, ulash yo'li 2, ikkilamchi asbob ferrodinamik datchigi DF-2, elektron kuchaytirgich 1, reversiv elektrodvigatel' 3 dan tuzilgan.

Birlamchi asbob ferrodinamik o'zgartgichning ramkasi sezgir element bilan bog'langan. O'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan proporsional hosil bo'ladigan Ye1 - EYuK o'zgartgich ramkasiga ta'sir qilib, uni burilish burchagi ni o'zgartiradi.

Ikkilamchi asbob ferrodinamik o'zgartgichi mexanik ravishda elektrodvigatel' bilan bog'langanligi sababli o'zgartgich EYuK - Ye2 o'zgarishiga mos uni burchakka buradi.

Birlamchi va ikkilamchi asbob ramkalarini ketma-ket bog'langanligi sababli ularda hosil bo'ladigan EYuK lar bir - biriga qarama-qarshi yo'nalgan, shuning uchun elektron kuchaytirgich kirishiga ikkala o'zgartgich EYuKlar ayirmasi beriladi.

Agar bo'lsa, sistema muvozanatda bo'lib, elektrodvigatel' aylanmaydi. O'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan burchak va EYuK - Ye1 o'zgaradi. Sistemani muvozanat holati buziladi, elektron kuchaytirgichga - EYuK keladi.


Elektron kuchaytirgich chiqishidan kuchlanish elektrodvigatelga beriladi va ikkilamchi asbob o'zgartgich ramka va strelkasini harakatlantiradi.

Strelka harakati $Yc1$ va $Yc2$ hamda va lar muvozanatigacha davom etadi.

Ko'rsatishni pnevmatik distansion uzatish sistemalari

Ko'pgina zamonaviy pnevmatik asboblarda o'rnatiladigan o'zgartgichlar o'lchanayotgan kattalik o'zgarishini pnevmatik signalga aylantirish uchun xizmat qiladi.

"Soplo-zaslonka" turidagi pnevmoo'zgartgich (to'g'ri o'zgartirish)

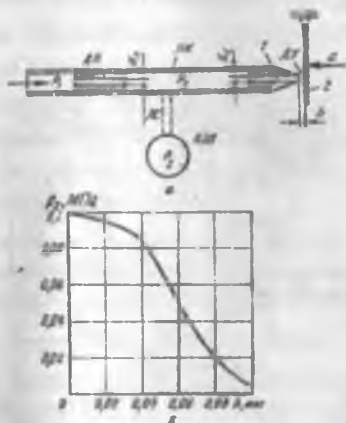

9.5.- rasm. "Soplo-zaslonka" turidagi pnevmoo'zgartgichni prinsipial sxemasi

Pnevmoo'zgartgich (9.6. rasm) o'zgarmas rostanmaydigan qarshilik drosseli DP, o'tish kamerasi DP, rostlanadigan o'zgaruvchan qarshilik drosseli DU, ikkilamchi asbob VP dan iborat. Tashqi manbaadan chang, yog' va namdan tozalangan qisilgan havo R1 bilan drossel' DP orqali kamera PK ga beriladi. Havo atmosferaga soplo-zaslonka orqali chiqadi.

Soplo 1 zaslonka 2 bilan birgalikda boshqariladigan o'zgaruvchan qarshilikli drosselni tashkil etadi. O'z navbatida DP va DU o'tish kamerasi PK ni hosil qiladi (sopli yoki drosselaro kamera) ulash yo'li PS orqali ikkilamchi asbob kamerasi


KVP bilan bog'lanadi.

O'lchanadigan kattalik ta'sirida soplo 1 ga nisbatan harakatlanadigan zaslonka 2 ni holati DU drosselni o'tish yuzasini aniqlaydi, bu o'z navbatida PK kameradagi buyruqli bosim R2 qiymatini ifodalaydi.

Harakatni kompensatsiyalash usulida ishlaydigan pnevmoo'zgartgich

Pnevmoo'zgartgich (9.6.- rasm) o'zgarmas drossel O"D, o'tish kamerasi PK, ikkilamchi asbob kamerasi KVP, ulash yo'li AYU, boshqariladigan drossel', soplo 1, zaslonka 2, o'lchash richagi 8, tyaga 3, sil'fon 5, prujina 4. 6 va shtok 7.

Kirish signali (sezgir element harakati) X ni o'zgarishi o'lchash richagi 8 ni oxirini qiymatga harakatlantiradi. Bu harakat soplo 1 va zaslonka 2 o'rtasidagi bo'shliq h ni o'zgartiradi va manbaadan kelayotgan o'zgarmas bosim R1 li qisilgan havo R2 ni o'tish kamerasida o'zgartiradi. PK kameradagi bosimni o'zgarishi truboprovod PS bo'ylab KVP kamerada va sil'fon ostidagi germetik bo'shliqda tarqaladi.

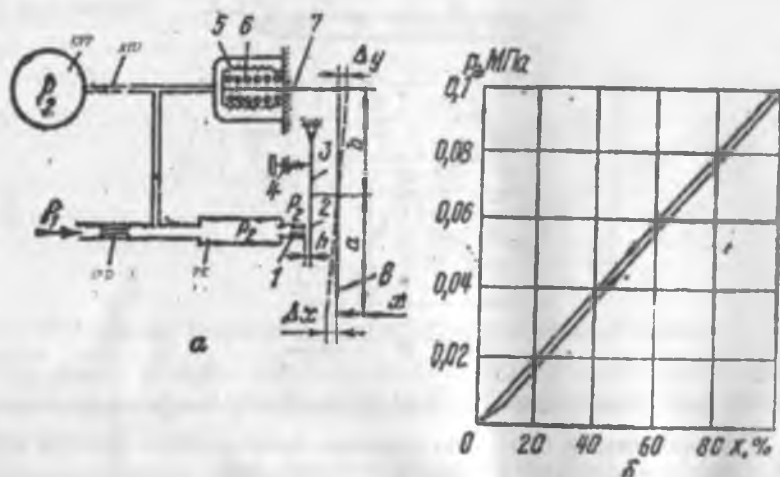


9.6.-rasm. Harakatni kompensatsion usulda ishlaydigan pnevmoo'zgartgichni prinsipial sxemasi.

Bosim R2 ni o'zgarishi teskari aloqali sil'fon 5 richag orqali 8 richagni ikkinchi uchini u qiymatga surguncha davom etadi.

Unda bo'shliq h ham bosim R2 sil'fon 5 ostini u masofaga harakatlagunga o'zgarishini davom ettiradi. Shtok 7 yordamida kirish signali nolga teng bo'lganda xohlagan boshlang'ich chiqish signalini hosil qilish mumkin.

Ko'rsatishni distansion gidravlik uzatish sistemasi

Gidravlik sistema (9.7-rasm) 2 ta bir-biri bilan impul'sli trubka bilan bog'langan va transformator yog'i bilan to'ldirilgan sil'fondan iborat.

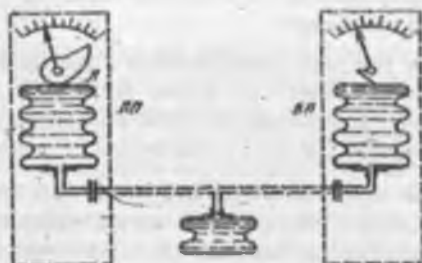

9.7.- rasm. Gidravlik uzatish sistemasini prinsipial sxemasi.


Birlamchi asbob PP sil'foni o'lchanayotgan kattalik o'zgarishi bilan uzunlik bo'yicha o'zgaradi. Sistemadagi suyuqlik siqilmaydigan xossaga ega bo'lganligi sababli ikkilamchi asbob VP sil'foni ham teskari tomonda yo'nalgan shunday

uzunlik bo'yicha harakatlanadi. Shuning uchun ikkilamchi asbob ko'rsatishi birlamchi asbob ko'rsatishi bilan bir xil bo'ladi.

Gidravlik sistemalar bir nechta kamchiliklari borligi sababli ishlatish sohalari chegaralangan. Bu kamchiliklarga issiqlikni o'zgarishiga sezgirliigi, suyuqlikni korroziyasi va trubalarda tikilib qolishi ham to'kilib ketishlari misol bo'ladi.

Son - impul'sli sistema

9.8 - rasmda uzoq harakatli son-impul'sli teleo'lchash sxemasi keltirilgan. Bu sistemaning ishlash prinsipi u yoki bu o'lchanayotgan kattalikni o'zgarishini proporsional o'zgarmas tokni impul'slar soniga o'zgartirishga asoslangan. Sxema uzatish qurilmasi PU, qabul qilish qurilmasi UP va aloqa yo'lidan iborat.

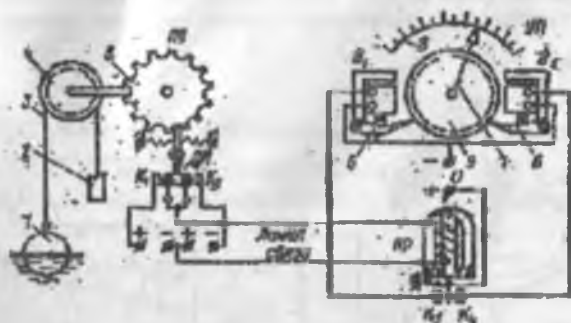

9.8 - rasm. Son-impul'sli sistemaning prinsipial sxemasi.

Sathni o'zgarishi bilan qalqovoch 1 harakatlanadi. Teskari yuk 2 yordamida tros 3, blok 4 va ular orqali reduktor tishli g'ildirakni harakatga keltiradi.

Sathni o'zgarishiga mos tishli g'ildirak impul'slar o'zgartgichi Di ni chap yoki o'ng kontaktlarini tutashtiradi.

Bunda kutbli rele yakori chulg'amlarida o'zgarmas tokli u yoki bu yo'nalishda impul'slar uzatiladi. (musbat - K1 kontakt tutashganda yoki manfiy K2 - kontakt tutashganda). Qabul qiluvchi qurilma UPda K1 kontakt tutashganda qutbli rele PR ishga tushadi va kontakt guruh K3 elektromagnit E1 mahalliy batareyaga ulaydi.

K2 kontaktlar ulanganda esa K4 kontakt guruhlar xuddi o'sha elektromagnit E2 ni ulaydi. Elektromagnit yakorni tortadi, uning oxiridagi element 6 esa xrapovik 9 ni suradi, bu esa o'z navbatida o'lchash asbobi ko'rsatkichini harakatlantiradi.

PU qurilmadan yuborilgan impul'slar soni qalqovichning harakatiga mos bo'lgani uchun, qabul qiluvchi qurilma strelkasi ham sathga proporsional harakatlanadi. Shuning uchun 8 asbob shkalasi sath birliklarida darajalangan.

Chastota - impul'sli sistema

Bu sistema (9.9 - rasmi), o'lchanadigan kattalik o'zgarishini signal chastotasini o'zgarishiga aylantirib beradi.

Sxema uzatish qurilmasi PU, qabul qiluvchi qurilma UP va aloqa yo'lidan iborat. Bu yerda quvvat o'zgarishini chastotasi o'zgaradigan impul'sga aylantiradigan induksion schetchik ishlatiladi. O'lchanadigan quvvatni o'zgarishiga schetchik diskini aylanish tezligi proporsionaldir.

$$n = SR; (9.6.)$$


bu yerda: S - o'zgarmas kattalik.

Impul'slar o'zgartgichi yifatida ishlatiladigan elektrik schetchik tok uzgich bilan jihozlangan bo'lib, schetchik diski burchakka burilganda zanjir yo'lini tutashtiradi yoki ajratadi.

Agar schetchik diski bir marta aylanganda zanjir yo'li m marta tutashtirsa, diskni m tezligi bilan yo'lda davriy chastotali impul'slar uzatiladi.

$$f = mn; (9.7.)$$

$$\text{yoki } f = mCP; (9.8.)$$

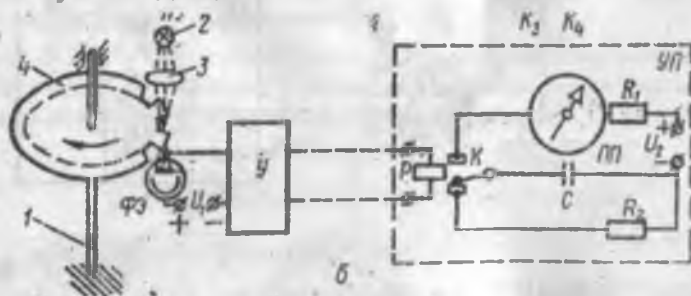

9.9.- rasmi. Chastota - impul'sli sistemasini prinsipial sxemasi.


Shunday qilib, quvvatni teleo'lchashda impul'slar chastotasi o'lchanadigan kattalikka proporsional bo'ladi.

Schetnikni o'qi 1 aylanishi bilan nur manbai 2 dan nur oqimi linza 3 dan so'ng aylanuvchi disk 4 dan to'g'riburchakli tishli bo'lib o'tadi, chastotasi esa, aylanish chastotasiga teng ya'ni o'lchanadigan quvvatga proporsionaldir. Xuddi shunday chastota bilan (10-12 Gr gacha) bir vaqtini o'zida fotoelement FE zanjirida tok impul'slari ham o'zgaradi. Bu o'zgarish kuchaytirgich U chiqishida aloqa yo'lida va sezgir rele R ni chulg'amlarida ro'y beradi. Agar rele chulg'amlarida tok impul'slari bo'lmasa, qo'zg'aluvchi kontaktlar yuqori pozitsiyasini tutashtiradi. Bunda qarshilik R, va ko'rsatuvchi asbob PP, kondensator S U2 kuchlanishgacha zaryadlanadi. Rele chulg'amlarida tok berilishi bilan kontaktlar pastki pozitsiyada tutashadi.

Kondensator S va qarshilik R2 zaryadsizlanadi.

Vaqt - impul'sli sistema

Vaqt - impul'sli sistemani ishlatish prinsipi aniq vaqtga ega bo'lgan impul'slarni uzatishga asoslangan. Sistema (9.10. - rasm) uzatish qurilmasi PU qabul qilish qurilmasi UP va aloqa yo'lidan iborat.

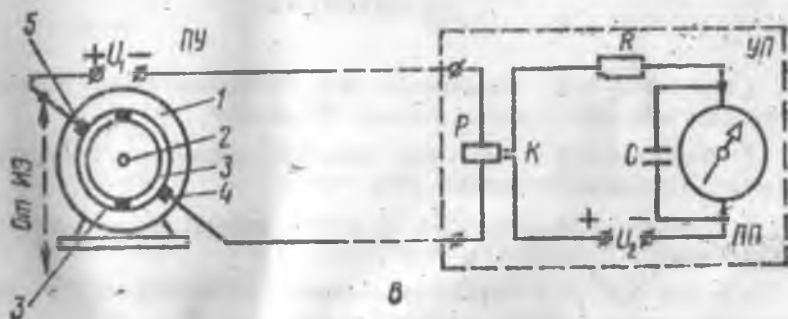

9.10. - rasm. Vaqt impul'si sistemaning prinsipial sxemasi.

Uzatish qurilmasi o'z navbatida sinxron elektrodvigatel' 1, val 2 ga o'rnatilgan misli yarim halqalar 3,5 dona metall shyotkadan iborat. Shyotkalarga aloqa yo'li orqali UP qurilmasi R releli ulangan.

Teleo'lchash sistemasini ishlashida sinxron elektrodvigatel' o'zgarmas tezlikda ishlaydi. Shyotka 5 va shyotka 4 bir tekislikda yotsa, aylanuvchi yarim halqalar manbaa zanjiri tutashiga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan aloqa yo'lini U, kuchlanish bilan ta'minlaydi.

O'lchanadigan kattalikni o'zgarishida shyotka 5 yarim halqa 3 bo'ylab, harakatlanib 4 shyotkaga yaqinlashadi. Natijada aloqa yo'lida vaqt impul'slar yuboriladi, bu impul'slar shyotka 5 ni harakatiga yoki o'lchanadigan kattalikka

proporsional bo'ladi. Qabul qiluvchi qurilma UP da ishlovchi rele R ni kontakt juftlari K ni tutashishida asbob PP orqali tok impul'slari kuchlanishi U2 ni xuddi shunday vaqt bilan aloqa yo'lga yuboradi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Elektrik distansion ko'rsatishni masofaga uzatish sistemalari ?
2. Differensial transformatorli uzatish sistemasini tusuntiring ?
3. O'z - o'zidan sinxrolanadigan sel'sin uzatish sistemasini tusuntiring ?
4. Ko'rsatishini ferrodinamik uzatish sistemasini tusuntiring ?
5. Ko'rsatishni pnevmatik distansion uzatish sistemalari tusuntiring ?
6. Ko'rsatishni distansion gidravlik uzatish sistemasini tusuntiring ?
7. Son - impul'sli sistemasini tusuntiring ?
8. Masofadan uzatish sistemalarini ahamiyati nimada?

ADABIYOTLAR:

1.Yusufbekov N.R., Muhammedov B.E., G'ulomov SH.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent. "O'qituvchi", 1997.-704 b.

2. Muxammedov B.E. Metrologiya, texnologik parametrlarni o'lchash usullari va asboblari. Toshkent. "O'qituvchi", 1991. – 319 b.

3. Mansurov X.M. Avtomatika va paxtani dastlabki ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish. Toshkent. "O'qituvchi", 1991.

4.Artikov A.A. va boshqalar.Konservalashda ishlab chiqarish jarayonlarini dasturlash va avtomatlashtirish. Toshkent."Iqtisod-Moliya",2010.

5. Usmonov A.U., Shomurodova D.M. Nazorat o'lchov asboblari va ularni o'rnatish. Toshkent "Bilim", 2005. – 136 b.

6.Гончарев А.А.,В.Д.Копылов. Метрология, стандартизация и сертификация.Москва,2005.

7.Абдуллаев А.Х.,Кадирова Ш.А.,Аъзамов А.А. Метрология, стандартизация и сертификация.Учебное пособие.Ташкент.2003.

TAYANCH IBORALAR:

Aylantiruvchi moment	Pirometrik millivol'tmetr
Avtomat tarozi	Patentsiometr
Absolyut namlik	Paskal
Areometr	P'ezoelektrik effekt
Analizator	Pnevmatik qurilma
Avtomatik analizator	Psixrometr
Abtyurator	P'ezoelektrik zichlik o'lchagich
Avtomatik elektron psixrometr	Rotometr
Bimetall	Sterjenli dilatometrik termometr
Bosim va siyraklanish	Sezgir element
Barometr	Sil'fon
Vaznli zichlik o'lchagich	Sath
Viskozimetr	Hisoblagich
Darajalash	Sath signalizatori
Deformatsion elementlar	Temperatura
Dinamik qovushoqlik	Termodinamik shkala
Gidrostatik sath o'lchagich	Termoballon
Zichlik	Termoelekt r o'tkazgich
Integrallovchi asbobl ar	Termoelekt r yurituvchi kuch
Induktсион sarf o'lchagich	Termoelektrod
Infraqizil yutilish gazoanalizatorlari	Termistor
Kengayish termometri	Tyagonaporomer
Kompesatsion quti	Tenzodatchik
Kosali manometr	Turaytirish qurilmasi

CHO'rtichli tarozi

Kompensatsiyalash usuli

Logometr

Metrologiya

Muvazanat ko'paklari

Membrana

Modda miqdori

Mahsulot tarkibi

Manometr

Namunaviy asboblari

Nol – priyor

Nurlanish manbai

Nisbiy namlik

Optiko – akustik signalizator

Tarozi dozator

Termokonduktometrik gaz analizatori

U – simon manometr

Ulanma quduqcha

Uch simli ulash sxemasi

O'lchash o'zgartgichlari

O'lchov asboblari

O'lchash usullari

O'lchash xatoligi

Qarshilik termometri

Qalqovich

Haqiqiy ko'rsatkich

YArim o'tkazgichli termosezgich

YUk porshenli manometr

Elektr sath o'lchagichlar

MUNDARIJA

Kirish .	3
I - bob. Metrologiya va o'lchov texnikasining asosiy tushunchalari.	4
1.1.O'lchash to'g'risida umumiy ma'lumot.	4
1.2. O'lchov o'zgartgichlari.	10
1.3 Unifitsirlangan o'zgartgichlar.	25
II - bob. Temperaturani o'lchash.	35
2.1 Temperatura haqida tushunchalar. Temperatura shkalalari.	35
2.2. Temperaturani o'lchashda ishlatiladigan ikkilamchi asboblari.	63
III - bob. Bosim va siyraklanishni o'lchash.	74
Bosim haqida tushunchalar bosimni o'lchash asboblari turlari.	74
IV - bob. Suyuqlik va sochiluvchan moddalarning sathini o'lchash.	89
V - bob. Moddaning sarfi va miqdorini o'lchash	95
5.1. Moddalar sarfini o'lchash asboblari	95
5.2. Moddalar miqdorini o'lchash asboblari	100
VI - bob. Moddaning xossasi va tarkibini o'lchash	106
6.1.Namlikni o'lchash asboblari	106
6.2. Suyuqliklarning zichligini o'lchash asboblari	109
6.3. Eritmalar konsentratsiyasini o'lchash asboblari	115
6.4. Suyuqliklarning qovushoqligini o'lchash asboblari	126
6.5. Gazlar tarkibini o'lchash asboblari	128
VII - bob. Relelar va kuchaytirgichlar	137
7.1.Relelar to'g'risida umumiy ma'lumot va tushunchalar	137
7.2.Kuchaytirgichlar to'g'risida umumiy ma'lumot va tushunchalar	141
VIII- bob. Pnevmatik o'lchash asboblari to'g'risida umumiy ma'lumot.	147
8.1.Pnevmatik prinsipial sxemalarda asboblari, yordamchi qurilmalar va aloqa liniyalari shartli belgilari.	147
IX- bob. Masofadan turib o'lchash sistemalari.	154
Adabiyotlar	164
Tayanch iboralar	165

D.M.Shomurodova, M.I.Abdurahmonova.

AVTOMATIKA ASOSLARI

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

**Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti
"Texnotasvir" bosmaxonasida chop etildi. Buyurtma №62.**

Adadi 100. Bahosi kelishilgan narxda.

**Manzil: Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti
Qayum Murtazoyev.15.**

2500c